

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	07289/9/25-15201	Data raportu	02-10-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	19-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/67198/25/09/09	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	YV1FZARC1J2045147
Marka, model	VOLVO V60 Cross Country 15-18
Typ, wersja	V60 CC D3 Drive-E Momentum
Numer rejestracyjny	ZS758RF
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1969 ccm/110 kW
Stan licznika	190 477 km
Data 1. rej./rok prod.	06-10-2017/2017
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu, Czujnik deszczu, DSTC - system kontroli stabilności i trakcji, Dywaniki - wykładzina, Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBL - automatyczne włączenie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania, Elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego foteli, Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne, Elektrycznie sterowany hamulec postojowy, Felgi aluminiowe 17 VALDER z ogumieniem 235/55, Filtr przeciwpyłkowy, Kierownica skórzana z aluminiowym wykończeniem, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Listwa ochronna wewnątrz bagażnika wykonana ze stali, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Oświetlenie asekuracyjne HOME SAFE, Podłokietnik przedni, Podświetlane lusterka do makijażu, Przyciemniające się lusterko wsteczne, Przycisk blokady drzwi po stronie pasażera, Radio High Performance Sound 1CD/MP3/WMA, 4x40W, 8 głośników, USB, zestaw Bluetooth, LCD 5-cal, Sterowanie systemu audio z koła kierownicy, System Start-Stop, System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych SIPS, System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego WHIPS, Szyby barwione, Tapicerka winylowo-tekstylna Tylosand, Tempomat, Tylne kanapa dzielona 40/20/40, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Uchwyty na kubki z przodu, Układ RSC (Roll Stability Control), Układ kontroli trakcji Corner Traction Control, Układ ułatwiający ruszanie pod górę - HSA, Układ wspomagania hamowania City Safety, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Wykończenie wnętrza Milled Aluminium, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zawieszenie podwyższone, Światła LED do jazdy dziennej (DRL), Światła boczne obrysowe, Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył, Lakier metalizowany, Pakiet BUSINESS CONNECT, Pakiet Winter

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	ROYAL, ROYAL BLACK	235/55 R17 103W	4,0 mm
	lewe	ROYAL, ROYAL BLACK	235/55 R17 103W	4,0 mm
tylna	prawe	SUPERIA, ECOBLUE 4S	235/55 R17 103W	2,0 mm
	lewe	SUPERIA, ECOBLUE 4S	235/55 R17 103W	2,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Blotnik przedni prawy	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg lewy	150 - 1000
2	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa ochronna ściany bocznej R	zarysowanie	WY	0.3
2	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie	WY	
3	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	
4	Dach	odpryski lakieru, ślady korozji	NA	
5	Poszycie drzwi tylnych R	zarysowanie, wgniecenie	NA	2
6	Okładzina zderzaka przedniego	odpryski lakieru		
7	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
8	Poszycie drzwi przednich L	odpryski lakieru, wgniecenie, wgniecenie		
9	Poszycie drzwi przednich R	zarysowanie		
10	Próg R	zarysowanie		
11	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
12	Spojler zderzaka tylnego	zarysowanie		
13	Łotnik tylny R	zarysowanie		
14	Pokrywa tylna	zarysowanie		
15	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie		
16	Tapicerka oparcia 1.rząd L	zarysowania eksploatacyjne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa

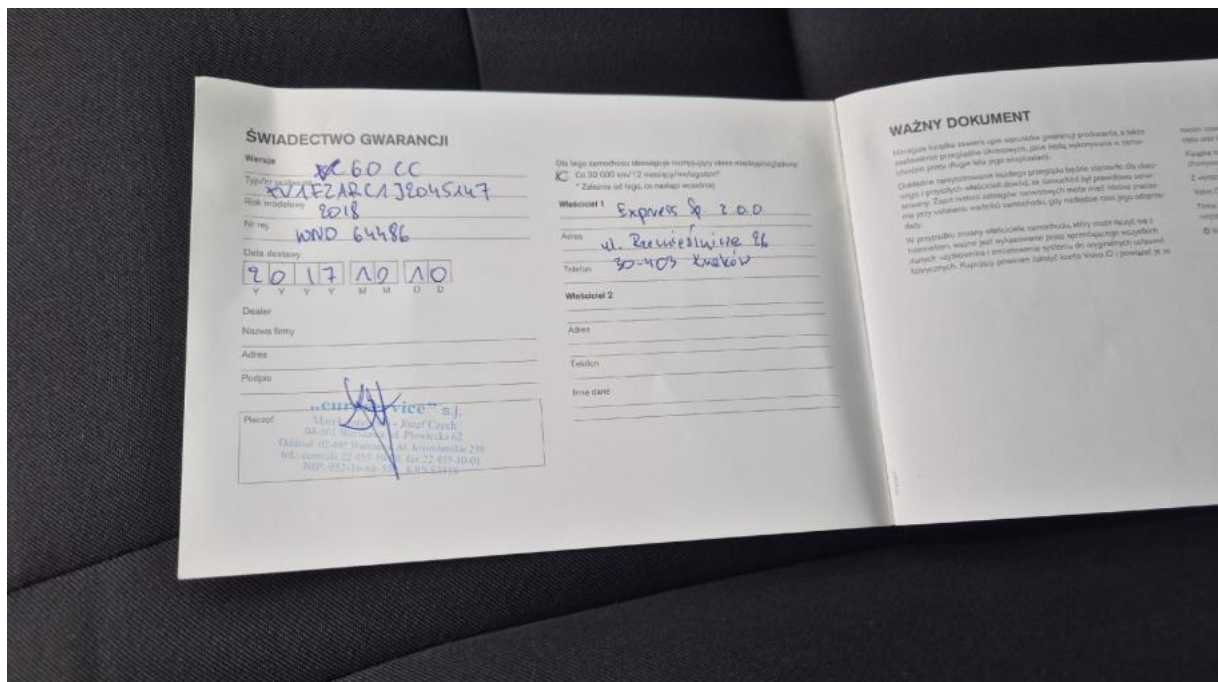

Fot. 32

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zestaw naprawczy koła



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Dach - Inne 1



Fot. 56

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Fotel prz. lew. - Inne 1