

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9071290
vom: 19.09.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002103480
Besichtigt am: 19.09.2025 11:54
Berichts-Nr: 9071290
FIN: VSSZZZKJXRR146078



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9071290
vom: 19.09.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Arona
HSN / TSN:	7593 / ARI
Erstzulassungsdatum:	04.07.2024
Laufleistung:	23.612 km
Farbe:	Mitternachtsschwarz
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.059 mm
Fahrzeughöhe:	1.447 mm
Fahrzeugbreite:	1.780 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.690 kg
Radstand:	2.564 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	6.400 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9071290
vom: 19.09.2025

» Fahrzeugausstattung

"Vision Plus"-Paket: Parklenkassistent mit Rückfahrkamera	Dreipunkt-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
2 Leseleuchten vorn	Dreipunkt-Automatikgurte vorn, mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung
4 Türen	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Ebener Ladeboden hinten
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7, "TSI"	ECO-Funktion
6 Lautsprecher (passiv)	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile --
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Einton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abgasendrohr zweiflutig	Embleme
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-l/EU6EA	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Abwicklung Serie	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Federbereich 32 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ambientelicht Ausführung 1	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Fernlichtassistent
Armaturentafel Standard	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel links, konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel rechts, konvex	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell- /beheizbar	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegelgehäuse lackiert	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Ausströmer	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Berganfahrassistent	Fußhebelwerk "Standard"
Besondere Innengeräuschkämpfung	Ganzjahresreifen 205/55 R17 91V
Betriebserlaubnis Nachtrag	Ganzjahresreifen auf 17"-Leichtmetallfelgen
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bordwerkzeug	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Chrom-Paket	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Climatronic mit Stau- luftregelung, FCKW-frei	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dach in Wagenfarbe lackiert	Handbremshebelgriff in Leder
Dachreling, blank	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung hinten	Heckspoiler
Dämpfung vorn	Hinterachse "Standard"
Dekor-Einlagen	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Digitaler Radioempfang	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Drehstromgenerator 140 A	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9071290
vom: 19.09.2025

Kältemittel R1234yf	Ohne Feuerlöscher
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Fußmatten
Keine Aktionsausführung	Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Individualeinbau
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen vorn	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Mittelarmlehne vorn
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Nebelscheinwerfer
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leichtmetallräder 6 1/2J x 17	Ohne Sonderspezifikationen
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Spurwechselassistent
Leuchtwertenregulierung	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Multifunktionskamera	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne zusätzliche Bereifung
MPV	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Optionsinfotainment (MIB3)
Navigationsgerät-High	Pan-European-eCall
Navigationssystem	Pannenset
Nebelschlussleuchte	Parklenkassistent
Nicht Heissland	Preisnachlass-Paket
Nichtraucherausführung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Normalausführung	Radstand
Normal-Lackierung	Rechtsverkehr
Normalluftfilter	Regionscode " ECE " für Radio
Normalsitze vorn	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne 2. Batterie	Reifendruckkontrolle
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Anhängervorrichtung	Safe & Driving XL (in Kombination mit "Media System")
Ohne Applikationen	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne besondere Farbausstattung	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne CD/DVD für Navigation	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Schriftzugsatz
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9071290
vom: 19.09.2025

SEAT Connect Plus - 3 Jahre
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Seitenschutzleiste
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonderpreis
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent plus Stauassistent
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Komfort, mit Chromleiste
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell
Telefonvorbereitung für Handy
Top-Sport-Ausstattung
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfand Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
Überhang hinten, kurz
Variante
Version Standard plus
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Winterpaket
Wired & Wireless App-Connect
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung
Zierleisten blank
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9071290
vom: 19.09.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Nein

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9071290
vom: 19.09.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
2	Tür vorne rechts	Kratzer	Spotrepair
3	Tür hinten rechts	Kratzer	Spotrepair
4	Tür vorne links	Kratzer	Spotrepair
5	Motorabschirmung	Deformiert	Ersetzen
6	Motorhaube	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
7	Antenne	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bordwerkzeug	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9071290
vom: 19.09.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9071290
vom: 19.09.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJXRR146078

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9071290
vom: 19.09.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

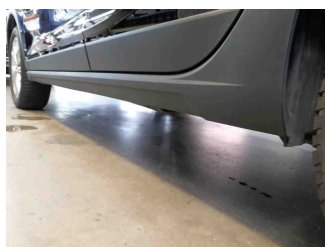

Seitenansicht - Schweller links

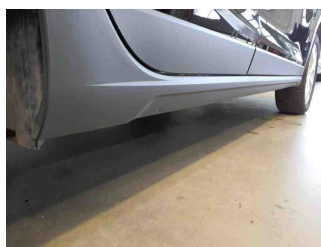


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links

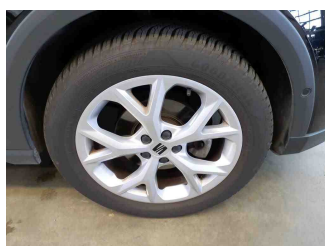

Räder - Rad montiert vorne
rechts

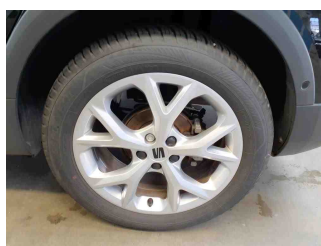


Räder - Rad montiert hinten
links

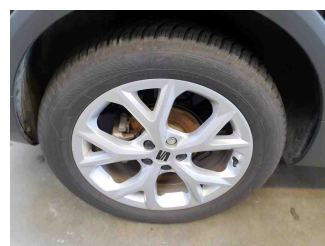


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

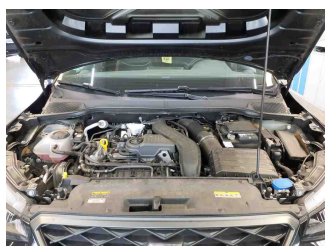

Fahrzeug - Motorraum offen

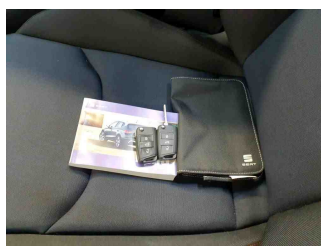

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9071290
vom: 19.09.2025



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

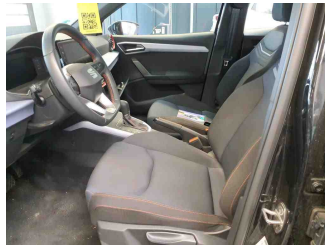


Innenraum - vorne

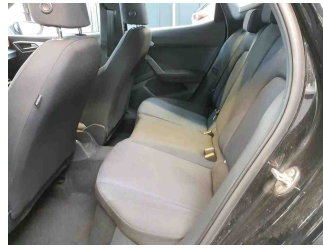

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

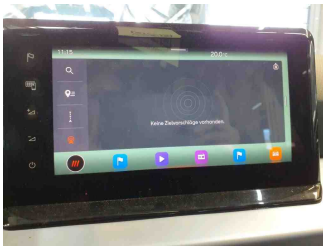

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)





2 - Tür vorne rechts - Kratzer - Spotrepair

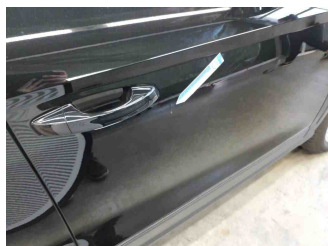



3 - Tür hinten rechts - Kratzer - Spotrepair



4 - Tür vorne links - Kratzer - Spotrepair

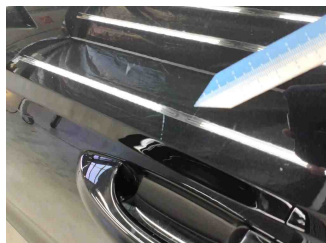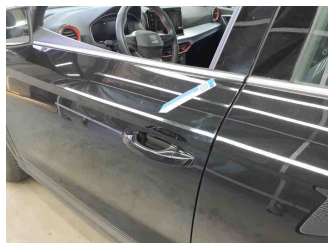

5 - Motorabschirmung - Deformiert - Ersetzen

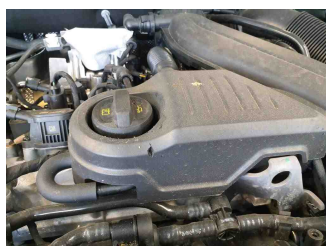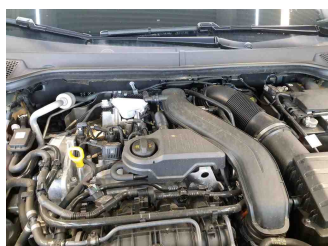






Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9071290
vom: 19.09.2025

6 - Motorhaube - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)

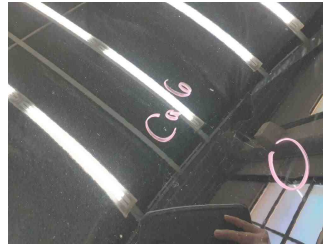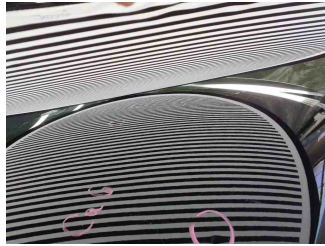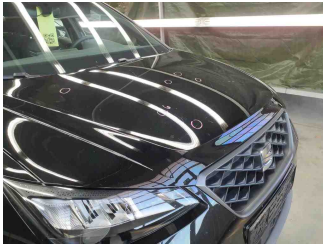

7 - Antenne - Beschädigt - Ersetzen

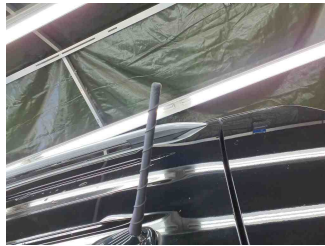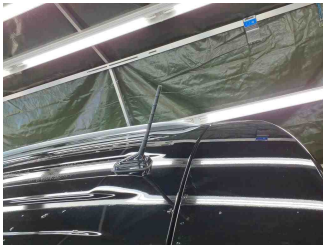

FEHLTEILE

1 - Bordwerkzeug - Fehlt - Ersetzen

