


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002064875
Besichtigt am:	04.09.2025 12:05
Berichts-Nr:	8998000
FIN:	WAUZZZF44NA050555



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

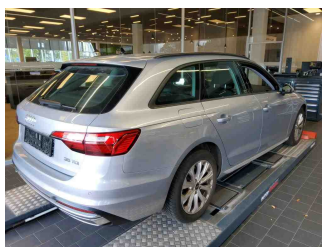

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BPK
Erstzulassungsdatum:	23.08.2022
Laufleistung:	37.275 km
Farbe:	Florettsilber Metallic
Farbe Dach:	Florettsilber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	120 kW (164 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	14.700 KM

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Dieselmotor
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Digitaler Radioempfang
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/120 KW(4V) TDI Common-Rail GM ist: TG3/TH3/TL4/TM4/TD1/T6F/T6M/T48	Doppelton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Ablage- und Gepäckraumpaket	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
Abwicklung Serie	Einparkhilfe plus
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
advanced	Elektrische Luftzusatzheizung
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag- Deaktivierung	Elektromechanische Parkbremse
Akzentflächen schwarz matt	Elektromechanische Servolenkung
Ambiente-Lichtpaket	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Assistenzpaket Tour	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Audi active lane assist	Fensterschachteilen in schwarz (Gummi)
Audi adaptive cruise control	Fernlichtassistent
Audi AG	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Navigation & Infotainment	Frontantrieb
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi pre sense city	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi Smartphone Interface	Fußhebelwerk "Standard"
Audi Soundsystem	Fußmatten vorn und hinten
Audi virtual cockpit plus	Ganzjahresreifen 225/50 R 17
Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, asphärisch	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Heckblende (ECE)
Basis	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Batterie 380A (68Ah)	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Batterie/Generator Kapazität Standard	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bluetooth-Schnittstelle	Kategorie 0
Bordliteratur in Deutsch	Kein Selbstabholer
Bordwerkzeug	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dach in Wagenfarbe	Keine Aktionsausführung
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kennzeichenträger vorn
Dachreling Schwarz	Kindersicherheits-Paket
Datenmodul Europa	Kindersicherung, elektrisch betätigt
	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren
 Fondsitze
 Kofferraumbodenmatte
 Komfortmittellarmlehne vorn
 Komfortschlüssel inkl.
 sensorgesteuerter Gepäckraum-entriegelung inkl. Gepäckraum-
 klappe elektrisch öffnend und schließend
 Komfortschlüssel ohne Safelock
 Kopfstützen vorn
 Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen
 Kraftstoffsystem Diesel
 Ladeboden
 Ländergruppe A
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination
 Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus
 LED-Heckleuchten
 Linkslenker
 Mild-Hybrid
 Mit Multifunktionskamera
 Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für
 Deutschland
 MMI Navigation plus mit MMI touch
 Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung
 Motorabdeckung
 Nicht Heissland
 Nichtraucher Ausführung
 Normalsitze vorn
 Ohne Audi drive select
 Ohne Beleuchtung
 Ohne besondere Farbausstattung
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Car2X
 Ohne Dacheinsatz (Volldach)
 Ohne Dekorfolien/Embleme
 Ohne erweitertem Sicherheitssystem
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Frontspoiler
 Ohne Garagentoröffner
 Ohne Head-up-Display
 Ohne Heckspoiler
 Ohne Hinterachsgetriebe
 Ohne integriertes Mautsystem
 Ohne Kompensor
 Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Multimedia" im Fahrzeug
 Ohne Nackengebläse
 Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen
 Transportschutzmaßnahmen
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
 Ohne Sonnenschutzrollo
 Ohne Spurwechselassistent
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
 Ohne Windschott
 Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne zus.Warnleuchten
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne zusätzliche Bereifung
 PKW-Ausführung
 Räder der Serie
 Räder, 10-Speichen-Kristall, 7,5Jx17, Reifen 225/50 R17
 Radschrauben Standard
 Rechtsverkehr
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifendruck-Kontrollanzeige
 Reifenreparaturset
 Reifensteuerung 17" Ganzjahresreifen
 Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
 Rückfahrkamera
 Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
 S tronic
 Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
 Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
 Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
 Scheinwerfer
 Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
 Serienfahrwerk
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serienqualität
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitsgurte in Schwarz
 Sitzheizung vorn
 Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
 spezielles Typschild EU

Standard
Standardabgasanlage
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung (werksintern)
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger verstärkt
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf. 1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfand Deutschland
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
Vordersitze elektrisch einstellbar, inklusive Memory-Funktion für den Fahrersitz
Wegfahrsperre elektronisch
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen hinten links	Deformiert	Ersetzen
2	Reifen hinten rechts	Riss	Ersetzen
3	Bremsflüssigkeitsservice	Wartung fällig	Ausführen
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Ersetzen
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
6	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 6.650,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 6.650,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	189,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	189,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF44NA050555

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

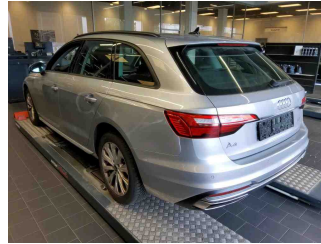


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

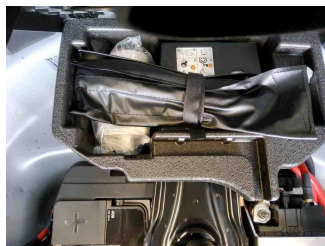


Equipment - Bordwerkzeug

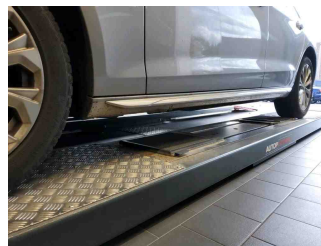

Seitenansicht - Schweller links

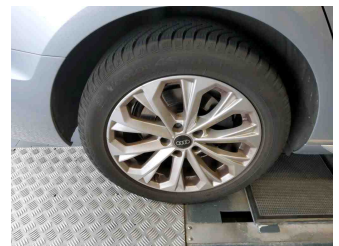

Seitenansicht - Schweller rechts

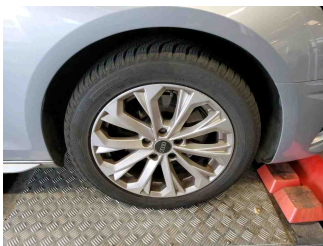


Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

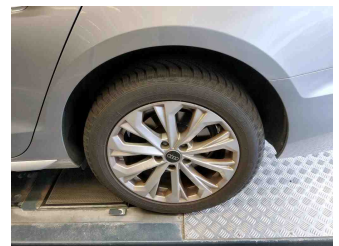


Räder - Rad montiert hinten
links

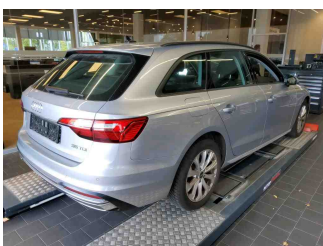


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

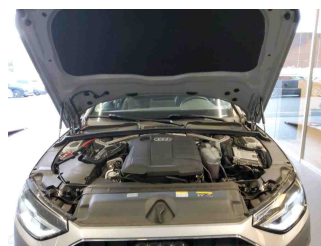

Fahrzeug - Motorraum offen

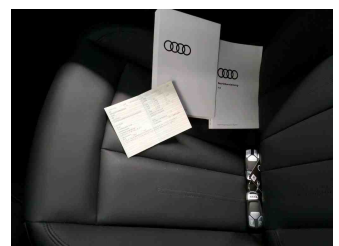

Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8998000
vom: 08.09.2025



Innenraum - Kofferraum

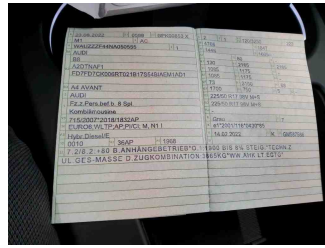


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Seitenwand hinten links




Lackstärke Seitenwand hinten rechts

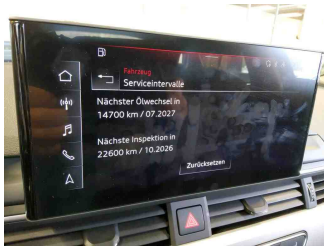


Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

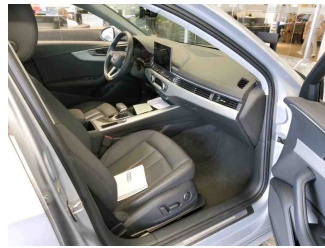

Innenraum - vorne

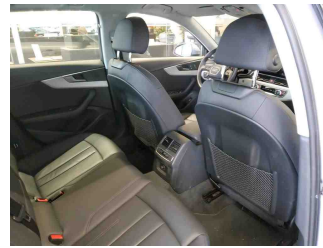

Innenraum - hinten

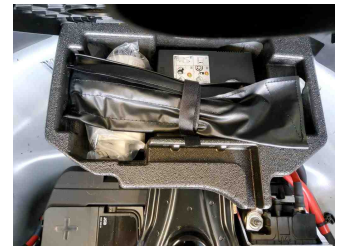

Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Reifen hinten links - Deformiert - Ersetzen



2 - Reifen hinten rechts - Riss - Ersetzen



3 - Bremsflüssigkeitsservice - Wartung fällig - Ausführen

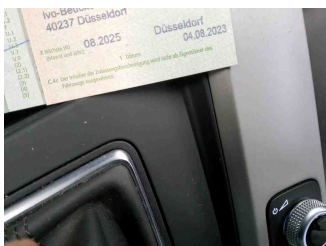


4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Ersetzen

5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



6 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Smart Repair

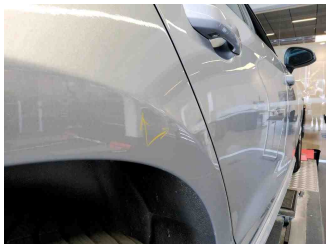

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

