

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002083708
Besichtigt am: 09.09.2025 10:28
Berichts-Nr: 9006212
FIN: WVGZZZ5NZLW386126



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / BZG
Erstzulassungsdatum:	16.06.2020
Laufleistung:	50.547 km
Farbe:	Indiumgrau Metallic
Farbe Dach:	Indiumgrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.486 mm
Fahrzeughöhe:	1.654 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.250 kg
Radstand:	2.677 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Stormgrey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Business"-Paket	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
"Volkswagen Media Control"	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Elektrische Luftzusatzheizung
2 Leseleuchten vorn und 2 hinten	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
2 USB-Schnittstellen, auch für iPod/iPhone; 1 USB-Ladebuchse sowie Multimediabuchse AUX-IN	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
3 Kopfstützen hinten	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
4 Leichtmetallräder "Tulsa" 7 J x 17 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Entriegelung Hintersitz mechanisch
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
8 Lautsprecher	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasnorm EU6 DG	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Ablagefach am Dachhimmel	Fertigungsablauf Standard
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite	Frontantrieb
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fußgängererkennung und aktive Frontklappe
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel rechts, konvex	Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Gepäckraumleuchte
Batterie 420A (70Ah)	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel automatisch abblendend
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kältemittel R1234yf
Betriebsspannung 12 V	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordliteratur in Deutsch	Keine Aktionsausführung
Bordwerkzeug und Wagenheber	Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
Chromleisten an den Seitenfenstern	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dachhimmel	Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze
Dachreling schwarz	Klimaanlage
Dämpfung hinten, Basis 1	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dämpfung vorn	Komfortausstattung
Dekoreinlagen "Titansilber" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Komfortsitze vorn
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Doppelkupplungsgetriebe DQ381	Kraftstoffsystem Diesel
Doppelton-Signalhorn	Kühlergrill
Drehstromgenerator 140 A	
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9006212
vom: 09.09.2025

Kurzheck	Ohne Trennwand
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchtweitenregulierung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn	Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Müdigkeitserkennung	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Multifunktionskamera	Radio "Composition Media"
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Radio "Composition Media"
Navigationsfunktion "Discover Media" (für "Composition Media")	Radschrauben Standard
Navigationssystem "Discover Media"	Radstand
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Rechtsverkehr
Nebelschlussleuchte	Regensensor
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reifen 215/65 R 17, Rollwiderstandsklasse A
Normal-Lackierung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Notbremsassistent "Front Assist"	Reifenkontrollanzeige
Ohne 2. Batterie	Rückfahrkamera "Rear View"
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Rückfahrkamera "Rear View" inkl. Parklenkassistent "Park Assist" und Einparkhilfe
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rückleuchten
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Ohne Anhängavorrichtung	Schalthebelknauf in Leder
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenbremsen hinten
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Scheibenbremsen vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Ohne Dynamic Drive Control	Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne ECO-Funktion	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Feuerlöscher	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Rhombus"
Ohne Head-Up Display	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Heckspoiler	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Individualeinbau	Stabilisator hinten
Ohne Ladedose	Stabilisator vorn
Ohne Notruf-Service	Standard-Klimazonen
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Sprachsteuerung	

Steuerung (werksintern)
Stoßfänger in Wagenfarbe, Stoßfängerunterteile schwarz
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Türinnenbetätigung in Chrom matt
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "Guide & Inform"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
VW Connect
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 17, AirStop®-
Winterreifen 215/65 R 17 H
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 17, AirStop®-
Winterreifen 215/65 R 17 H
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» **Bereifung**

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	3,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	4,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	4,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Nein

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Kotflügel vorne links	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tirefit	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	213,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZLW386126

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

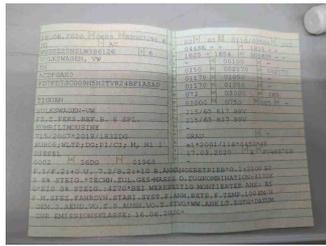


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts

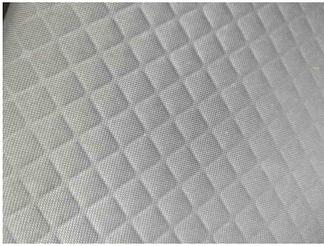

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

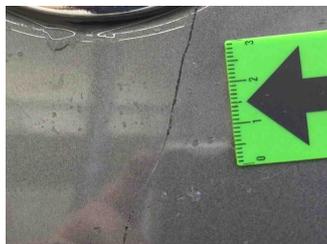

2 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

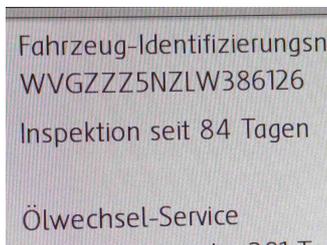

3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Lackieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

