

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216759/10/25-11401	Data raportu	15-10-2025
Rzeczoznawcy	Damian Koch (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	09-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/76386/25/10/07	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0LGM8E34G1094570
Marka, model	OPEL Insignia A Sports Tourer...
Typ, wersja	Insignia 1.6 CDTI Edition ecoF...
Numer rejestracyjny	WD8014P
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/100 kW
Stan licznika	209 085 km
Data 1. rej./rok prod.	27-04-2016/2016
Data nast. bad. techn.	22-07-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Aktywne zagłówki w fotelach przednich, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Chromowana listwa ozdobna okien bocznych, Czujnik deszczu, ESP - program stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji, Elektrycznie podnoszone szyby z przodu i z tyłu, Felgi stalowe 17 z ogumieniem, Fotele przednie typu high performance, Kierownica skórzana z przyciskami sterowania systemami audio-informacyjnymi, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, sterowana elektronicznie, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy (z wyświetlaczem kolorowym 4,2-calowym pomiędzy zegarami), Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne światłoczułe, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Podłokietnik przedni, Podłokietnik z tyłu, Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Radio RF 400 Color (wyświetlacz 4-calowy, USB, Aux-In, Bluetooth, Audio streaming), Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, elektryczna, Regulacja wysokości fotela kierowcy, elektryczna, Relingi dachowe - srebrne, System monitorujący ciśnienie w oponach, System przypominania o zapięciu pasów bezpieczeństwa na przednich siedzeniach, Tapicerka materiałowa Lyra / Atlantis, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Wycieraczka szyby tylnej, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz wskaźników kierowcy DIC 4,2-calowy, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej, Lakier metalik, Odtwarzacz CD i MP3, Pakiet Flotowy Edition, Czujniki parkowania - tył

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	TOYO, PROXES	225/50 17 97V	7,0 mm
	lewe	TOYO, PROXES	225/50 17 97V	6,5 mm
tylna	prawe	TOYO, PROXES	225/50 17 97V	6,5 mm
	lewe	TOYO, PROXES	225/50 17 97V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (NIE), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Kołpak koła tył R	rozerwanie	WY	0.3
2	Podłokietnik konsoli środkowej	rozerwanie, ubytki materiału	WY	0.5
3	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	1
4	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		

6	Kołpak koła przód R	rysa/odprysk		
7	Kołpak koła tył L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

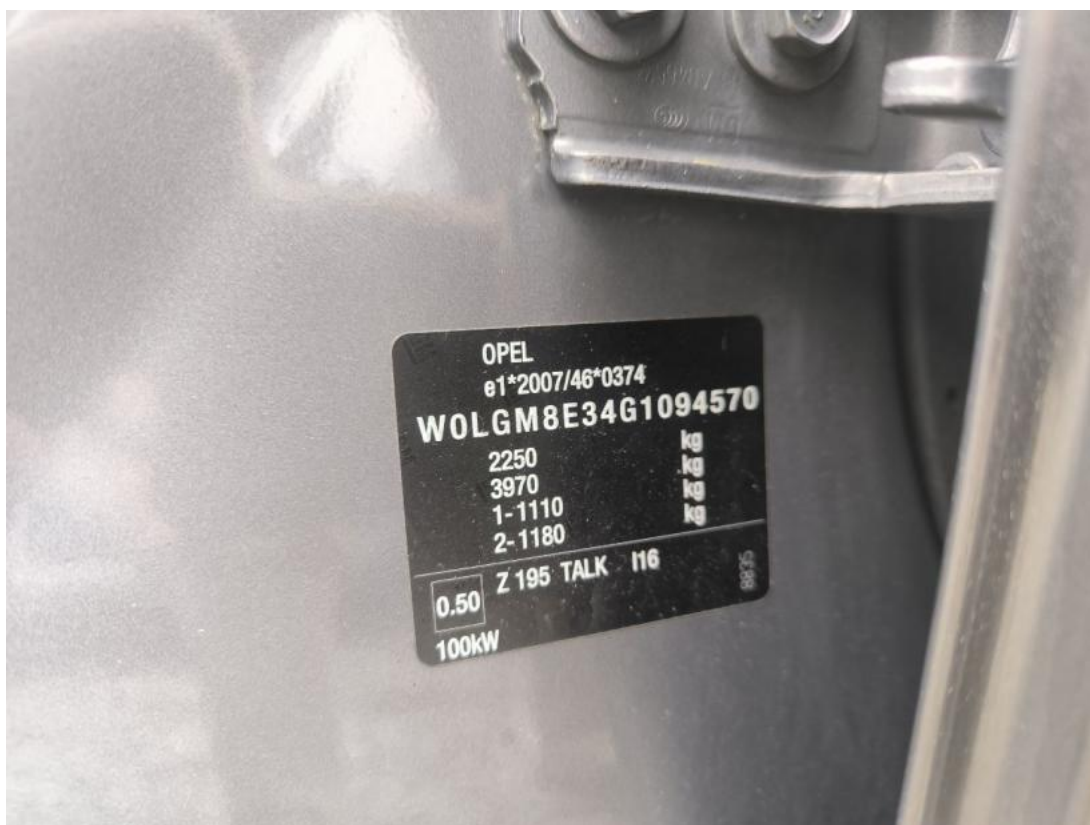

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna lewa

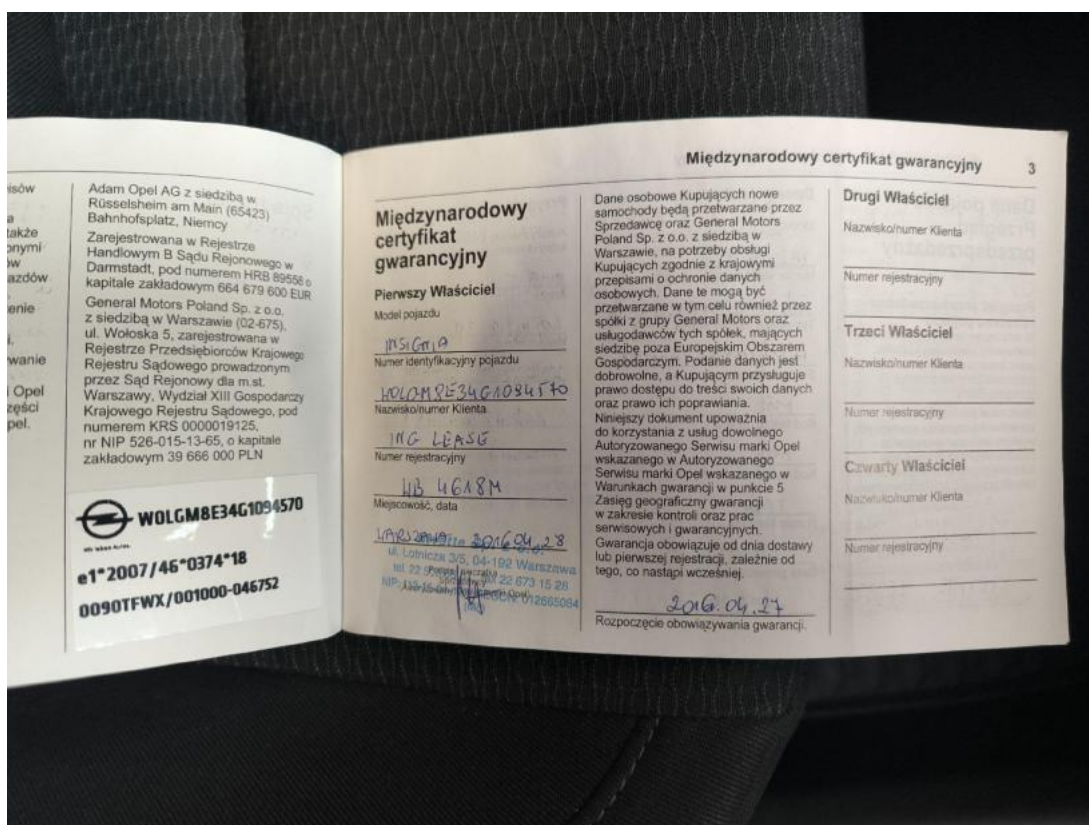

Fot. 32

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

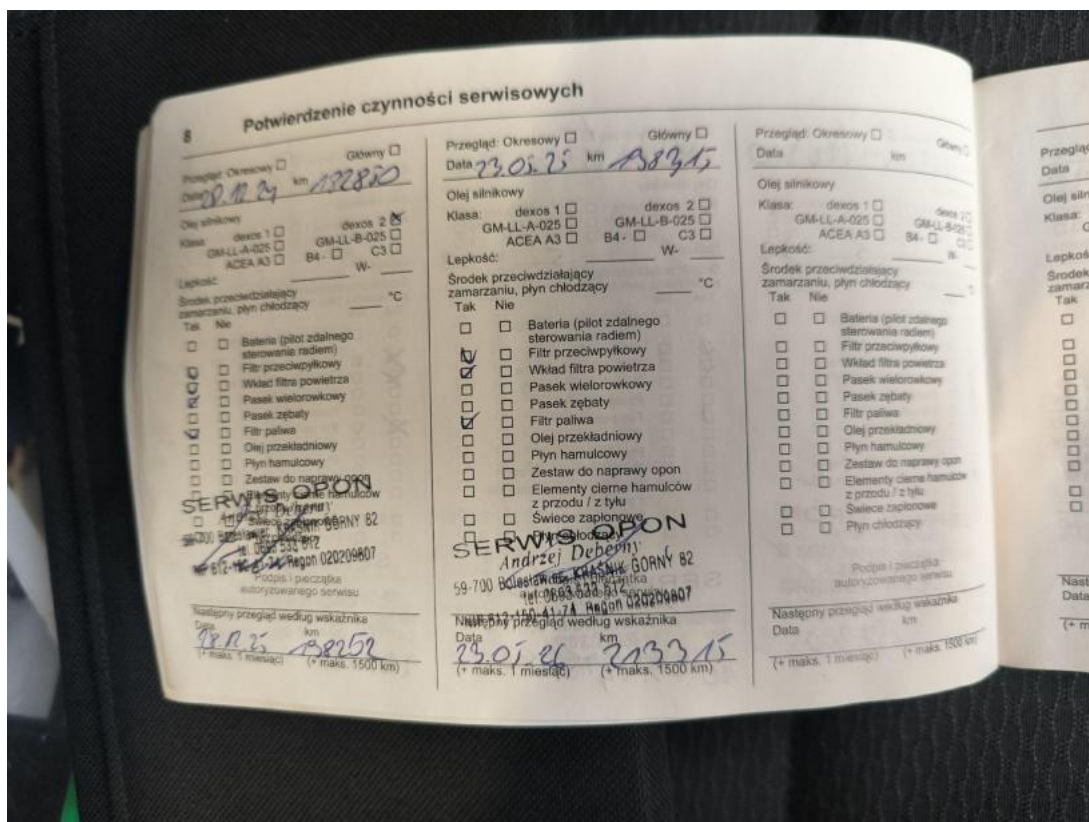

Fot. 33


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

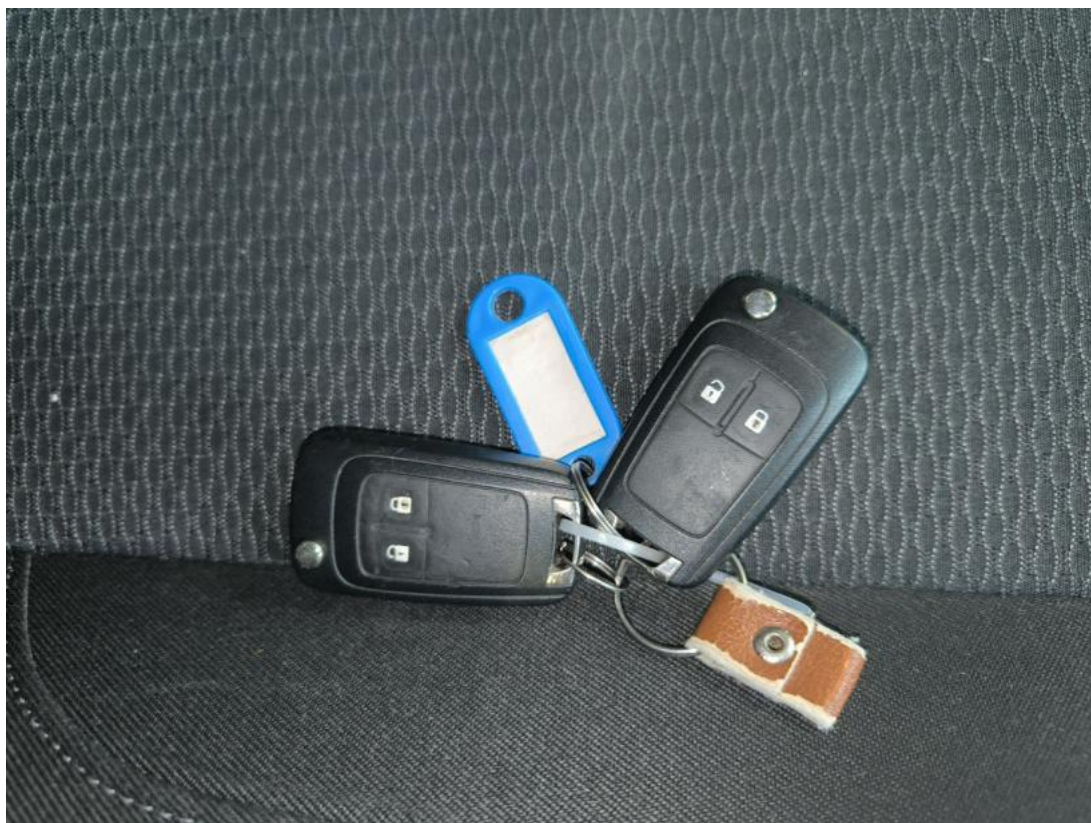

Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40

Kołpak przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Kółpak przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Kółpak przedni P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Kołpak tylny P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Kołpak tylny L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Kołpak tylny L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Kołpak tylny L - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Kołpak tylny L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Konsola tunelu śr. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 56

Konsola tunelu śr. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Kanapa tyl. - Inne 2