



WAUZZZ4GXGN089577

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	288.512 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	14.700 km
Typ/Modell	A6 Avant	HU (Abgelesen aus ZBI)	10/2026
Fahrgestellnummer	WAUZZZ4GXGN089577	Leistung / Hubraum	200 kW / 2.967 ccm
Erstzulassung	28.10.2015	Polster/Farbe	Alcantara/Leder / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung	04/2024, 247.348 km	Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Stirnwandverkleidung (Dichtung) - lose - erneuern
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer
4	Interieur	Innenraum - Kratzer
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Smart Repair
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - Smart Repair
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
10	Motorhaube	Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag
11	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (eingedrückt) - beschädigt - erneuern
12	Verglasung	Frontscheibe (Windabweiser rechts) - Kratzer - erneuern
13	Fahrzeugdach	Dach (Dachkante vorne) - Steinschlag - Smart Repair
14	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren
15	Karosserie	Karosserie - verschmutzt - aufbereiten
16	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer
17	Karosserie	Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen
18	Verkleidungen/Abdeckungen	Einstieg vorn links - Kratzer

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil



Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Seite links, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden
2	Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/35 R20 97Y	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	255/35 R20 97Y	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					11/2020

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	A6 Avant	Laufleistung (abgelesen)	288.512 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZ4GXGN089577	Erstzulassung	28.10.2015

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	120 µm
2	Dachholm links	112 µm
3	Dachholm rechts	115 µm
4	Heckklappe/-tür	137 µm
5	Kotflügel links	136 µm
6	Kotflügel rechts	134 µm
7	Motorhaube	142 µm
8	Schweller links	111 µm
9	Schweller rechts	105 µm
10	Seitenwand links	572 µm
11	Seitenwand rechts	108 µm
12	Tür hinten links	163 µm
13	Tür hinten rechts	125 µm
14	Tür vorne links	146 µm
15	Tür vorne rechts	141 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

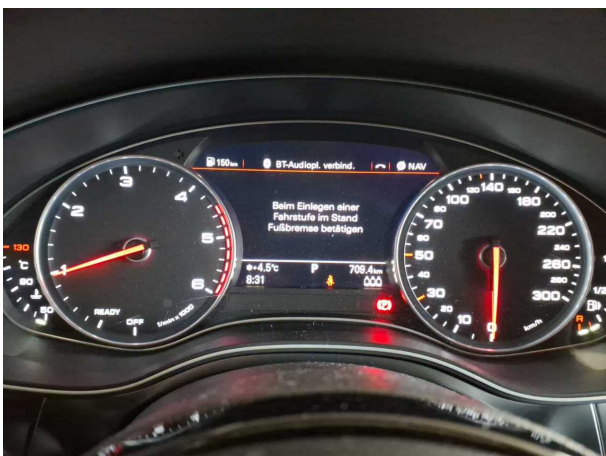


Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne

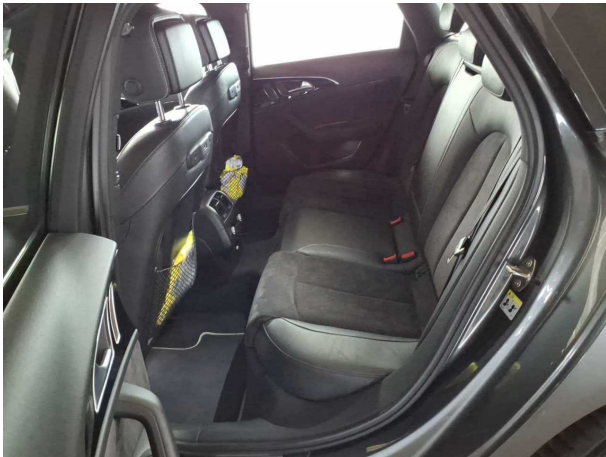


Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment

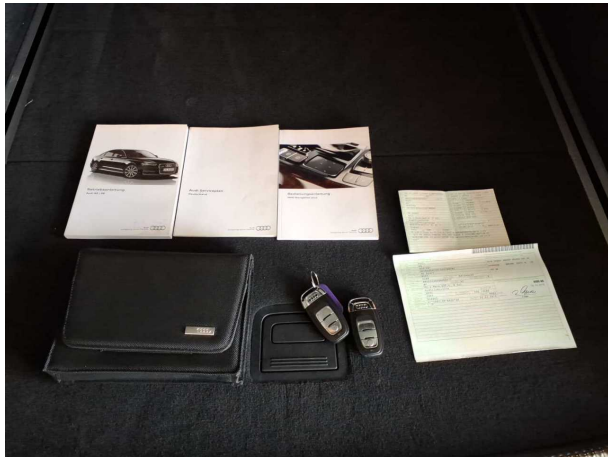


Abbildung 13: Dokumente

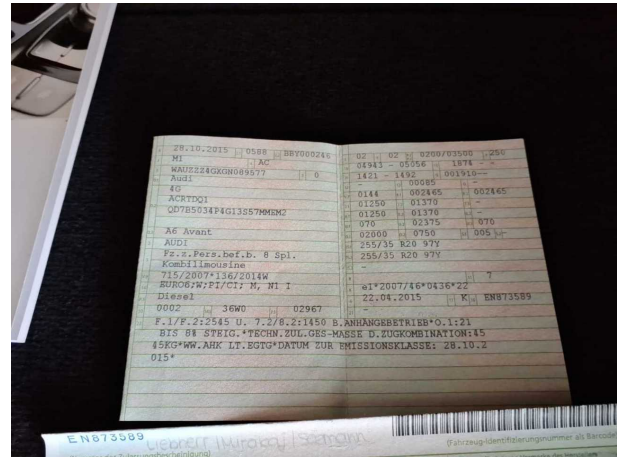


Abbildung 14: Dokumente

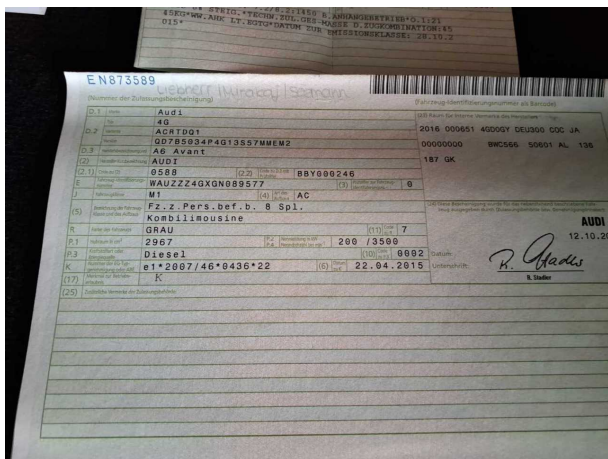


Abbildung 15: Dokumente

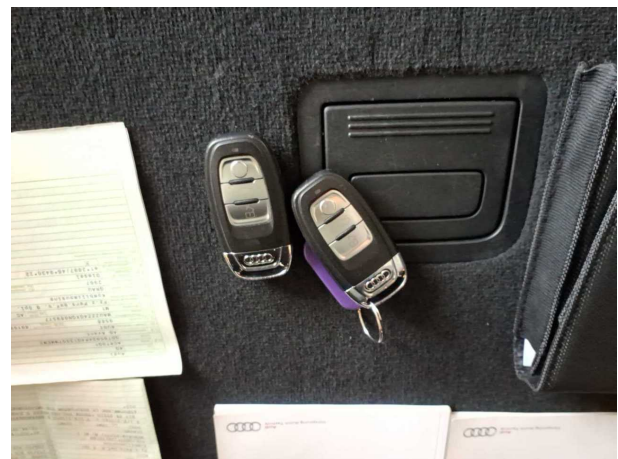


Abbildung 16: Dokumente

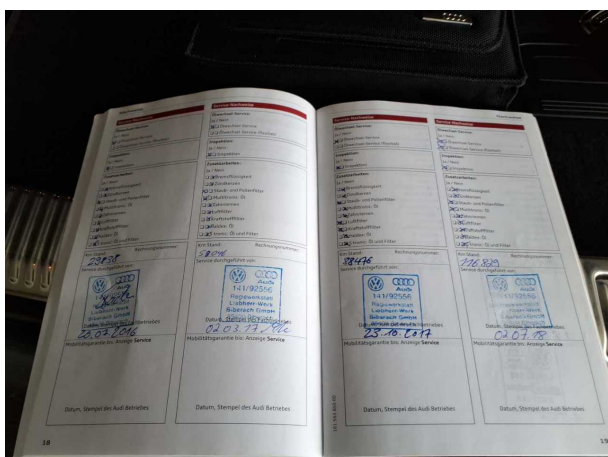


Abbildung 17: Dokumente

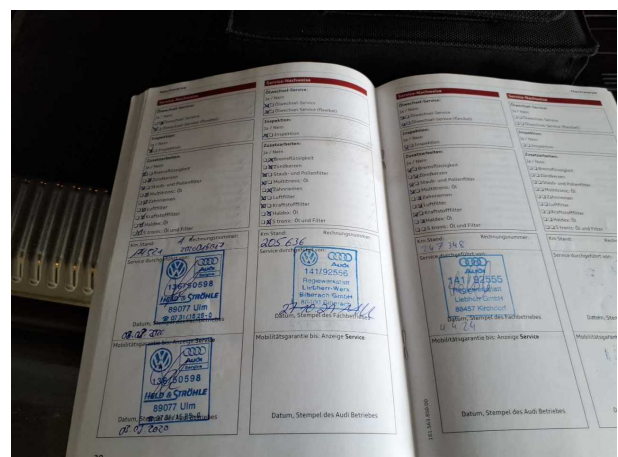


Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Montierte Bereifung

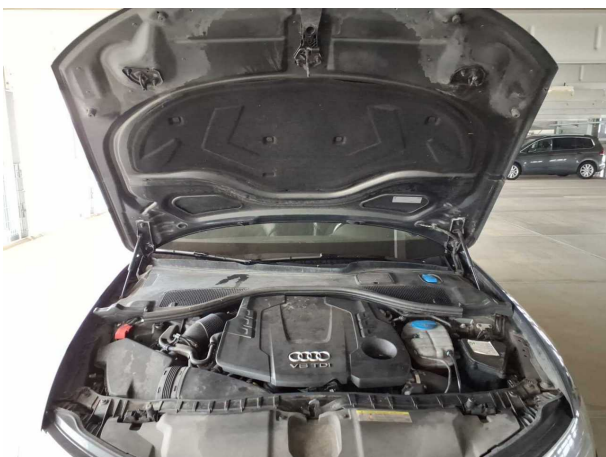


Abbildung 23: Sonstiges

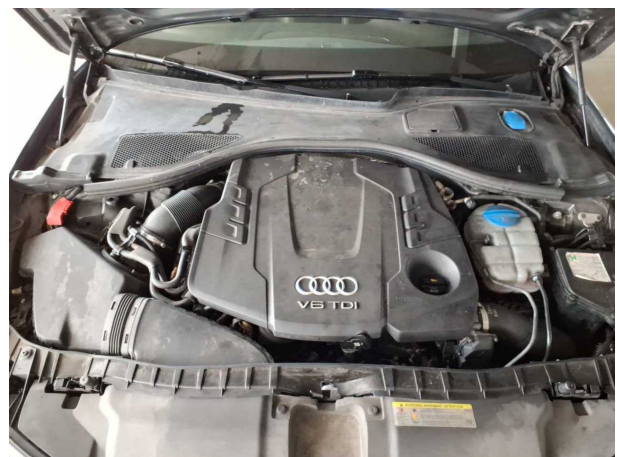


Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges

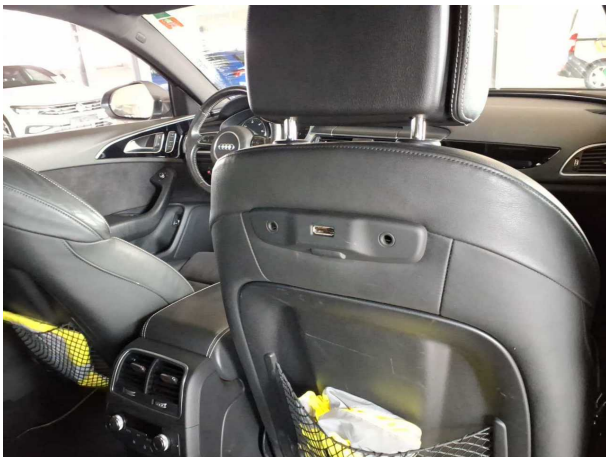


Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges

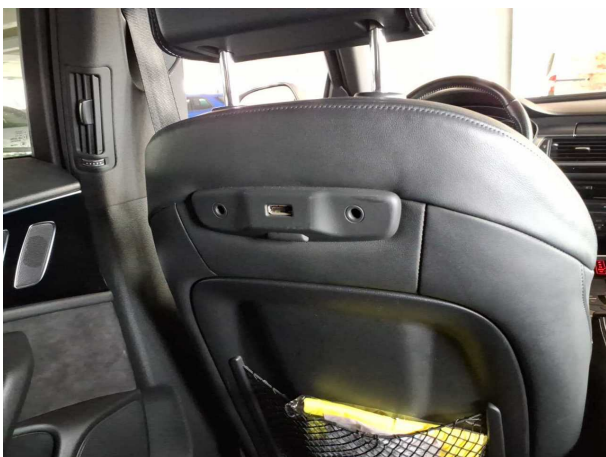


Abbildung 41: Sonstiges

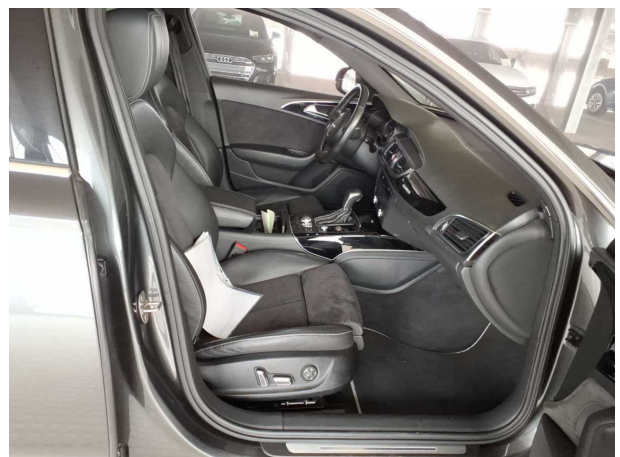


Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges

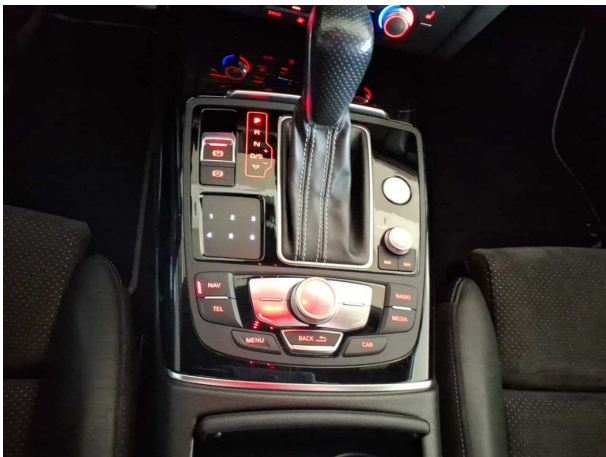


Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges

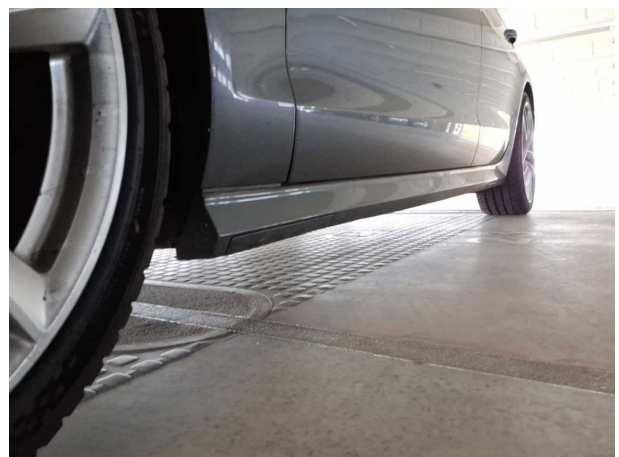


Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Karosserie: Stirnwandverkleidung (Dichtung) - lose - erneuern



Beschädigung #1: Karosserie: Stirnwandverkleidung (Dichtung) - lose - erneuern



Beschädigung #2: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern

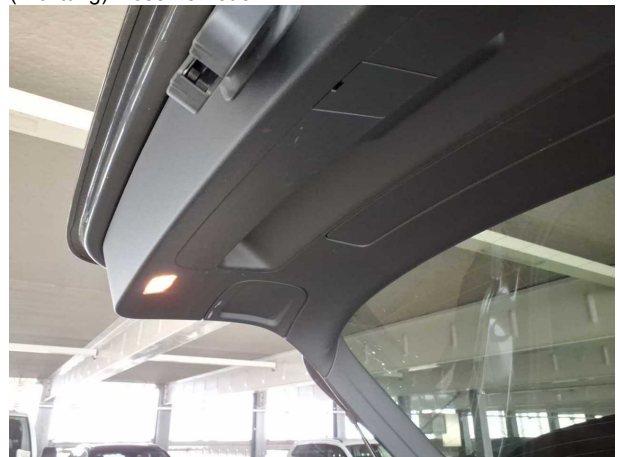

Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer




Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer




Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer




Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - Kratzer

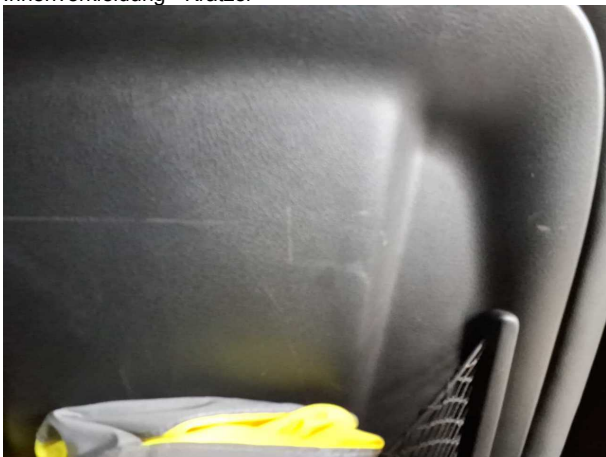


Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - Kratzer

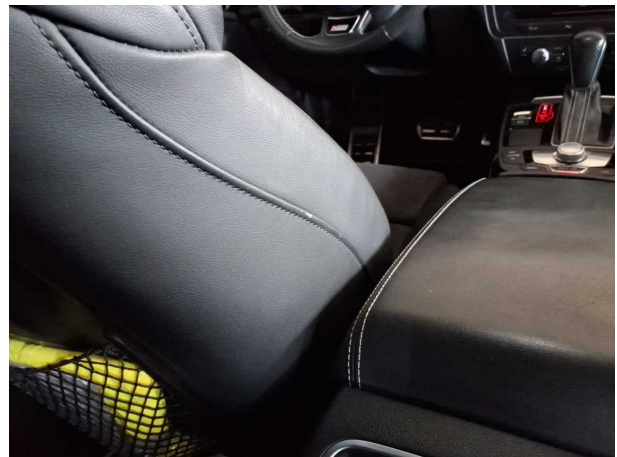

Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - Kratzer

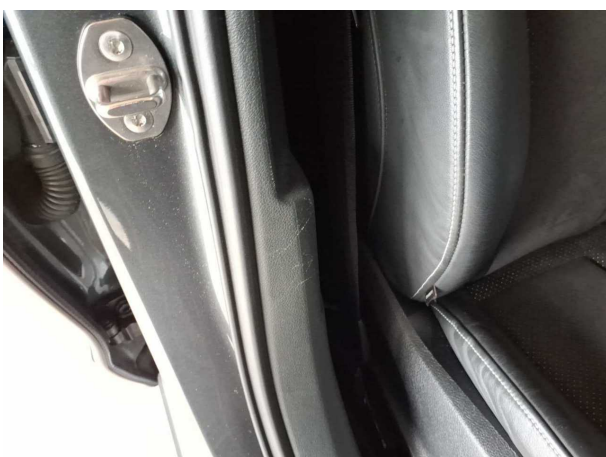

Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - Kratzer

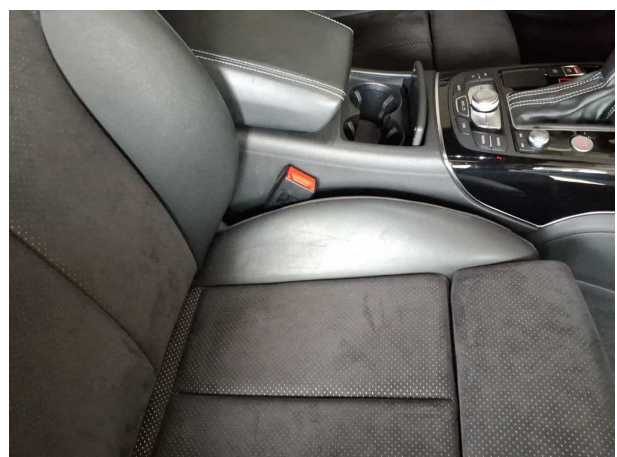


Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - Kratzer




Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - Kratzer




Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - Kratzer

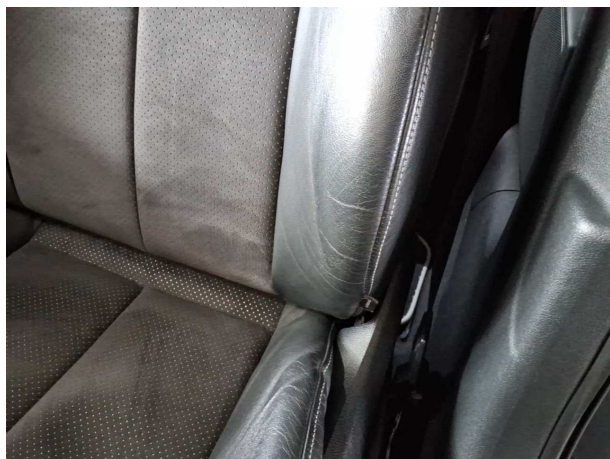


Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - Kratzer

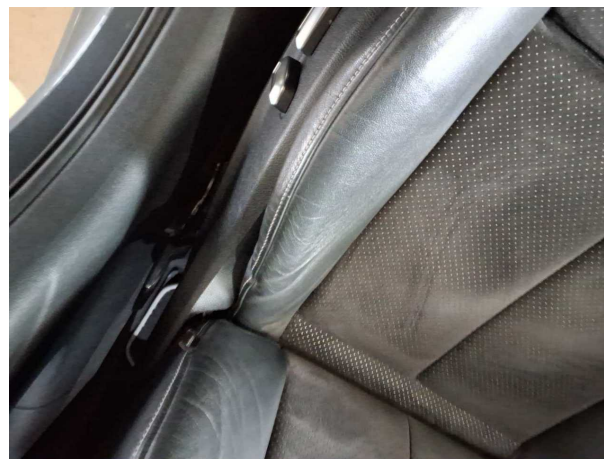

Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - Kratzer

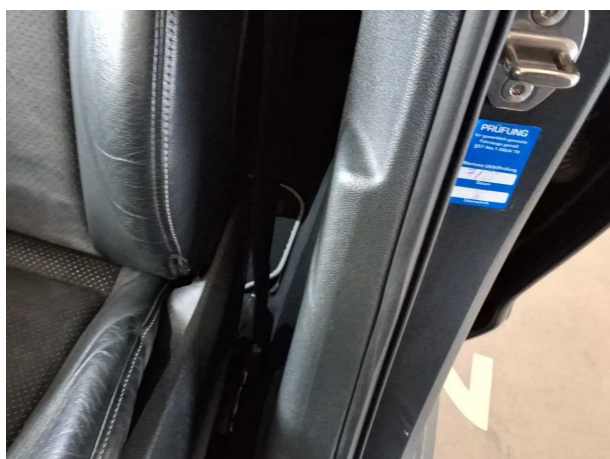


Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - Kratzer

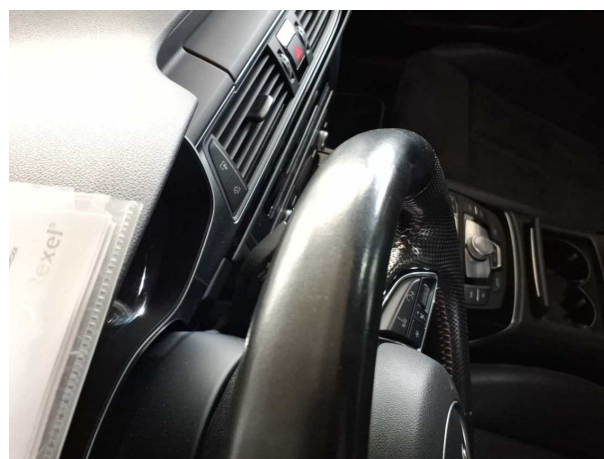

Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - Kratzer

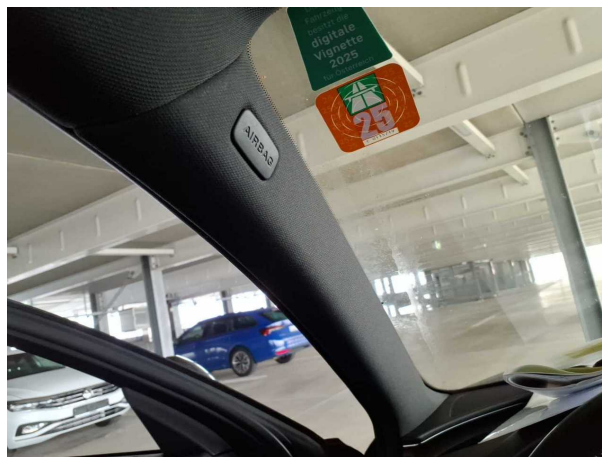


Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - Kratzer




Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Smart Repair

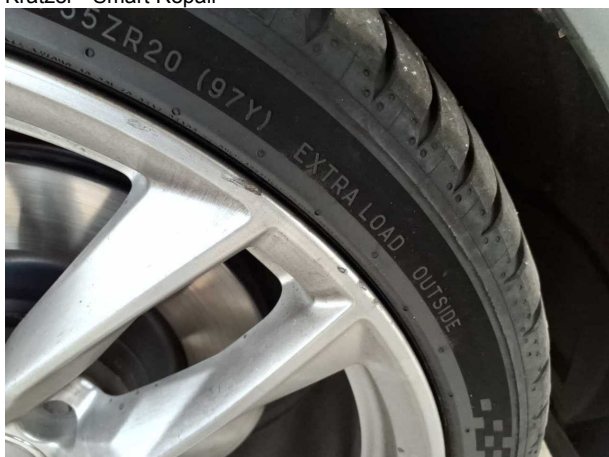


Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Smart Repair

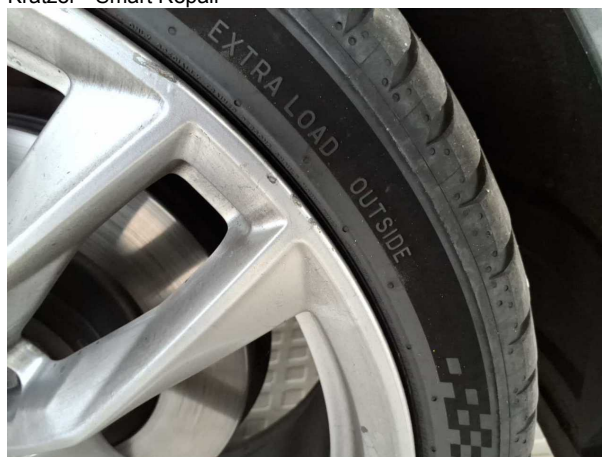

Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts -
Kratzer - Smart Repair

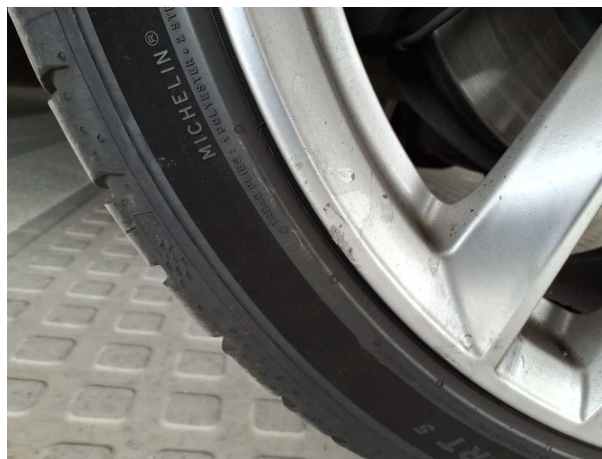


Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts -
Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts -
Kratzer - Smart Repair

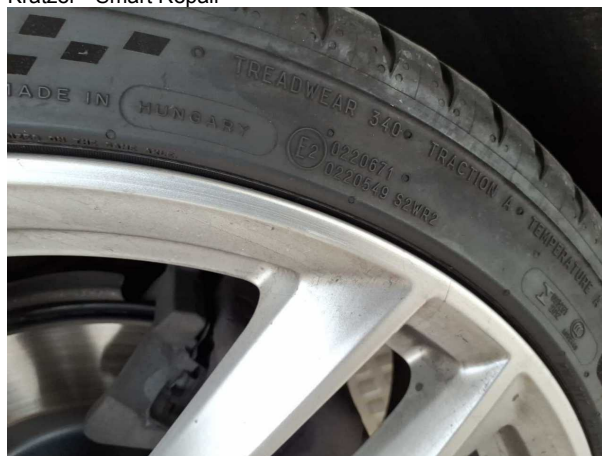

Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts -
Kratzer - Smart Repair

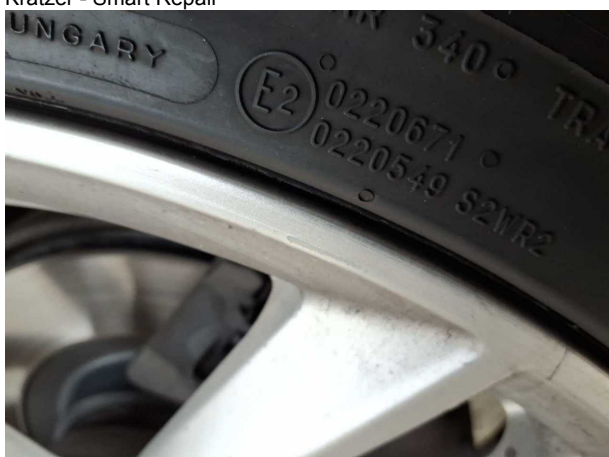

Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts -
Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links -
Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair

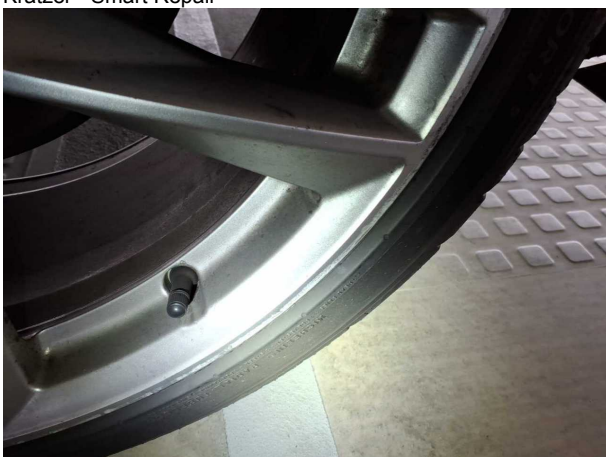

Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair

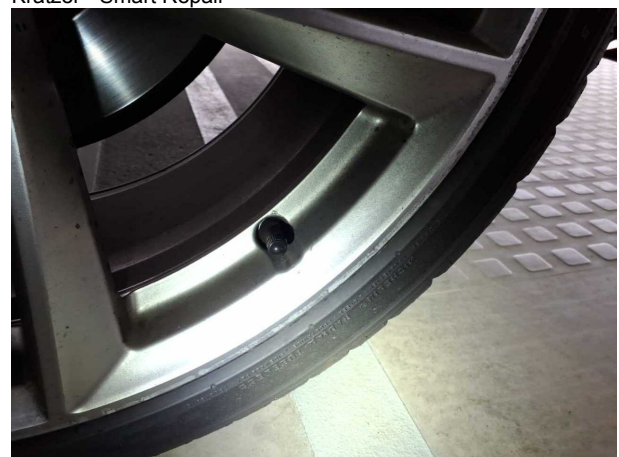

Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair

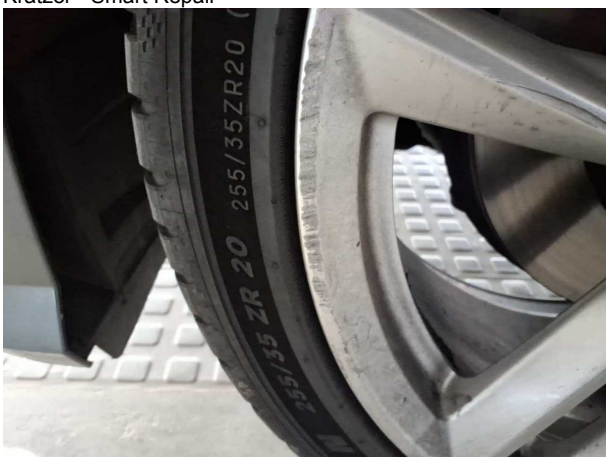

Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

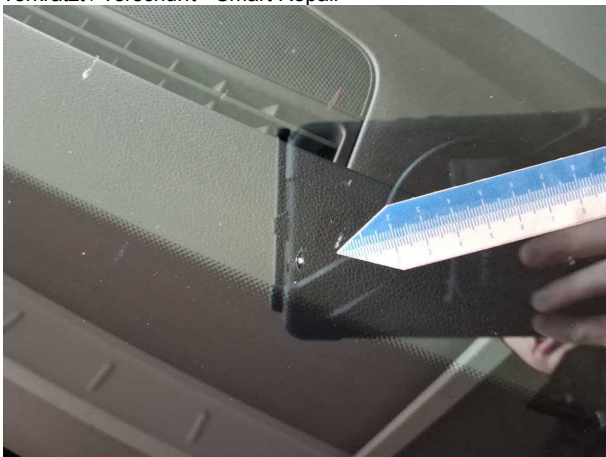

Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

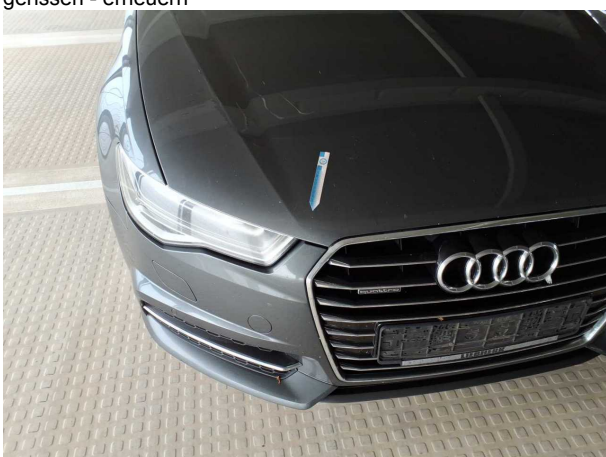

Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag




Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (eingedrückt) - beschädigt - erneuern

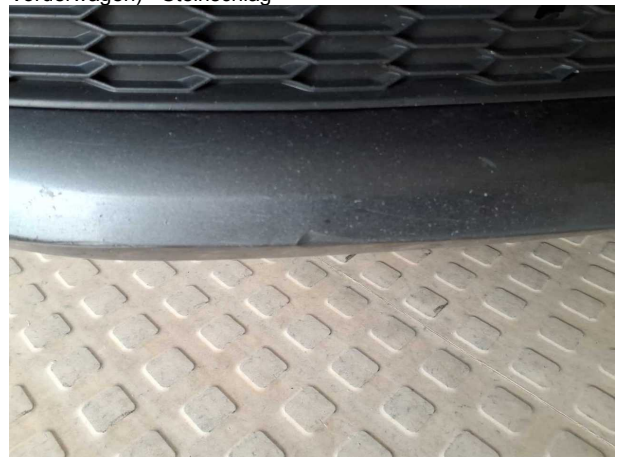

Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (eingedrückt) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (eingedrückt) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (eingedrückt) - beschädigt - erneuern




Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (eingedrückt) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (eingedrückt) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (eingedrückt) - beschädigt - erneuern

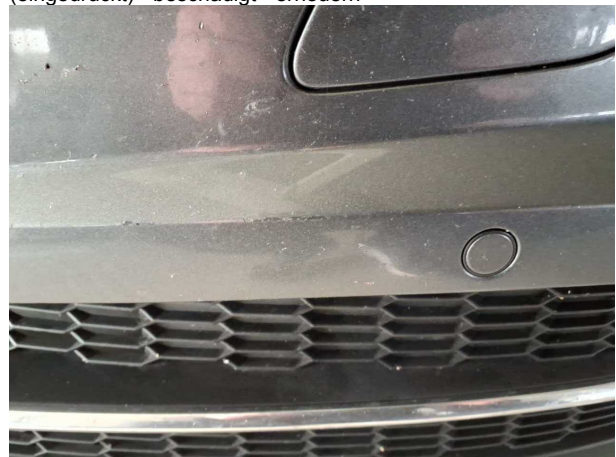

Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (eingedrückt) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Verglasung: Frontscheibe (Windabweiser rechts) - Kratzer - erneuern



Beschädigung #12: Verglasung: Frontscheibe (Windabweiser rechts) - Kratzer - erneuern



Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Steinschlag - Smart Repair




Beschädigung #14: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Steinschlag - Smart Repair

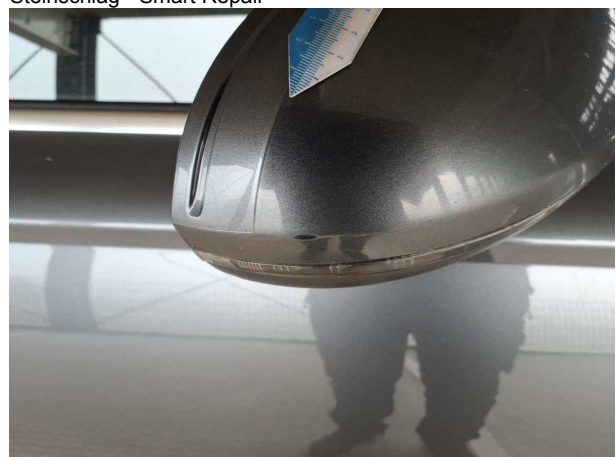

Beschädigung #14: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Karosserie: Karosserie - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #15: Karosserie: Karosserie - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #15: Karosserie: Karosserie - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #15: Karosserie: Karosserie - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #15: Karosserie: Karosserie - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #15: Karosserie: Karosserie - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #15: Karosserie: Karosserie - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer



Beschädigung #15: Karosserie: Karosserie - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer




Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer




Beschädigung #17: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa...
instandsetzen



Beschädigung #17: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden -
sanft instandsetzen

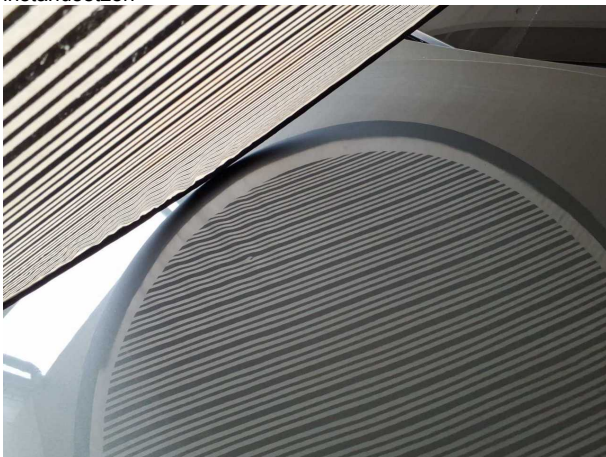


Beschädigung #17: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa...
instandsetzen

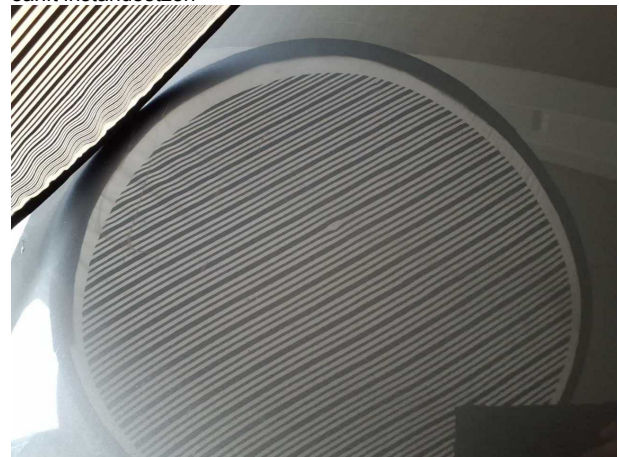

Beschädigung #17: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden -
sanft instandsetzen



Beschädigung #17: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa...
instandsetzen

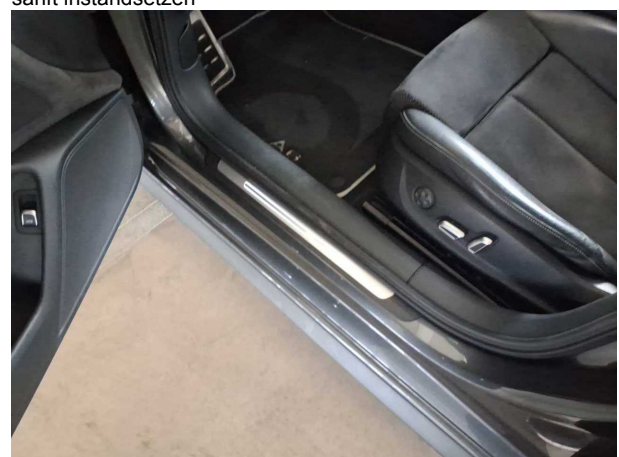


Beschädigung #18: Verkleidungen/Abdeckungen: Einstieg
vorn links - Kratzer



Beschädigung #18: Verkleidungen/Abdeckungen: Einstieg vorn links - Kratzer



Beschädigung #18: Verkleidungen/Abdeckungen: Einstieg vorn links - Kratzer

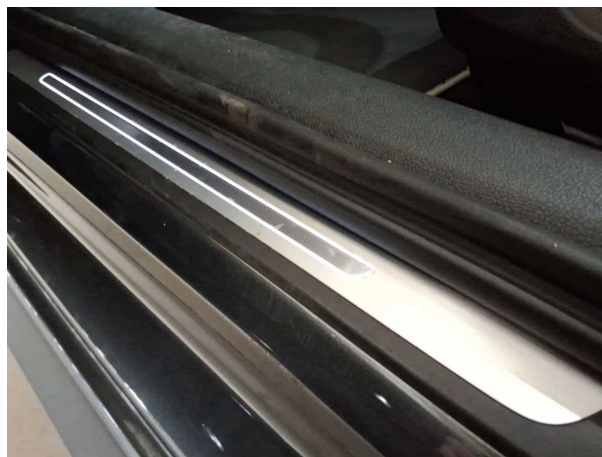

Beschädigung #18: Verkleidungen/Abdeckungen: Einstieg vorn links - Kratzer


Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand links



Nachlackierung 1: Seitenwand links

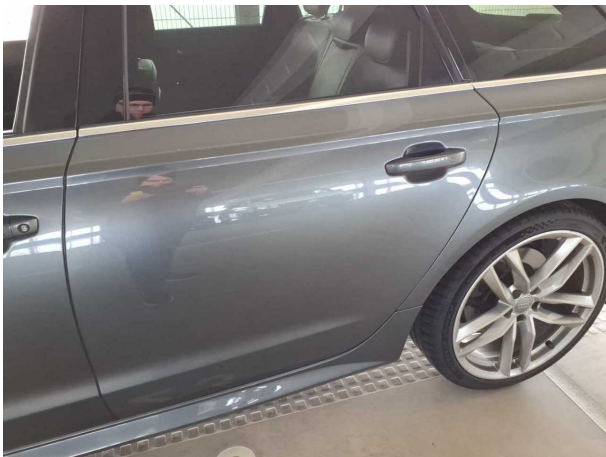

Nachlackierung 2: Tür hinten links



Nachlackierung 2: Tür hinten links