

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216597/10/25-11401	Data raportu	02-10-2025
Rzeczoznawcy	Damian Koch (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	26-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/68835/25/09/12	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFA3120000J841519
Marka, model	FIAT 500 15-24
Typ, wersja	500 1.2 Pop
Numer rejestracyjny	PO7CK20
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1242 ccm/51 kW
Stan licznika	120 786 km
Data 1. rej./rok prod.	18-08-2017/2017
Data nast. bad. techn.	20-08-2026
Nadwozie	hatchback 3/4
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS + EBD, Airbag 7 sztuk: poduszki powietrzne czołowe, przednie boczne, kurtynowe, Airbag kolan kierowcy, BAS - Brake Assist System, Czujnik ciśnienia powietrza w oponach TPMS, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, ESC (zawiera ASR, MSR, HBA i Hill Holder), ESS - system sygnalizacji nagłego hamowania, Elektrycznie sterowane szyby przednie + zamek centralny, Felgi stalowe 14 z ogumieniem, Fotel pasażera z mechanizmem pamięci ustawienia, GSI - Gear Shift Indicator, Gniazdo 12V, Immobilizer, Kierownica z regulacją wysokości, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy z systemem My Car, Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, w kolorze czarnym, Pakiet dla palących, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Przyciski sterowania radia na kierownicy, Radio Uconnect (bez CD) z portami USB i AUX, Reflektory przednie z funkcją Follow Me Home, System przeciwpożarowy - FPS, Tapicerka materiałowa, Tylna kanapa dzielona z regulowanymi zagłówkami, Uchwyt dla pasażera, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Zagłówki przednie z regulacją wysokości, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw dla palących, Zestaw naprawczy do kół Fix&Go, Zestaw wskaźników analogowy z ekranem komputera pokładowego, Światła do jazdy dziennej (DRL) w technologii LED, Koło zapasowe, dojazdowe (135/80 R14), Lakier pastelowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, DURAGRIP	175/65 14 82T	5,5 mm
	lewe	GOODYEAR, DURAGRIP	175/65 14 82T	5,5 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, DURAGRIP	175/65 14 82T	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, DURAGRIP	175/65 14 82T	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Słupki przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni prawy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Słupki środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Dach	do 150
8	Drzwi przednie lewe	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 300
2	Błotnik przedni prawy	200 - 300
3	Próg prawy	200 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 500
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	200 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Światło do jazdy dziennej L	zarysowanie	WY	0.9

2	Listwa ozdobna osłony chl.	ubytki materiału	WY	0.1
3	Osłona lusterka zewnętrznego L	zarysowanie	WY	0.2
4	Tapicerka siedziska 1.rząd L	ubytki materiału	WY	
5	Tapicerka oparcia 1.rząd L	rozerwanie	WY	0.8
6	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, łuszczenie powłoki lakierowej	NA	1
7	Światnik przedni L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
8	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, łuszczenie powłoki lakierowej	NA	0.5
9	Dach	wgniecenie/odkształcenie	NA	3
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
11	Próg L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
12	Próg R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
13	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
14	Światnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
15	Pokrywa tylna	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
16	Światnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 12


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze

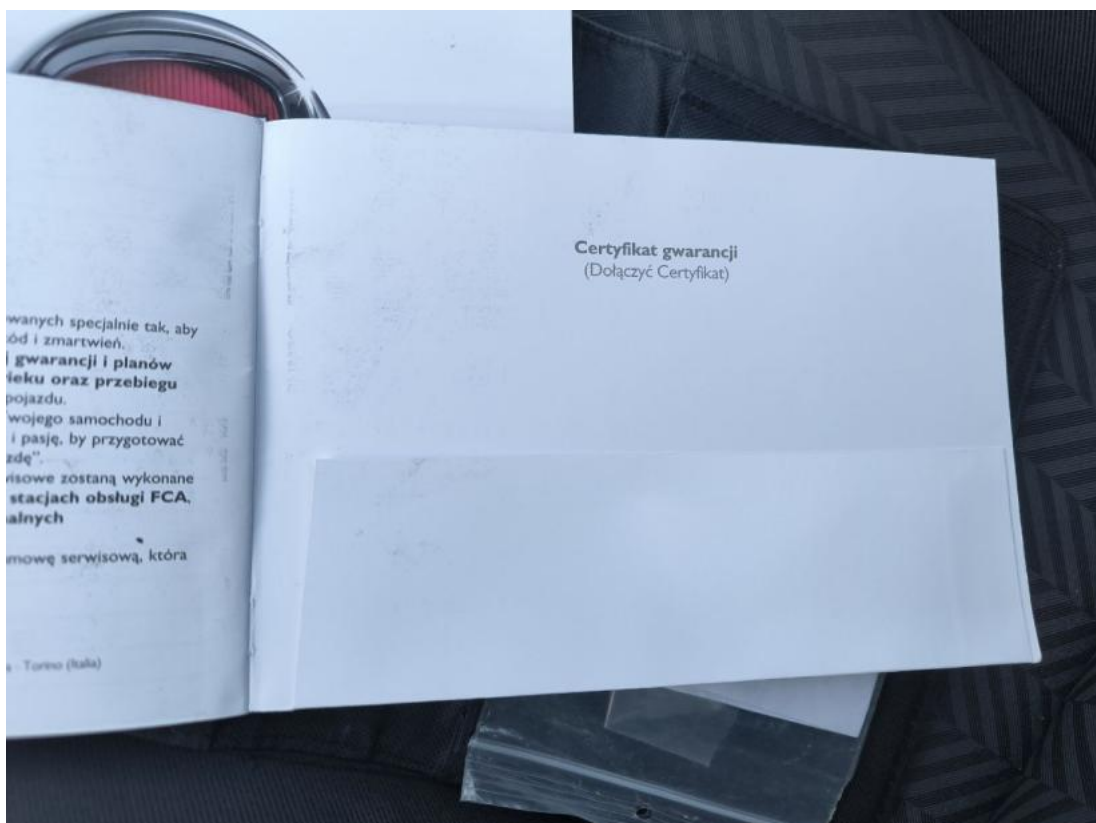

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

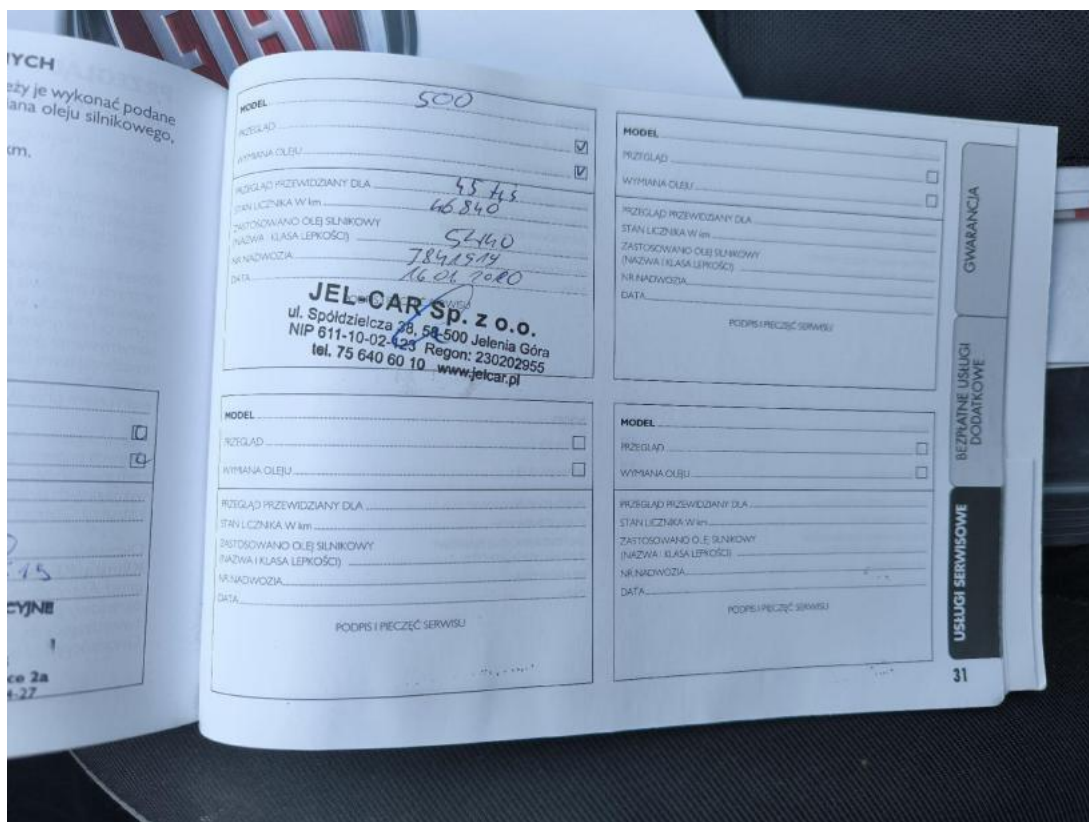

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Krata zderzaka prz. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Krata zderzaka prz. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Inne 2



Fot. 42

Pokrywa komory silnika() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45


Zderzak - Inne 1



Fot. 46

Zderzak - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

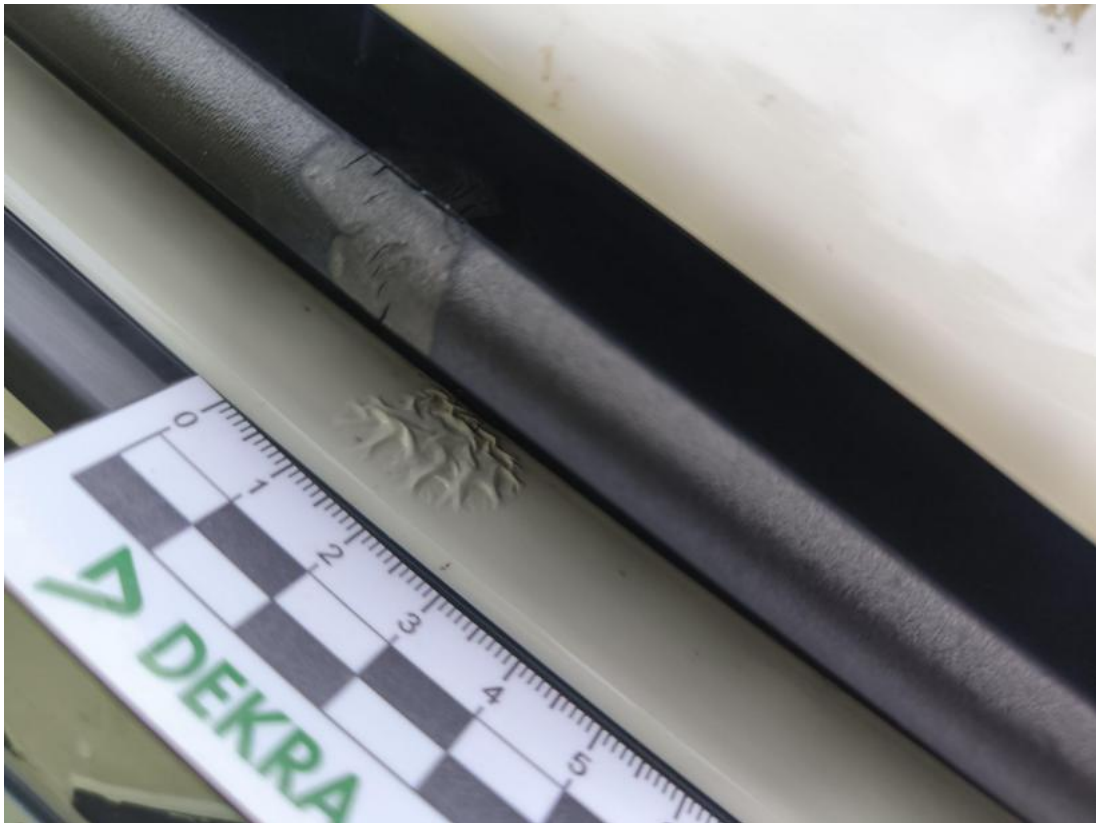

Fot. 47

Zderzak() - Inne 3



Fot. 48

Próg P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

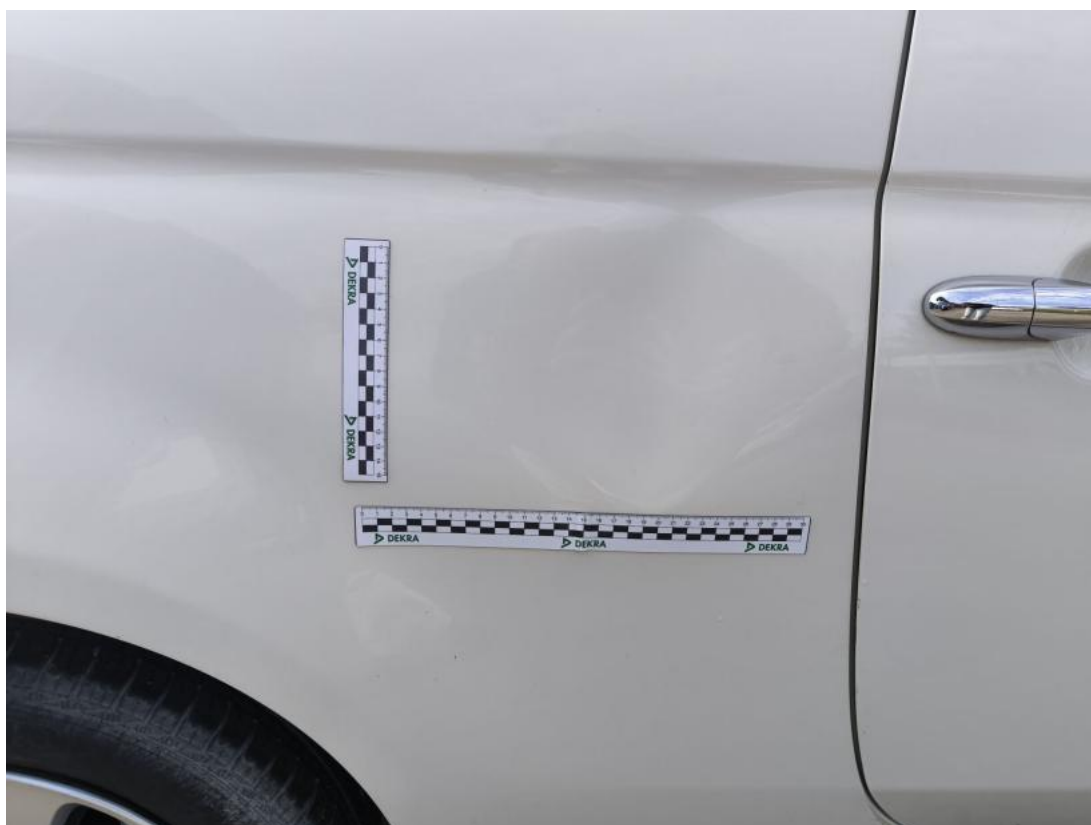

Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53


Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

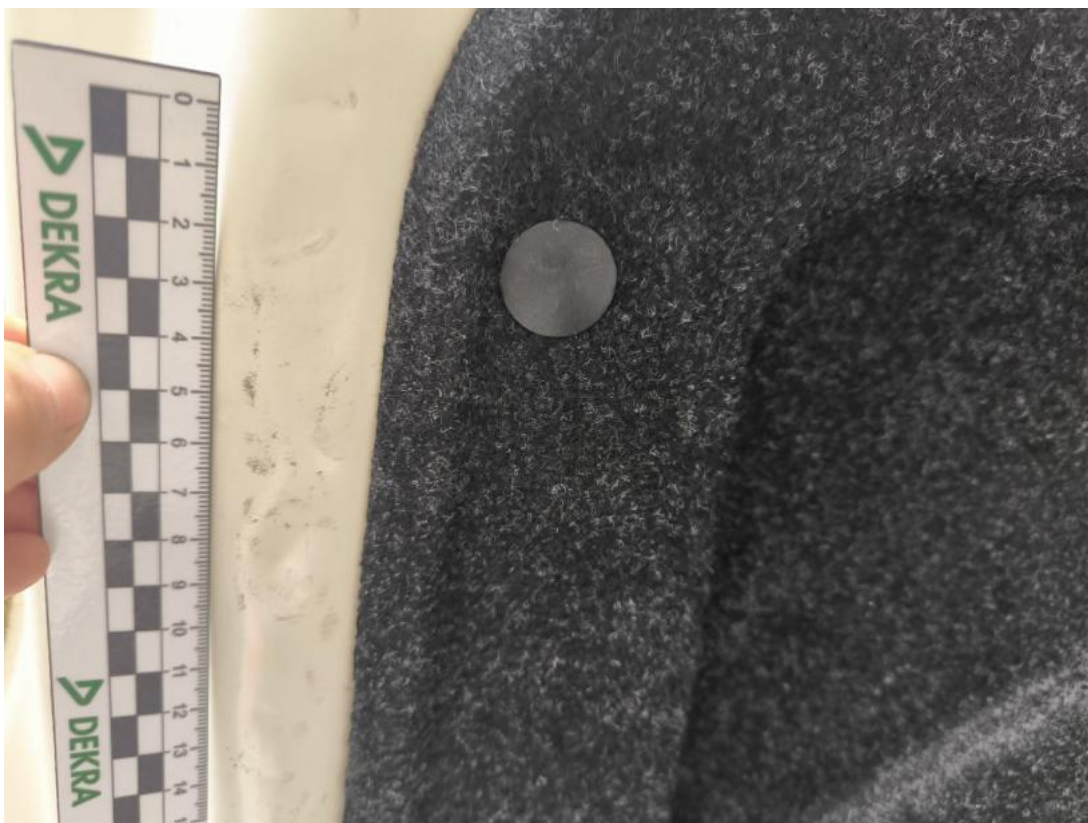

Fot. 55

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 56

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Dach - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 60

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 62

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

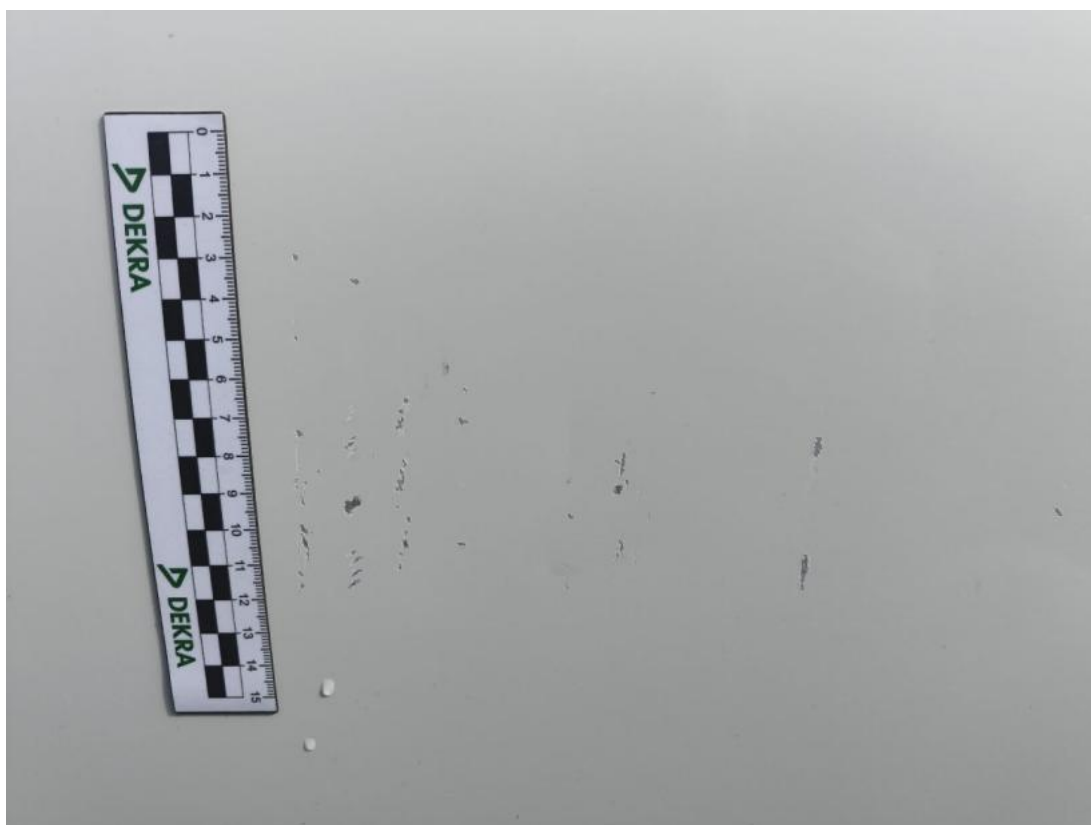

Fot. 66

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 68

Lusterko zew L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69


Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Próg L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

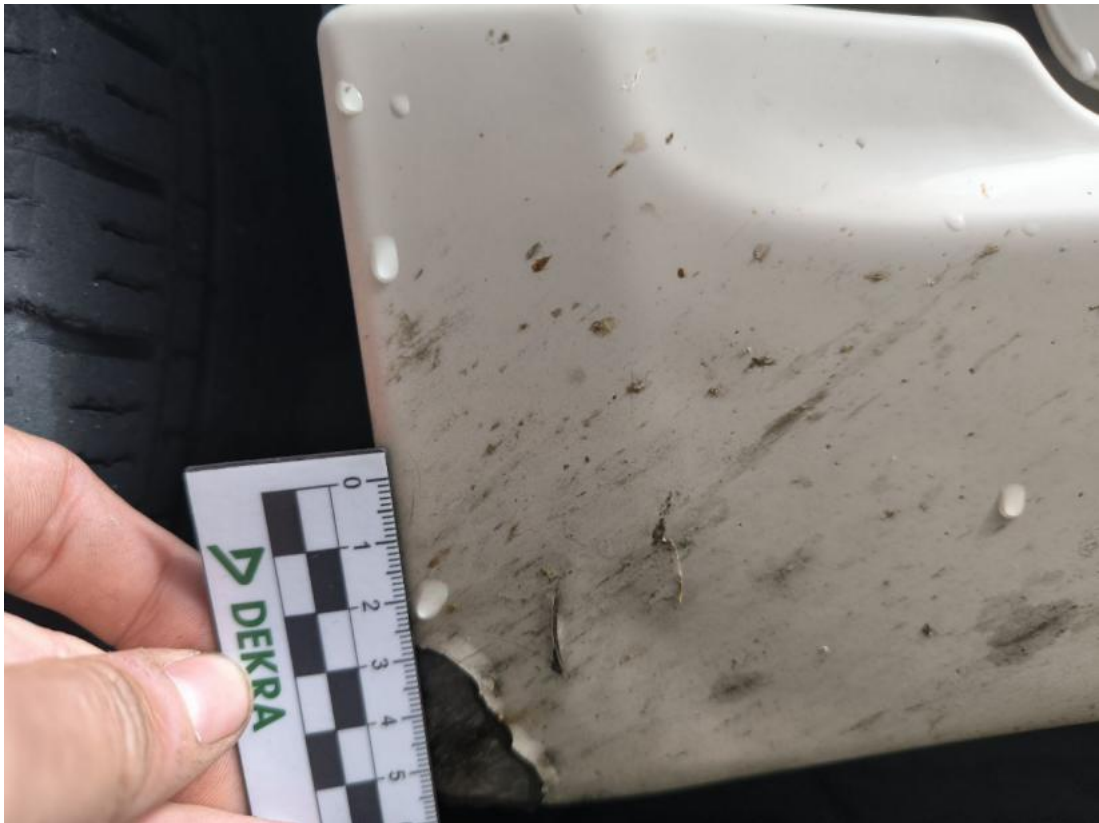

Fot. 71


Próg L - Inne 1



Fot. 72

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

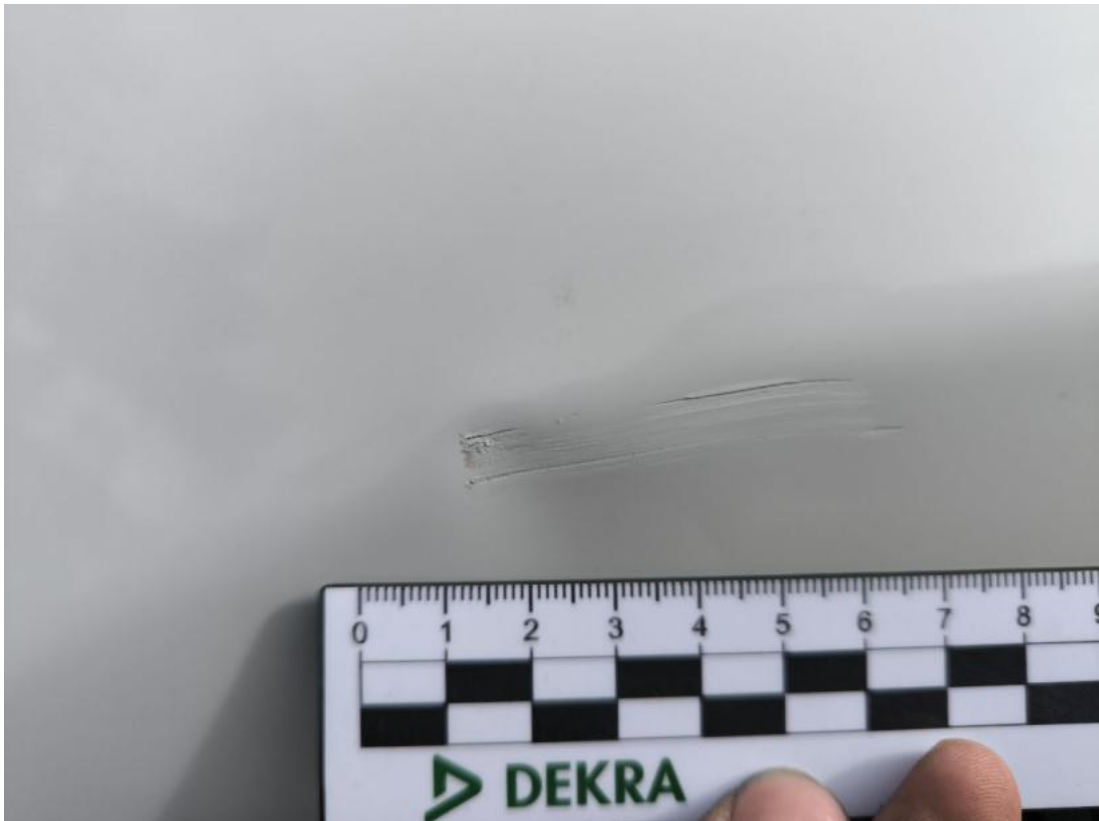

Fot. 73

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 74

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Reflektor przeciwmgielny L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76

Reflektor przeciwmgielny L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 78

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 80

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 82

Fotel prz. praw.() - Pęknięcie/rozerwanie 3