



WAUZZZF43NA036131

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	132.155 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	12.500 km
Typ/Modell	A4 Avant	HU (Abgelesen aus ZBI)	03/2027
Fahrgestellnummer	WAUZZZF43NA036131	Leistung / Hubraum	150 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	06.04.2022	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik



Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Digitaler Nachweis) - kein Nachweis - kein Abzug
3	Instrumententafel	Instrumententafel - Kratzer
4	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag - instandsetzen und lackieren
6	Scheinwerfer	Scheinwerfer links - Steinschlag
7	Stoßfänger vorn	Grill - Steinschlag
8	Scheinwerfer	Scheinwerfer rechts - Steinschlag
9	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Steinschlag - instandsetzen und lackieren
10	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag
11	Kotflügel links	Kotflügel links - Steinschlag - Smart Repair
12	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer
13	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Smart Repair
14	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Kratzer
15	Karosserie	A-Säule links - Steinschlag
16	Tür vorn links	Türkante - Kratzer
17	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - Abrieb - Smart Repair
18	Interieur	Innenraum - Kratzer
19	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer
20	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (ingedrückt) - beschädigt - erneuern
21	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
22	Tür vorn rechts	Türkante - Kratzer
23	Karosserie	A-Säule rechts - Steinschlag
24	Fahrzeugdach	Dach - Steinschlag
25	Karosserie	Karosserie (Und Chrom Leiste) - Kratzer
26	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n)
27	Sitz hinten	Hebel Sitzverstellung - ohne Funktion - befunden ggf. instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/50 R17 98W	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98V	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/50 R17 98V	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/70 R19 100M	Sonstige	Sommerreifen	4	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	A4 Avant	Laufleistung (abgelesen)	132.155 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZF43NA036131	Erstzulassung	06.04.2022

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	141 µm
2	Dachholm links	120 µm
3	Dachholm rechts	108 µm
4	Heckklappe/-tür	123 µm
5	Kotflügel links	108 µm
6	Kotflügel rechts	105 µm
7	Motorhaube	126 µm
8	Schweller links	75 µm
9	Schweller rechts	80 µm
10	Seitenwand links	116 µm
11	Seitenwand rechts	108 µm
12	Tür hinten links	123 µm
13	Tür hinten rechts	122 µm
14	Tür vorne links	120 µm
15	Tür vorne rechts	126 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN

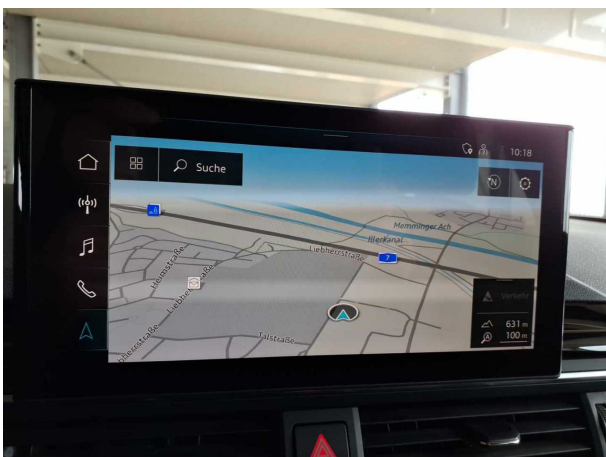


Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente

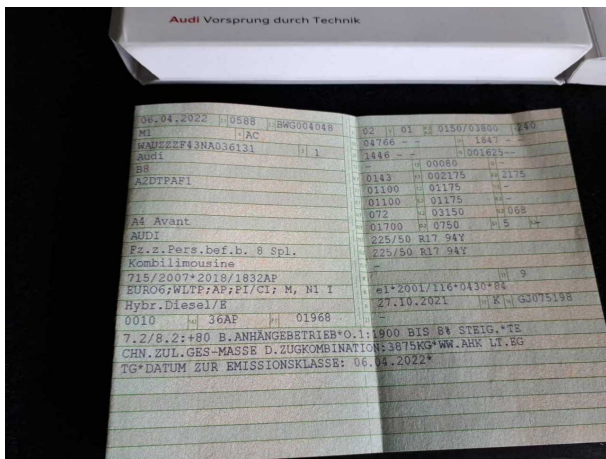


Abbildung 15: Dokumente

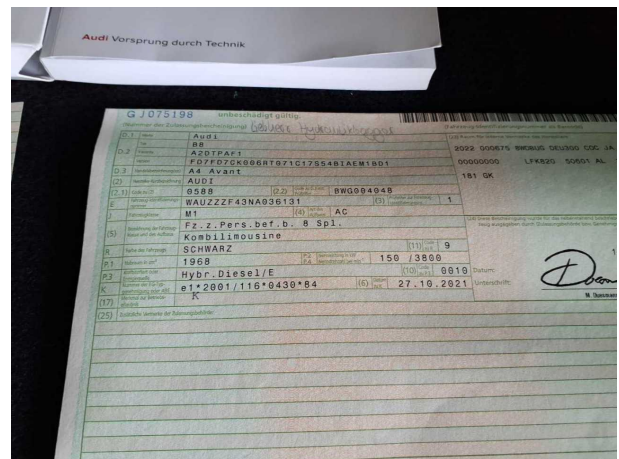


Abbildung 16: Dokumente

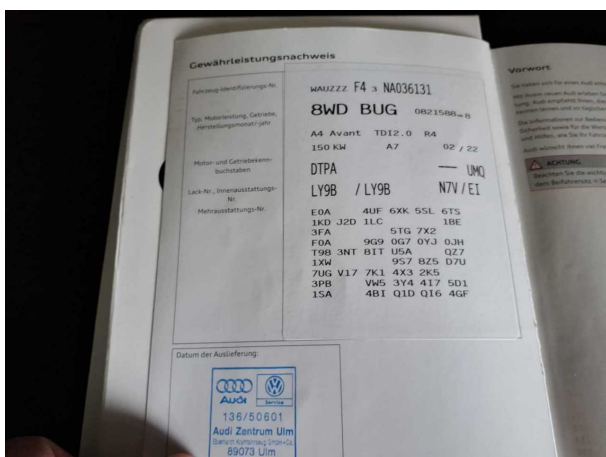


Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung

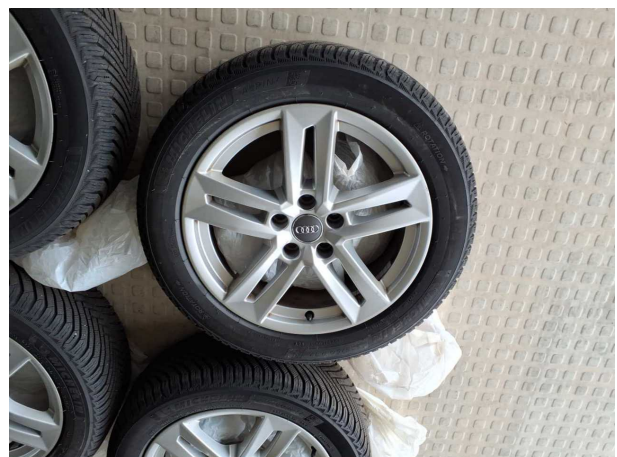


Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Zusatzbereifung



Abbildung 28: Sonstiges

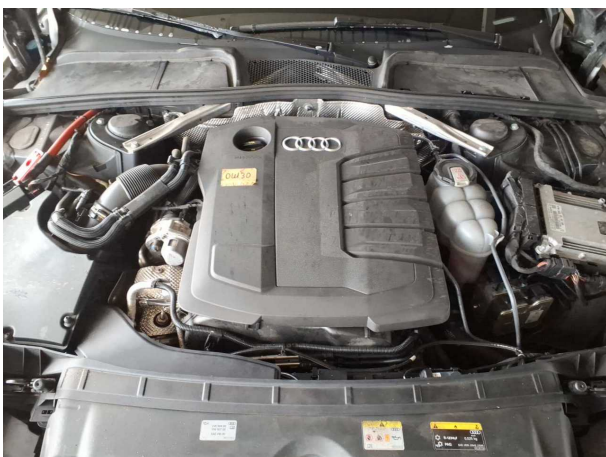


Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges

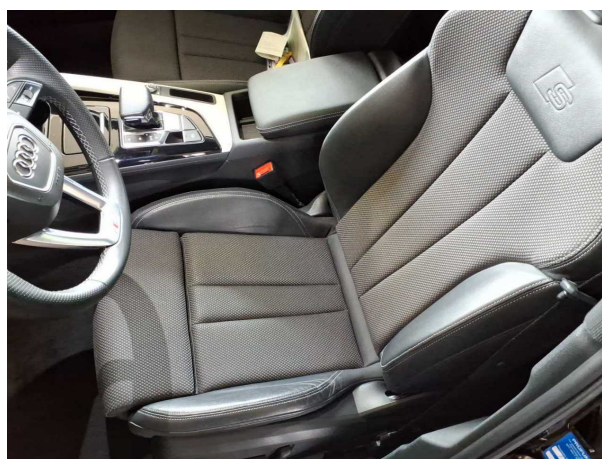


Abbildung 36: Sonstiges

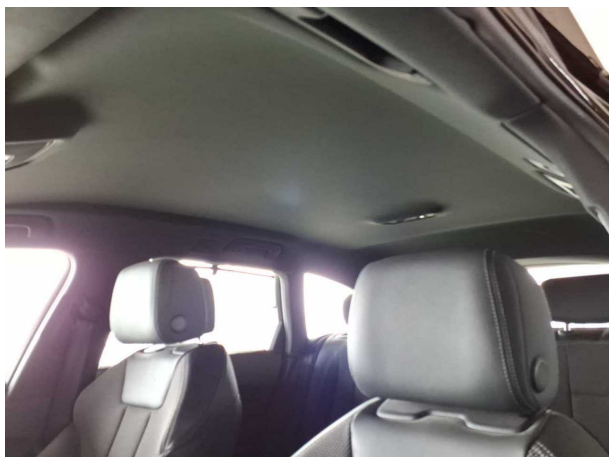


Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges

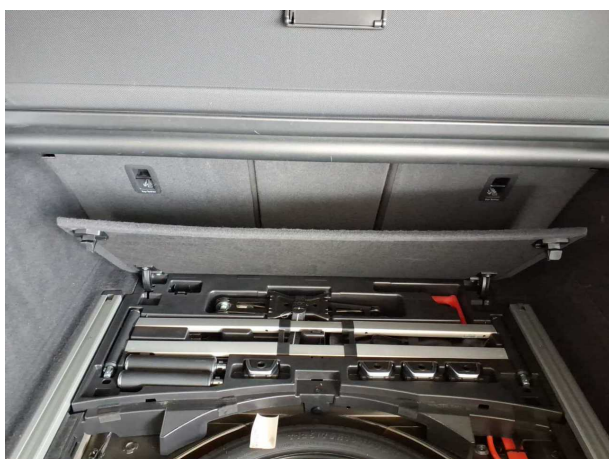


Abbildung 41: Sonstiges

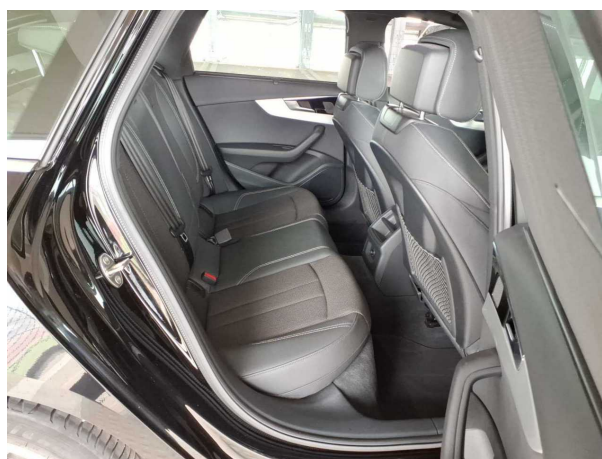


Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges

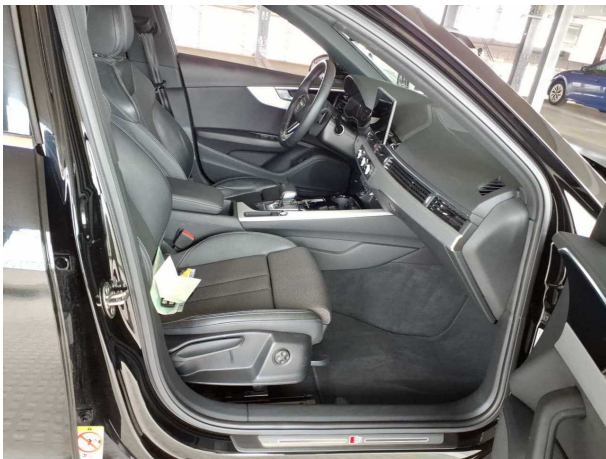


Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges

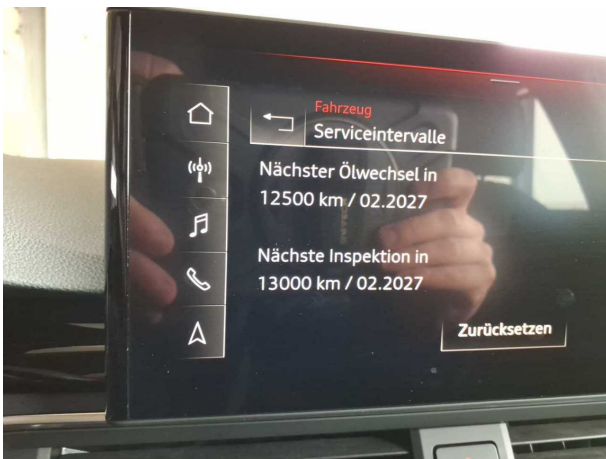


Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges

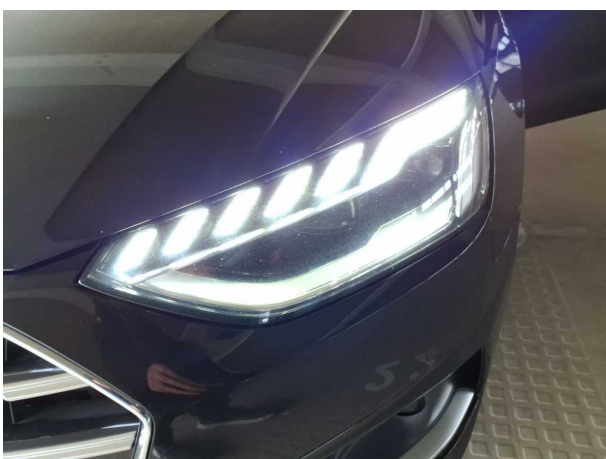


Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges



Abbildung 57: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer



Beschädigung #3: Instrumententafel: Instrumententafel - Kratzer



Beschädigung #3: Instrumententafel: Instrumententafel - Kratzer



Beschädigung #3: Instrumententafel: Instrumententafel - Kratzer




Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag -
instandsetzen und lackieren

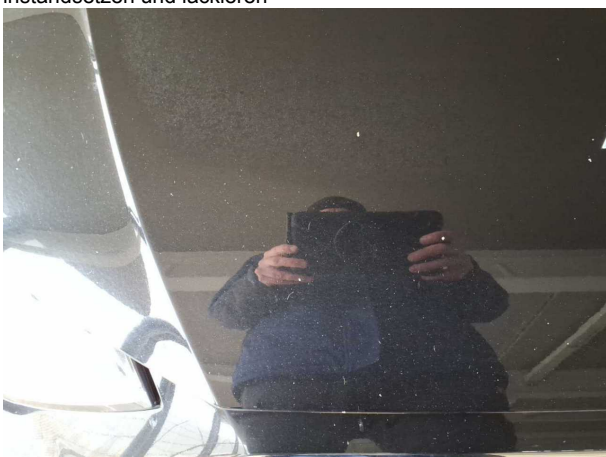

Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - instandsetzen und lackieren

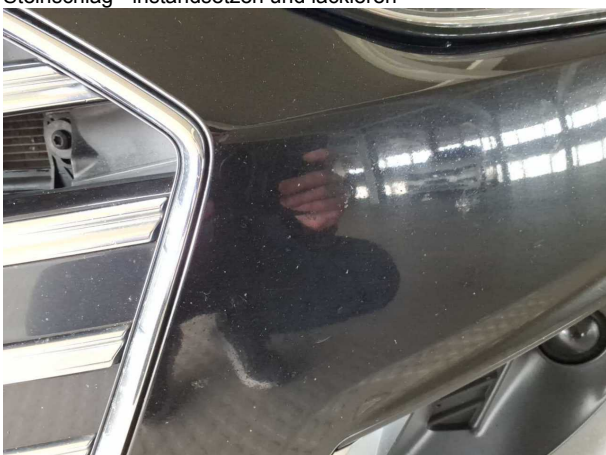

Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - Steinschlag



Beschädigung #6: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - Steinschlag



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Grill - Steinschlag



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Grill - Steinschlag



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Grill - Steinschlag



Beschädigung #8: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts - Steinschlag




Beschädigung #8: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts - Steinschlag




Beschädigung #8: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts - Steinschlag



Beschädigung #9: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Steinschlag - instandsetzen und lackieren

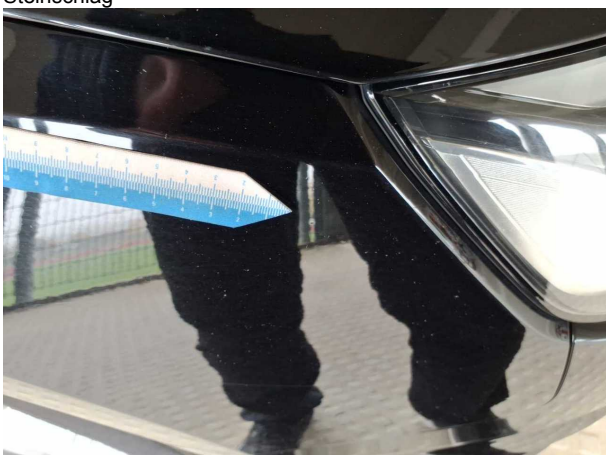

Beschädigung #9: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Steinschlag... instandsetzen und lackieren

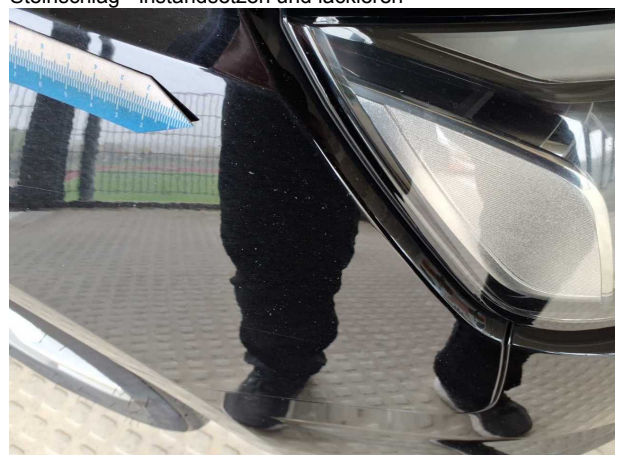

Beschädigung #9: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag




Beschädigung #11: Kotflügel links: Kotflügel links - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #11: Kotflügel links: Kotflügel links - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #11: Kotflügel links: Kotflügel links - Steinschlag - Smart Repair

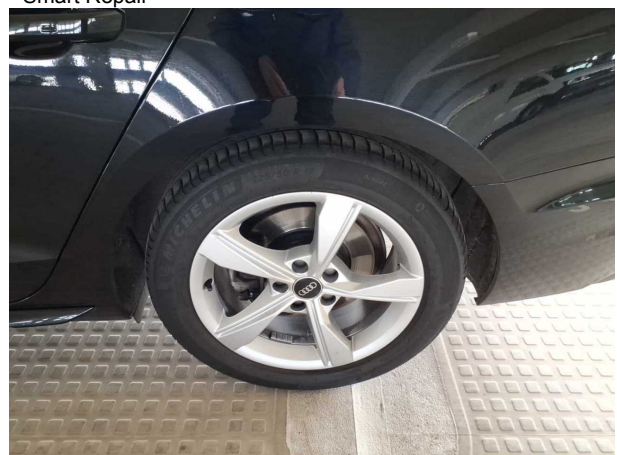

Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer



Beschädigung #13: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #13: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #13: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #13: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Smart Repair

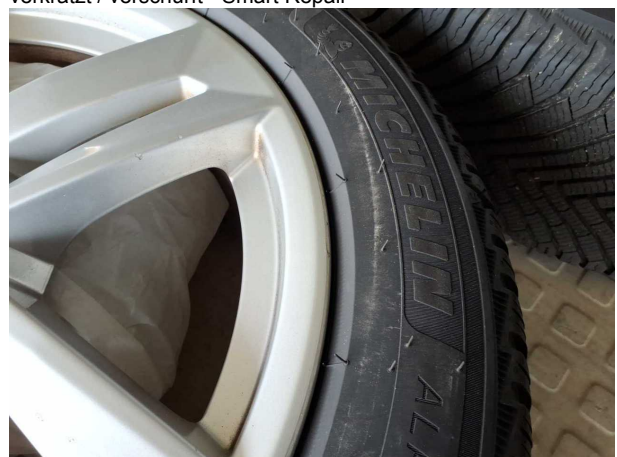

Beschädigung #13: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #13: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #13: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #14: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer




Beschädigung #13: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #14: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer

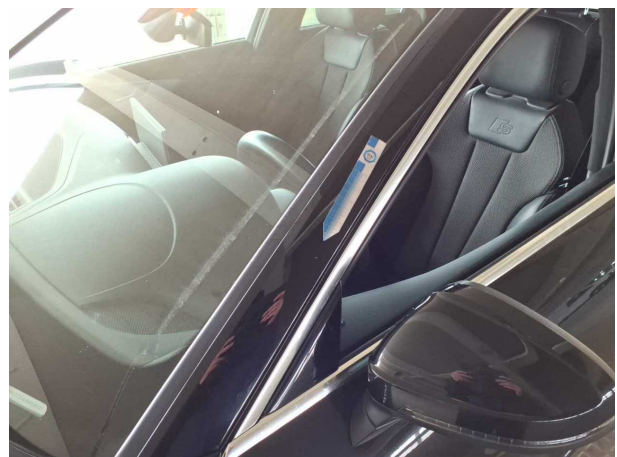

Beschädigung #15: Karosserie: A-Säule links - Steinschlag

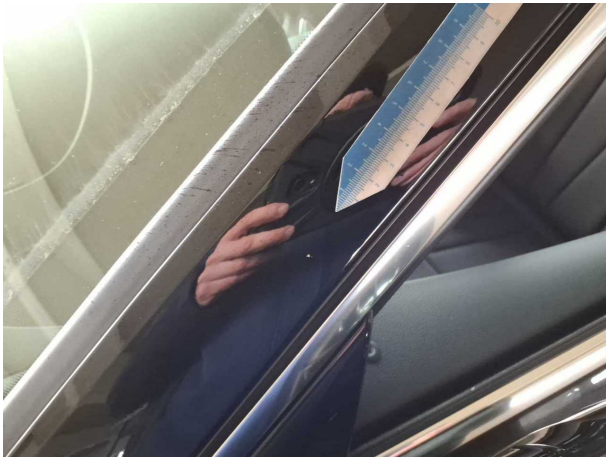

Beschädigung #15: Karosserie: A-Säule links - Steinschlag



Beschädigung #16: Tür vorn links: Türkante - Kratzer



Beschädigung #16: Tür vorn links: Türkante - Kratzer



Beschädigung #17: Verkleidungen/Abdeckungen:
Türverkleidung vorn links - Abrieb - Smart Repair



Beschädigung #17: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung
vorn links - Abrieb - Smart Repair



Beschädigung #17: Verkleidungen/Abdeckungen:
Türverkleidung vorn links - Abrieb - Smart Repair



Beschädigung #17: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - Abrieb - Smart Repair




Beschädigung #18: Interieur: Innenraum - Kratzer




Beschädigung #18: Interieur: Innenraum - Kratzer




Beschädigung #18: Interieur: Innenraum - Kratzer

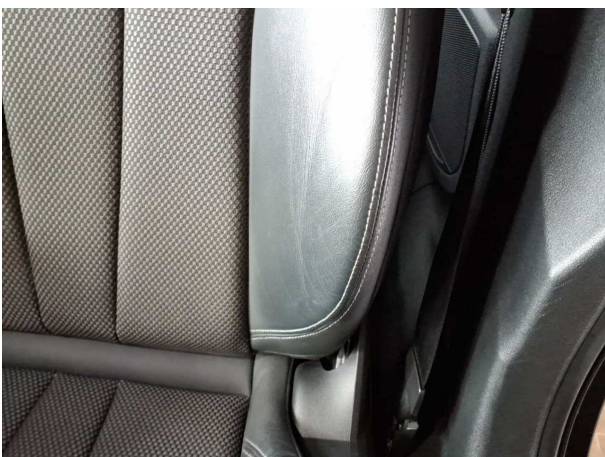


Beschädigung #18: Interieur: Innenraum - Kratzer

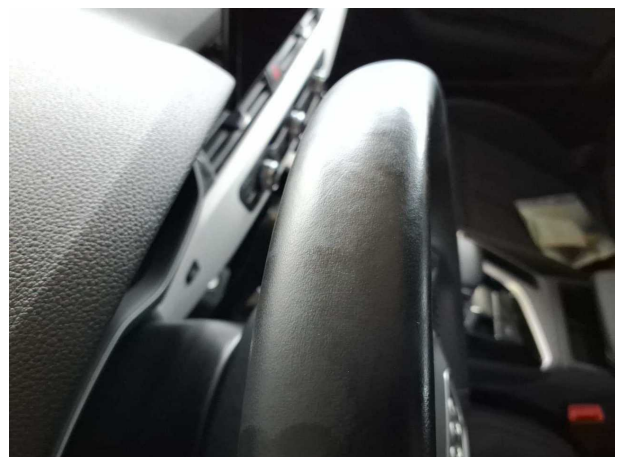

Beschädigung #18: Interieur: Innenraum - Kratzer

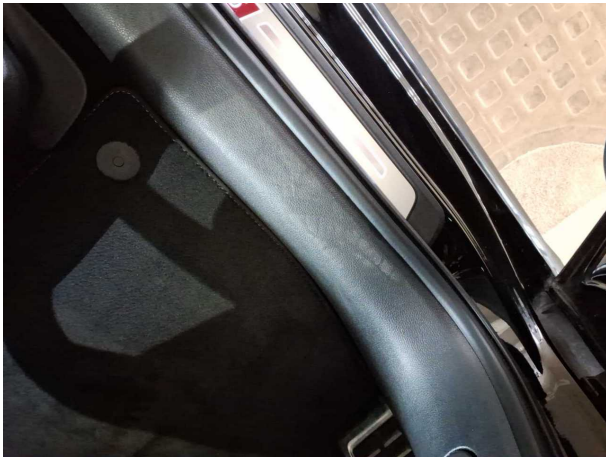

Beschädigung #18: Interieur: Innenraum - Kratzer

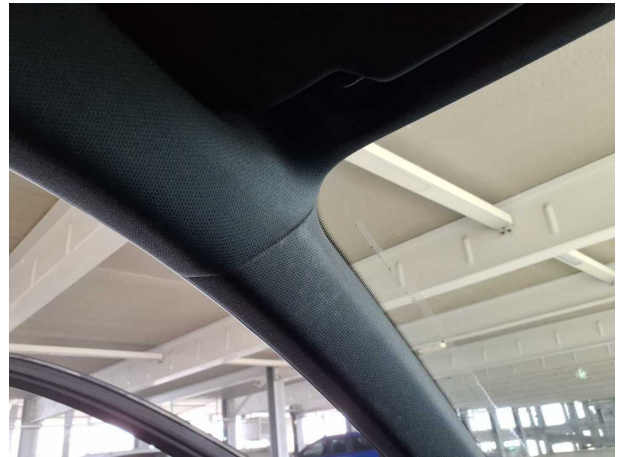


Beschädigung #18: Interieur: Innenraum - Kratzer




Beschädigung #19: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer



Beschädigung #19: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer

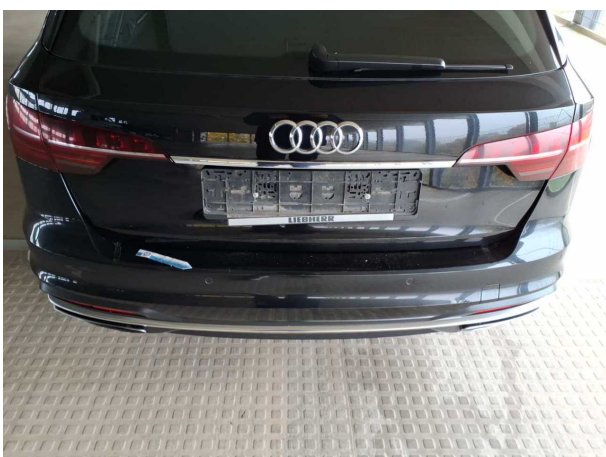

Beschädigung #20: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (eingedrückt) - beschädigt - erneuern

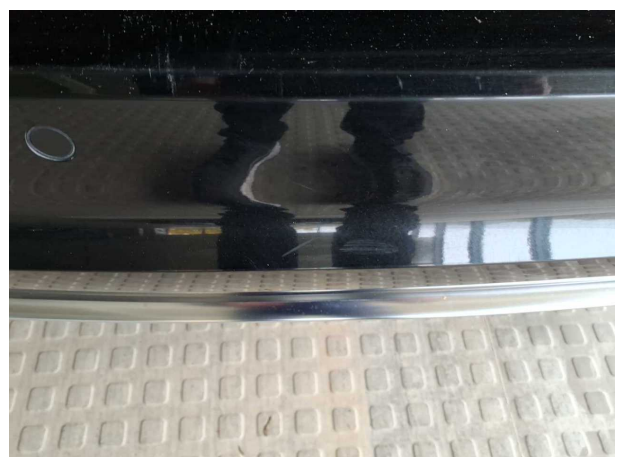

Beschädigung #20: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (eingedrückt) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #20: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (eingedrückt) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #20: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (eingedrückt) - beschädigt - erneuern




Beschädigung #20: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (eingedrückt) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #20: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (eingedrückt) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #20: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (eingedrückt) - beschädigt - erneuern

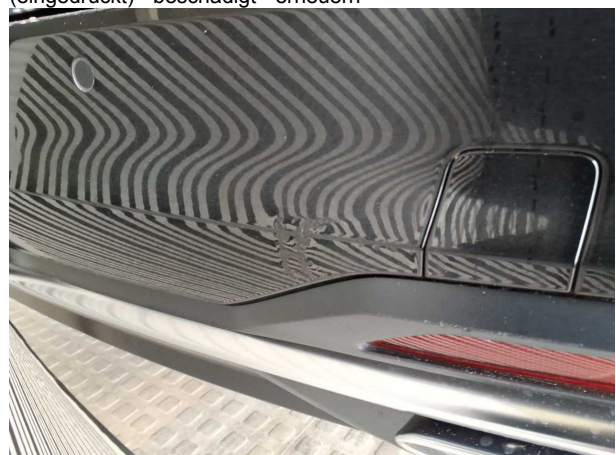

Beschädigung #20: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (eingedrückt) - beschädigt - erneuern




Beschädigung #21: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #21: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - bekle... beschriftet - entkleben/neutralisieren




Beschädigung #22: Tür vorn rechts: Türkante - Kratzer

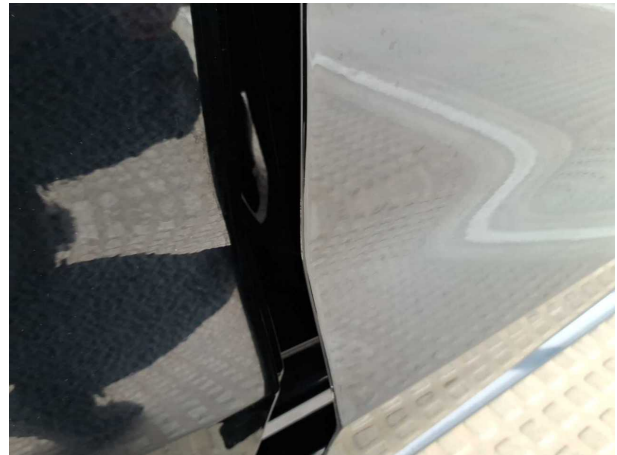

Beschädigung #22: Tür vorn rechts: Türkante - Kratzer



Beschädigung #22: Tür vorn rechts: Türkante - Kratzer

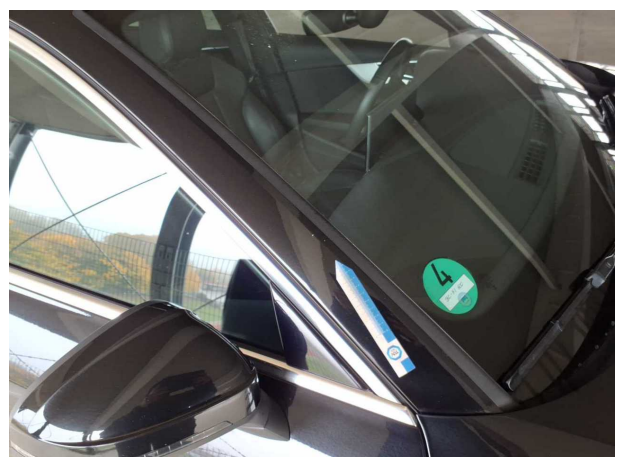

Beschädigung #23: Karosserie: A-Säule rechts - Steinschlag



Beschädigung #23: Karosserie: A-Säule rechts - Steinschlag



Beschädigung #24: Fahrzeugdach: Dach - Steinschlag




Beschädigung #24: Fahrzeugdach: Dach - Steinschlag



Beschädigung #25: Karosserie: Karosserie (Und Chrom Leiste) - Kratzer



Beschädigung #25: Karosserie: Karosserie (Und Chrom Leiste) - Kratzer

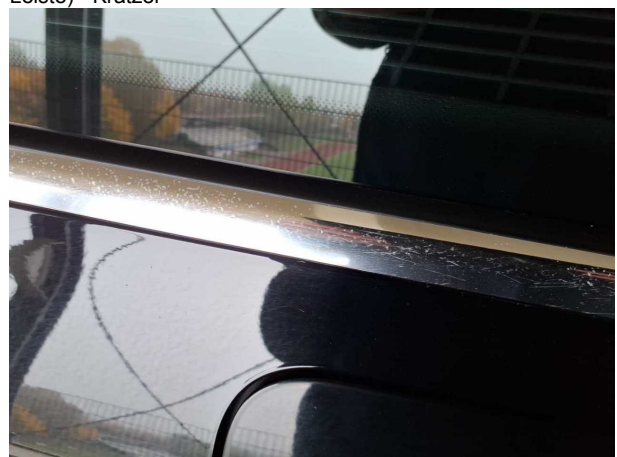

Beschädigung #25: Karosserie: Karosserie (Und Chrom Leiste) - Kratzer




Beschädigung #25: Karosserie: Karosserie (Und Chrom Leiste) - Kratzer




Beschädigung #25: Karosserie: Karosserie (Und Chrom Leiste) - Kratzer




Beschädigung #25: Karosserie: Karosserie (Und Chrom Leiste) - Kratzer

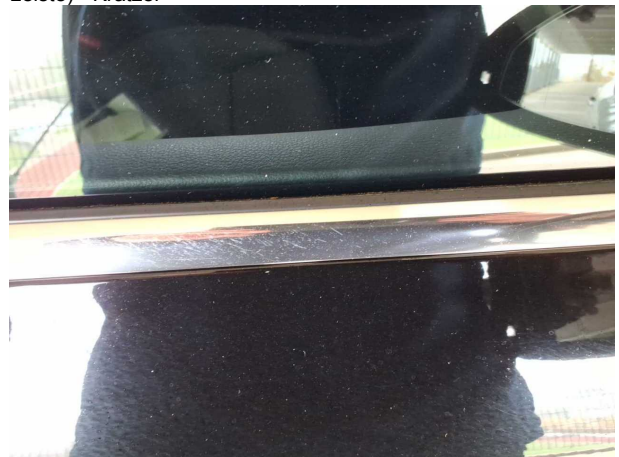

Beschädigung #25: Karosserie: Karosserie (Und Chrom Leiste) - Kratzer

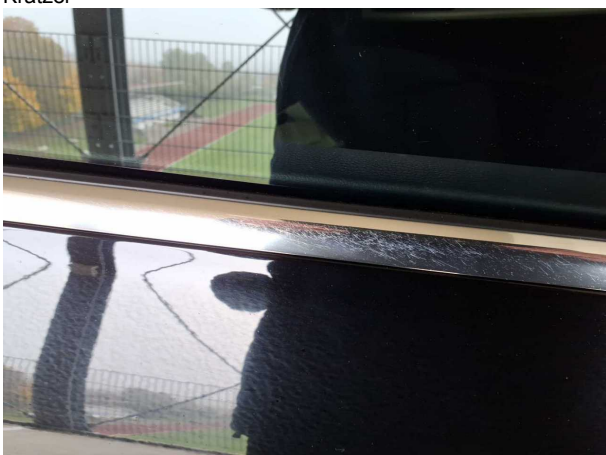

Beschädigung #25: Karosserie: Karosserie (Und Chrom Leiste) - Kratzer

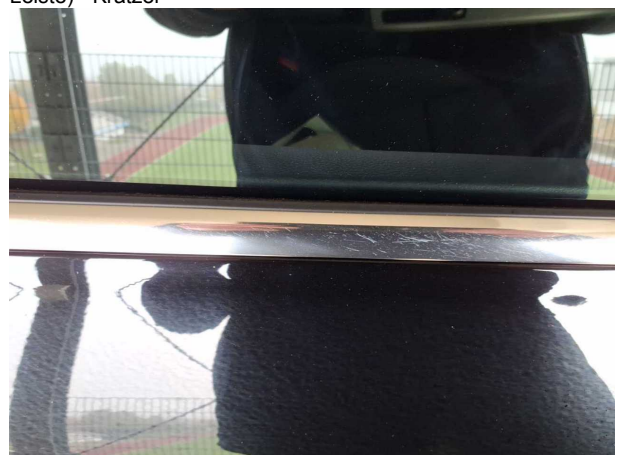


Beschädigung #25: Karosserie: Karosserie (Und Chrom Leiste) - Kratzer



Beschädigung #25: Karosserie: Karosserie (Und Chrom Leiste) - Kratzer



Beschädigung #26: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n)

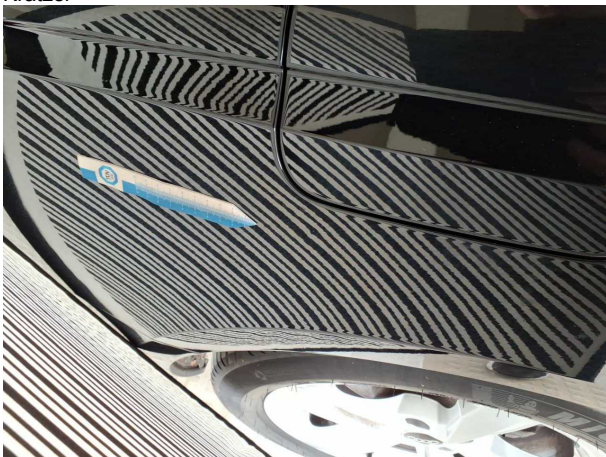

Beschädigung #26: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n)



Beschädigung #27: Sitz hinten: Hebel Sitzverstellung - ohne Funktion - befunden ggf. instandsetzen