

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216834/10/25-11401	Data raportu	21-10-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	17-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/77717/25/10/10	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF06XXGCC6JT32383
Marka, model	FORD Focus Kombi 14-18
Typ, wersja	Focus 1.5 TDCi Gold X
Numer rejestracyjny	SK439NG
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1498 ccm/88 kW
Stan licznika	258 116 km
Data 1. rej./rok prod.	19-06-2018/2018
Data nast. bad. techn.	13-06-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Dywaniki welurowe z przodu, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. TA, EBA i TVC), Elektrycznie sterowane szyby przednie, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Kierownica skórzana, Klimatyzacja manualna, Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna z podłokietnikiem, otwartym schowkiem, gniazdem USB i 2 gniaздkami 12V, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Radio CD/MP3 (Wyświetlacz kolorowy 4.2, 6 głośników, zdalne sterowanie, USB), Radio CD/MP3 z Ford Sync i AppLink 6 głośników (4,2-calowy wysw., Bluetooth, AUX-IN, USB, iPod), System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa Twist, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniach HSA, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, przód, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Podgrzewana szyba przednia (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy, Tempomat z funkcją regulowanego układu ograniczania prędkości (ASLD), Światła do jazdy dziennej, diodowe (LED)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, ECO CONTROL HP2	205/55 16 91H	7,0 mm
	lewe	FULDA, ECO CONTROL HP2	205/55 16 91H	7,0 mm
tylna	prawe	FULDA, ECO CONTROL HP2	205/55 16 91H	7,0 mm
	lewe	FULDA, ECO CONTROL HP2	205/55 16 91H	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi tylne prawe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	200 - 300
2	Drzwi przednie prawe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tapicerka siedziska 1.rząd R	rozerwanie	WY	0.8
2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
3	Spoiler czołowy	niewłaściwe pasowanie, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.3
4	Światnik przedni R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	0.7
5	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.5
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.5
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.7
8	Zderzak, róg R	rysa/odprysk	NA	0.8
9	Światnik tylny L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
10	Światnik tylny R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
11	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
12	Nakładka zderzaka tylnego, dół	zarysowanie		
13	Przewód chłodnicy doładowania L	ślady oleju		
14	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		
15	Tapicerka oparcia 1.rząd L	wgniecenie/odkształcenie		
16	Dywaniki podłogi komplet	przytupienie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze

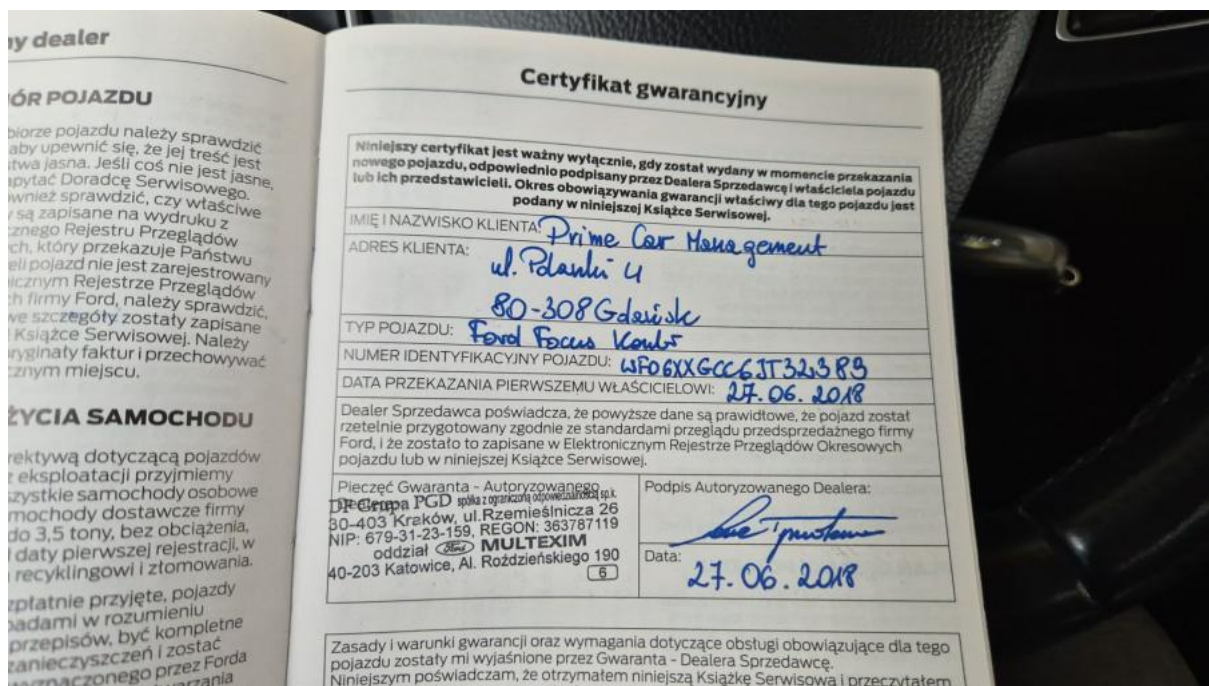

Fot. 30


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

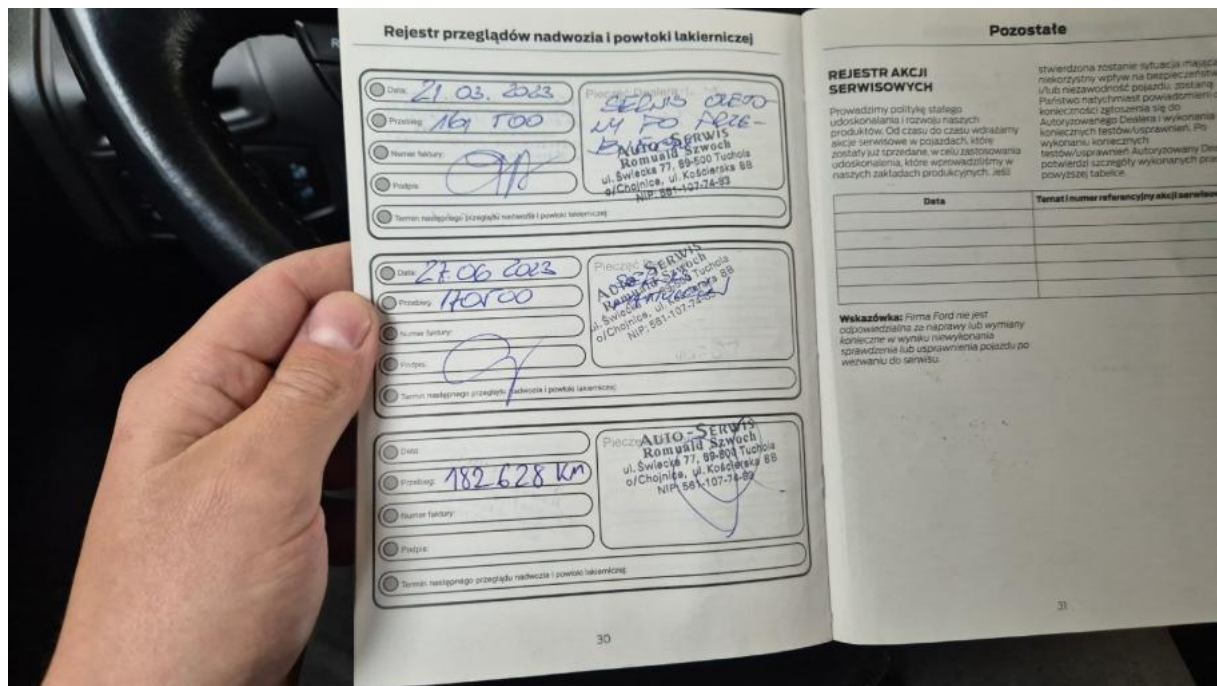

Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd

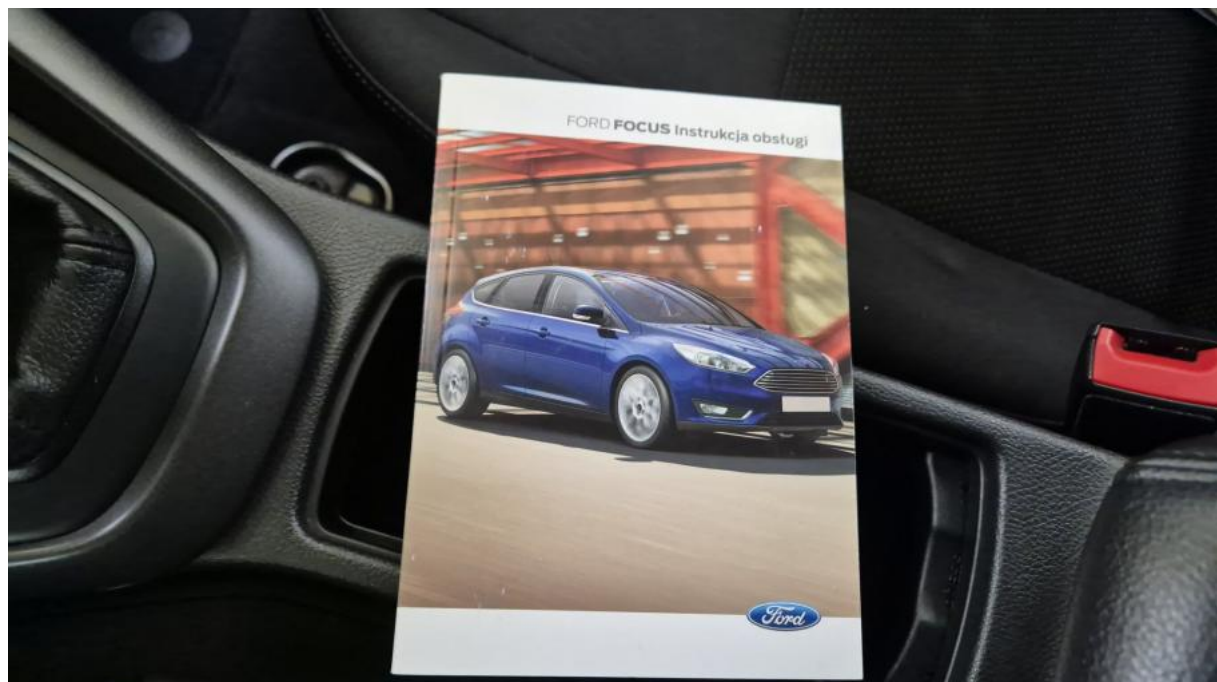

Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Spoiler zderzaka przedniego - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 56

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Wykładzina podłogi - Inne 1



Fot. 58

Wykładzina podłogi - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1