

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216711/10/25-11401	Data raportu	13-10-2025
Rzeczoznawcy	mgr Roman Juszczyk (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	06-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/71862/25/09/23	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAJ3811AJJ690685
Marka, model	HYUNDAI Tucson 15-19
Typ, wersja	Tucson 1.6 GDI BlueDrive Co...
Numer rejestracyjny	SK588WT
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1591 ccm/97 kW
Stan licznika	249 185 km
Data 1. rej./rok prod.	29-08-2018/2018
Data nast. bad. techn.	18-08-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, Automatyczne światła, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu tyłem, DBC - system wspomagający zjazd ze wzniesienia, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy z zarządzaniem stabilnością przyczepy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/60, Fotele przednie z funkcją podgrzewania, Gniazda AUX i USB, HAC - system wspomagający wjazd na wzniesienie, Instalacja radiowa + 6 głośników, Kierownica pokryta skórą, Kierownica wielofunkcyjna, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierunkowskazy w lusterkach bocznych, Klamki wewnętrzne - chromowane, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Lampki do czytania LED, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne z funkcją podgrzewania, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Osłony zderzaków - przód/tył, Radio RDS/MP3, Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, System Flex Steer, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylne boczne szyby oraz szyba tylna dodatkowo przyciemnione, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EUROWI TER HS02 PRO	225/60 17 103V	3,5 mm
	lewe	FALKEN, EUROWI TER HS02 PRO	225/60 17 103V	3,0 mm
tylna	prawe	FALKEN, EUROWI TER HS02 PRO	225/60 17 103V	5,5 mm
	lewe	FALKEN, EUROWI TER HS02 PRO	225/60 17 103V	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki przedni prawy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 200
2	Drzwi przednie prawe	150 - 200
3	Drzwi tylne prawe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywę przedniej	rozerwanie	WY	0.2
2	Pokrycie	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
3	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5

4	Dach	wgniecenie/odkształcenie	NA	3
5	Pokrywa tylna	nieoryginalna naklejka	NA	0.3
6	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie	NA	0.5
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
8	Nakładka wew. bagażnika L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

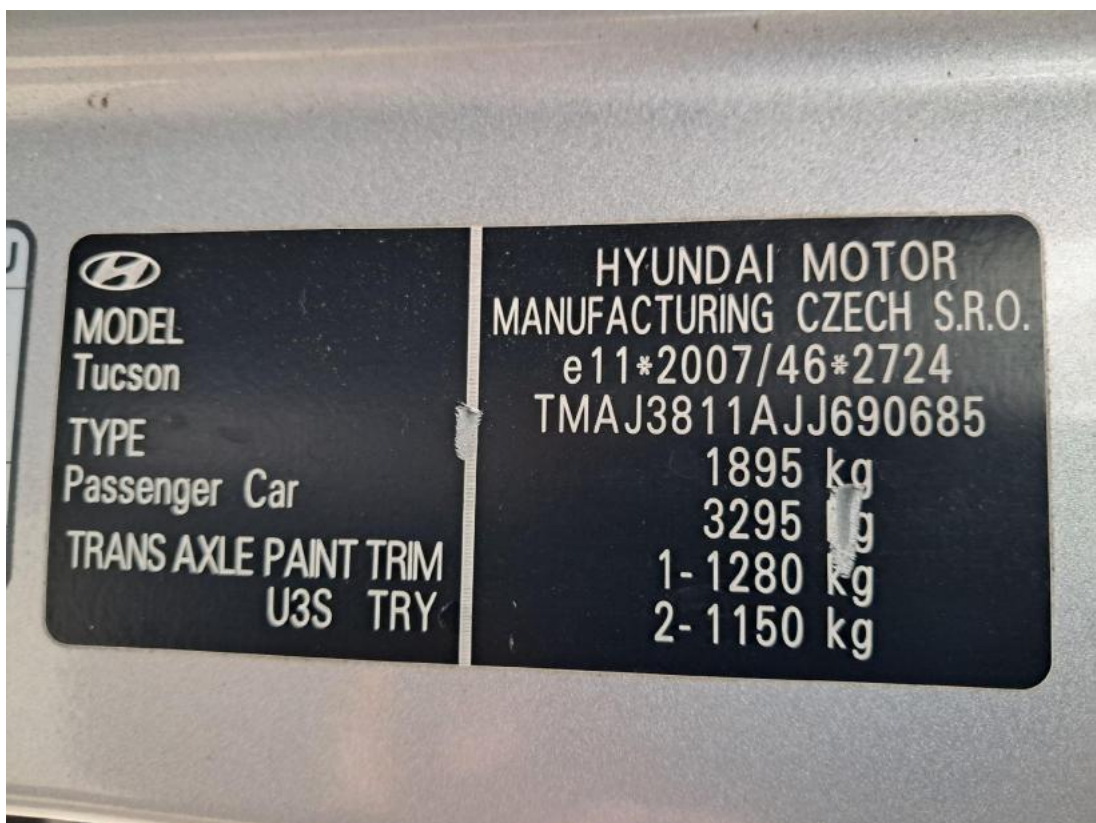

Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

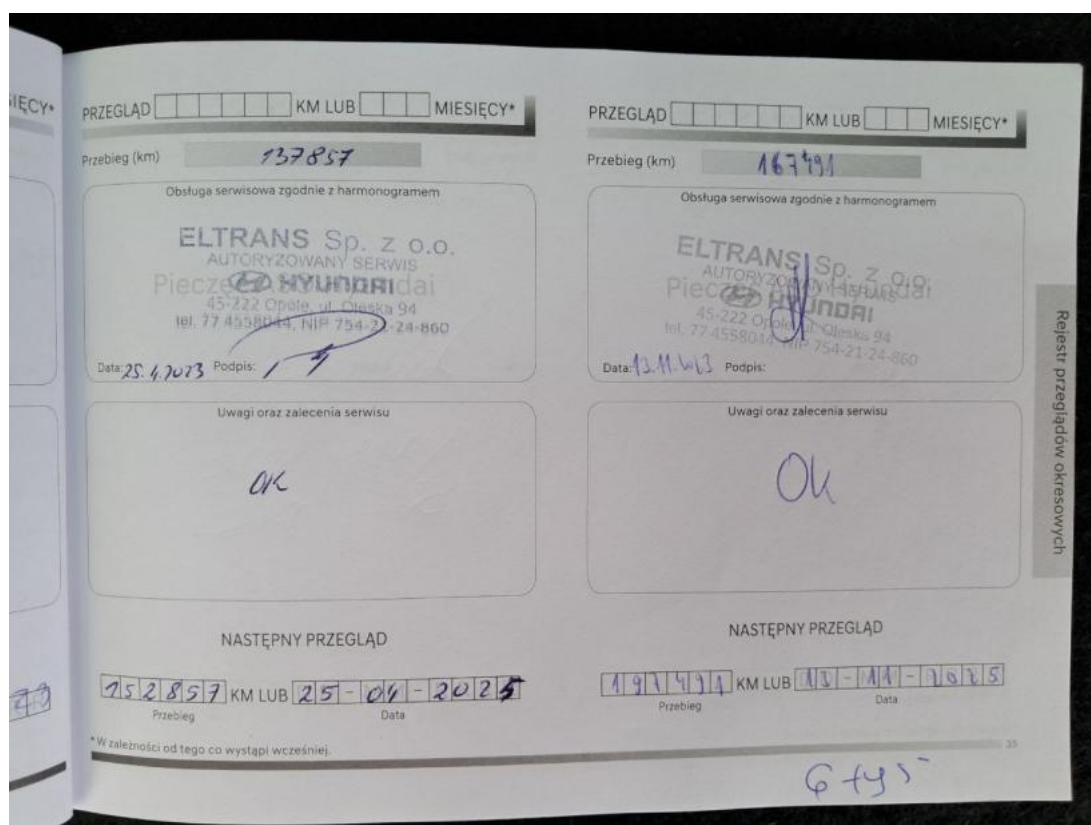

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

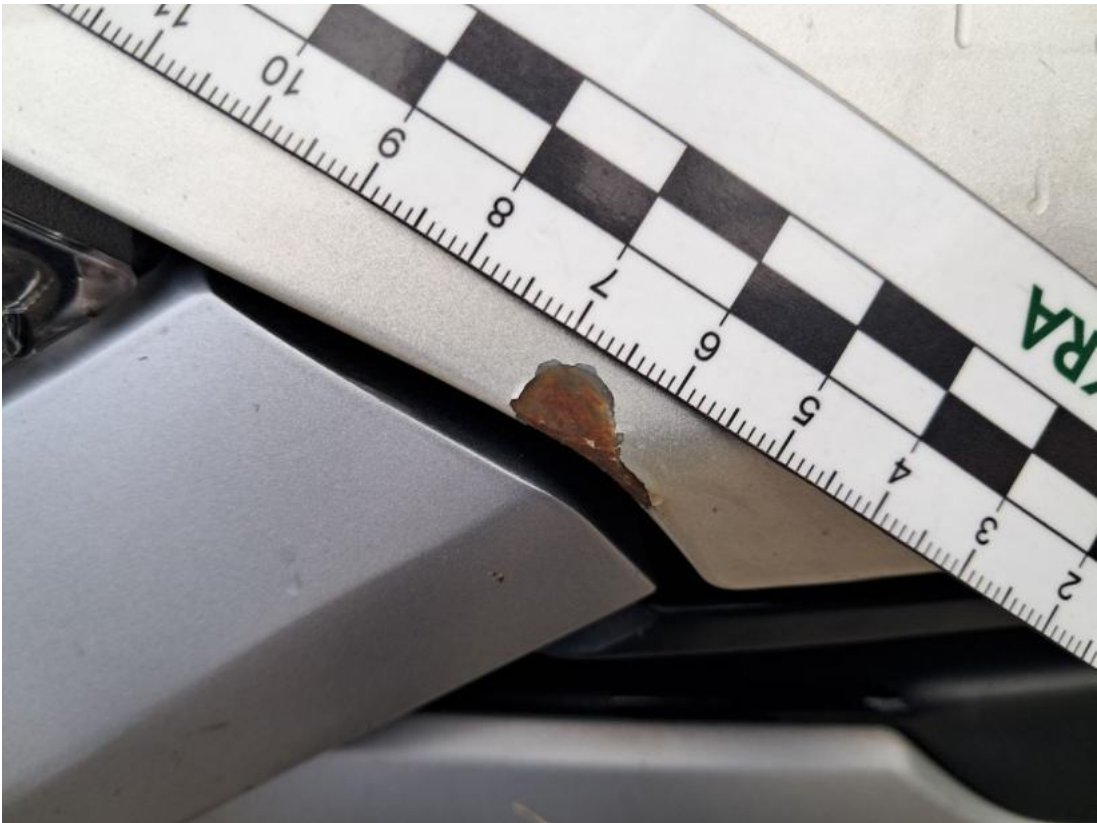

Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 40

Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Dach - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Dach - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 48

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1