

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                                                     |                  |                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Numer raportu | 216751/10/25-11401                                  | Data raportu     | 15-10-2025                        |
| Rzeczoznawcy  | inż. Dariusz Pawliszyn<br>mgr inż. Przemysław Ostap | Data oględzin    | 09-10-2025                        |
| Nr zlecenia   | PCM(DZS)/GDA/73681/25/09/29                         | Miejsce oględzin | MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT... |

### Dane pojazdu

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | <b>ZFA25000002G21616</b>         |
| Marka, model                | FIAT Ducato 35 MultiJet Euro ... |
| Typ, wersja                 | Ducato 35 MJ L3H2                |
| Numer rejestracyjny         | GD3F851                          |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | diesel/1956 ccm/85 kW            |
| Stan licznika               | 189 093 km                       |
| Data 1. rej./rok prod.      | 19-01-2018/2018                  |
| Data nast. bad. techn.      | 24-07-2024                       |
| Nadwozie                    | furgon, wysoki dach 4/3          |
| Lakier                      | biały/UNI                        |
| Skrzynia biegów             | manualna                         |



### Wposażenie pojazdu

Drzwi boczne przesuwne prawe, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera podwójny, Immobilizer, Kolumna kierownicy z regulacją wysokości, Komputer pokadowy, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Poduszka powietrzna kierowcy, Podłokietnik fotela kierowcy, Przegroda stała bez szyby, Skrzynia biegów manualna, System ESC (zaw. ABS, ASR, HBA, LAC i wspomaganie ruszania pod górę), Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie, Uchwyty do mocowania ładunku, Wspomaganie kierownicy, Zamykany schowek w desce rozdzielczej, Światła do jazdy dziennej, Czujnik parkowania tylne, Drzwi boczne przesuwne lewe, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, 260 stopni, Gniazdo 12V w przedziale ładunkowym, Klimatyzacja manualna, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Osłona silnika (metalowa), Radio VP1 MP3 + Bluetooth, Tapicerka ze sztucznej skóry

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ          | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|-------------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | KORMORAN, VANPRO WINTER | 215/70 15 109R | 6,0 mm           |
|          | lewe  | KORMORAN, VANPRO WINTER | 215/70 15 109R | 5,5 mm           |
| tylna    | prawe | KORMORAN, VANPRO WINTER | 215/70 15 109R | 6,0 mm           |
|          | lewe  | KORMORAN, VANPRO WINTER | 215/70 15 109R | 5,5 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                  | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                 | do 150                                     |
| 4    | Słupek przedni lewy                   | do 150                                     |
| 5    | Słupek przedni prawy                  | do 150                                     |
| 6    | Słupek środkowy lewy                  | do 150                                     |
| 7    | Słupek środkowy prawy                 | do 150                                     |
| 8    | Próg lewy                             | do 150                                     |
| 9    | Próg prawy                            | do 150                                     |
| 10   | Dach                                  | do 150                                     |
| 11   | Drzwi przednie lewe                   | do 150                                     |
| 12   | Drzwi przednie prawe                  | do 150                                     |
| 13   | Drzwi tylne lewe                      | do 150                                     |
| 14   | Drzwi tylne prawe                     | do 150                                     |
| 15   | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | do 150                                     |
| 16   | Pokrywa bagażnika                     | do 150                                     |

W zakresie do 1000 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | 150 - 1000                                 |

### Stwierdzone uszkodzenia

| Poz. | Nazwa pozycji                         | Opis uszkodzeń                                   | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 1    | Kratka ozdobna bocz. pokrywy przed. R | brak                                             | WY        | 0.1           |
| 2    | Część końcowa dachu                   | wgniecenie/odkształcenie                         | WY        | 3.8           |
| 3    | Lusterko zewn.ustaw.elektr./ogrzew. L | pęknięcie                                        | WY        | 0.1           |
| 4    | Lusterko zewn.ustaw.elektr./ogrzew. R | połamane                                         | WY        | 0.1           |
| 5    | Uszczelka drzwi tylnych L             | rozerwanie                                       | WY        | 0.2           |
| 6    | Uszczelka drzwi tylnych R             | brak                                             | WY        | 0.2           |
| 7    | Zderzak, środek                       | zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcie | WY        | 0.3           |

|    |                                         |                                                       |    |     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|-----|
| 8  | Zderzak, róg L                          | pęknięcie                                             | WY |     |
| 9  | Lampa tylna kompletna L                 | pęknięcie                                             | WY | 0.2 |
| 10 | Listwa ochronna, przed błotnika tyl. R  | brak                                                  | WY | 0.2 |
| 11 | Osłona błotnika tylnego, dolna R        | zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie                 | WY | 0.2 |
| 12 | Uszczelka drzwi/kłapy                   | rozerwanie                                            | WY |     |
| 13 | Uszczelka drzwi/kłapy L                 | rozerwanie                                            | WY | 0.3 |
| 14 | Kołpak koła przód R                     | brak                                                  | WY | 0.2 |
| 15 | Kołpak koła tył L                       | połamana(y)                                           | WY |     |
| 16 | Kołpak koła tył R                       | połamana(y)                                           | WY |     |
| 17 | Nakładka błotnika tylnego góra dół L    | połamana(y)                                           | WY | 0.2 |
| 18 | Nakładka pokrywy tylnej dół L           | brak                                                  | WY | 0.2 |
| 19 | Tapicerka siedziska 1.rząd L            | rozerwanie                                            | WY | 0.7 |
| 20 | Tapicerka siedziska 1.rząd R            | przepalenie                                           | WY | 0.6 |
| 21 | Błotnik przedni L                       | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie                | NA | 1   |
| 22 | Błotnik przedni R                       | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie                | NA | 1   |
| 23 | Rama dachu zew., część środkowa bocz. L | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie                | NA | 1   |
| 24 | Rama dachu zew. tył cz.boczna L         | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie                | NA | 1   |
| 25 | Rama dachu zew. tył cz.boczna R         | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie                | NA | 1.5 |
| 26 | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L         | rysa/odprysk, ślady korozji                           | NA | 0.5 |
| 27 | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L            | rysa/odprysk, ślady korozji                           | NA | 0.5 |
| 28 | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R            | rysa/odprysk                                          | NA | 0.5 |
| 29 | Rama drzwi, przód L                     | rysa/odprysk, ślady korozji                           | NA | 0.5 |
| 30 | Rama drzwi, przód R                     | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji | NA | 1   |
| 31 | Próg R                                  | rysa/odprysk, ślady korozji                           | NA | 0.5 |
| 32 | Błotnik tylny L                         | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie                | NA | 2.5 |
| 33 | Błotnik tylny R                         | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie                | NA | 2.5 |
| 34 | Wnęka koła wewnętrzna L                 | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie                | NA | 1.5 |
| 35 | Wnęka koła wewnętrzna R                 | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie                | NA | 1.2 |
| 36 | Narożnik L                              | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie                | NA | 0.7 |
| 37 | Narożnik R                              | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji | NA | 0.7 |
| 38 | Drzwi tylne, skrzydło prawe R           | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji | NA | 1.8 |
| 39 | Obudowa przednia                        | rysa/odprysk                                          |    |     |
| 40 | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R         | rysa/odprysk                                          |    |     |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa

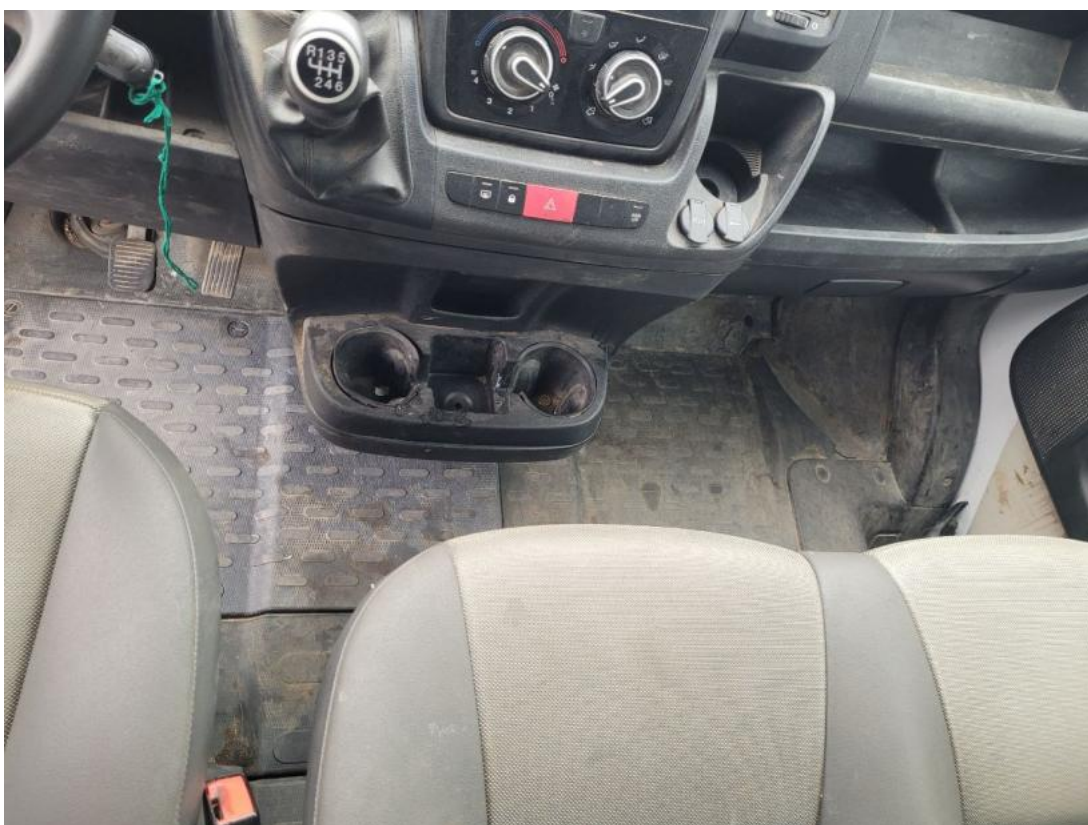

**Fot. 20**

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Komora silnika



**Fot. 24**  
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Koło zapasowe



**Fot. 26**

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Spód pojazdu tył



**Fot. 28**

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 30**

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Zdjęcie do protokołu



**Fot. 32**

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Zdjęcie do protokołu



**Fot. 34**

Spryskiwacze szyby prz - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



**Fot. 36**

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 38**

Kółko przedni P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Obudowa lusterka zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 42**

Próg P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Próg P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 46**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 48**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Kołpak tylny P - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 50**

Lampa tylna zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Inne 1



**Fot. 52**

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 54**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 56**

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Dach - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 58**

Dach - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 60**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 62**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 64**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65**

Kołpak tylny L - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 66**

Lampa tylna zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 68**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69**

Obudowa lusterka zew L - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 70**

Obudowa lusterka zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 73**

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 74**

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 75**

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 2



**Fot. 76**

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 77**

Uchwyt drzwi tyl L - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 78**

Uchwyt drzwi tyl L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 79**

Uchwyt drzwi tyl P - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 80**

Uchwyt drzwi tyl P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 81**

Uszczelka pokryw tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 82**

Drzwi tyłu lewe - zdjęcie poglądowe 2

Drzwi tyłu lewe - Inne 1



Drzwi tyłu prawe - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 85**

Drzwi tyłu prawe - zdjęcie pogładowe 2



**Fot. 86**

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 1