

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8726886
vom: 18.07.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002027864
Besichtigt am: 18.07.2025 15:06
Berichts-Nr: 8726886
FIN: TMBLN9NS2M8060835

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8726886
vom: 18.07.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / AVW
Erstzulassungsdatum:	17.06.2021
Laufleistung:	175.913 km
Farbe:	Quarz-Grau Metallic
Farbe Dach:	Quarz-Grau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	22.300 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8726886
vom: 18.07.2025

» Fahrzeugausstattung

"AUTO LIGHT ASSIST" - Dynam.Fernlicht- Regulierung mit
innenspiegel Automatischabblendbar+Regensensor mit Light
Assist

"SIDE ASSIST" - Toter Winkel Assistent

"SMART LINK" (drathlos für Apple)

"SOUND SYSTEM CANTON"

"SUNSET"

12 Volt-Steckdose(n)

2 Leseleuchten vorn

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

3-Zonen Klimaanlage

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail
Grundmotor: T6F

7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der
Seitenverkleidung

Ablageschale am Dachhimmel

Abwicklung Serie

Allradantrieb

Ambientelicht Ausführung 1

Anhängerkupplung, abnehmbar mit Adapter

Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch
auslösbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Area View + LED SBBR High

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-
/einstell-/beheizbar

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe

Ausstattungspaket Columbus

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-
Limiter

Batterie 420A (70Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Berganfahrassistent

Besondere Innengeräuschkämpfung

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

CLEVER DE

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up-
Horn und Abschleppschutz

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Ebener Ladeboden hinten

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
-

Einstiegleisten in den Türausschnitten

Elektrische Luftzusatzheizung

Entriegelung Hintersitz Standard

ESC

Fahrerkniefahrer

Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-

Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Frontscheibe, Wärmeschutzglas

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies

Gepäckraumleuchte

Gepäcktaschen an Rückenlehnen

Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine
Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

Hinterachsgehwicht Ausführung 1

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8726886
vom: 18.07.2025

Kategorie 0	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Anschlussgarantie
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Außen-Sound Maßnahmen
Komfortausstattung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Komfortsitze vorn	Ohne Durchladeeinrichtung
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne ECO-Funktion
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn und hinten	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen vorn	Ohne Halter
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Head-Up Display
Kühlerschutzgitter	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kurzheck	Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Müdigkeitserkennung
LED- Hauptscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht (spez. gestrahter Tagfahrlichtsignatur)	Ohne Schmutzfänger
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leergewichtsbereich 1	Ohne Sonder-Maßnahmen
Leichtmetallräder 7J x 19	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Linkslenker	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Adapter	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Multifunktionskamera	Parklenkassistent
Mit speziellem Aufkleber	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Mit Verkehrszeichenerkennung	Radschrauben Standard
Mittelarmlehne vorn	Radstand
Navi Columbus + Web radio	Rechtsverkehr
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Region
Nebelschlussleuchte	Regionscode " ECE " für Radio
Netztrennwand	Reifen 235/50 R19 99V (Polymerbeschichtung)
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung	Reifendruckkontrolle
Normal-Lackierung	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Notrufsystem eCall	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne "drive select"	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Ohne 2. Batterie	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
	Scheibenbremsen hinten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8726886
vom: 18.07.2025

Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Scheinwerferreinigungsanlage
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Schmales Notrad
 Schriftzugsatz
 Schubladen unter den Vordersitzen
 Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
 Sondermodell 2021
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet
 Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten
 Soundpaket "branded"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Tankdeckel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Leder mit Abfallkorb
 Typprüfland Deutschland
 USB vorne + hinten
 Variante
 Virtual Cockpit
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry"
 Zierleisten blank
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8726886
vom: 18.07.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	7,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8726886
vom: 18.07.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Ersetzen
3	Stoßfängerspoiler vorne	Fehlstellung	Ersetzen
4	Stoßfängergitter vorne links	Kratzer	Ersetzen
5	Kotflügelzierleiste vorne links	Fehlstellung	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Kofferraumverkleidung rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
9	Rückenlehnenbezug vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
10	Tür hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
11	Türzierleiste hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
12	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
13	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
14	Seitenschutzleiste rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
15	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8726886
vom: 18.07.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Ja
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	176,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	206,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	217,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	169,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	202,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8726886
vom: 18.07.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLN9NS2M8060835

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8726886
vom: 18.07.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

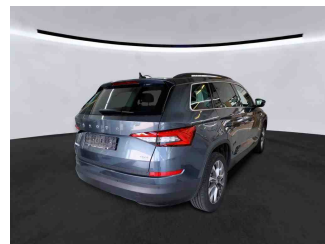

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

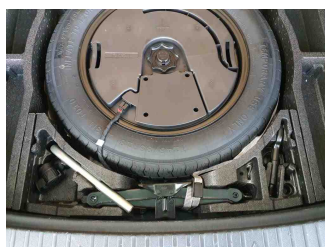

Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

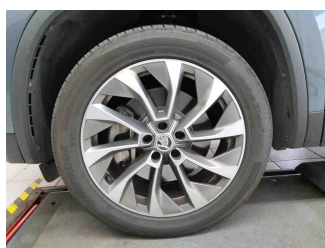


Räder - Rad montiert vorne
links

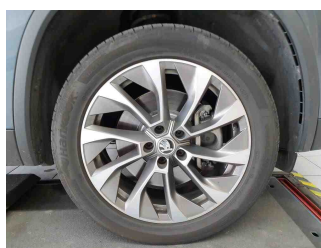

Räder - Rad montiert vorne
rechts

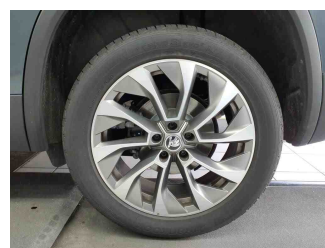

Räder - Rad montiert hinten
links

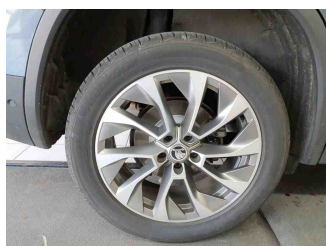


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole

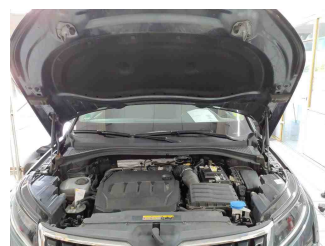


Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8726886
vom: 18.07.2025

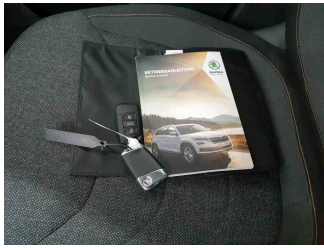

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

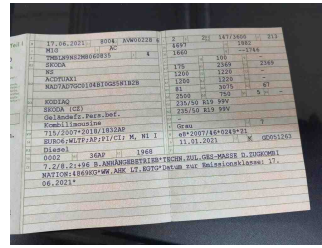

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts




Lackstärke Motorhaube




Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Lackstärke Kotflügel vorne
rechts

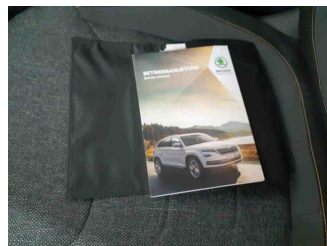


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

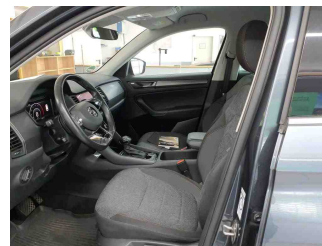

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten


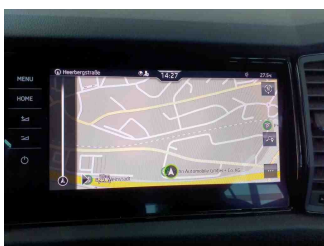


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

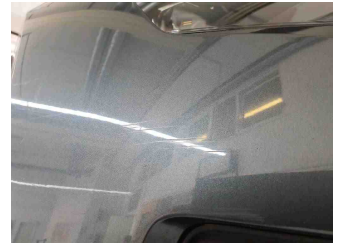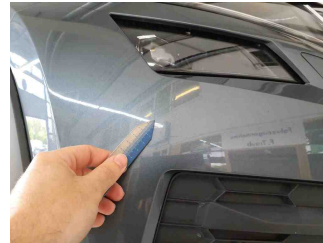

2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Ersetzen





3 - Stoßfängerspoiler vorne - Fehlstellung - Ersetzen

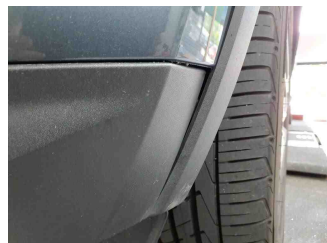

4 - Stoßfängergitter vorne links - Kratzer - Ersetzen



5 - Kotflügelzierleiste vorne links - Fehlstellung - Ersetzen

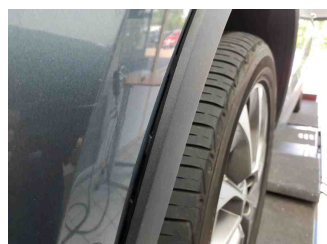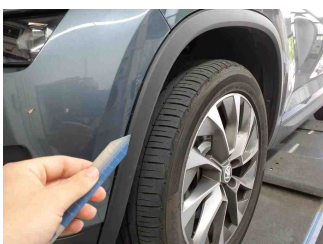

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -



Berichts-Nr: 8726886
vom: 18.07.2025

GEBRAUCHSSPUREN



1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





2 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

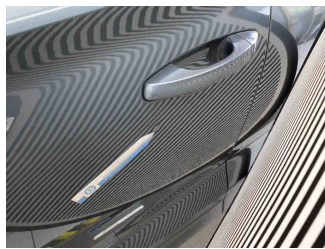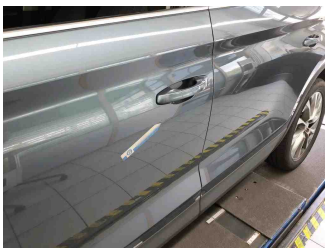




3 - Tür hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

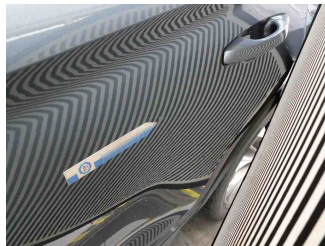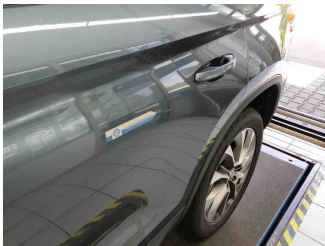

4 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

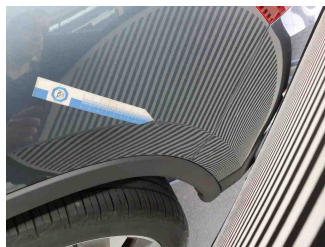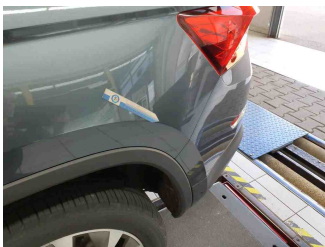

5 - Kofferraumverkleidung rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

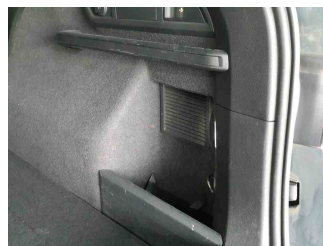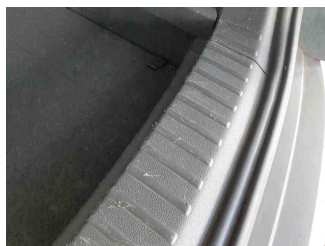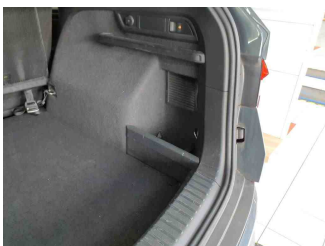


Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8726886
vom: 18.07.2025


6 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

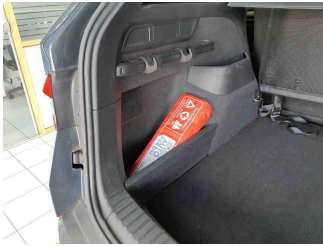



7 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

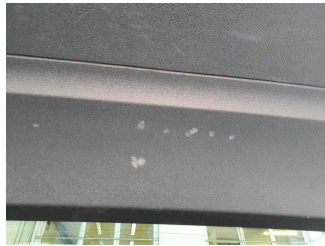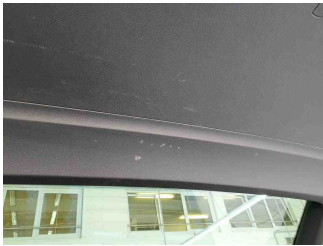



8 - Heckklappe - Delle(n) und Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

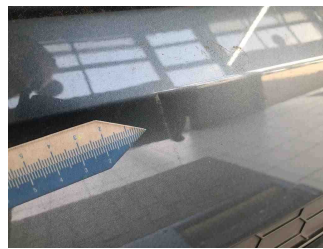

9 - Rückenlehnenbezug vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

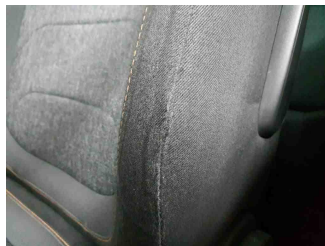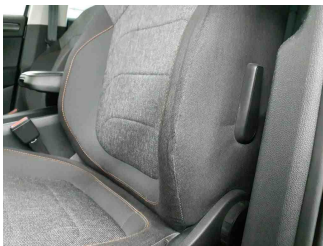

10 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

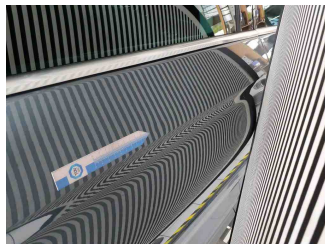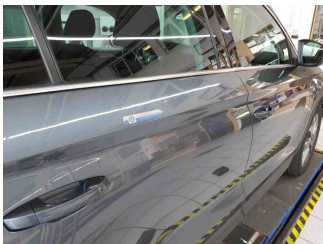



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8726886
vom: 18.07.2025

11 - Türzierleiste hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





12 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar



Oberteil



13 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

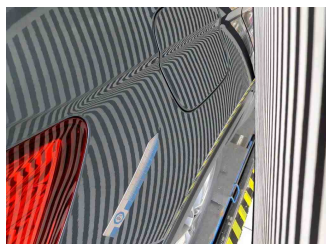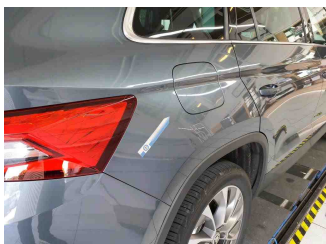

14 - Seitenschutzleiste rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

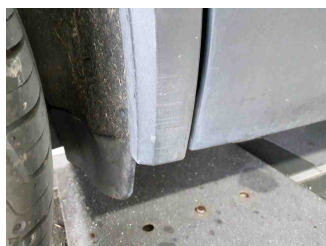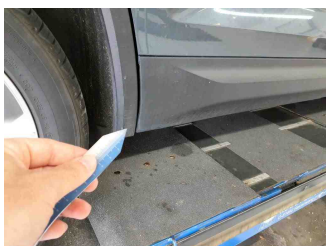

15 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

