


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8449487
vom: 02.06.2025

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1001966255
Besichtigt am: 02.06.2025 11:59
Berichts-Nr: 8449487
FIN: WV1ZZZSYZK9062075

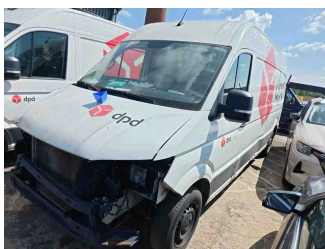

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

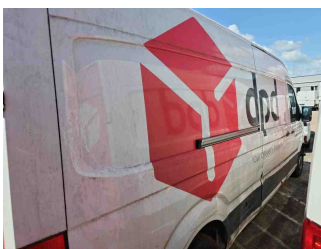

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

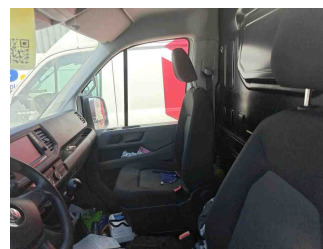

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8449487
vom: 02.06.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Transporter
Fahrzeugart:	Transporter
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Crafter
HSN / TSN:	0603 / CBY
Erstzulassungsdatum:	11.06.2019
Laufleistung:	190.000 km
Farbe:	Candy-Weiß
Farbe Dach:	Candy-Weiß
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	103 kW (141 PS)
Fahrzeuglänge:	5.986 mm
Fahrzeughöhe:	2.590 mm
Fahrzeugbreite:	2.040 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3.500 kg
Radstand:	4.490 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	2
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz-Palladium/ Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	0

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Nicht vorhanden
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 KM

» Fahrzeugausstattung

1 Funkklappschlüssel, 1 Schlüssel starr	Halogen-Doppelscheinwerfer
1 USB-Schnittstelle (iPod-/ iPhone-/ iPad-fähig) und Multimediabuchse AUX-IN	Haltegriff an der Trennwand im Lade-/ Fahrgastraum
12-V-Steckdose und 4 Becherhalter in der Armaturentafel	Handschuhfach mit abschließbarer Klappe, beleuchtet
2 12-V-Steckdosen im Fahrerhaus (in der Schalttafel)	Heckflügeltüren ohne Fensterausschnitte
4 Lautsprecher: 2 Hochtöner, 2 Tieftöner	Hinterachse "Standard"
4 Stahlräder 6,5 J x 16 mit 1.050 kg Traglast, in Silber	Hinweisschilder ohne Ländergruppe
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 04L.G	Hochdach, außen in Wagenfarbe lackiert
4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/103 KW(4V) TDI Common Rail Grundmotor ist: TS1/TR1/T29/T5N/TQ4/T4A	Holzfußboden und Radkastenverkleidung im Lade-/ Fahrgastraum
6-Gang-Schaltgetriebe	Innengeräusch-Dämpfungsmaßnahmen Plus
Abgasnorm Euro 6b	Instrumenteneinsatz (km/h); Anzeigen für Geschwindigkeit, Gesamt-/ Tagesstrecke, Drehzahl, Kraftstoffvorrat und Uhrzeit
Airbag für Fahrer	Kältemittel R134a
Akustische Warnanlage für eingelegten Rückwärtsgang, abschaltbar	Kastenwagen
Außenspiegel links, konvex, mit integrierter LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich	Kategorie 1
Außenspiegel rechts, konvex, mit integrierter LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar	Klimaanlage "Climatic"
Batterie 420 A (70 Ah)	Klimaanlage mit elektronischer Regelung im Fahrerhaus
Batterie- und Generatorkapazität Standard	Kraftstoff-Erstbefüllung mit 7 l
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kraftstoffsystem Diesel
Beleuchtung im Laderaum: 4 LED-Spots	Kraftstofftank mit 75 l Tankvolumen
Berganfahrassistent	Kühlerschutzgitter, unlackiert, mit einer Chromleiste
Betriebserlaubnis Nachtrag	Landesverkaufsprogramm Europa Mitte
Betriebsspannung 12 V	Leergewichtsbereich 2
Bodenbelag im Fahrerhaus aus Gummi	Lenkrad (3 Speichen)
Bordliteratur in Deutsch	Linkslenker
Bordwerkzeug und Wagenheber	LNfZ-Ausführung mit bis zu 3 Sitzplätzen
Car-Net App-Connect	Mobiltelefon-Schnittstelle
Deutschland	Motorenstart Standard
Drehstromgenerator 180 A	Motor-Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurthöhenverstellung und elektrischen Gurtstraffern vorn	Multifunktionsanzeige "Plus"
Eine Abschleppöse vorn	Nicht Heissland
Einstiegsgriffe an den Hecksäulen	Ohne 2. Batterie
Elektronisches Stabilisierungsprogramm und ABS	Ohne 2. Wärmetauscher und ohne 2. Verdampfer
Fahrerhaustüren	Ohne Ablagenpaket/Ablagenbox
Fahrzeugklassen-Differenzierung -7C0-	Ohne Ablageschale am Dachhimmel
Fahrzeugzulassung mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t	Ohne Anhängervorrichtung
Federung/Dämpfung, Standard	Ohne Armlehnen, außen links und außen rechts, an allen vorhandenen Sitzreihen im Fahrgastraum
Frontantrieb	Ohne CD/DVD/SD-Karte für Navigation
Ganzjahresreifen	Ohne Chrom-Paket
Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 2	Ohne C-Schienen im Laderaum
	Ohne Dachblinkleuchten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8449487
vom: 02.06.2025

Ohne Dachinnenverkleidung	Ohne Sitzheizung, in der 1.Sitzreihe
Ohne Dachlüfter im Fahrgast-/ Laderaum	Ohne Sondermaßnahmen
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Ohne Sondermaßnahmen
Ohne Differentialsperre	Ohne Spurhalteassistent "Lane Assist" und ohne Blind Spot Sensor
Ohne Digitalen Radioempfang (DAB+) und ohne TV-Empfang	Ohne Steckdose(n) im Fahrgast-/ Laderaum
Ohne Drehzahlkonstanthaltung	Ohne Tachograf
Ohne Effizienzpaket	Ohne technische Auf- oder Ablastung des zulässigen Gesamtgewichts
ohne elektrische Klemmleiste und ohne Funktionssteuergerät	Ohne Trittstufe hinten
Ohne Fernlichtregulierung "Light Assist"	Ohne Trittstufenbeleuchtung
Ohne Festlegung der Gewichtsklasse für Hinterachse	Ohne Überföhrungsausrüstung
Ohne Feuerlöscher	Ohne Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" und ohne City-Notbremsfunktion
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage	Ohne Unterlegkeil(e)
Ohne Geschwindigkeitswarnanlage	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Ohne Heckfenster	Ohne Vorbereitung für 2. Drehstromgenerator
Ohne Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Ohne Kältemittelkompressor	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne Kindersicherung im Fahrgastraum	Ohne Zusatzheizung
Ohne Ladebordwand	Ohne zusätzliche Winterbereifung
Ohne Luft-Standheizung / Wasser-Zusatzheizung	Ohne zusätzliches elektrisches Sicherheitspaket
Ohne Müdigkeitserkennung	ParkPilot im Front- und Heckbereich
ohne Navigationsgerät	Radio "Composition Media" mit 8"-Touchscreen
Ohne Nebelscheinwerfer	Radio "Composition Media" mit 8"-Touchscreen, 4 Lautsprechern und Mobiltelefon-Schnittstelle, App-Connect
Ohne Nebenabtrieb vom Getriebe	Radmittenabdeckungen
Ohne Notruf-System	Radschrauben ohne Radsicherung
Ohne Online Dienste	Radstand lang (LR) - 4.490 mm
Ohne Reifendruckkontrollanzeige	Rechtsverkehr
Ohne Rundumkennleuchten	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage	Reifen 205/75 R 16 C 113/111, rollwiderstandsoptimiert
Ohne Schiebetür, links, im Lade-/ Fahrgastraum (geschlossene Seitenwand)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Schmutzfänger	Reserverad (Stahlfelge) mit Fahrbereifung
Ohne Schutzrahmen	Reserverad (Stahlfelge) mit Fahrbereifung sowie Bordwerkzeug und Wagenheber
Ohne Seitenairbags	Rückfahrkamera "Rear View"
Ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum, hinten links	Schalldämpfer
Ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum, hinten rechts	Schalttafel
Ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum, Mitte links	Scharniere für Heckflügeltüren
Ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum, Mitte rechts	Scheibenbremsen vorn, 16" (Durchmesser 303 mm)
Ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum, vorn links	Scheibenwaschdüsen vorn
Ohne Seitenfensteröffnung im Laderaum, vorn rechts	Scheibenwischer-Intervallschaltung
Ohne Sicherheitsinnenspiegel	Schiebetür, rechts, im Lade-/ Fahrgastraum
Ohne Sitze, in der 2.Sitzreihe	Schriftzug für Typbezeichnung
Ohne Sitze, in der 3. Sitzreihe in der 3.Sitzreihe	Seitenscheiben vorn und hinten und Heckscheibe in Wärmeschutzglas (sofern vorhanden)
Ohne Sitze, in der 4.Sitzreihe	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8449487
vom: 02.06.2025

Seitenverkleidung im Laderaum aus Sperrholz, bis zum Dachrahmen
Seitenwindassistent
Seitliche Markierungsleuchten
Serviceanzeige 50.000 km oder 2 Jahre
Sitz links, in der 1.Sitzreihe
Sitz rechts, in der 1.Sitzreihe
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Austin"
Sonnenblenden, zwei klapp- und seitlich schwenkbar
Spezielles Typschild EG für Nutzfahrzeuge
Sprachbedienung
Standard-Klimazonen
Stoßfänger vorne in Grau mit lackierter Blende in Wagenfarbe
Tagfahrlicht
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzmaßnahmen inklusive Oberflächenschutzfolie auf Motorhaube und Dach sowie einige Schutzpads
Trennwand
Typprüfland Deutschland
Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste
Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Verzurrösen zur Ladegutsicherung
Vorderachse (1.800 kg Traglast)
Vorderachsgewicht Ausführung 1
-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer-Sicherheitsgurt
Wegfahrsperre, elektronisch
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung
Zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg
Zulassung als Lkw mit einer N1-Zulassung(bis einschließlich 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8449487
vom: 02.06.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	205/75 R 16 110 T	0,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	205/75 R 16 110 T	0,0 mm
Sonstige	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	205/75 R 16 110 T	2,0 mm
Sonstige	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	205/75 R 16 110 T	2,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Nein

Kompressor vorhanden: Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8449487
vom: 02.06.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Rechte Seite	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Rückseite	Deformiert	Ersetzen und lackieren
3	Linke Seite	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Vorderseite	Fehlstellung	Ersetzen und lackieren
5	Fehlfunktion	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
6	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
7	Reifen Achse 1 links 1	Verschlissen	Ersetzen
8	Batterie vorne	Leer	Ersetzen
9	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
10	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
11	Rücklicht links	Gebrochen	Ersetzen
12	Rücklicht rechts	Gebrochen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen
2	Kompressor	Fehlt	Ersetzen
3	Betriebsanleitung	Fehlt	Ersetzen
4	Wartungsheft	Fehlt	Ersetzen
5	Tirefit	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8449487
vom: 02.06.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8449487
vom: 02.06.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WV1ZZZSYZK9062075

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Schlechter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt, Schwer zugänglich

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8449487
vom: 02.06.2025

» Sonstige Bemerkungen

Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

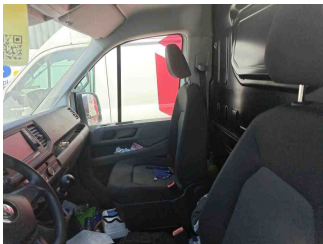

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links

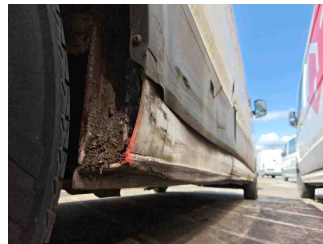


Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

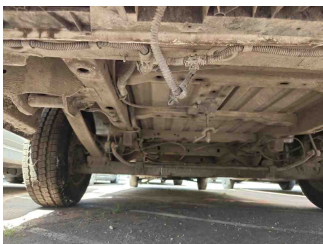


Räder - Ersatzrad

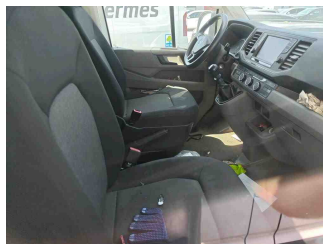


Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

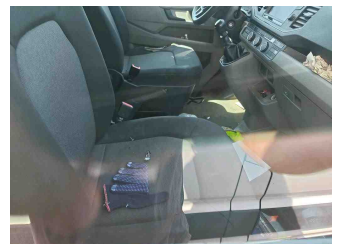


Equipment - Boardmappe/
Securitybag

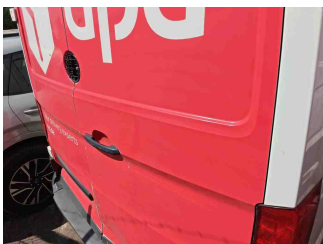


Innenraum - Kofferraum

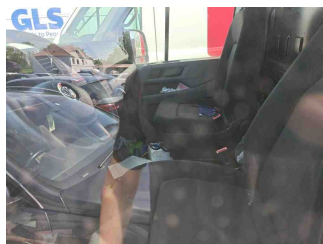

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

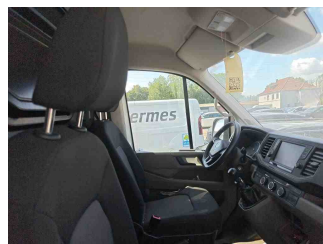

Innenraum - vorne

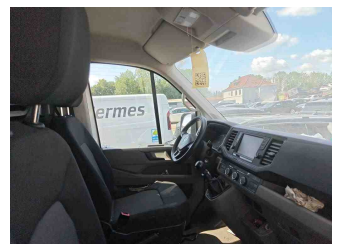

Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Rad
Achse 1 | links 1



Rad
Achse 1 | rechts 1



Rad
Achse 2 | links 1



Rad
Achse 2 | rechts 1






» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Rechte Seite - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

Kommentar

Mehrkosten bei Demontage möglich

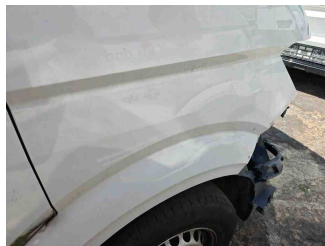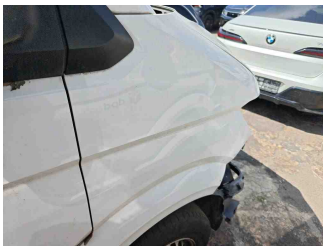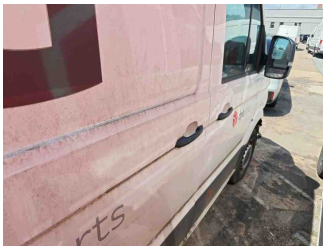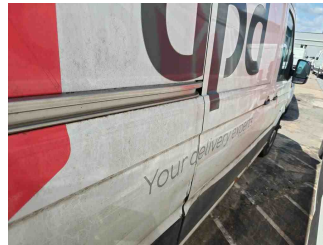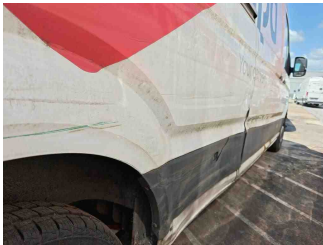

Zustandsbericht






- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8449487
vom: 02.06.2025

2 - Rückseite - Deformiert - Ersetzen und lackieren

Kommentar

DAT kalk

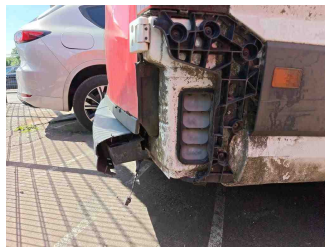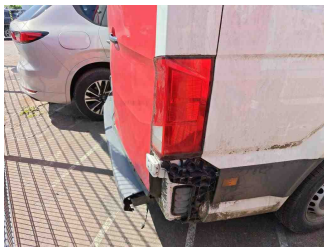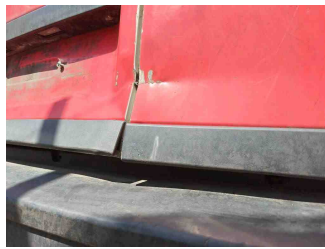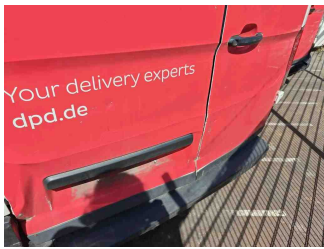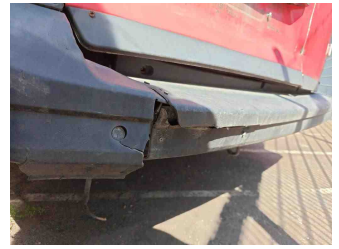

Zustandsbericht








- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 8449487
 vom: 02.06.2025

3 - Linke Seite - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren





Kommentar

Mehrkosten bei Demontage möglich.

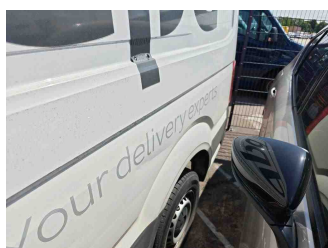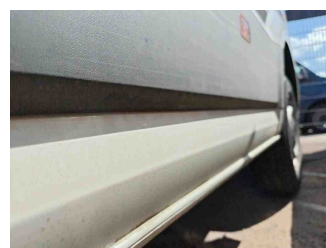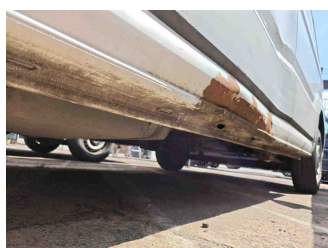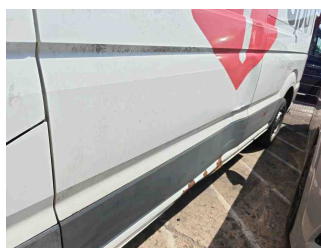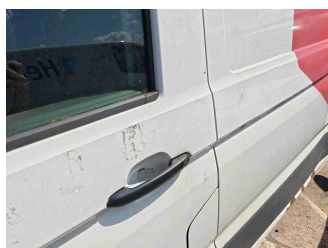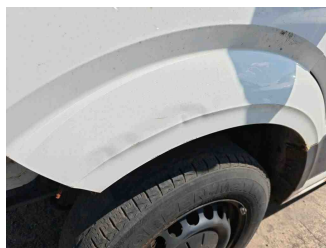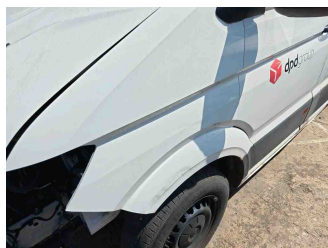

4 - Vorderseite - Fehlstellung - Ersetzen und lackieren

Kommentar

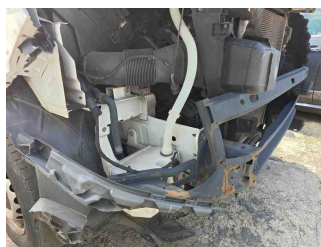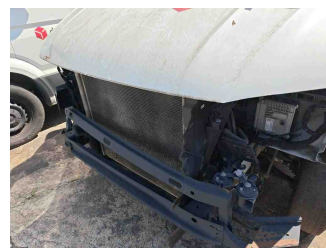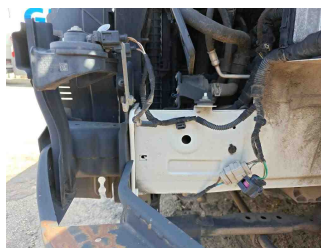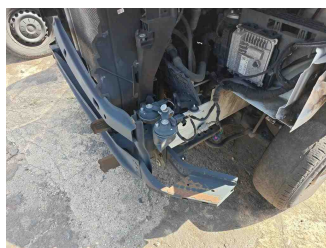 Teile DAT2 Scheinwerfer TrägerPralldämpfer Stoßfänger ohne Nebelscheinwerfer
 Hauptstruktur augenscheinlich nicht beeinträchtigt.


5 - Fehlfunktion - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
 Schadensenerweiterung möglich

Kommentar

Mehrkosten bei Diagnose möglich Innenraum hinten konnte nicht besichtigt werden.
 Pauschalbetrag





6 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen


7 - Reifen (Achse 1 | links 1) - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar


4

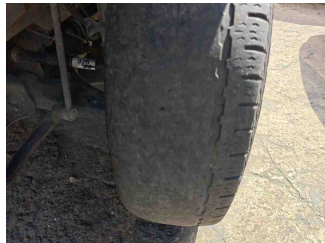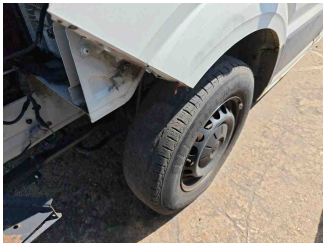

8 - Batterie vorne - Leer - Ersetzen

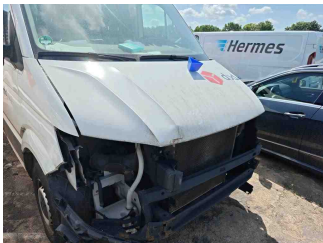


9 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen


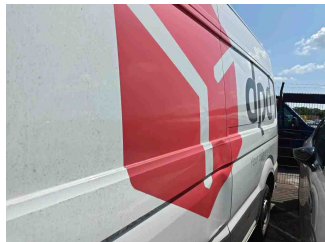


10 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

11 - Rücklicht links - Gebrochen - Ersetzen

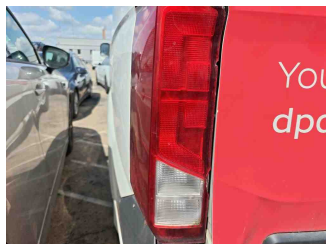

12 - Rücklicht rechts - Gebrochen - Ersetzen

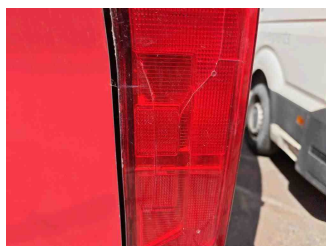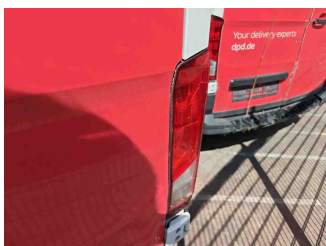


FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

Kommentar


2

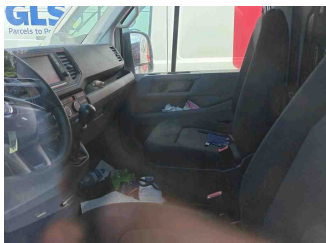


2 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen



3 - Betriebsanleitung - Fehlt - Ersetzen

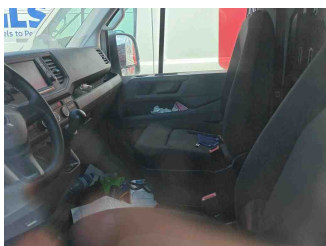

4 - Wartungsheft - Fehlt - Ersetzen

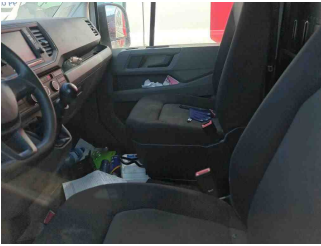

5 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen



» Reparaturkosten-Kalkulation

WERTMINDERNDE FAKTOREN

4 - Vorderseite - Fehlstellung - Ersetzen und lackieren



<https://www4.macadam.eu/picture/f4df881e-b6da-40ae-930e-ec3b8b65cb71.pdf?boundingBoxes=true>