

Nr zlecenia DEKRA: SIXT/CEN/61799/25/08/21
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 21-08-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Sławomir Woszczyk
SIXT
ul. Arabska 9
03-977 Warszawa



Rzeczoznawcy: **Cezary Zarębski (NEW)**
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

Wycena wartości pojazdu sprzedaż

Zakres ekspertyzy	Wycena wartości pojazdu, Opis stanu technicznego/Kosztorys naprawy
Kod ekspertyzy	SIXT-PZP(E)/RT/KN(A)/WPO(Z)+WPO(S), KN, OST
Nr zlecenia DEKRA	SIXT/CEN/61799/25/08/21
Data zlecenia	21-08-2025
Zleceniodawca	Sławomir Woszczyk SIXT ul. Arabska 9 03-977 Warszawa
Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Producent	DACIA
Model	Sandero 21-
Typ/wersja	Sandero 1.0 TCe Expression LPG
Nr rejestracyjny	WE9R794
VIN	UU1DJF00471190390
Data oględzin	2025-09-05
Miejsce oględzin	MAZOWIECKIE, 02-159 Warszawa, Sixt - Parking techniczny Warszawa, Jamesa Gordona Bennetta 12
Zestawienie wyników	
Wartość obiektu brutto (sprzedaż)²	42 700 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0155803
Producent	DACIA
Model	Sandero 21-
Typ/wersja	Sandero 1.0 TCe Expression LPG
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1134
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1602
Rozstaw osi 1/2	2604
Rodzaj silnika	G
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	999
Moc silnika [KM/kW]	100/74
Skrzynia biegów	manualna 5-biegowa
Nr rejestracyjny	WE9R794
VIN	UU1DJF00471190390
Data 1. rejestracji	15-09-2023
Data 1. rej. w Polsce	15-09-2023
Data nast. bad. techn.	09-09-2025
Rok produkcji	2023
Stan licznika [km]	85 370 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA	185/65 15 88H	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA	185/65 15 88T	5,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA	185/65 15 88T	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA	185/65 15 88T	6,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. ABS | 27. Lusterka boczne w kolorze szary megalith |
| 2. Aktywny system wspomagania hamowania AEBS | 28. Lusterko wsteczne z ustawieniem dzień/noc |
| 3. Automatyczna blokada drzwi po ruszeniu | 29. Napinacze pirotechniczne pasów bezpieczeństwa przednich foteli |
| 4. Automatyczne włączanie świateł, wycieraczki automatyczne | 30. Obrazowania nawiewów mat podwójnie chromowany mat |
| 5. Centralny zamek drzwi, zdalnie sterowany falami radiowymi | 31. Osłona chłodnicy z jasnymi dekorami |
| 6. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył | 32. Pas bezpieczeństwa kierowcy bez regulacji wysokości |
| 7. ESP z systemem wspomagania ruszania pod górę | 33. Poduszka powietrzna czołowa pasażera z możliwością dezaktywacji |
| 8. El. podnoszenie szyb, przód z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy | 34. Poduszka powietrzna kierowcy |
| 9. Elektryczne podnoszenie szyb, tył | 35. Poduszki boczne z przodu + poduszki kurtynowe |
| 10. Felgi stalowe 15 Flexiwheel - wzór SORANE | 36. Regulator i ogranicznik prędkości |
| 11. Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem | 37. System Media Display 8 z DAB, klonowanie ekranu tel. przez USB, Bluetooth, 4 głośniki, ekran 8 cali |
| 12. Gniazdo 12V z przodu | 38. System kontroli ciśnienia w oponach, pośredni |
| 13. Gniazdo USB | 39. System wspomagania nagłego hamowania |
| 14. Gwarancja | 40. Tapicerka materiałowa |
| 15. Immobilizer | 41. Tkaninowe obicie deski rozdzielczej i podłokietników w przednich drzwiach |
| 16. Kierownica pokryta skórą ekologiczną | 42. Tryb ECO |
| 17. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | 43. Tylne kanapa składana i dzielona w układzie 1/3 - 2/3 |
| 18. Klimatyzacja manualna | 44. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu |
| 19. Kluczyk z trzema przyciskami | 45. Wewnętrzne klamki drzwi w kolorze matowego chromu |
| 20. Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości | 46. Wskaźnik zmiany biegów |
| 21. Komputer pokładowy | 47. Zderzaki w kolorze nadwozia |
| 22. Konsola środkowa niska, z otwartym schowkiem bez podłokietnika | 48. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 23. Korek wlewu paliwa otwierany kluczykiem | 49. Zestaw wskaźników TFT 3,5" |
| 24. Lakier uni | 50. eCall - połączenie alarmowe |
| 25. Lampy mijania LED | 51. Światła do jazdy dziennej LED |
| 26. Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane z czujnikiem temperatury | 52. Światła przeciwmgielne |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Pakiet PARKING PLUS | [S] 1 030 zł |
| Kamera cofania | |
| System kontroli martwego pola | |
| System wspomagania parkowania przodem | |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto) [S]² 50 000 zł

KorektyPierwsza rejestracja

Korekta 1. rejestracji **[S] 994 zł**
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji **[S] 50 994 zł**

Przebieg

Korekta przebiegu **[S] -5 470 zł**
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu **[S] 45 524 zł**

Wypożyczenie

Korekta wyposażenia **[S] 1 030 zł**
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia **[S] 46 554 zł**

Ogumienie

Korekta ogumienia **[S] -220 zł**
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia **[S] 46 334 zł**

Inne

Stan dbałości o pojazd , uszkodzenia, uszkodzenia nieujawnione (-10,00%) **[S] -4 552 zł**
Korekta na moc silnika (2,00%) **[S] 910 zł**

Łącznie inne **[S] -3 642 zł**
Wartość pojazdu po korektach innych **[S] 42 692 zł**

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

42 700 zł (brutto/sprzedaż)²

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Data: 12-09-2025

Rzecznik DEKRA:
Cezary Zarębski (NEW)
Dariusz Gomuliński

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

[2] - Wartość obiektu (sprzedaż) - oznacza kwotę możliwą do uzyskania za przedmiot wyceny przy sprzedaży do klienta końcowego
strona 4/31

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

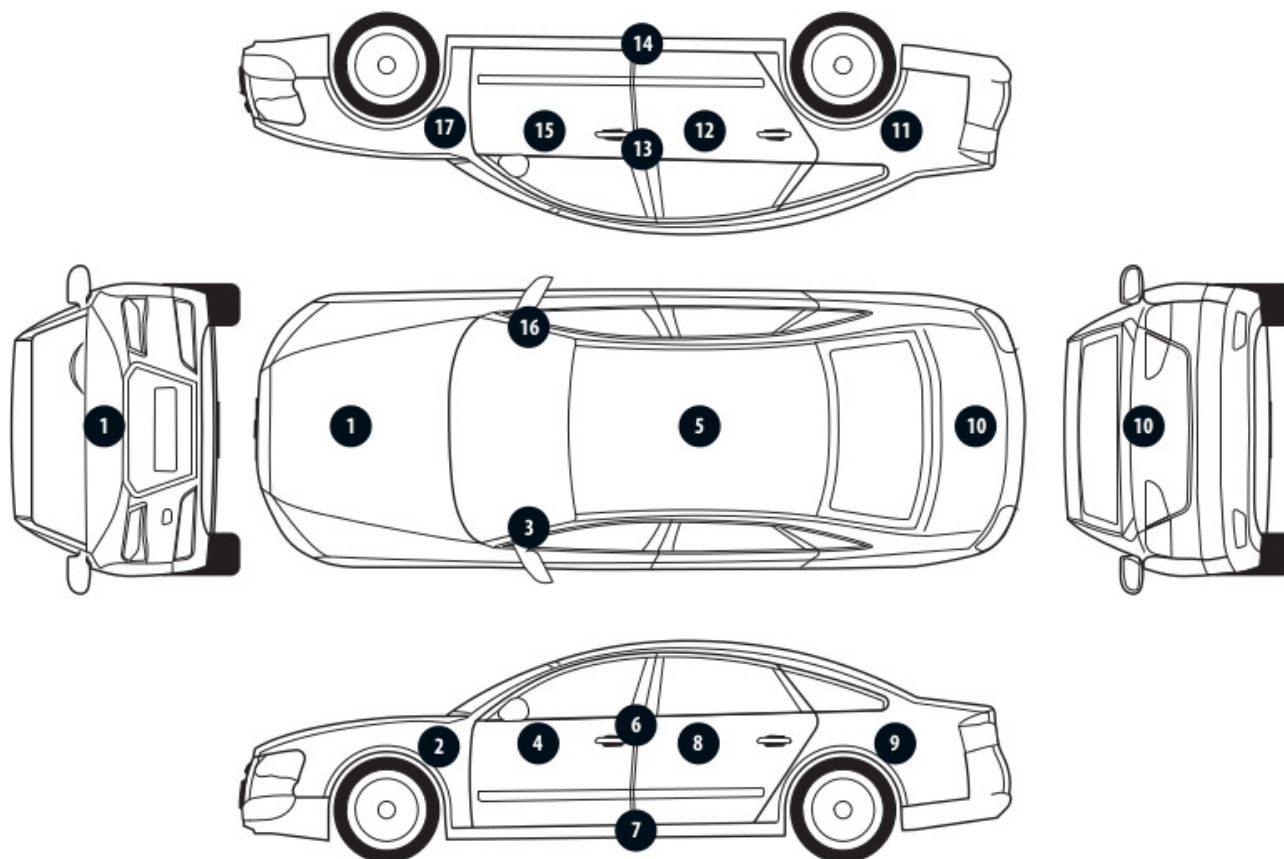

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- inne:

alarm brak możliwości weryfikacji

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy nie załączono zdjęć dow. rej./karty poj. lub dołączono te dokumenty, jednakże z "ukrytymi" informacjami dot. Użytkownika/Kredytobiorcy. Nie podano też żadnych informacji w pozostałej części ekspertyzy dot. Użytkownika/Kredytobiorcy. TAK.

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Po demontażu zderzaka tylnego w warunkach warsztatowych możliwe ujawnienie dalszych uszkodzeń.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z przodu



Fot. 6.
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Przekątna tylna prawa



Fot. 8.
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Przekątna tylna lewa



Fot. 10.
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Bok lewy z przodu




Fot. 12.
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Numer identyfikacyjny

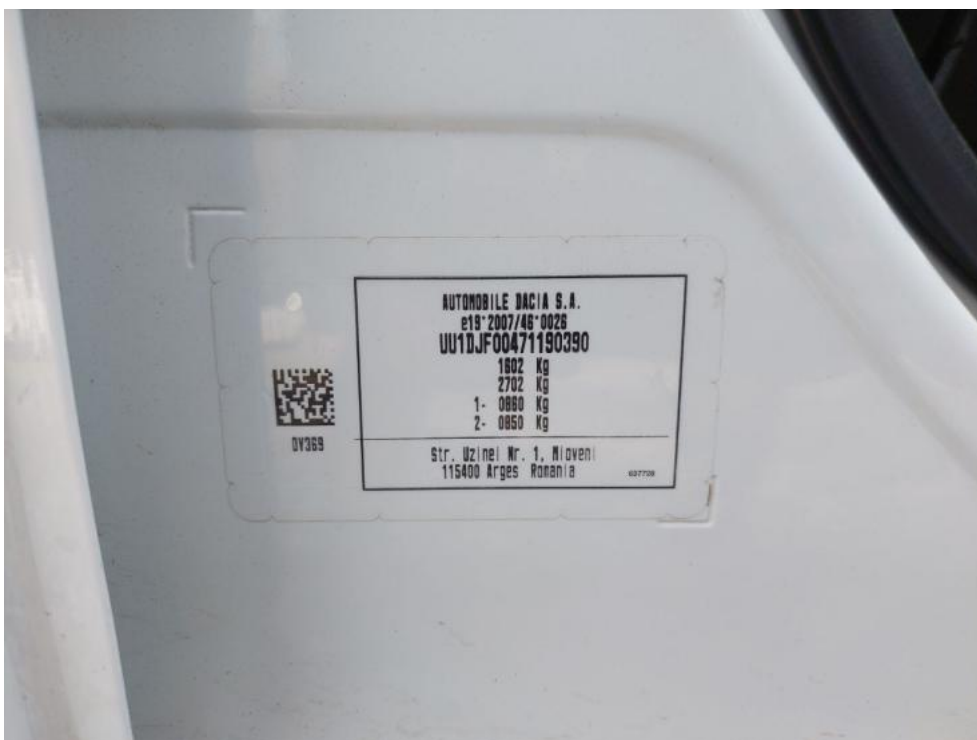

Fot. 14.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16.


Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

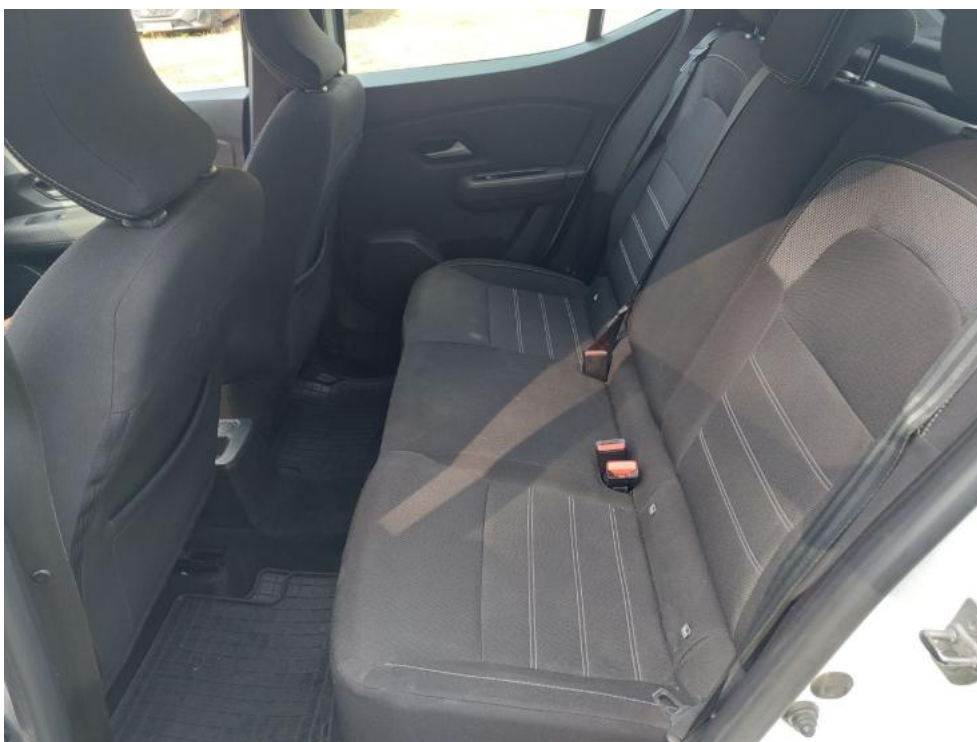

Fot. 18.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Fot. 20.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Tunel środkowy




Fot. 22.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Kierownica z lewej strony

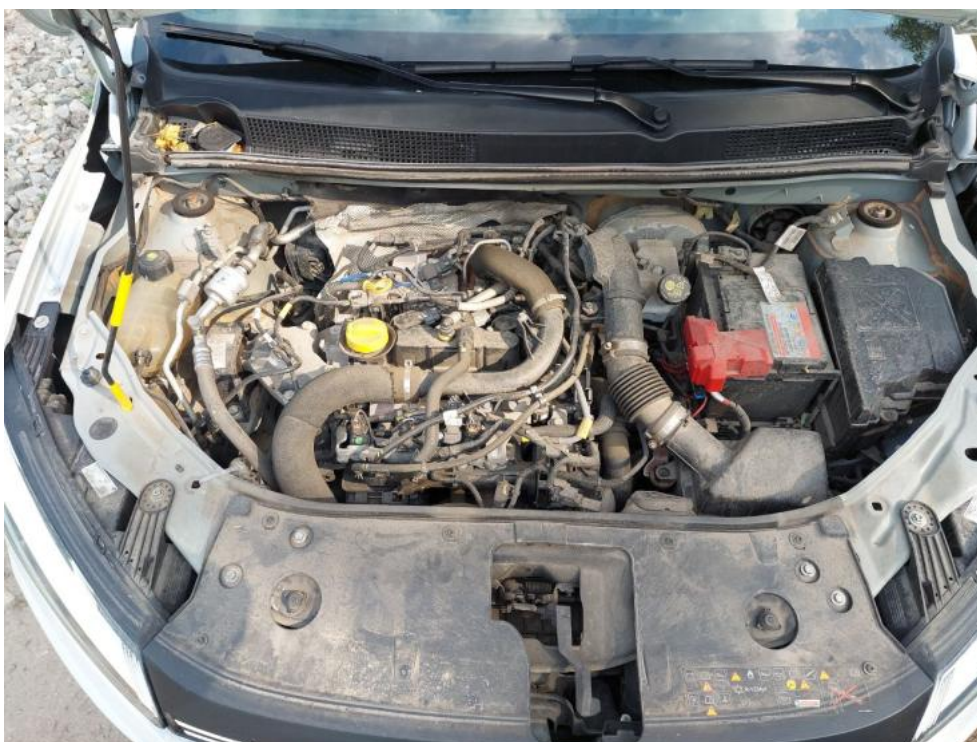

Fot. 24.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Bagażnik



Fot. 26.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Spód pojazdu przód



Fot. 28.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30.

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.

Dowód rej. Str. 1



Fot. 32.

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dokumentacja instalacji gazowej



Fot. 34.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36.
Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 38.

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 40.

Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Spojler zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42.
Spojler zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Zderzak tylny cz P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

Arkusz kontrolny

Producent	DACIA
Model	Sandero 21-
Typ	Sandero 1.0 TCe Expression LPG
Nr rejestracyjny	WE9R794
VIN	UU1DJF00471190390

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2022)	[S] ² 48 100 zł
Notowanie (2023)	[S] ² 50 000 zł
Notowanie (2024)	[S] ² 54 500 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	15-09-2023
Data wyceny	12-09-2025
Okres eksploatacji [lata]	2,08
Korekta 1. rejestracji	[S] 994 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	[S] 50 994 zł

Przebieg

Przebieg normatywny	28 800,00
Różnica przebiegu	-56 570,00
Wartość korekty	[S] -5 470 zł
Korekta przebiegu	[S] -5 470 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	[S] 45 524 zł

Wypożyczenie

Korekta wyposażenia	[S] 1 030 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	[S] 46 554 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	[S] -220 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	[S] 46 334 zł

Inne

Łącznie inne	[S] -3 642 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	[S] 42 692 zł

Oszacowanie wstępnej wartości pojazdu 42 700 zł (brutto/sprzedaż)²