

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	07694/10/25-15201	Data raportu	15-10-2025
Rzeczoznawcy	inż. Jacek Czepanko mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	09-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/76238/25/10/06	Miejsce oględzin	Przemysłowa 5, 06-200 Maków Mazowie...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF3YDCPCFCNG028434
Marka, model	PEUGEOT Boxer 435 BlueHDi...
Typ, wersja	Boxer 435 BlueHDi L3H2
Numer rejestracyjny	GD8G236
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2179 ccm/121 kW
Stan licznika	253 517 km
Data 1. rej./rok prod.	29-12-2022/2022
Data nast. bad. techn.	29-12-2025
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego, Alarm dźwiękowy ostrzegający otoczenie w trakcie manewru cofania, Antena dachowa DAB, Czujniki cofania, Drzwi boczne prawe przesuwne, Drzwi boczne prawe przesuwne, pełne (bez szyby), Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, pełne, ESP (system stabilizacji toru jazdy), Felgi stalowe 16", Fotel kierowcy KOMFORT(regulacja odc.łędz.,wzdłużna,wys.,pochylenia)+podłokietnik+szuflada pod fot., Gwarancja standardowa 2 lata bez limitu kilometrów, Hamulce przednie - tarczowe wentylowane, Hamulce tylne - tarczowe, Hill Assist - system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobiliser, Kierownica z tworzywa sztucznego, Klimatyzacja manualna z chłodzonym schowkiem w desce rozdzielczej, Kolumna kierownicy manualnie regulowana na głębokość, Komputer pokładowy, Kontrolka niezapiętego pasa dla kierowcy, Lakier uni, Lampka podwójna w konsoli sufitowej w pierwszym rzędzie foteli, Lampki w przedziale ładunkowym (dwie), Lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie, Oslony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera, Pasy bezpieczeństwa 3-pkt w pierwszym rzędzie z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia, Poduszka powietrzna czołowa kierowcy, Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna blaszana, Radio FM USB Bluetooth z tunerem cyfrowym, 4 głośniki, sterowanie radiem z kierownicy, Reflektory przednie, halogenowe, Schowek w górnej części deski rozdzielczej, Szyby barwione, Szyby boczne sterowane elektrycznie, sekwencyjne po stronie kierowcy, Tapicerka tkaninowa Darko Noir, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty do mocowania ładunku, Uchwyty na kubki, Wskaźnik zmiany biegów GSI, Wspomaganie układu kierowniczego, Zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości położenia, Zagłówki przednich foteli, pełne, Zamek centralny z pilotem i blokowaniem drzwi podczas ruszania, Zawieszenie przednie Pseudo MacPherson, Zawieszenie tylne standardowe, resor dwupiórowy, Zderzaki przedni i tylny, Lusterka boczne, listwy ochronne, klamki w kolorze czarnym, Zestaw naprawczy, Ławka pasażera 2-osobowa z podłokietnikiem, Drzwi tylne dwuskrzydłowe o kącie otwarcia 270 stopni, Fotel kierowcy amortyzowany, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Zawieszenie tylne wzmocnione, resor dwupiórowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, CONTI VAN CONTACT 100	215/75 R16 116R	5,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTI VAN CONTACT 100	215/75 R16 116R	5,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTI VAN CONTACT 100	215/75 R16 116R	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTI VAN CONTACT 100	215/75 R16 116R	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Zderzak, róg L	zarysowanie	WY	0,6

2	Drzwi części ład.przesuwne R	zarysowanie, odpryski lakieru	NA	
3	Błotnik tylny R	liczne, wgniecenie, liczne, zarysowanie	NA	3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1

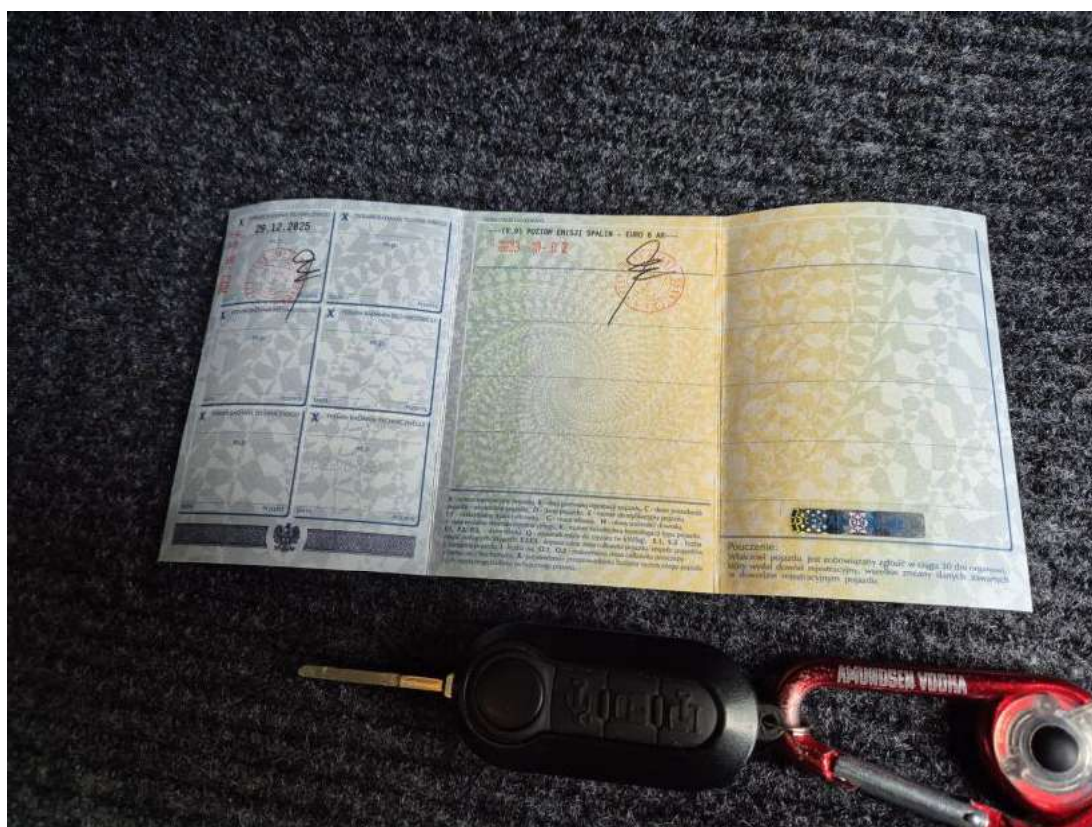

Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

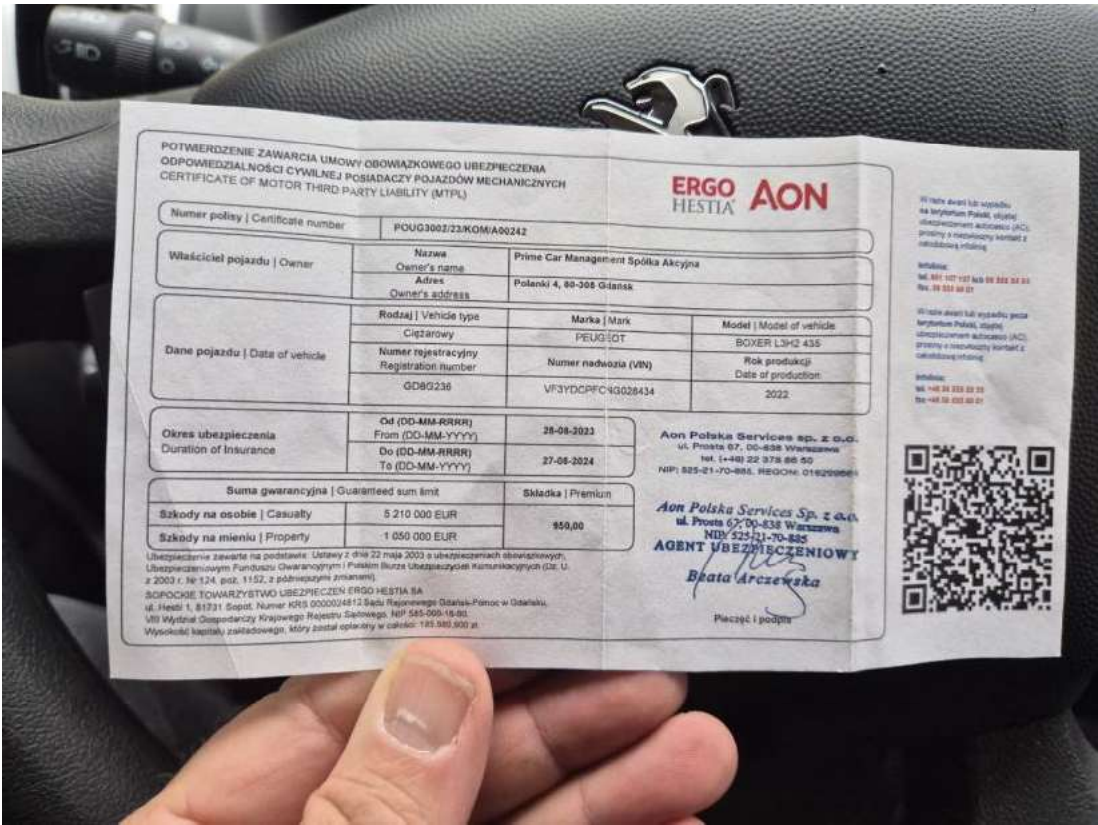

Fot. 35
OC



Fot. 36
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 44

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Inne 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 48

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

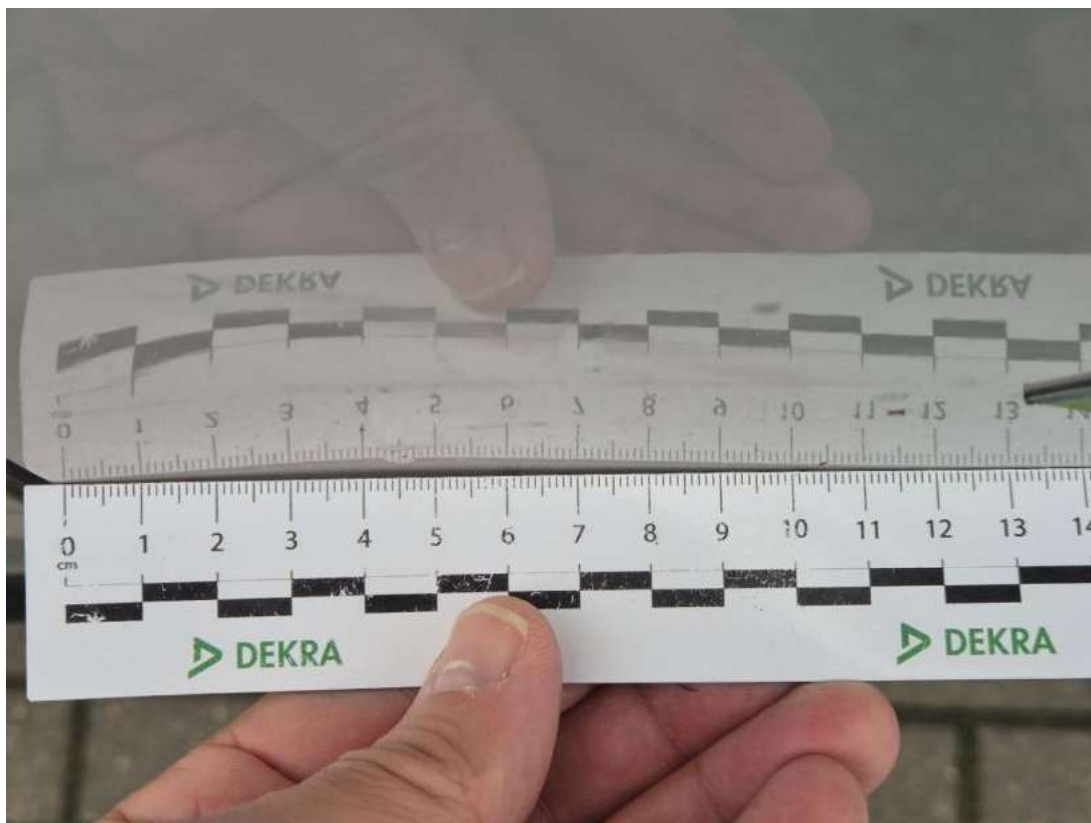

Fot. 49

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 50


Drzwi tylne P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

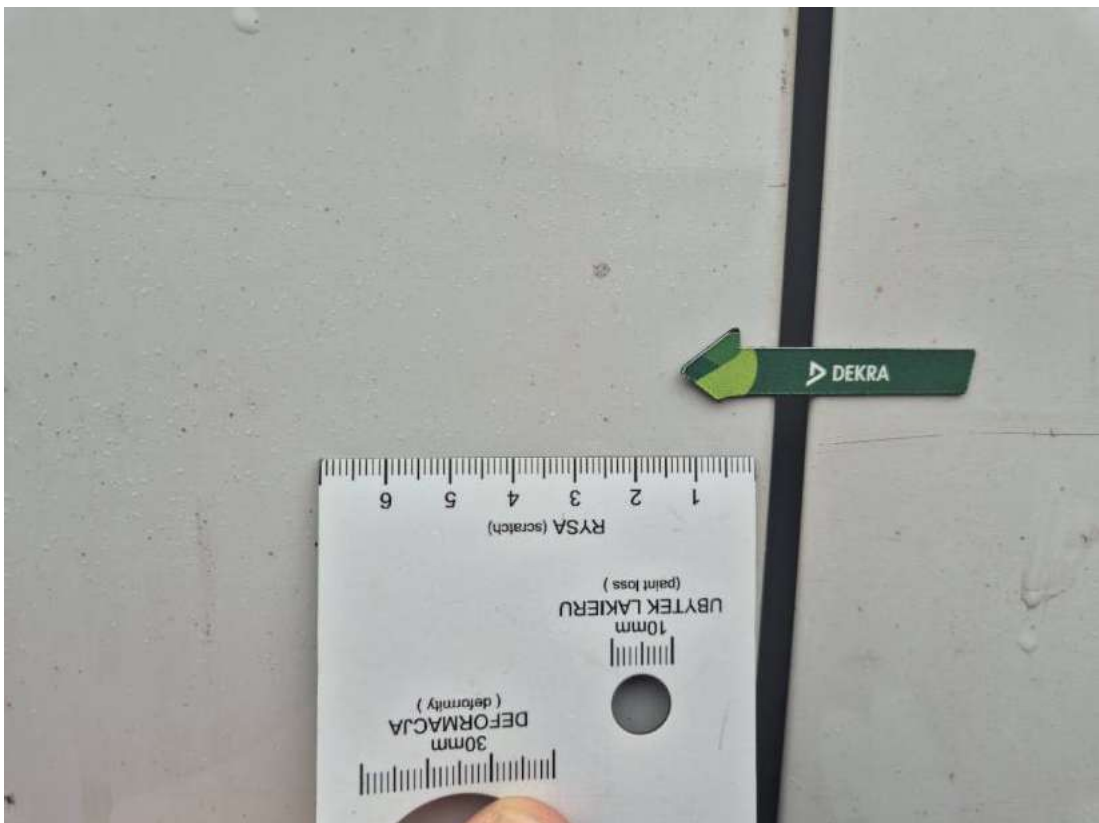

Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

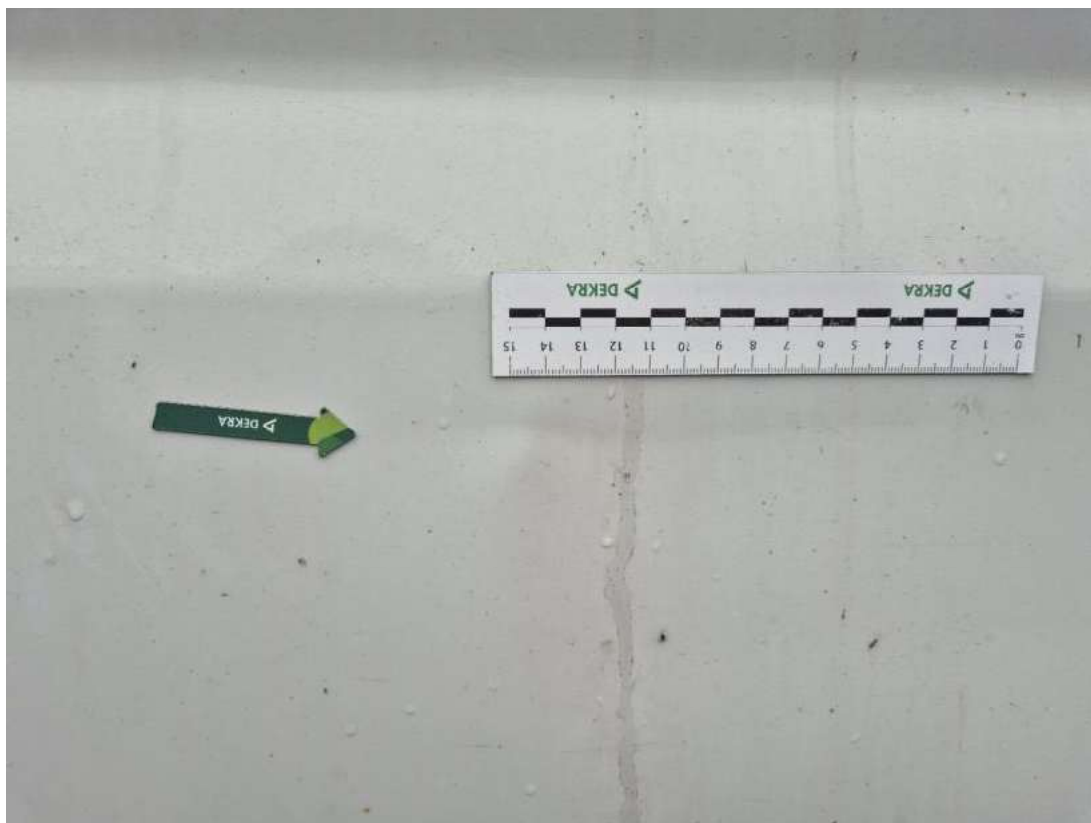

Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 56

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 58

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 60

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 62

Pokrywy bagażnika - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Zderzak tylny cz L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 64


Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 1

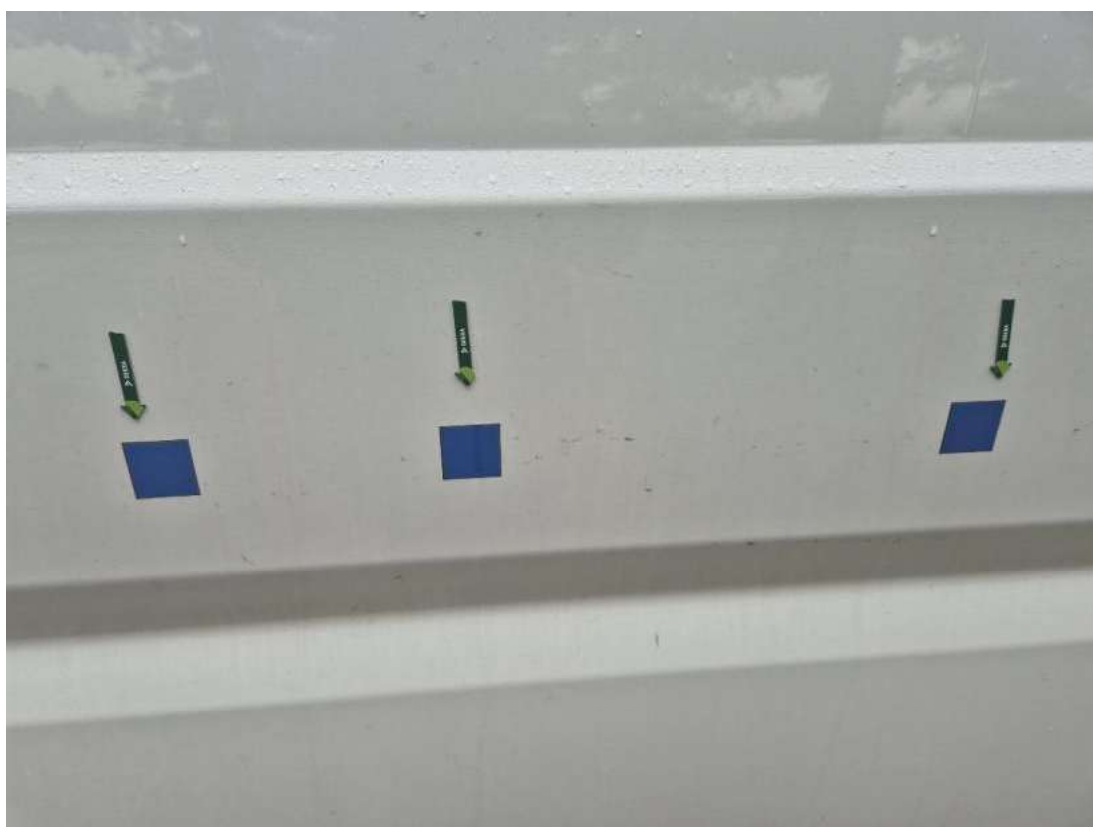

Fot. 66

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 68

Drzwi przed L - Inne 1