

Nr zlecenia: 81/24/07/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/24

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	TMBJB6NJ6JZ157760
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	WW610YJ
Model pojazdu:	Fabia III 1.0 MR`15 E6	Nr Info-Ekspert:	034-02826
Wersja:	Ambition	Rok produkcji:	2018
Data pierwszej rejestracji		2018/07/03	
Data ważności badania technicznego		2025/06/21	
Rodzaj nadwozia		kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe	
Dop. masa całkow.		1559 kg*	
Jednostka napędowa		z zapłonem iskrowym (wtrysk)	
Pojemność / Moc silnika		999 ccm / 55kW (75KM)	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		3 / rzędowy / 12	
Rodzaj skrzyni biegów		manualna	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Granatowy 2-warstwowy typu uni	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	21	Schowki pod przednimi fotelami
2	Blokada mechanizmu różnicowego centralnego elektroniczna EDL	22	Siedzenia tylne dzielone i składane
3	Blokada mechanizmu różnicowego XDS	23	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	24	System kontroli ciśnienia w oponach
5	Gniazdo 12V	25	System p/poślizgowy MSR
6	Gniazdo 12V w bagażniku	26	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
7	Immobilizer	27	System pokolizyjny ACS
8	Kieszenie w oparciach foteli przednich	28	System Start/Stop
9	Klimatyzacja	29	System wspomagania nagłego hamowania
10	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i	30	Szyby przednie regulowane elektrycznie

	głębokości		
11	Komputer pokładowy	31	Światła do jazdy dziennej
12	Konsola centralna	32	Światła p/mgienne przednie
13	Kurtyny powietrzne boczne	33	Światło dodatkowe STOP
14	Ogranicznik prędkości	34	Tarcze kół stalowe 6Jx15
15	Pakiet Chrom	35	Uchwyt na napoje dla pasażerów I rzędu siedzeń
16	Poduszka powietrzna kierowcy	36	Uchwyt na napoje dla pasażerów II rzędu siedzeń
17	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	37	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
18	Poduszki powietrzne boczne przednie	38	Zamek centralny zdalnie sterowany
19	Roleta do bagażnika automatyczna	39	Zestaw naprawczy opon
20	Schówek na okulary		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie wkolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Radioodtwarzacz Skoda SWING CD/MP3 SD + USB + AUX-in
Wyświetlacz 5" dotykowy, kolorowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Czujniki parkowania - tył
- Instalacja gazowa LPG
- Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*TRACMAX 175/65 R15 84H ALLSEASON	5,0
Przednie prawe:	*TRACMAX 175/65 R15 84H ALLSEASON	5,0
Tylne lewe:	*KUMHO 175/65 R15 84H SOLUS 4S HA32	5,0
Tylne prawe:	*KUMHO 175/65 R15 84H SOLUS 4S HA32	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Aktualność badań technicznych	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Badanie techniczne: brak informacji o ważnym badaniu technicznym

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Ze względu na rozładowany lub uszkodzony akumulator nie było możliwości uruchomienia pojazdu oraz wykonania jazdy kontrolnej. Pojazd unieruchomiony.

Stan techniczny pojazdu nieznany.

Według informacji pozyskanych od osoby okazującej w pojeździe prawdopodobnie doszło do zatarcia współpracujących elementów układu korbowo-tłokowego, brak oleju na wskaźniku poziomu oleju silnikowego. Konieczna weryfikacja serwisowa.

Ze względu na rozładowany lub uszkodzony akumulator nie było możliwości odczytania przebiegu pojazdu.
Ostatni zapisany przebieg w bazie CEPiK podczas kontroli drogowej wynosił 277984 km.
Przebieg pojazdu mógł ulec zmianie.

Pojazd wyposażony w instalację gazową.
Stan techniczny instalacji gazowej nieznany.
Podczas oględzin nie okazano dokumentacji do instalacji gazowej.
Brak informacji o instalacji gazowej w bazie CEPiK.


Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.
Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Emilian Wesołowski
Wycena wykonana: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU					
 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy, wgniecenia		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy, złuszczenia, wgniecenia		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
6	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
7	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
8	Słupek przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
9	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
10	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
11	Błotnik tylny	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

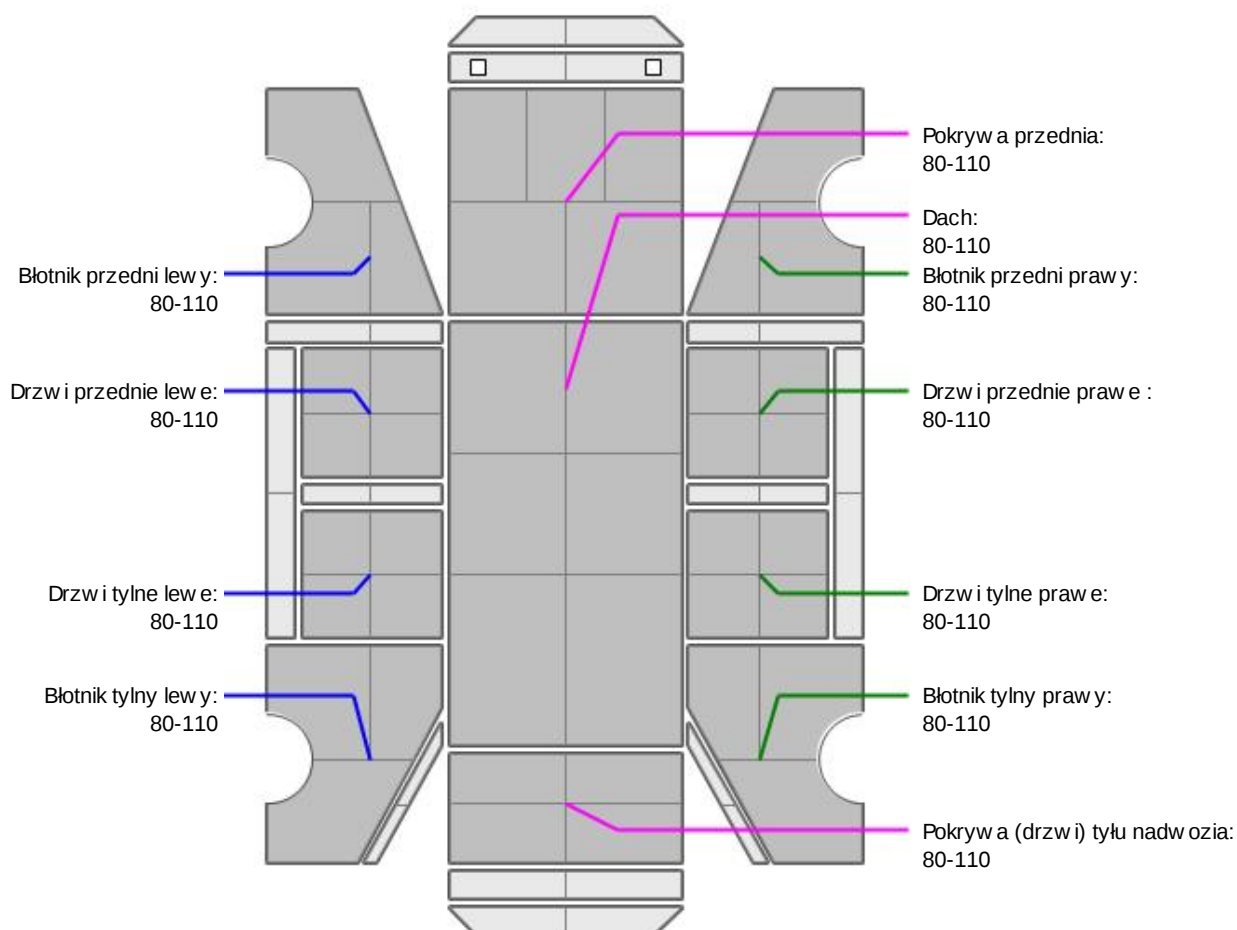**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-110	
2	Dach		80-110	
3	Błotnik przedni	L	80-110	
4	Drzwi przednie	L	80-110	
5	Drzwi tylne	L	80-110	
6	Błotnik tylny	L	80-110	
7	Błotnik przedni	P	80-110	
8	Drzwi przednie	P	80-110	
9	Drzwi tylne	P	80-110	
10	Błotnik tylny	P	80-110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		

2	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, odstaje, wgniecenia		
3	Szyba przednia		Odpryski, pęknięcie		
4	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	P	Zarysowana		
5	Kołpak koła tylnego	L	Popękany		
6	Kołpak koła tylnego	P	Brak		
7	Kołpak koła przód	P	Pęknięty		
8	Kołpak koła przód	L	Zarysowany		
9	Lampa p/mgielna przód	P	Luzna/niezamocowana		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony, przetarcia		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone		
8	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone		
9	Wnętrze bagażnika		Brak możliwości dokładnej weryfikacji - zamknięta pokrywa bagażnika		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Ze względu na rozładowany lub uszkodzony akumulator nie było możliwości uruchomienia pojazdu oraz wykonania jazdy kontrolnej. Pojazd unieruchomiony.

Stan techniczny instalacji gazowej nieznan.

Zapocenia olejowe na silniku.

Konieczna weryfikacja serwisowa.



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

Ze względu na rozładowany lub uszkodzony akumulator nie było możliwości uruchomienia pojazdu oraz wykonania jazdy kontrolnej. Pojazd unieruchomiony.

Według informacji pozyskanych od osoby okazującej w pojeździe prawdopodobnie doszło do zatarcia współpracujących elementów układu korbowo-tłokowego, brak oleju na wskaźniku poziomu oleju silnikowego. Konieczna weryfikacja serwisowa.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 1szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | NIE |
| 3 | Instrukcja obsługi | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z danymi w bazie CEPiK.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16

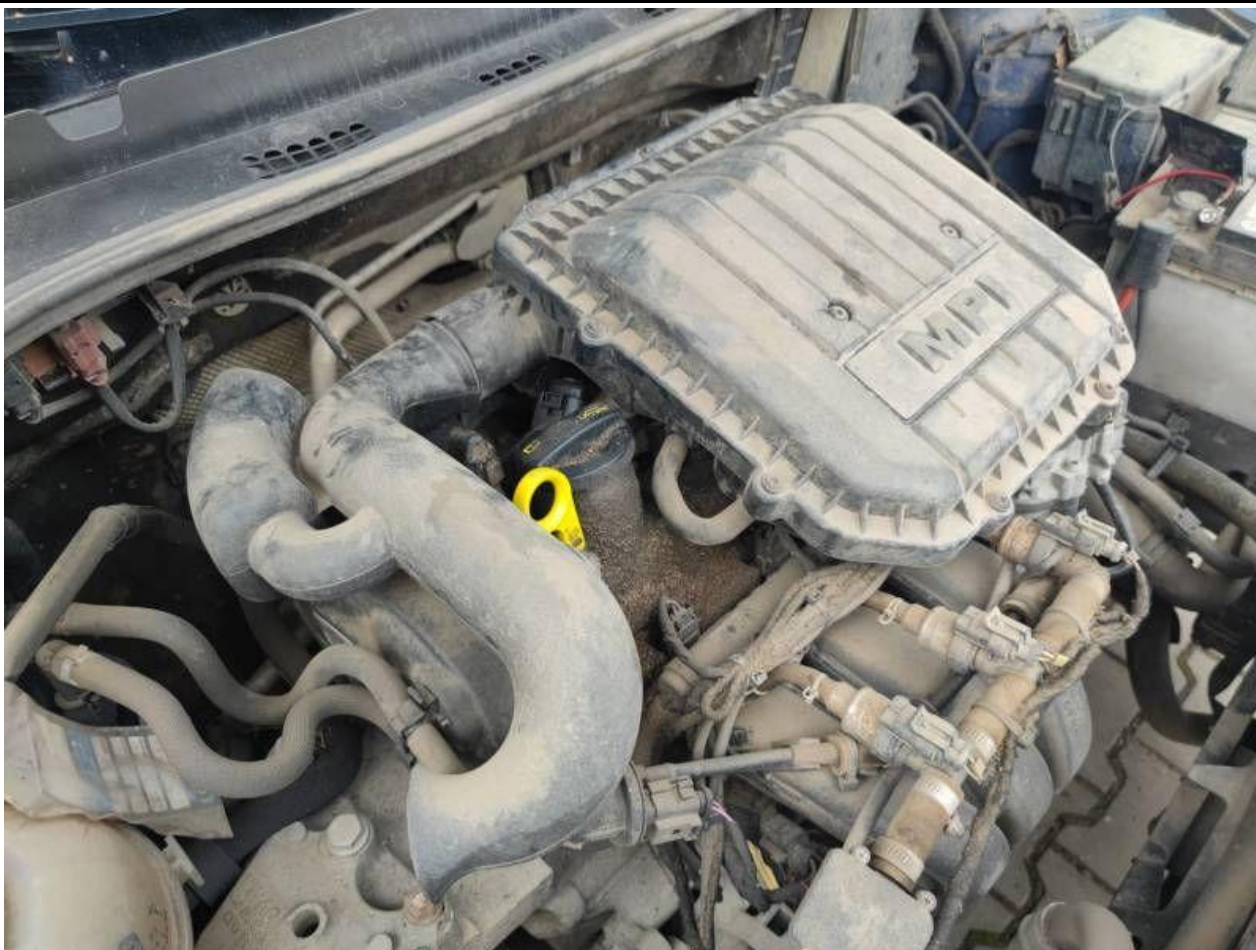

Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39

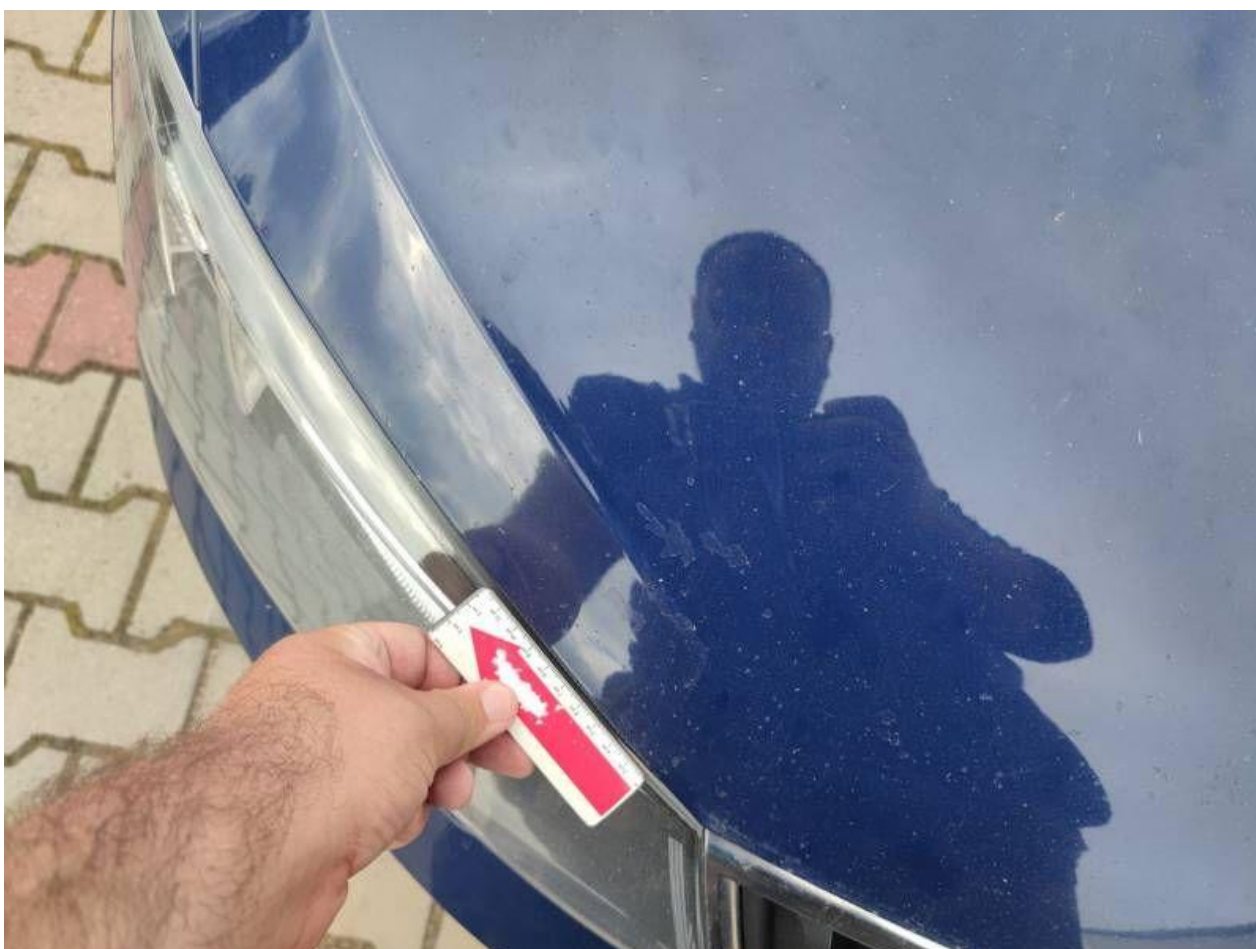

Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52

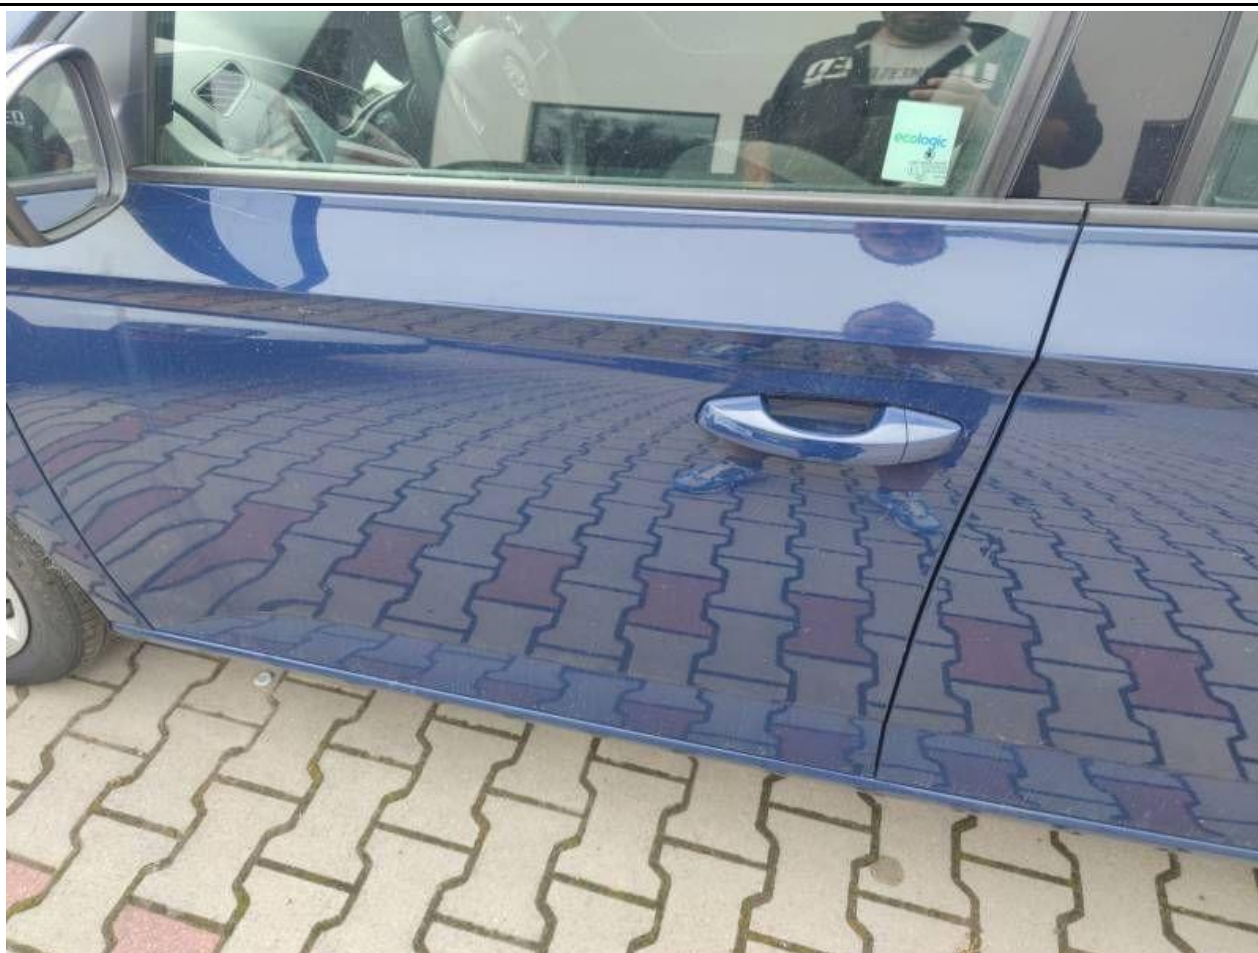


Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55

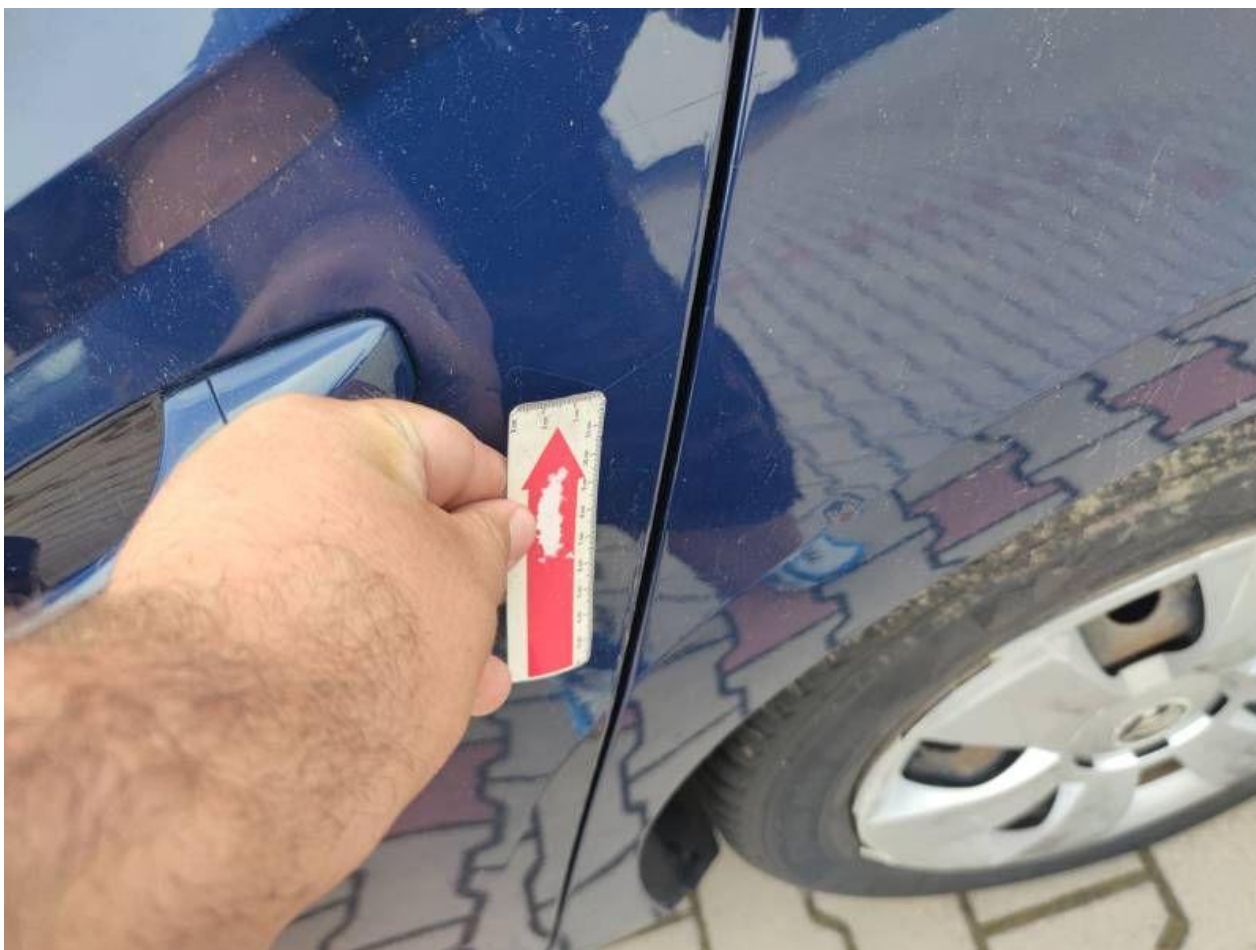

Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63

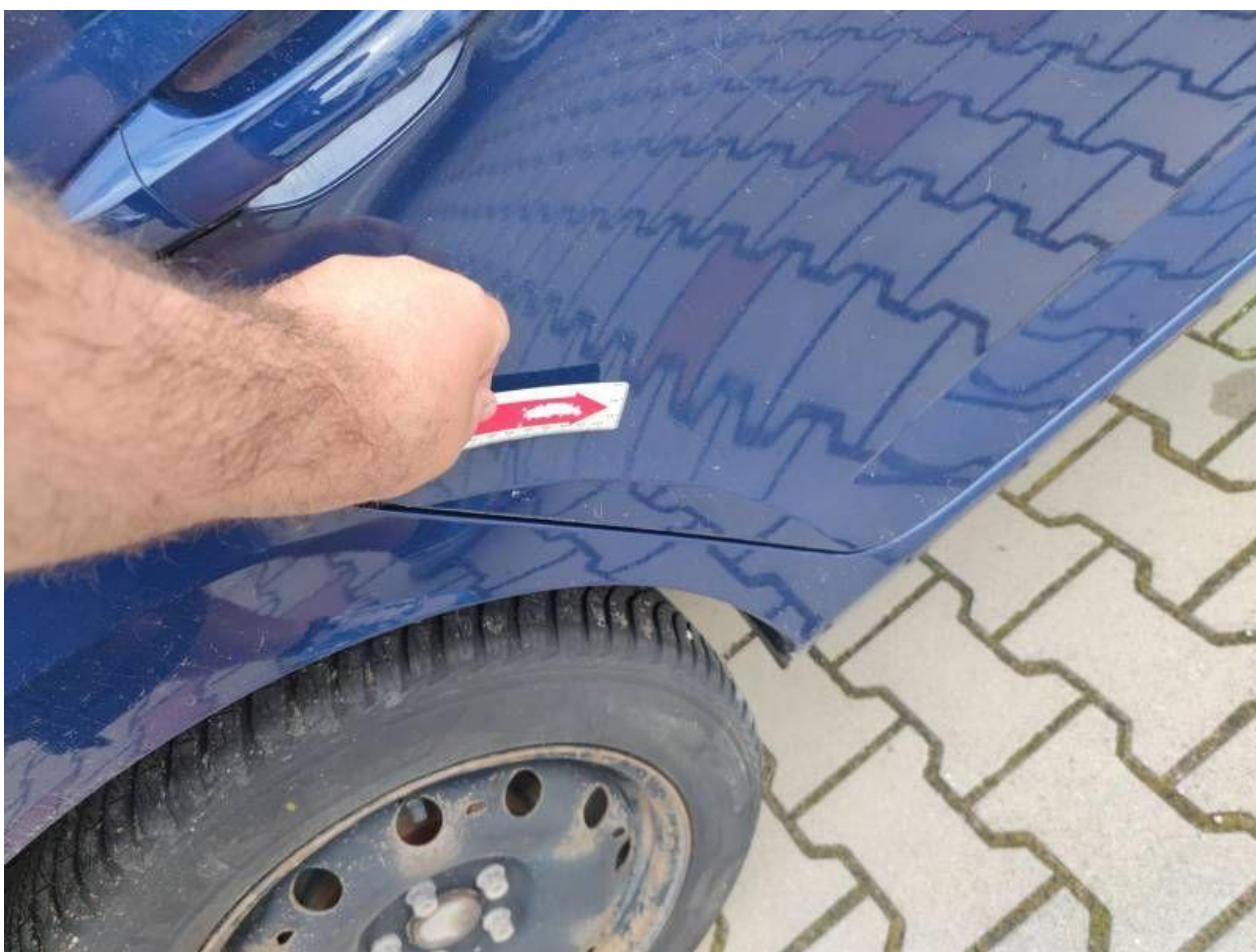

Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81

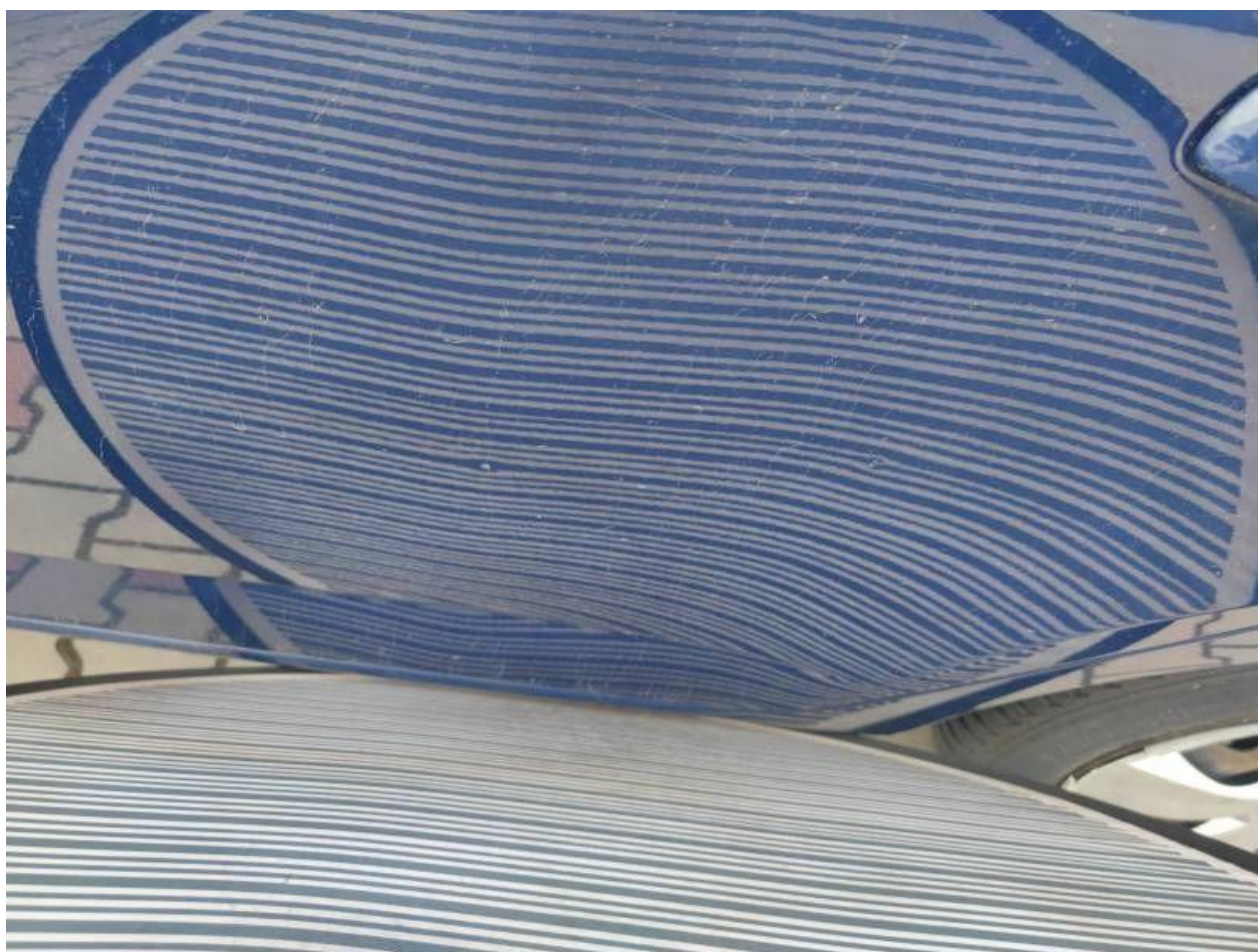

Fot. nr 82



Fot. nr 83

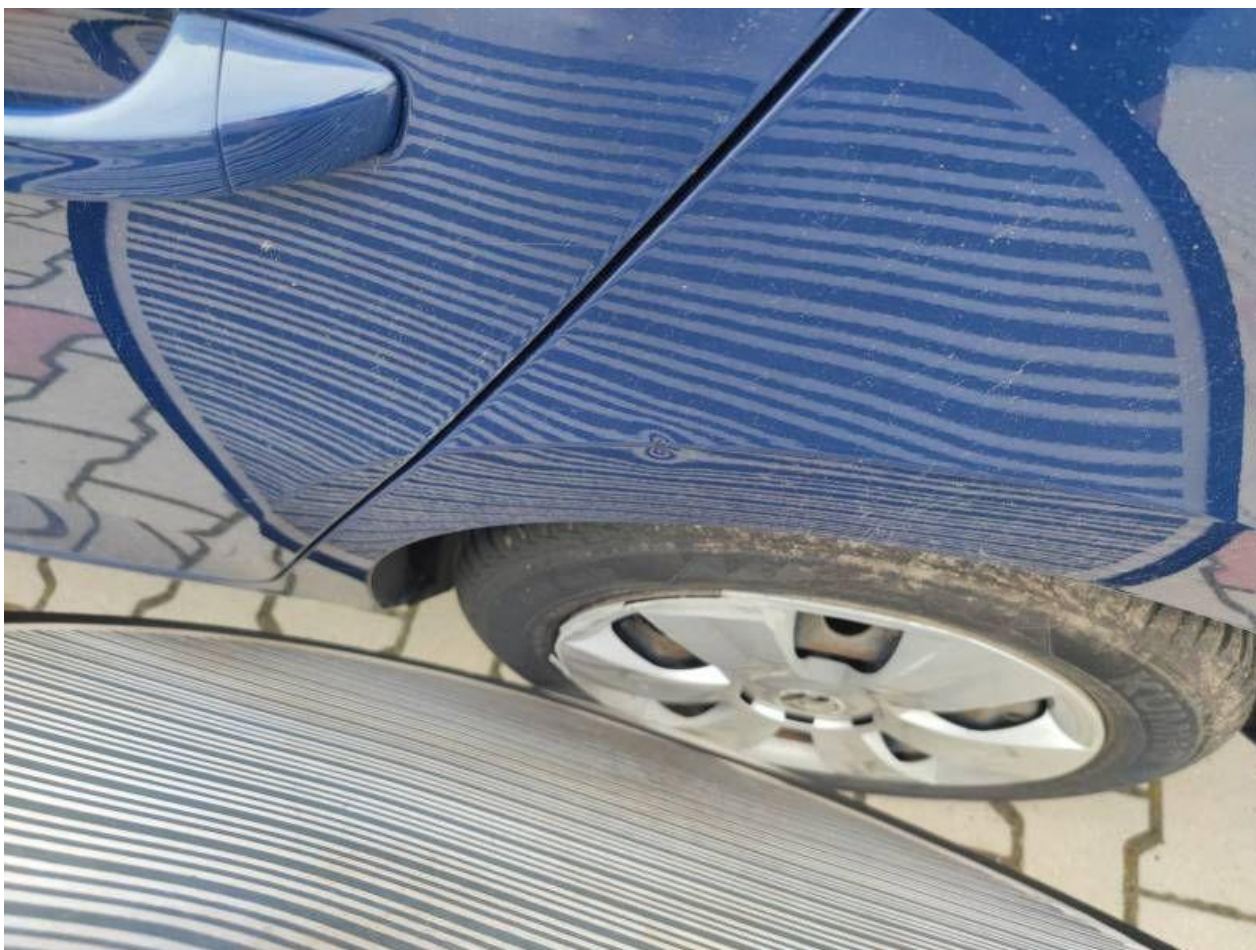

Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87




Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90

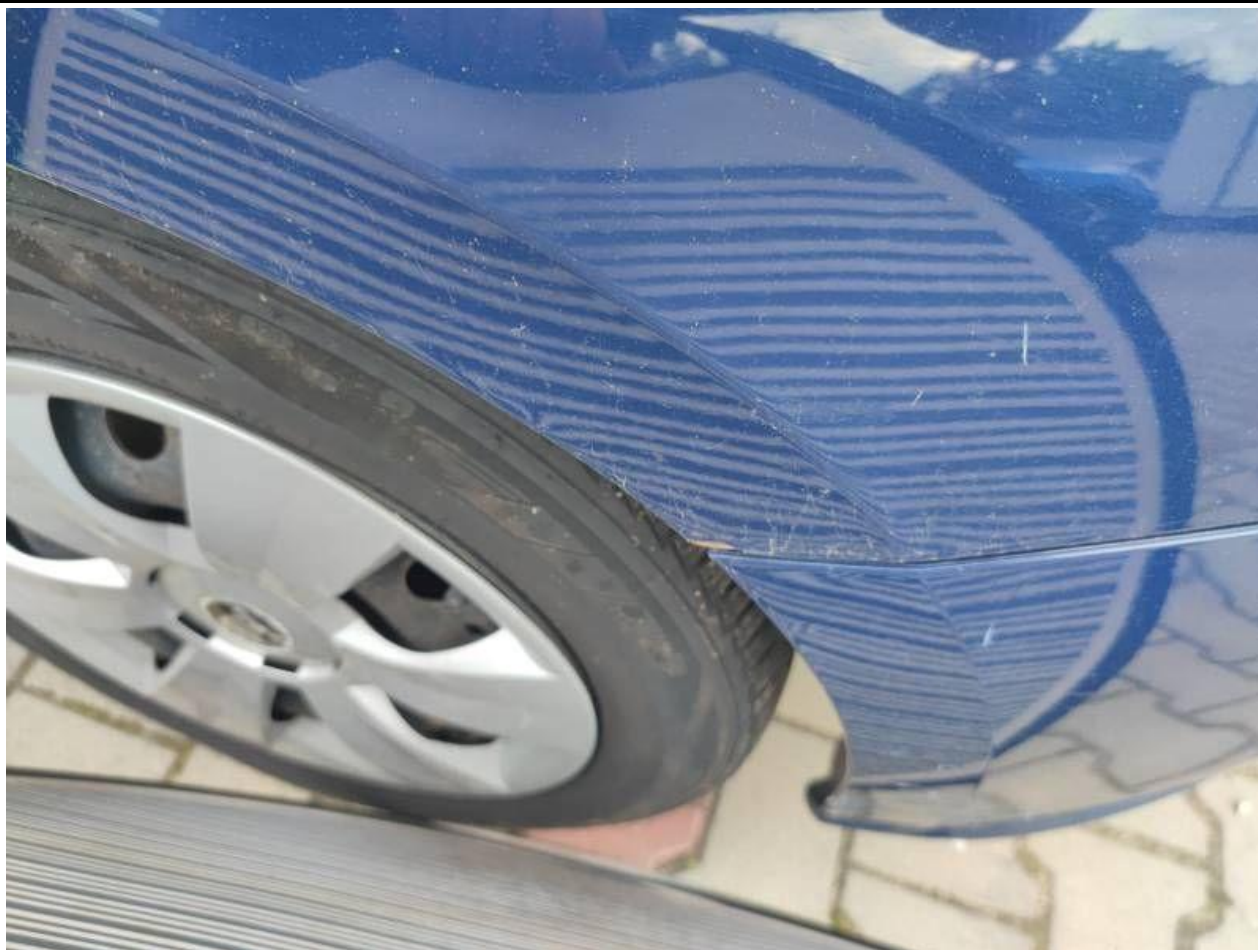


Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93

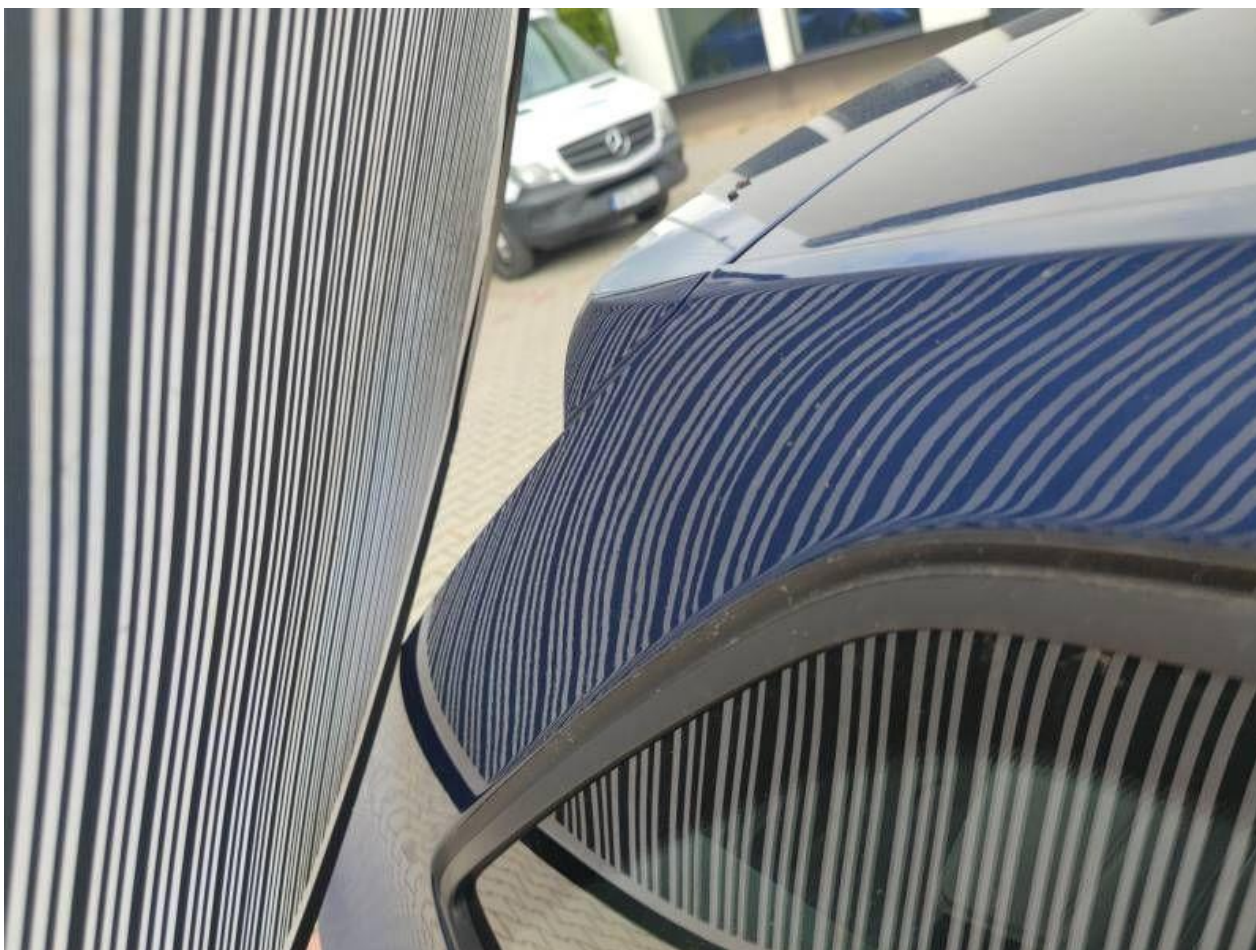

Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98




Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101

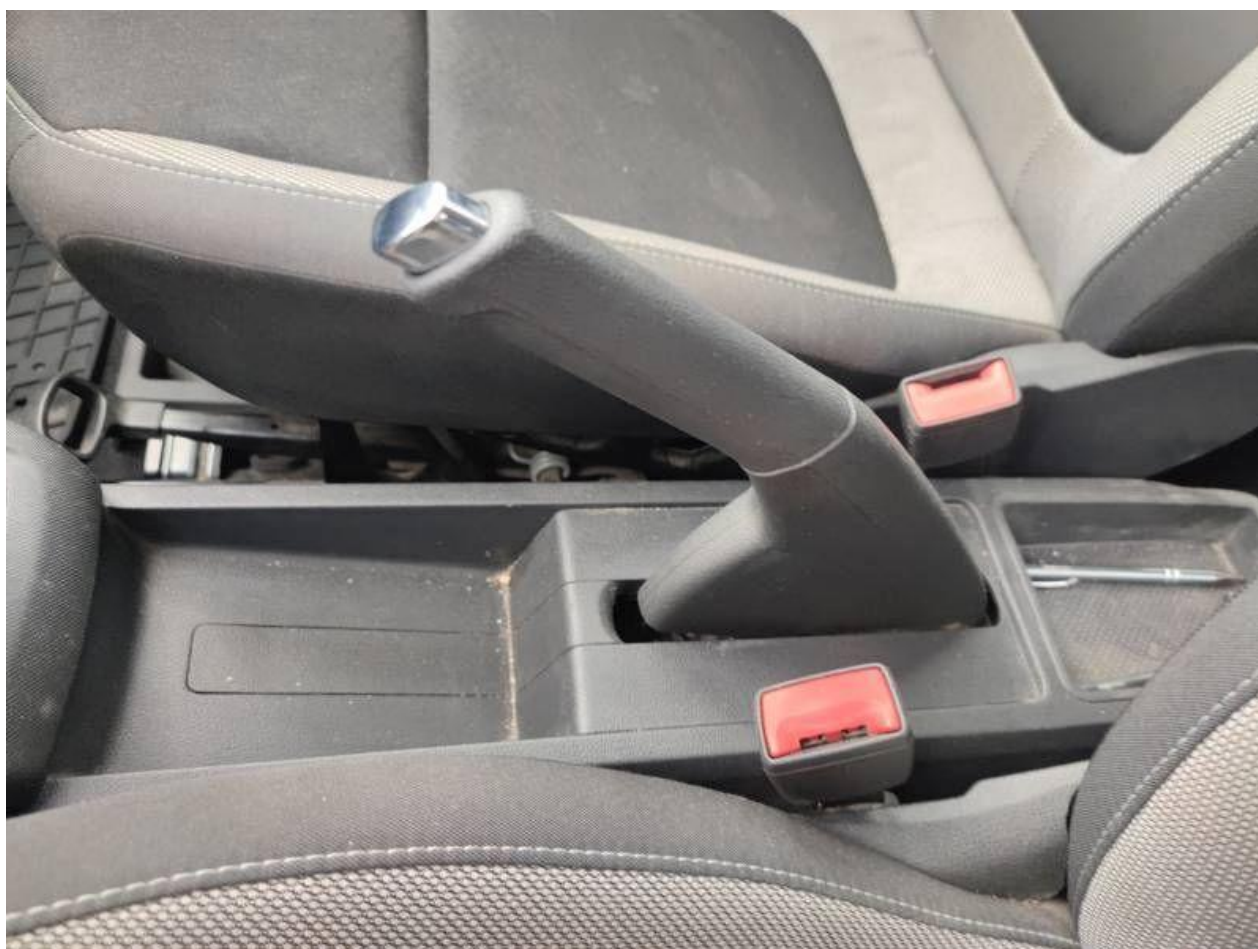

Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu