



VF1FL91BSDY472314

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	121.986 km
Hersteller	Renault	Restlauf bis Service	0 km
Typ/Modell	TRAFIC	HU (Abgelesen aus ZBI)	01/2025
Fahrgestellnummer	VF1FL91BSDY472314	Leistung / Hubraum	84 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	12.12.2012	Polster/Farbe	Stoff / Dunkelgrau-Blau
Letzte Wartung		Lackierung	Silber
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	elektronische Systeme	elektronische Systeme - elektrischer Fehler - befunden ggf. instandsetzen
2	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Schweller links	Einstieg - Korrosion - instandsetzen und lackieren
4	Motor	Motor (Springt nicht an) - elektrischer Fehler - befunden ggf. instandsetzen
5	elektrisches System	Batterie - ohne Funktion - erneuern
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - erneuern
7	Heckklappe/-tür	Heckklappe (Öffnet nicht) - ohne Funktion - befunden ggf. instandsetzen
8	Heckklappe/-tür	Hecktür links - verformt - erneuern
9	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - lackieren
10	Tür hinten rechts	Zierleiste unten - gebrochen / gerissen - erneuern
11	Verglasung	Seitenscheibe hinten rechts - Lackmangel - erneuern
12	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren
13	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - lackieren
14	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - beschädigt - erneuern
15	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - lackieren
16	Kotflügel links	Kotflügel links - Kratzer - lackieren
17	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
18	Tür vorn links	Zierleiste oben - Lackmangel - erneuern
19	Tür vorn links	Tür - Kratzer - lackieren
20	Tür vorn links	Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern
21	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Seite rechts, fachgerecht repariert

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R16 109T	Nokian	Ganzjahresreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	215/65 R16 109T	Nokian	Ganzjahresreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung im stark verschmutzten Zustand. Batterie o.F.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Renault	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	TRAFIC	Laufleistung (abgelesen)	121.986 km
Fahrgestellnummer	VF1FL91BSDY472314	Erstzulassung	12.12.2012

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	82 µm
2	Dachholm links	86 µm
3	Dachholm rechts	92 µm
4	Heckklappe/-tür	82 µm
5	Kotflügel links	82 µm
6	Kotflügel rechts	81 µm
7	Motorhaube	95 µm
8	Seitenwand links	102 µm
9	Seitenwand rechts	255 µm
10	Tür hinten rechts	235 µm
11	Tür vorne links	79 µm
12	Tür vorne rechts	78 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel

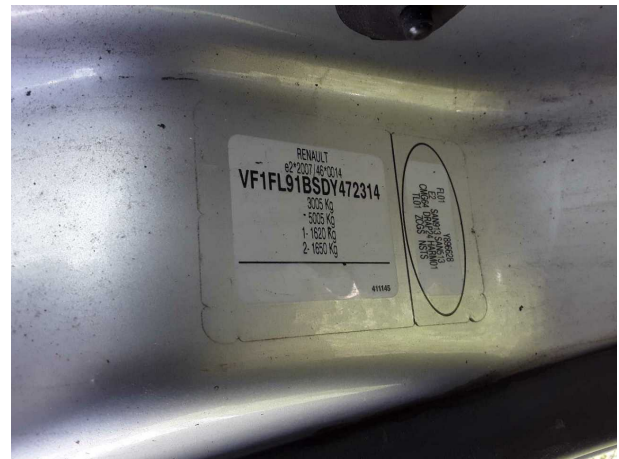


Abbildung 10: FIN

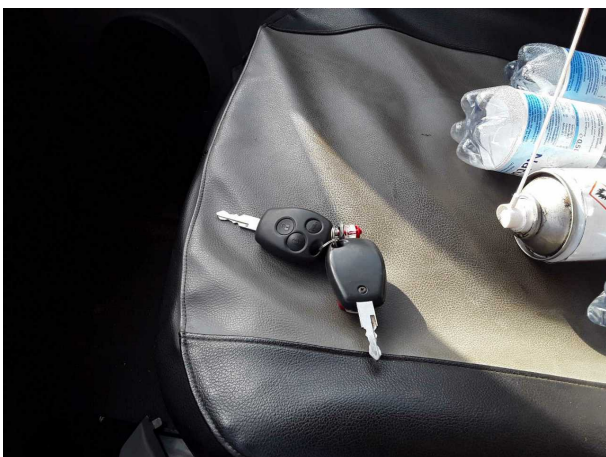


Abbildung 11: Dokumente



Abbildung 12: Montierte Bereifung

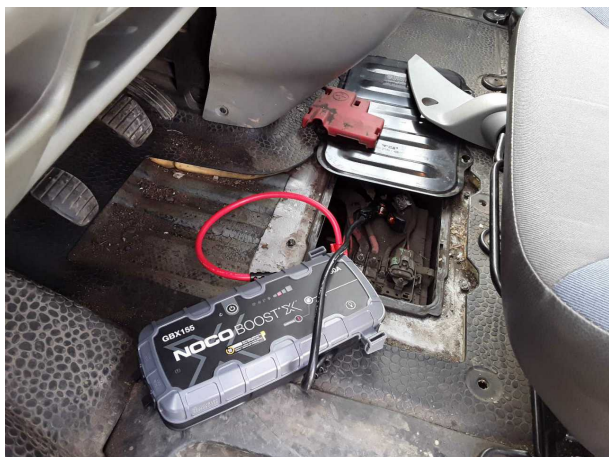


Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: elektronische Systeme: elektronische Systeme
- elektrischer Fehler - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #1: elektronische Systeme: elektronische Systeme
- elektrischer Fehler - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #2: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen /
gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen /
gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg - Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg - Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - erneuern

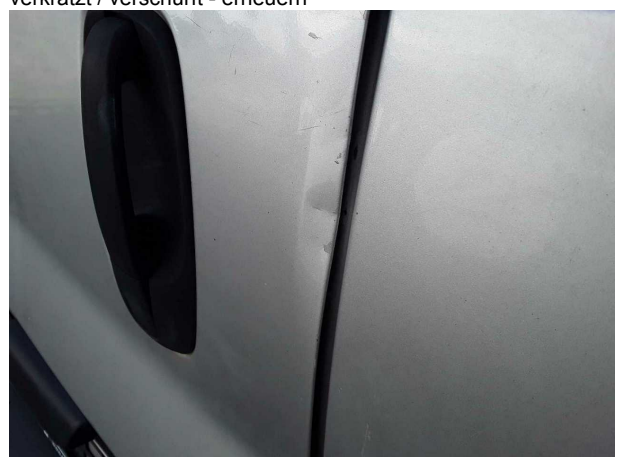


Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - erneuern




Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - erneuern



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - lackieren

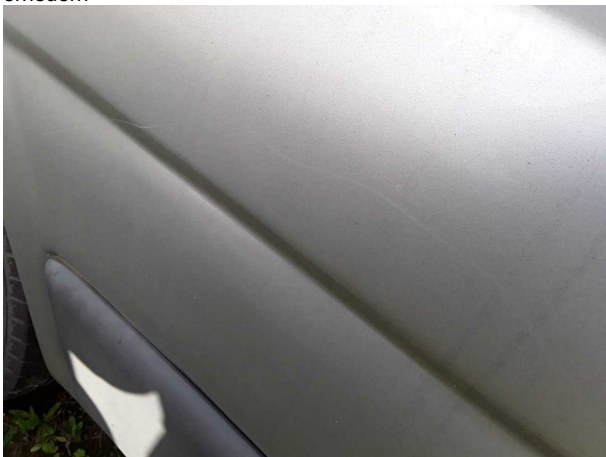


Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - lackieren

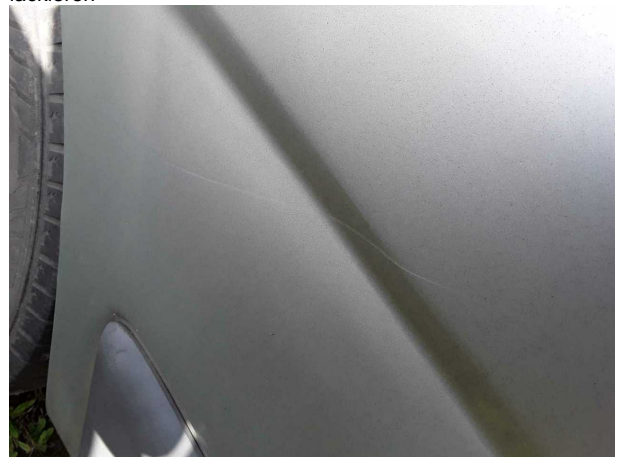

Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung #10: Tür hinten rechts: Zierleiste unten - gebrochen / gerissen - erneuern

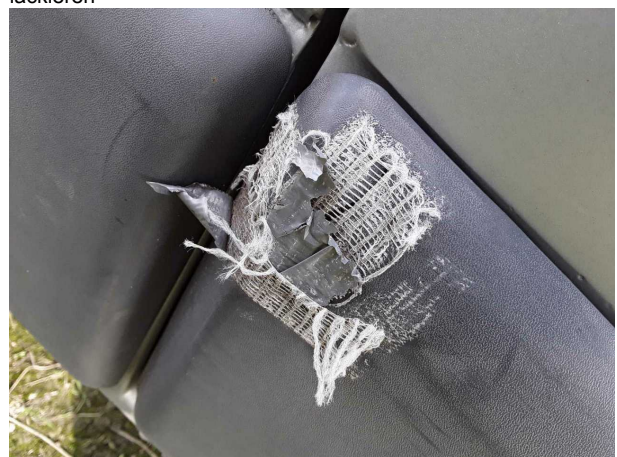

Beschädigung #10: Tür hinten rechts: Zierleiste unten - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #11: Verglasung: Seitenscheibe hinten rechts - Lackmangel - erneuern




Beschädigung #11: Verglasung: Seitenscheibe hinten rechts - Lackmangel - erneuern



Beschädigung #12: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren

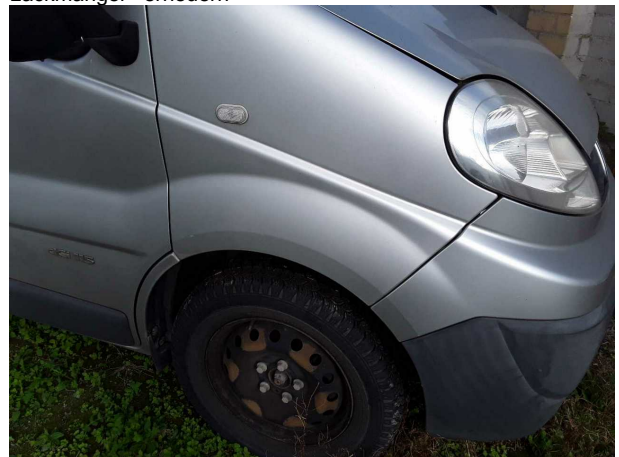

Beschädigung #12: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren

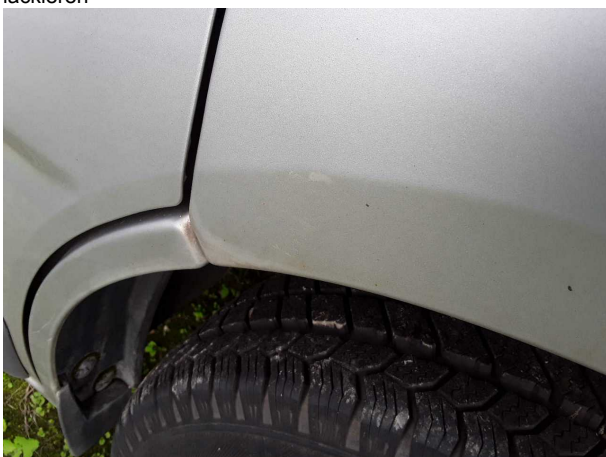

Beschädigung #12: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren




Beschädigung #12: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren



Beschädigung #13: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #13: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren

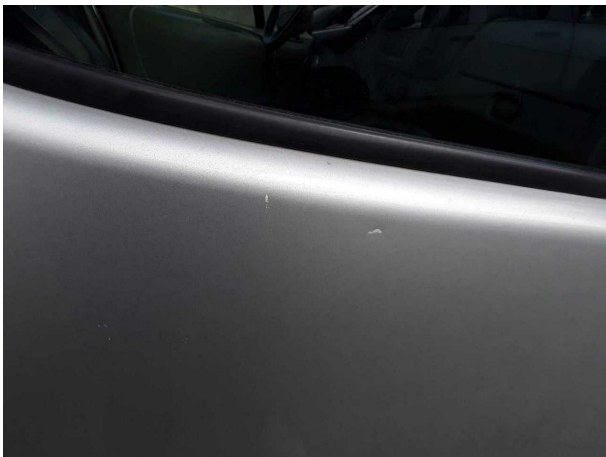

Beschädigung #13: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #13: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern




Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren

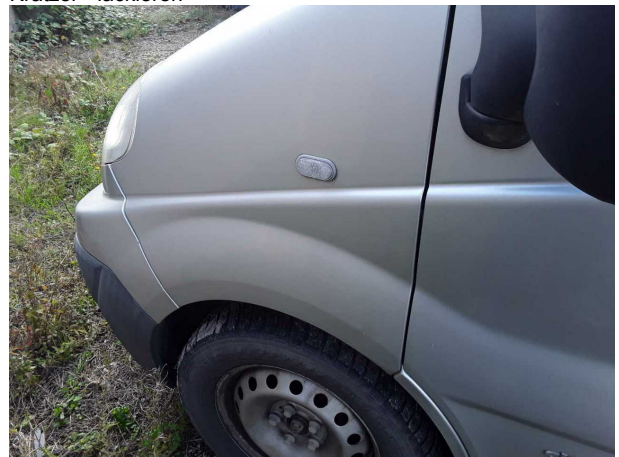

Beschädigung #16: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - lackieren



Beschädigung #16: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - lackieren




Beschädigung #17: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #17: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

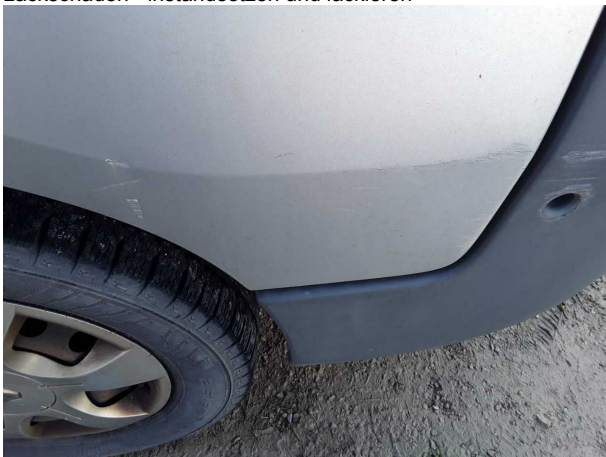

Beschädigung #17: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

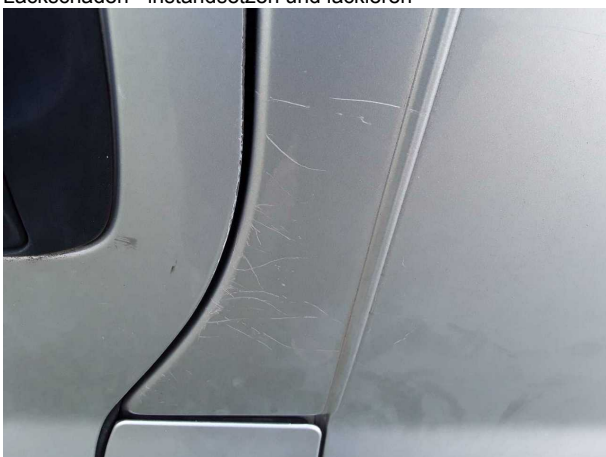

Beschädigung #17: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Tür vorn links: Zierleiste oben - Lackmangel - erneuern



Beschädigung #18: Tür vorn links: Zierleiste oben - Lackmangel - erneuern




Beschädigung #19: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #19: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #19: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren

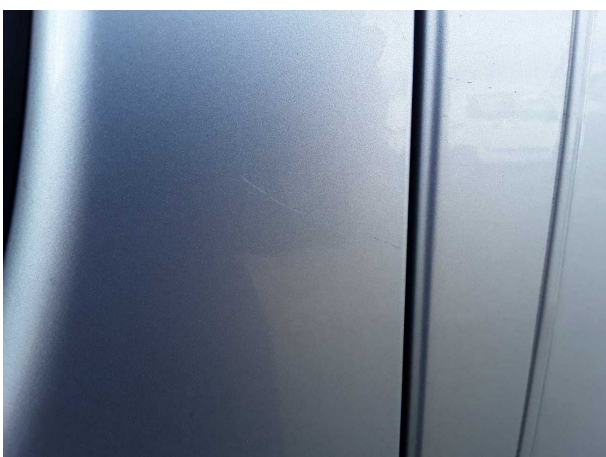


Beschädigung #19: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #20: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #20: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern

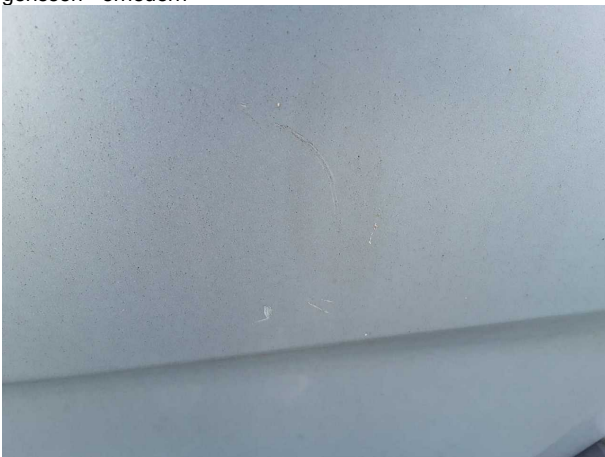

Beschädigung #21: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Kratzer - lackieren



Beschädigung #21: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Kratze... lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts