

WF0NXXTACNEG37648

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	999.999 km
Hersteller	Ford	Restlauf bis Service	0 km
Typ/Modell	Tourneo Courier	HU (Bericht lag nicht vor)	
Fahrgestellnummer	WF0NXXTACNEG37648	Leistung / Hubraum	74 kW / 998 ccm
Erstzulassung	28.01.2015	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell



Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Getriebe	Schaltknäuf - beschädigt - erneuern
2	Lenkanlage	Lenkrad - Abrieb - erneuern
3	Interieur	Innenraum - verschmutzt - aufbereiten
4	Gurtsystem vorn	Sicherheitsgurt vorn links - fehlt - erneuern
5	Gurtsystem vorn	Sicherheitsgurt vorn rechts - fehlt - erneuern
6	Gurtsystem hinten	Sicherheitsgurt hinten rechts - fehlt - erneuern
7	Gurtsystem hinten	Sicherheitsgurt hinten links - fehlt - erneuern
8	Gurtsystem hinten	Sicherheitsgurt hinten Mitte - fehlt - erneuern
9	Verkleidungen/Abdeckungen	Bodenbelag vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern
10	Tür vorn links	Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern
11	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft - lackieren
12	Scheinwerfer	Scheinwerfer links - Lackmangel - erneuern
13	Scheinwerfer	Scheinwerfer rechts - Lackmangel - erneuern
14	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern
15	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
16	Kotflügel links	Kotflügel links - Korrosion - erneuern
17	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Korrosion - erneuern
18	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Kratzer - lackieren
19	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - lackieren
20	Tür hinten rechts	Tür - verformt - erneuern
21	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - erneuern
22	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern
23	Seitenwand links	Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren
24	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - lackieren
25	Heckleuchte	Zusatzbremsleuchte - fehlt - erneuern
26	Vorderachse	Achsen / Fahrwerk - beschädigt - erneuern
27	Vorderachse	Achsen / Fahrwerk (Hinterachse) - beschädigt - erneuern
28	elektrisches System	Batterie - ohne Funktion - erneuern
29	Fahrzeugdach	Dachholm links - Kratzer - lackieren
30	Tür hinten links	Tür - Kratzer - lackieren
31	Tür vorn links	Tür - Kratzer - lackieren
32	Rad/Reifen	Reifensatz komplett (Unter 4mm) - verschlissen - erneuern
33	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern
34	Sitz vorn	Lehnenbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - Bordbuchmappe (Inkl Unterlagen)
Unterlagen - Serviceheft

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/60 R15 88H	Vredestein	Ganzjahresreifen	3mm - 3mm	i.O.	i.O.
2	195/60 R15 88H	Vredestein	Ganzjahresreifen	3mm - 3mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Motorstart nicht möglich. Batterie o.F. Fahrzeug befand sich im stark verschmutzten Zustand. Schadensausweitung möglich.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Tourneo Courier	Laufleistung (abgelesen)	999.999 km
Fahrgestellnummer	WF0NXXTACNEG37648	Erstzulassung	28.01.2015

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	90 µm
2	Dachholm links	98 µm
3	Dachholm rechts	82 µm
4	Heckklappe/-tür	96 µm
5	Kotflügel links	98 µm
6	Kotflügel rechts	95 µm
7	Motorhaube	115 µm
8	Seitenwand links	107 µm
9	Seitenwand rechts	108 µm
10	Tür hinten links	88 µm
11	Tür hinten rechts	88 µm
12	Tür vorne links	98 µm
13	Tür vorne rechts	63 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument

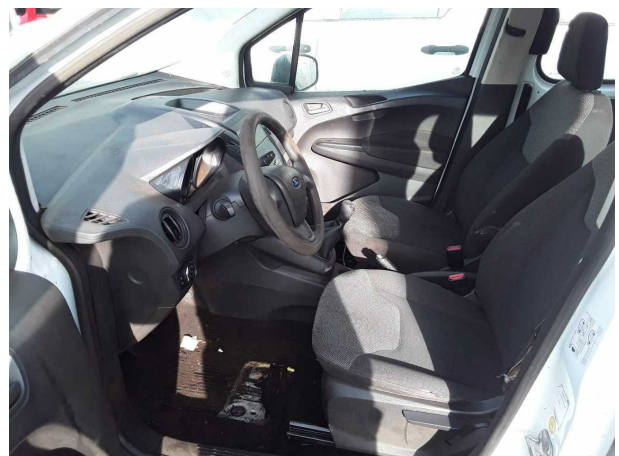


Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: Instrumententafel



Abbildung 11: FIN

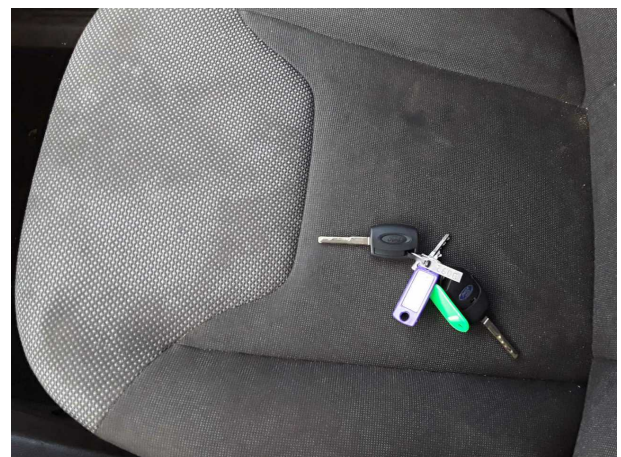


Abbildung 12: Dokumente



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Sonstiges

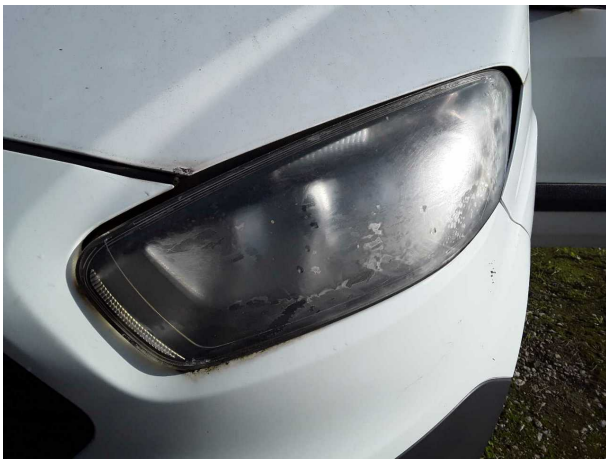


Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Getriebe: Schaltknauf - beschädigt - erneuern




Beschädigung #2: Lenkanlage: Lenkrad - Abrieb - erneuern



Beschädigung #2: Lenkanlage: Lenkrad - Abrieb - erneuern



Beschädigung #3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten

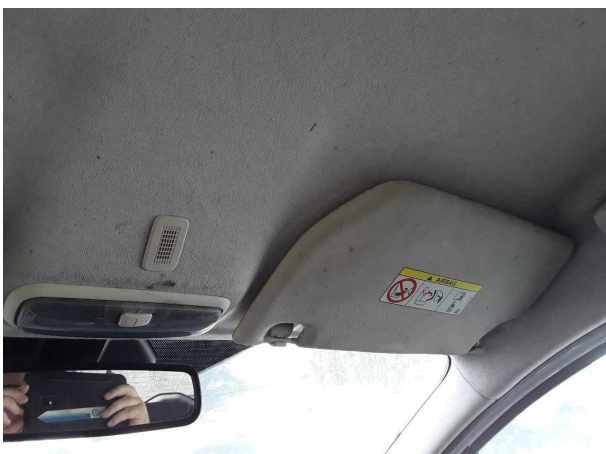

Beschädigung #3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten




Beschädigung #3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - aufbereiten

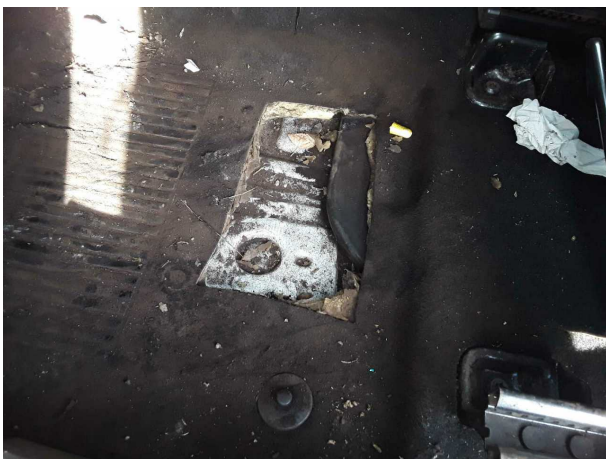

Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Bodenbelag vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #10: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #10: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #11: Schweller links: Einstieg - verkratzt / versch...
- lackieren



Beschädigung #12: Scheinwerfer: Scheinwerfer links -
Lackmangel - erneuern




Beschädigung #12: Scheinwerfer: Scheinwerfer links -
Lackmangel - erneuern



Beschädigung #13: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts -
Lackmangel - erneuern



Beschädigung #13: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts -
Lackmangel - erneuern

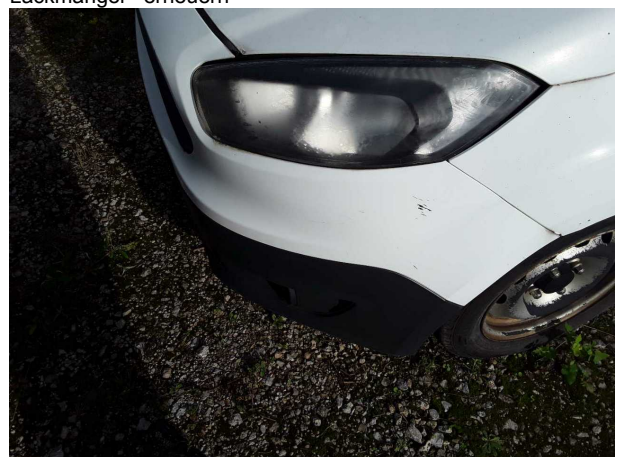

Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -
gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Kotflügel links: Kotflügel links - Korrosion - erneuern



Beschädigung #16: Kotflügel links: Kotflügel links - Korrosio... erneuern



Beschädigung #17: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Korrosion - erneuern




Beschädigung #17: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Korrosion - erneuern



Beschädigung #18: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Kratzer - lackieren



Beschädigung #18: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Kratzer - lackieren

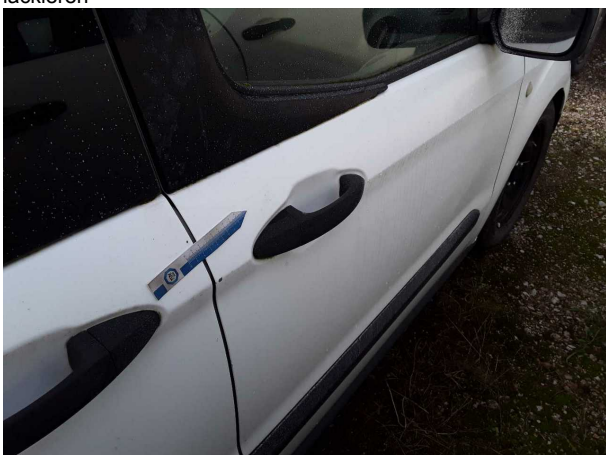

Beschädigung #19: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #19: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #20: Tür hinten rechts: Tür - verformt - erneuern



Beschädigung #20: Tür hinten rechts: Tür - verformt - erneuern



Beschädigung #21: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #21: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #21: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #21: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #22: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #22: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #23: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #23: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #24: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - lackieren




Beschädigung #24: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - lackieren



Beschädigung #24: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - lackieren



Beschädigung #25: Heckleuchte: Zusatzbremsleuchte - fehlt - erneuern

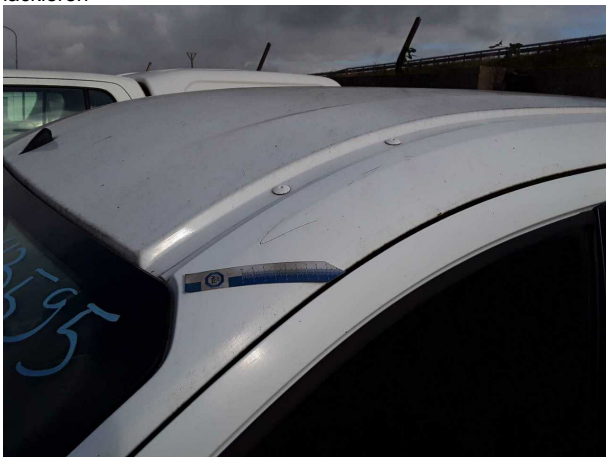

Beschädigung #29: Fahrzeugdach: Dachholm links - Kratzer - lackieren



Beschädigung #29: Fahrzeugdach: Dachholm links - Kratzer - lackieren



Beschädigung #30: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren




Beschädigung #30: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #31: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren




Beschädigung #31: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren

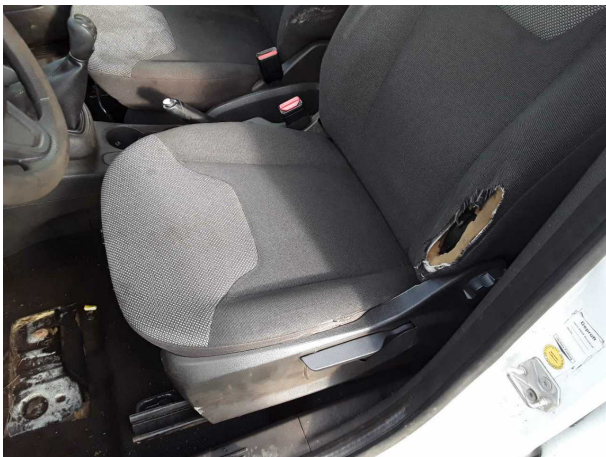

Beschädigung #33: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #33: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern

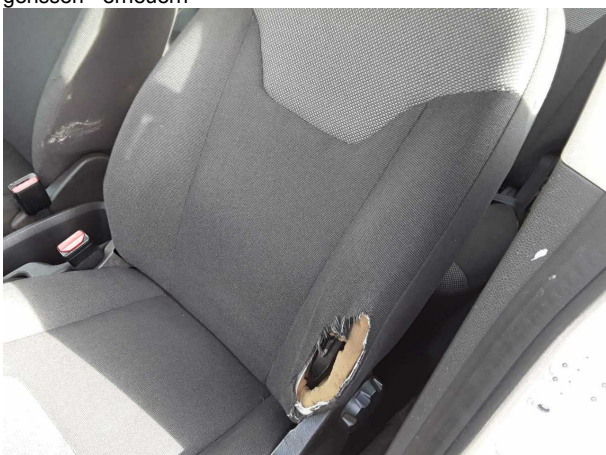

Beschädigung #34: Sitz vorn: Lehnenbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern