



VF1KC1EGF38945558

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	130.524 km
Hersteller	Renault	Restlauf bis Service	5.664 km
Typ/Modell	KANGOO	HU (Abgelesen aus ZBI)	01/2024
Fahrgestellnummer	VF1KC1EGF38945558	Leistung / Hubraum	50 kW / 1.461 ccm
Erstzulassung	10.12.2007	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Blau
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Laderaumboden - beschädigt - Wertminderung
2	Tür vorn links	Türdichtung - beschädigt - erneuern
3	Sitz vorn	Sitzbezug links - beschädigt - erneuern
4	Verglasung	Frontscheibe (Mit Rißbildung) - Steinschlag - erneuern
5	Scheinwerfer	Scheinwerfer links - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Scheinwerfer	Scheinwerfer rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
7	Sitz vorn	Sitzbezug rechts - verschmutzt - reinigen
8	Verkleidungen/Abdeckungen	Dachhimmel - verschmutzt - reinigen
9	Schweller rechts	Schweller - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
10	Heckklappe/-tür	Hecktür links - Fehlstellung - befunden ggf. instandsetzen
11	elektrisches System	Batterie - defekt - erneuern
12	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
13	Lenkanlage	Lenkrad - beschädigt - erneuern
14	Außenspiegel links	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Wertminderung
15	Fahrzeugdach	Antennenstab - beschädigt - erneuern
16	Gurtsystem vorn	Sicherheitsgurt vorn links - verschlissen - erneuern
17	Sitz hinten	Lehnenbezug - beschädigt - erneuern
18	Motorhaube	Motorhaube (Rostbildung) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile



Fehlteil

2.Radsatz - 2.Radsatz (Sommerradsatz)

Interieur - Hutablage

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	175/70 R14 88T	Continental	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	175/70 R14 88T	Continental	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Renault	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	KANGOO	Laufleistung (abgelesen)	130.524 km
Fahrgestellnummer	VF1KC1EGF38945558	Erstzulassung	10.12.2007

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel

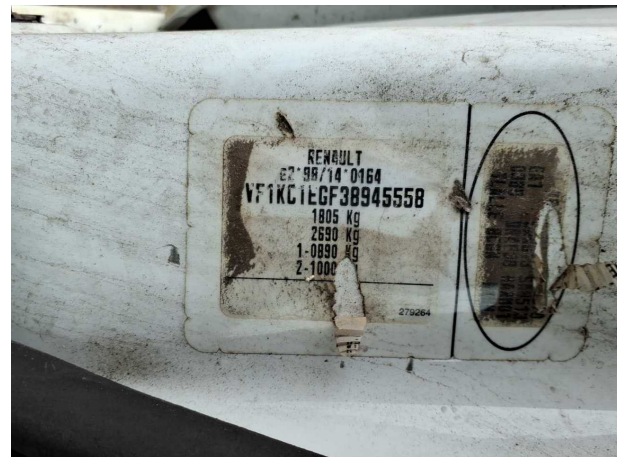


Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Entertainment



Abbildung 12: Entertainment

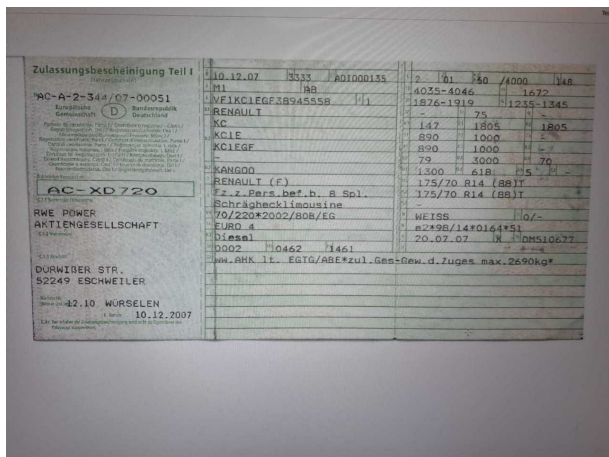


Abbildung 13: Dokumente

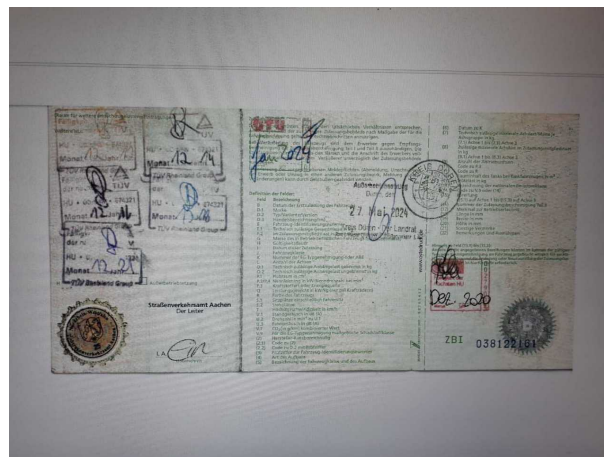


Abbildung 14: Dokumente

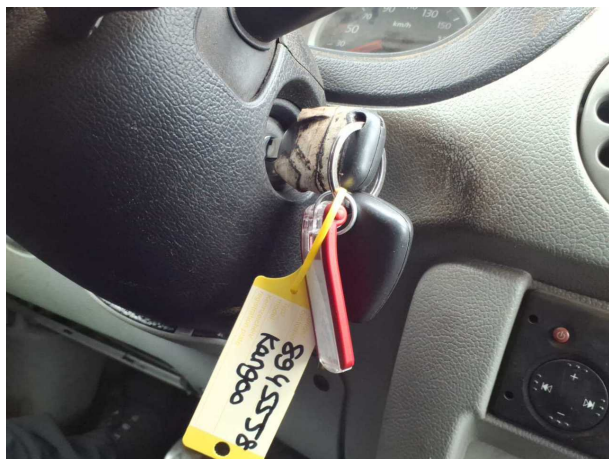


Abbildung 15: Dokumente

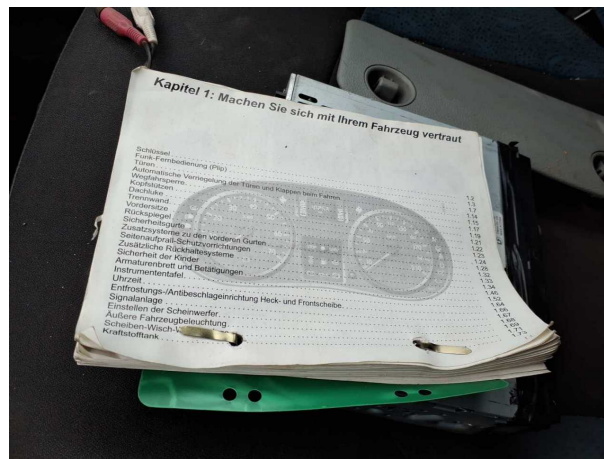


Abbildung 16: Dokumente

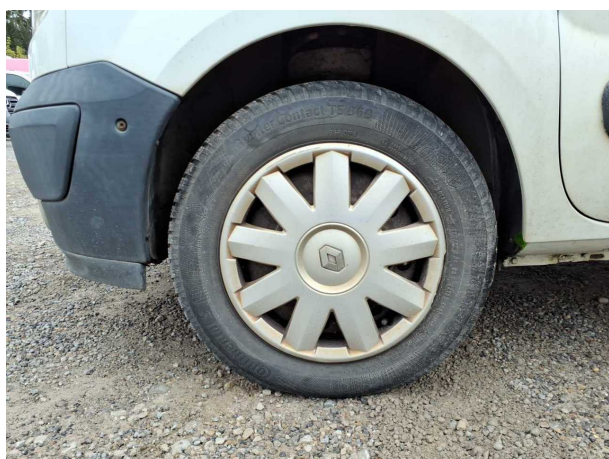


Abbildung 17: Montierte Bereifung

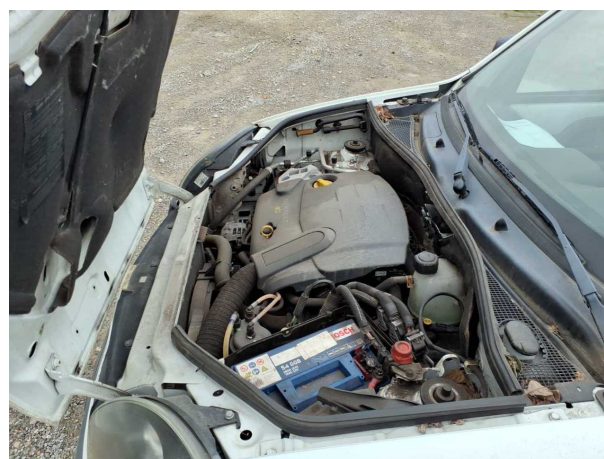


Abbildung 18: Sonstiges

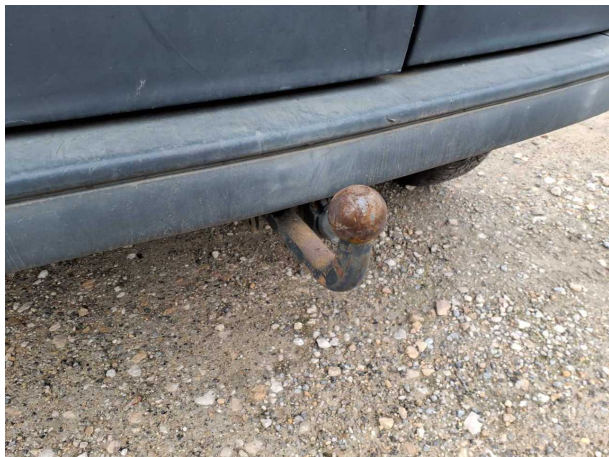
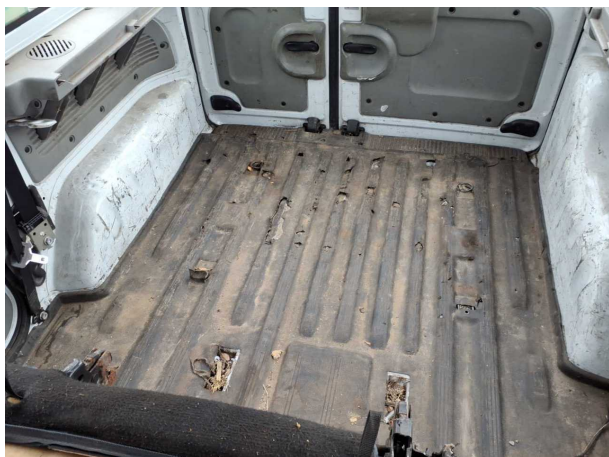


Abbildung 19: Sonstiges

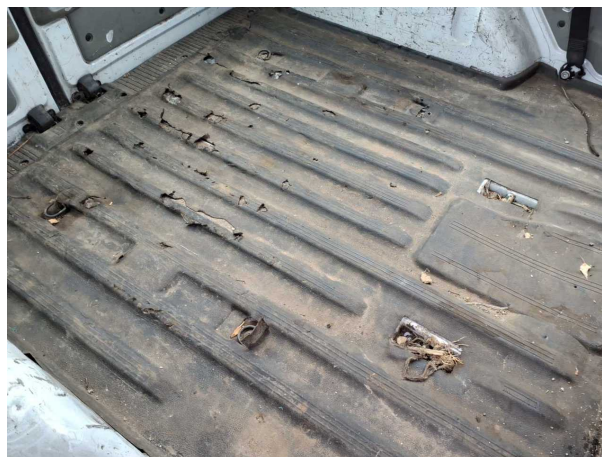


Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Interieur: Laderaumboden - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #1: Interieur: Laderaumboden - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #2: Tür vorn links: Türdichtung - beschädigt - erneuern

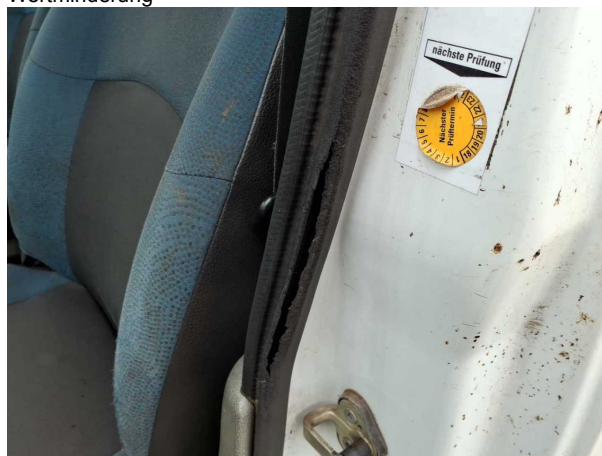

Beschädigung #2: Tür vorn links: Türdichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Tür vorn links: Türdichtung - beschädigt - erneuern

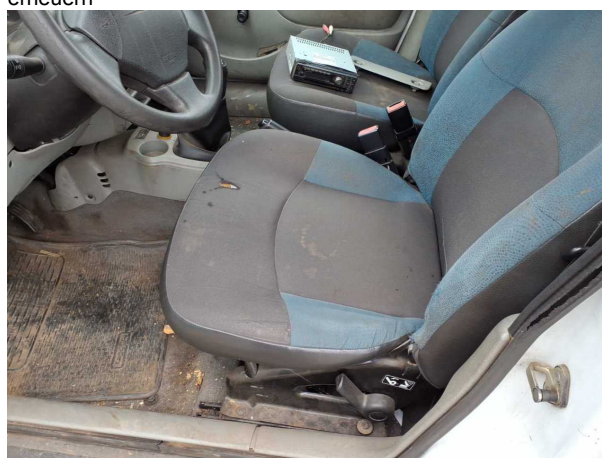

Beschädigung #3: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe (Mit Rißbildung... Steinschlag - erneuern



Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe (Mit Rißbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #5: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #6: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

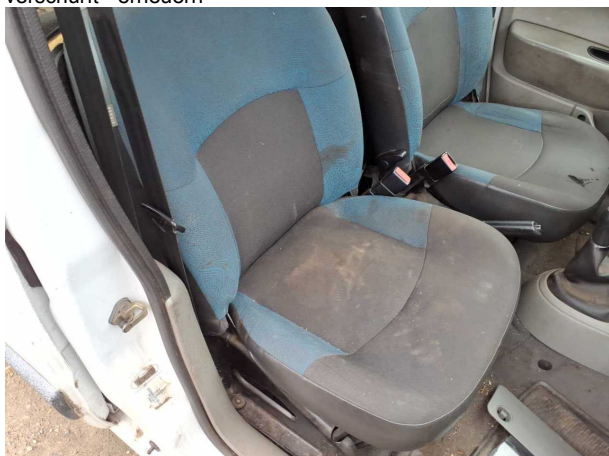

Beschädigung #7: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel... verschmutzt - reinigen



Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #9: Schweller rechts: Schweller - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Schweller rechts: Schweller - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Schweller rechts: Schweller - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Fehlstellung - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Fehlstellung - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Fehlstellung - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Lenkanlage: Lenkrad - beschädigt - erneuern



Beschädigung #13: Lenkanlage: Lenkrad - beschädigt - erneuern

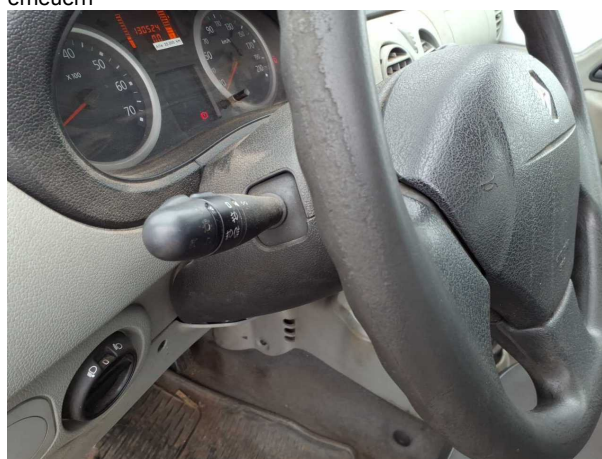

Beschädigung #13: Lenkanlage: Lenkrad - beschädigt - erneuern



Beschädigung #14: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #14: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #15: Fahrzeugdach: Antennenstab - beschädigt - erneuern



Beschädigung #15: Fahrzeugdach: Antennenstab - beschädigt - erneuern

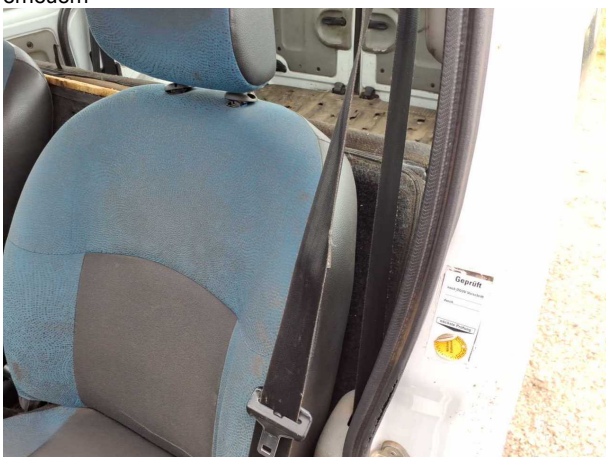

Beschädigung #16: Gurtsystem vorn: Sicherheitsgurt vorn links - verschlissen - erneuern

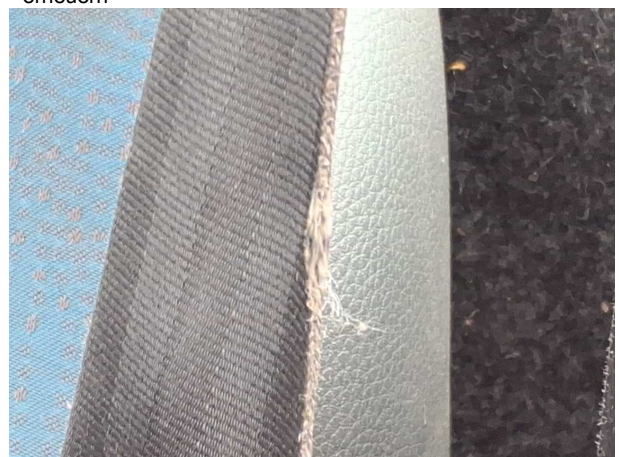

Beschädigung #16: Gurtsystem vorn: Sicherheitsgurt vorn links - verschlissen - erneuern



Beschädigung #17: Sitz hinten: Lehnensbezug - beschädigt - erneuern



Beschädigung #18: Motorhaube: Motorhaube (Rostbildung) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Motorhaube: Motorhaube (Rostbildung) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren