

Nr zlecenia: 26012/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/03

**Zleceniodawca:**

CARPORT  
Baranowo, Ul. Budowlanych 7  
62-081 Przeźmierowo

**Rzeczoznawca:**

appr.a.eu s.c.



## OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)

Dane: [D] VII-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód ciężarowy do 3.5t**

VIN:

Marka: **CITROËN**

Nr rejestracyjny:

Model pojazdu: **Jumper 35 2.2 HDI Kat. MR`07 E4 3.5t**

Nr Info-Ekspert: **008-01862**

Wersja: **35 L3H2**

Rok produkcji: **2011**

Wskazanie drogomierza

72240 km

Data pierwszej rejestracji

2011/03/01

Rodzaj nadwozia

furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy

Dop. masa całk. / Ładowność

3490 kg / 1410 kg

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów

2 / przedni (4x2) / manualna

Rozstaw osi

4035 mm

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

2198 ccm / 74kW (101KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów

4 / rzędowy

Norma spalin

E4

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Drzwi boczne prawe przesuwne
- 2 Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne
- 3 Fotel pasażera podwójny

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 12 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 13 Światła z regulacją kąta pochylenia
- 14 Światło dodatkowe STOP

|    |                                                          |    |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|
| 4  | Immobilizer                                              | 15 | Tapicerka z materiału                                    |
| 5  | Kolumna kierownicy regulowana                            | 16 | Wspomaganie układu kierowniczego                         |
| 6  | Komputer pokładowy                                       | 17 | Zabezpieczenie automatyczne drzwi przed otwarciem        |
| 7  | Napinacze pasów bezpieczeństwa pirotechniczne            | 18 | Zamek centralny zdalnie sterowany                        |
| 8  | Obrotomierz                                              | 19 | Zawieszenie tylne wzmocnione                             |
| 9  | Poduszka powietrzna kierowcy                             | 20 | Zawór automatycznego odcięcia paliwa w przypadku kolizji |
| 10 | Przygotowanie do montażu radia                           | 21 | Zbiornik paliwa 90l                                      |
| 11 | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich |    |                                                          |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System wspomagania nagłego hamowania  
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Fotel kierowcy z podłokietnikiem z regulacją wysokości z regulacją lędźwiową  
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego  
Podłokietnik fotela kierowcy
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                  | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-----------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *MINERVA 225/70 R15 112/110 | 3,0          |
| Przednie prawe: | *MINERVA 225/70 R15 112/110 | 3,0          |
| Tylne lewe:     | *LEAO 225/70 R15            | 3,0          |
| Tylne prawe:    | *LEAO 225/70 R15            | 3,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ   | ( - ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG               | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                    |       |
| Korekta konieczna weryfik. serwis | ( - ) |
| Stan utrzymania pojazdu           | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM               | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE              | ( - ) |

**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                     | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | L     | Odpryski powłoki lakierowej                            |      |         |
| 2    | Błotnik przedni       | P     | Odpryski powłoki lakierowej                            |      |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |         |
| 4    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |         |
| 5    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |         |
| 6    | Próg                  | L     | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |      |         |
| 7    | Próg                  | P     | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |      |         |
| 8    | Dach                  |       | Złuszczenie lakieru                                    |      |         |

|    |                     |   |                                                      |  |  |
|----|---------------------|---|------------------------------------------------------|--|--|
| 9  | Błotnik tylny       | L | Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia, zarysowanie |  |  |
| 10 | Błotnik tylny       | P | Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej |  |  |
| 11 | Drzwi tyłu nadwozia |   | Wgniezione z zarysowaniami powłoki lakierowej        |  |  |
| 12 | Pas tylny           |   | Odkształcony                                         |  |  |

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|---------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia    |       | 65                   |      |
| 2    | Błotnik przedni     | L     | 80                   |      |
| 3    | Drzwi przednie      | L     | 61                   |      |
| 4    | Poszycie boku       | L     | 106                  |      |
| 5    | Błotnik tylny       | L     | 93                   |      |
| 6    | Błotnik przedni     | P     | 74                   |      |
| 7    | Drzwi przednie      | P     | 59                   |      |
| 8    | Drzwi tylne         | P     | 62                   |      |
| 9    | Błotnik tylny       | P     | 70                   |      |
| 10   | Drzwi tyłu nadwozia |       | 75                   |      |

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia                 | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni           |       | Pęknięty                           |      |         |
| 2    | Reflektor                 | L     | Zmatowiała powierzchnia odblaskowa |      |         |
| 3    | Reflektor                 | P     | Zmatowiała powierzchnia odblaskowa |      |         |
| 4    | Obudowa lusterka bocznego | L     | Pęknięcie                          |      |         |
| 5    | Obudowa lusterka bocznego | P     | Zarysowana                         |      |         |
| 6    | Lampa zespolona tylna     | P     | Pęknięty klosz                     |      |         |
| 7    | Szyba przednia            |       | Odpryski warstwy zewnętrznej       |      |         |
| 8    | Zderzak tylny             |       | Rozerwany                          |      |         |
| 9    | Lampa zespolona tylna     | L     | Pęknięty klosz                     |      |         |
| 10   | Lampa zespolona tylna     | P     | Pęknięty klosz                     |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu             | L / P | Rodzaj uszkodzenia     | Opis      | Fot. nr |
|------|----------------------------|-------|------------------------|-----------|---------|
| 1    | Fotel przedni              | L     | Zabrudzony, przetarcia |           |         |
| 2    | Fotel przedni              | P     | Zabrudzony, przetarcia |           |         |
| 3    | Poszycie tapicerskie drzwi | L     | Zabrudzone             | Pęknięcie |         |

|                    |                                               |   |            |           |
|--------------------|-----------------------------------------------|---|------------|-----------|
| bocznych przednich |                                               |   |            |           |
| 4                  | Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich | P | Zabrudzone | Pęknięcie |

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Liczne ślady wycieku oleju

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 2 | Stateczność ruchu pojazdu               | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuk) zawieszenia             | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

jazda próbna nie odbyła się. Pojazd według relacji użytkownika posiada uszkodzoną głowicę silnika.

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

POJAZD Z WIDOCZNYMI ŚLADAMI INTENSYWNEJ EKSPLOATACJI. NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ DODATKOWYCH USTEREK ISTNIEJĄCYCH W POJEZDZIE

SKORODOWANE POLE VIN

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2





Fot. nr 3



Fot. nr 4





Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8





Fot. nr 9



Fot. nr 10





Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13



Fot. nr 14





Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19



Fot. nr 20





Fot. nr 21



Fot. nr 22





Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26





Fot. nr 27



Fot. nr 28





Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33




Fot. nr 34






Fot. nr 35

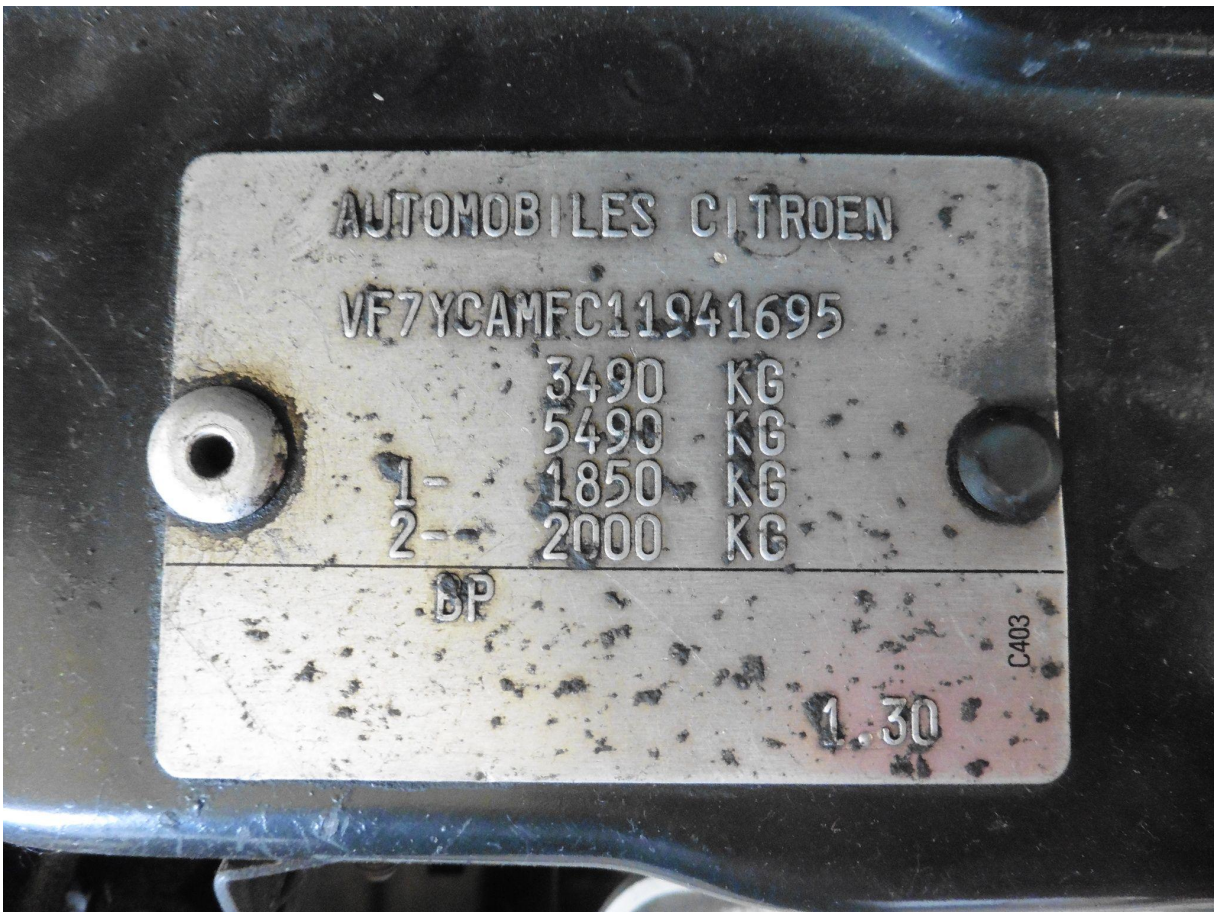

Fot. nr 36



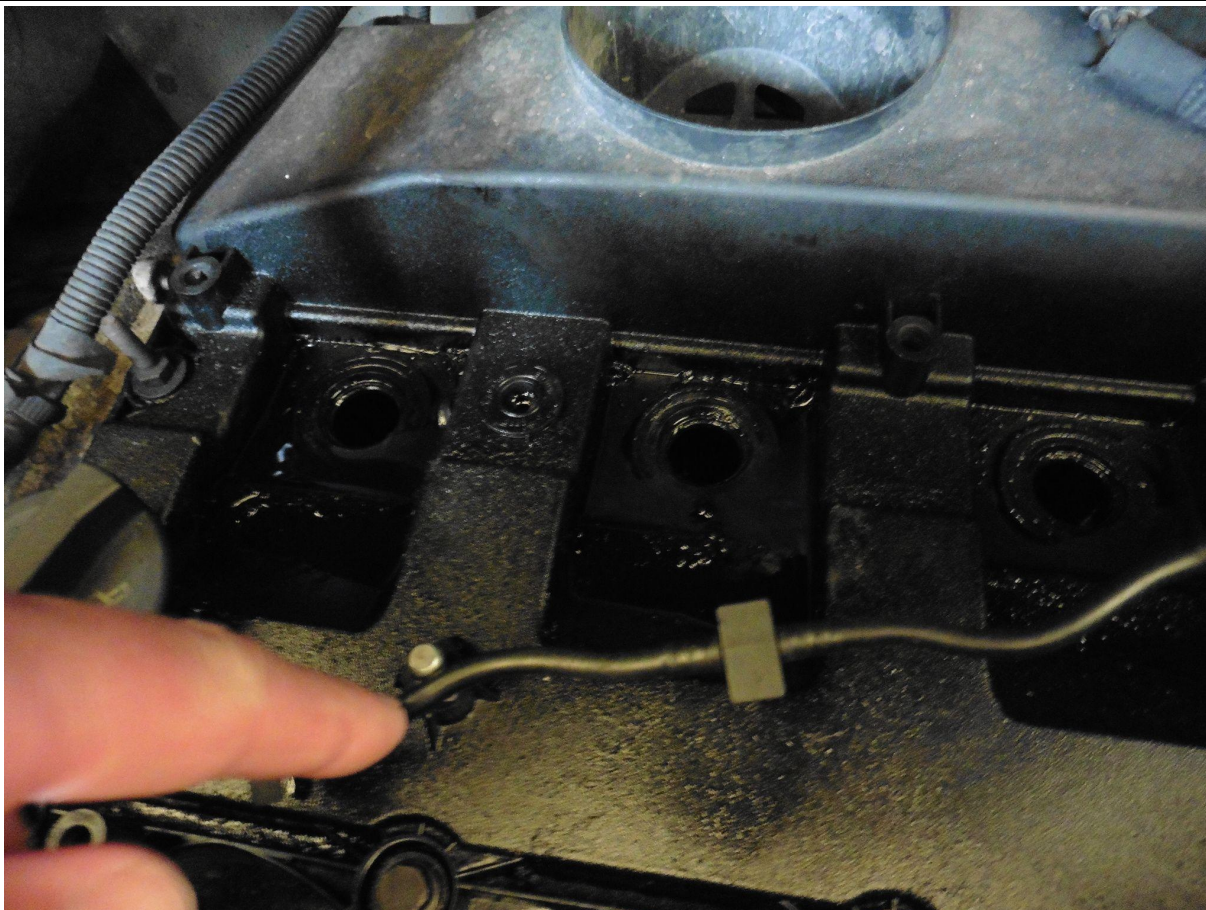

Fot. nr 37



Fot. nr 38





Fot. nr 39



Fot. nr 40





Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu.. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
- 9 Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
- 10 Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zdanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.