

Nr zlecenia: 26062/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/03

Zleceniodawca:

CARPORT
Baranowo, Ul. Budowlanych 7
62-081 Przeźmierowo

Rzeczoznawca:

appr.a.eu s.c. mgr inż. Sroka Agnieszka



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	VF7YCSMFC12167170
Marka:	CITROËN	Nr rejestracyjny:	SB9818R
Model pojazdu:	Jumper 35 2.2 HDI MR`11 E5 3.5t	Nr Info-Ekspert:	008-02929
Wersja:	35 L2H2	Rok produkcji:	2012
Wskazanie drogomierza	397526 km		
Data pierwszej rejestracji	2012/03/08		
Data ważności badania technicznego	2025/03/05		
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy		
Dop. masa całkow. / Ładowność	3490 kg / 1460 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	3450 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 81kW (110KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Drzwi boczne prawe przesuwne
- 2 Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne
- 3 Fotel pasażera podwójny
- 4 Immobilizer
- 5 Kolumna kierownicy regulowana
- 6 Komputer pokładowy
- 7 Napinacze pasów bezpieczeństwa pirotechniczne
- 8 Obrotomierz
- 9 Poduszka powietrzna kierowcy
- 10 Przygotowanie do montażu radia
- 11 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 12 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 13 Światła z regulacją kąta pochylenia
- 14 Światło dodatkowe STOP
- 15 Tapicerka z materiału
- 16 Wspomaganie układu kierowniczego
- 17 Zabezpieczenie automatyczne drzwi przed otwarciem
- 18 Zamek centralny zdalnie sterowany
- 19 Zawieszenie tylne wzmocnione
- 20 Zawór automatycznego odcięcia paliwa w przypadku kolizji
- 21 Zbiornik paliwa 90l

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Fotel kierowcy z podłokietnikiem z regulacją wysokości z regulacją lędźwiową
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Podłokietnik fotela kierowcy
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*sunwide 225/70 R15	6,0
Przednie prawe:	*sunwide 225/70 R15	6,0
Tylne lewe:	*sunwide 225/70 R15	6,0
Tylne prawe:	*sunwide 225/70 R15	6,9

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Aktualność badań technicznych	(-)
Korekta konieczna weryfik. serwis	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		

4	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
5	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
6	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecione, ślady korozji, zarysowanie		
7	Słupek D	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
8	Słupek D	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
9	Próg	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
10	Próg	P	Wgnieciony głęboko		
11	Dach		Odpryski powłoki lakierowej		
12	Błotnik tylny	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej	Korozja miejscowa	
13	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej	Korozja miejscowa	
14	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecenia		

Zablakowane drzwi tylne, brak odstępu do komory ładunkowej



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		50	
2	Błotnik przedni	L	90	
3	Drzwi przednie	L	50	
4	Poszycie boku	L	170	
5	Błotnik tylny	L	50	
6	Drzwi tyłu nadwozia		40	
7	Błotnik przedni	P	120	
8	Drzwi przednie	P	40	
9	Drzwi tylne	P	50	
10	Błotnik tylny	P	50	
11	Drzwi tyłu nadwozia		50	

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Reflektor	L	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		
3	Reflektor	P	Zmatowiała powierzchnia odblaskowa		
4	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
5	Obudowa lusterka bocznego	P	Połamana		

6	Zderzak tylny		Zarysowany, połamany		
7	Lampa zespolona tylna	P	BRAK		
8	Lampa zespolona tylna	L	BRAK		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Rozerwany		
2	Fotel przedni	P	Rozerwany	Zabrudzone poszycie	
3	Akumulator		Zużyty		

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła tylnego	L	Brak powietrza		
2	Opona koła tylnego	P	Brak powietrza		

JAZDA KONTROLNA

Nie wykonano jazdy próbnej, pojazdu nie można uruchomić. Rozładowany akumulator.

POZOSTAŁE INFORMACJE

POJAZD Z WIDOCZNYMI ŚLADAMI INTENSYWNEJ EKSPLOATACJI. BRAK MOŻLIWOŚCI URUCHOMIENIA. NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ DODATKOWYCH USTEREK ISTNIEJĄCYCH W POJEZDZIE.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8

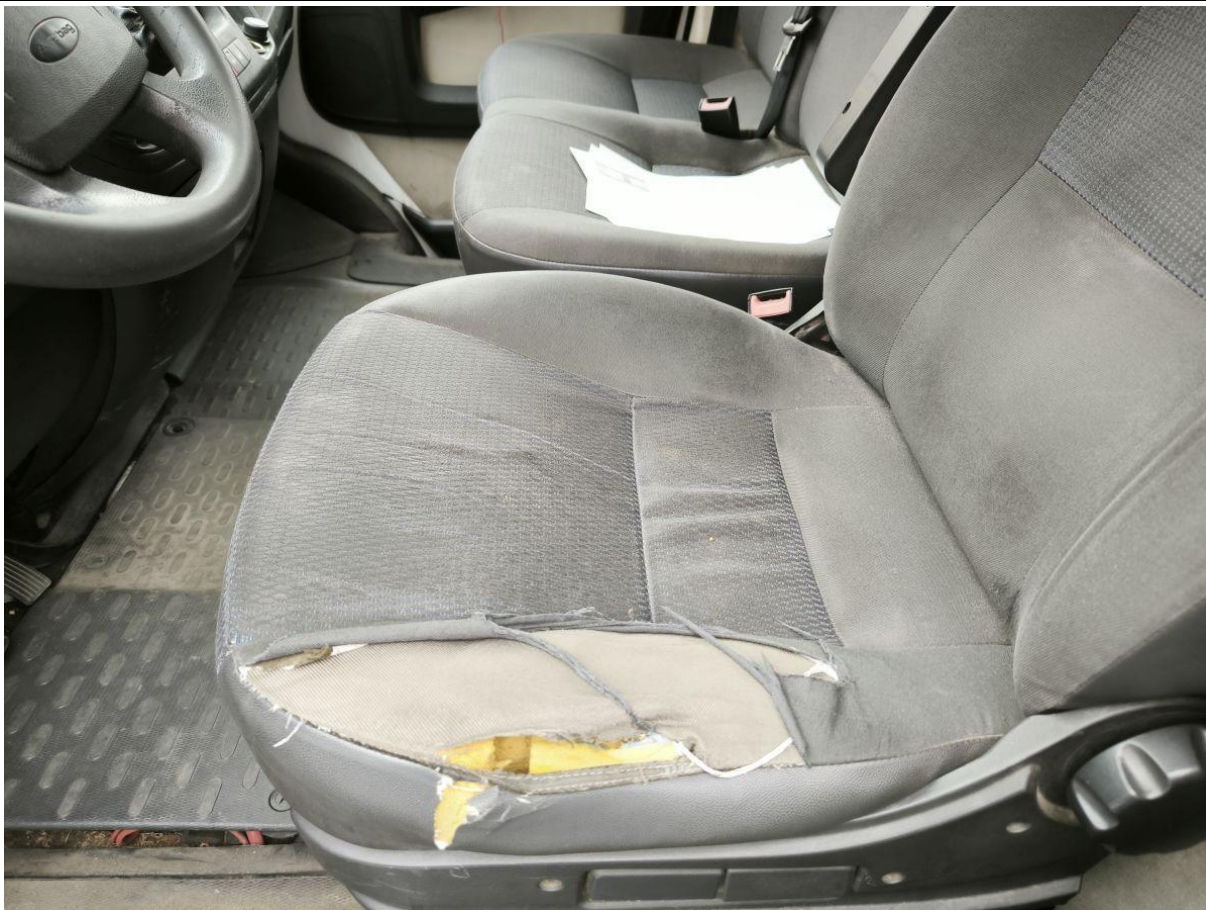

Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15

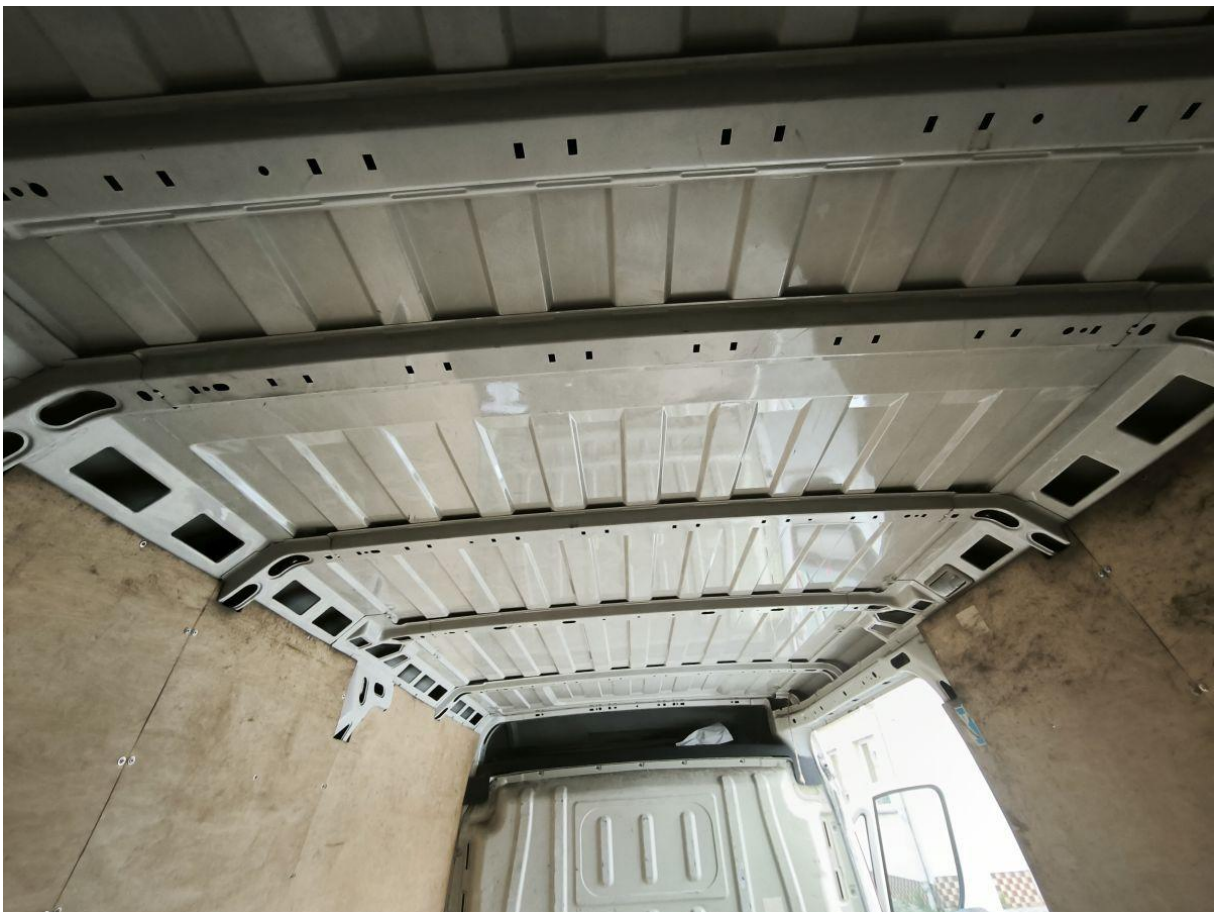

Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24

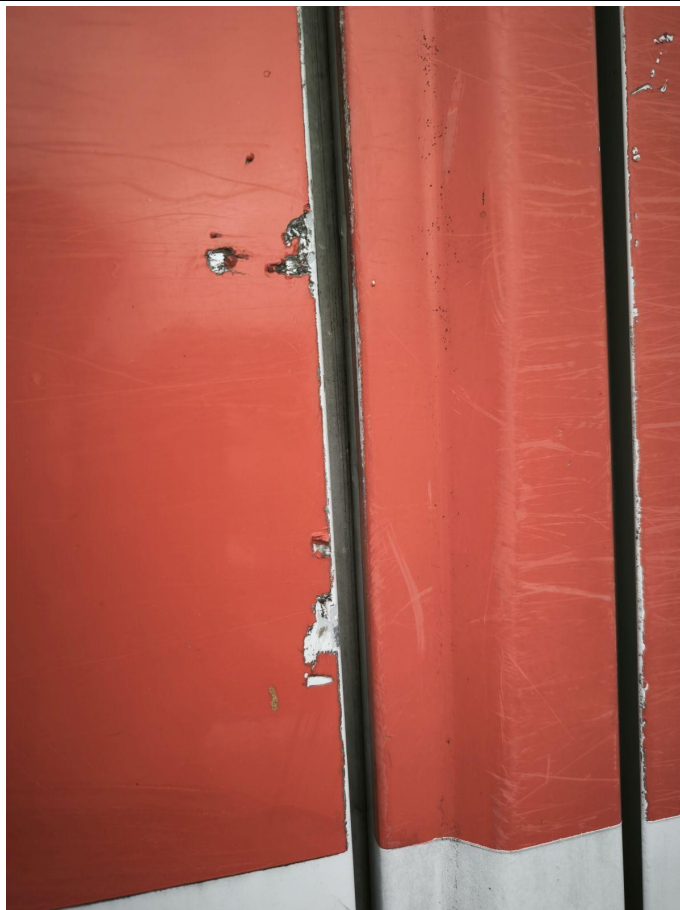

Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35

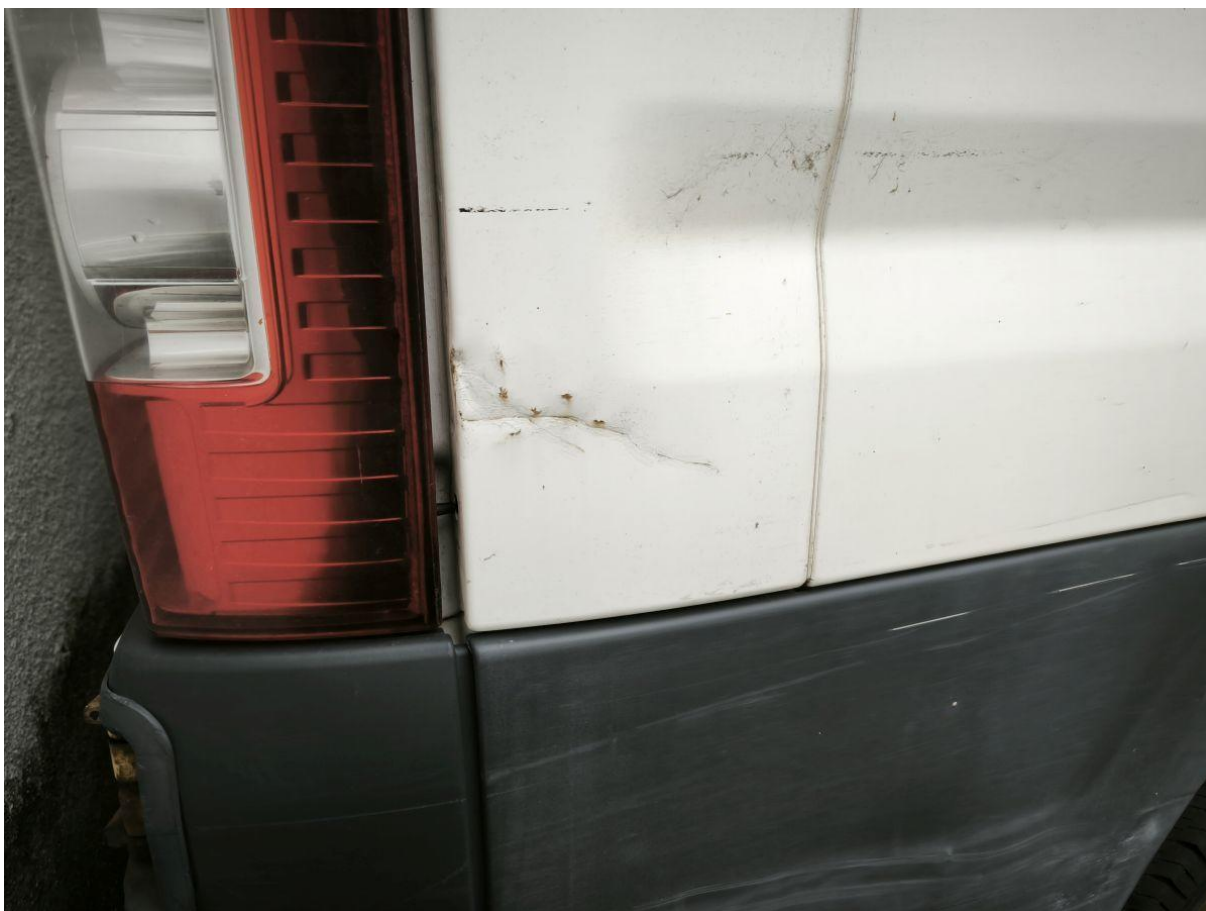

Fot. nr 36

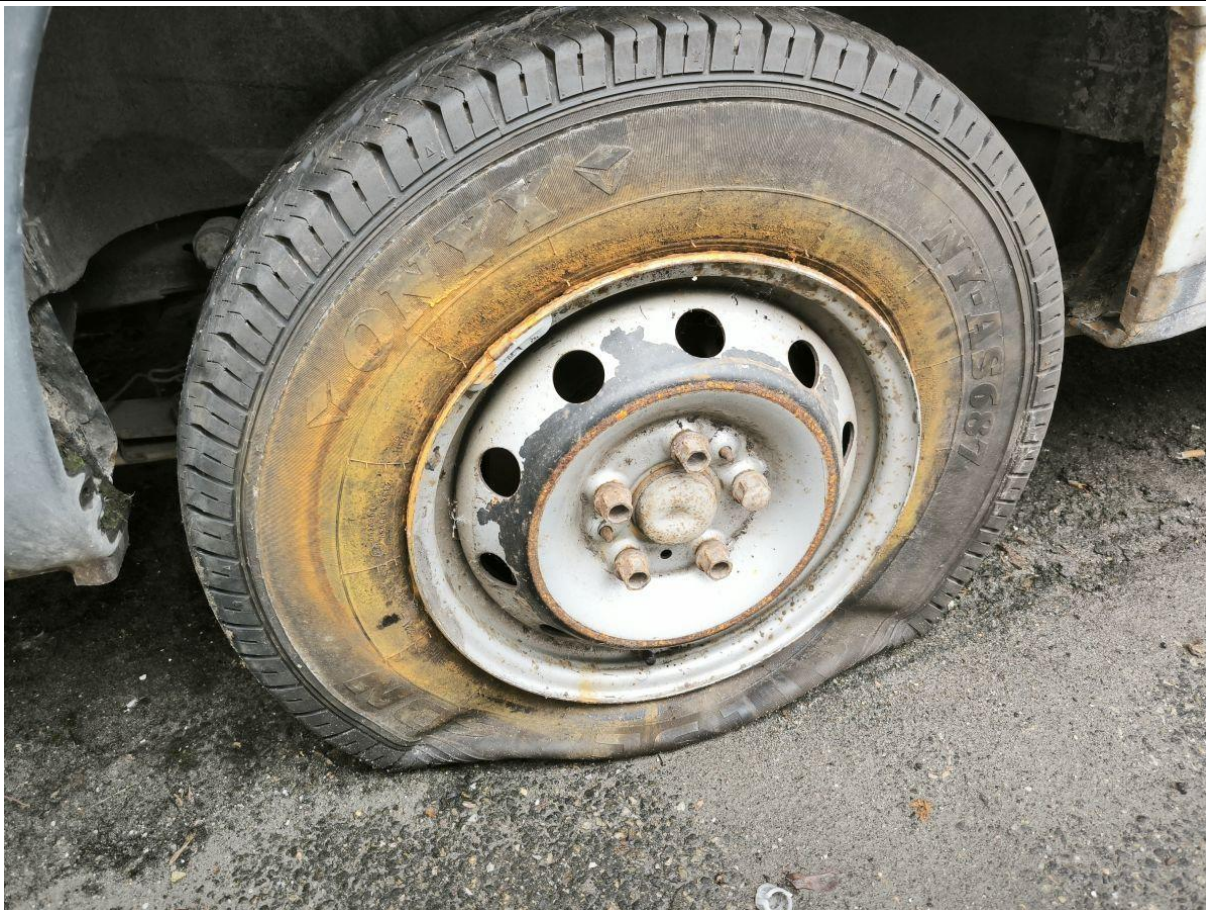

Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45

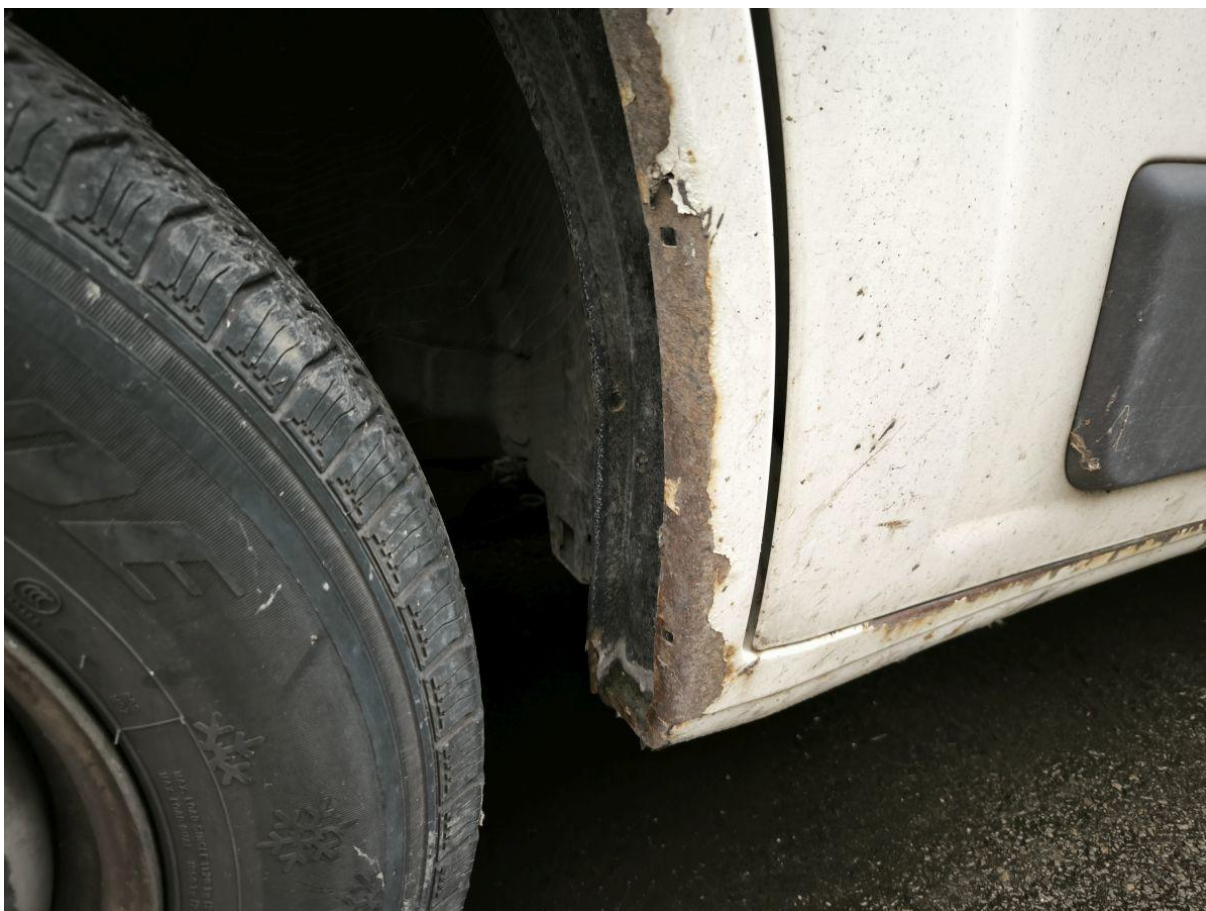

Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62

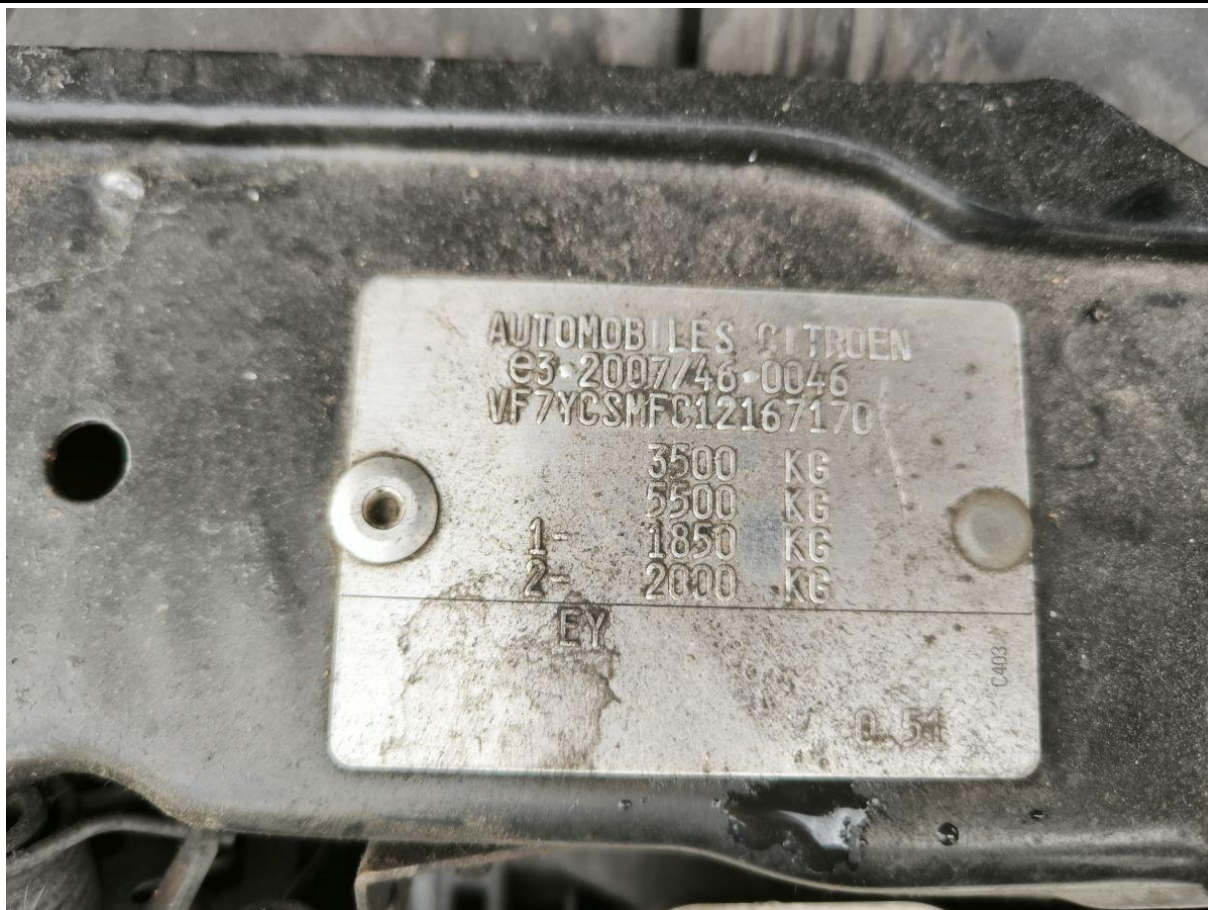

Fot. nr 63

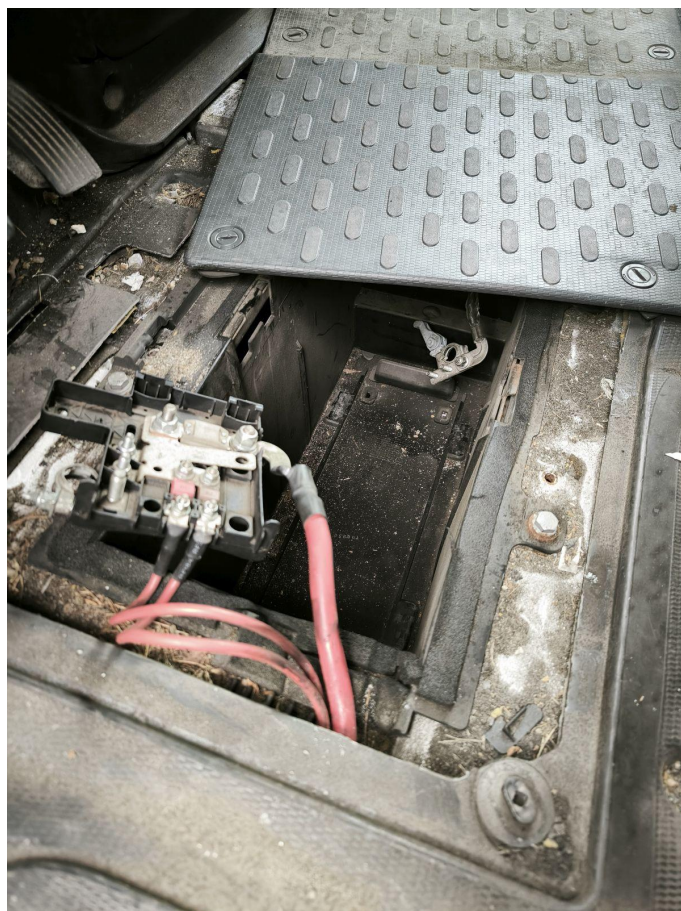

Fot. nr 64

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 26062/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/07/03

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu.. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
- 9 Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
- 10 Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zdanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.