

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	07777/10/25-15201	Data raportu	17-10-2025
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	16-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/77959/25/10/10	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0DXXGAKDHJ79128
Marka, model	FORD Fiesta 12-17
Typ, wersja	Fiesta 1.25 Silver X (Amb.) EU6
Numer rejestracyjny	WE453NV
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1242 ccm/60 kW
Stan licznika	187 868 km
Data 1. rej./rok prod.	26-01-2017/2017
Data nast. bad. techn.	10-01-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, EBA - układ wspomagania hamowania awaryjnego, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, El. sterowane szyby przednie, opuszczane / podnoszone jednym naciśnięciem przycisku, Felgi stalowe 14 z ogumieniem, Immobilizer, Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS), Klimatyzacja manualna, Lakier Uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Radio CD/MP3 z gniazdem AUX-IN + USB, 6 głośników, zdalnie sterowane, Sygnalizacja hamowania awaryjnego, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), Tapicerka materiałowa, Wskaźnik zmiany biegu, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera, Zamek centralny, Zestaw do naprawy przebitej opony, Koło zapasowe R14, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	VIKING, WINTech	175/65 R14 82T	3,5 mm
	lewe	VIKING, WINTech	175/65 R14 82T	4,8 mm
tylna	prawe	VIKING, WINTech	175/65 R14 82T	6,5 mm
	lewe	VIKING, WINTech	175/65 R14 82T	6,4 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupiek przedni lewy	do 150
5	Słupiek przedni prawy	do 150
6	Słupiek środkowy lewy	do 150
7	Słupiek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	odpryski lakieru	WY	0.5
2	Błotnik przedni L	ślady korozji	NA	
3	Błotnik przedni R	ślady korozji	NA	
4	Błotnik tylny kpl. L	zarysowanie, wgniecenie	NA	3
5	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
6	Poszycie drzwi przednich L	odpryski lakieru		
7	Poszycie drzwi przednich R	odpryski lakieru		
8	Poszycie drzwi tylnych L	zarysowanie		
9	Rama drzwi, przód L	zarysowanie, wgniecenie		
10	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		

11	Błotnik tylny kpl. R	zarysowanie		
12	Kierownica skórzana z Airbag	zarysowania eksploatacyjne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22


Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony

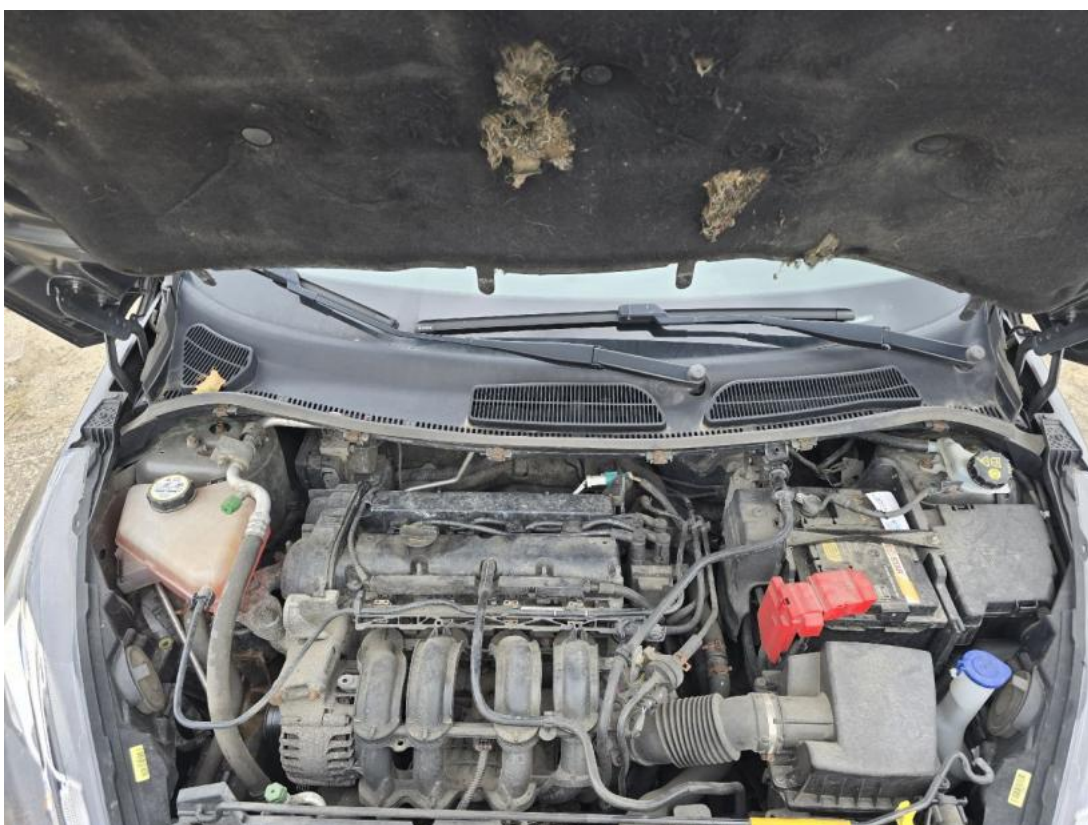

Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Spód pojazdu przód



Fot. 28


Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

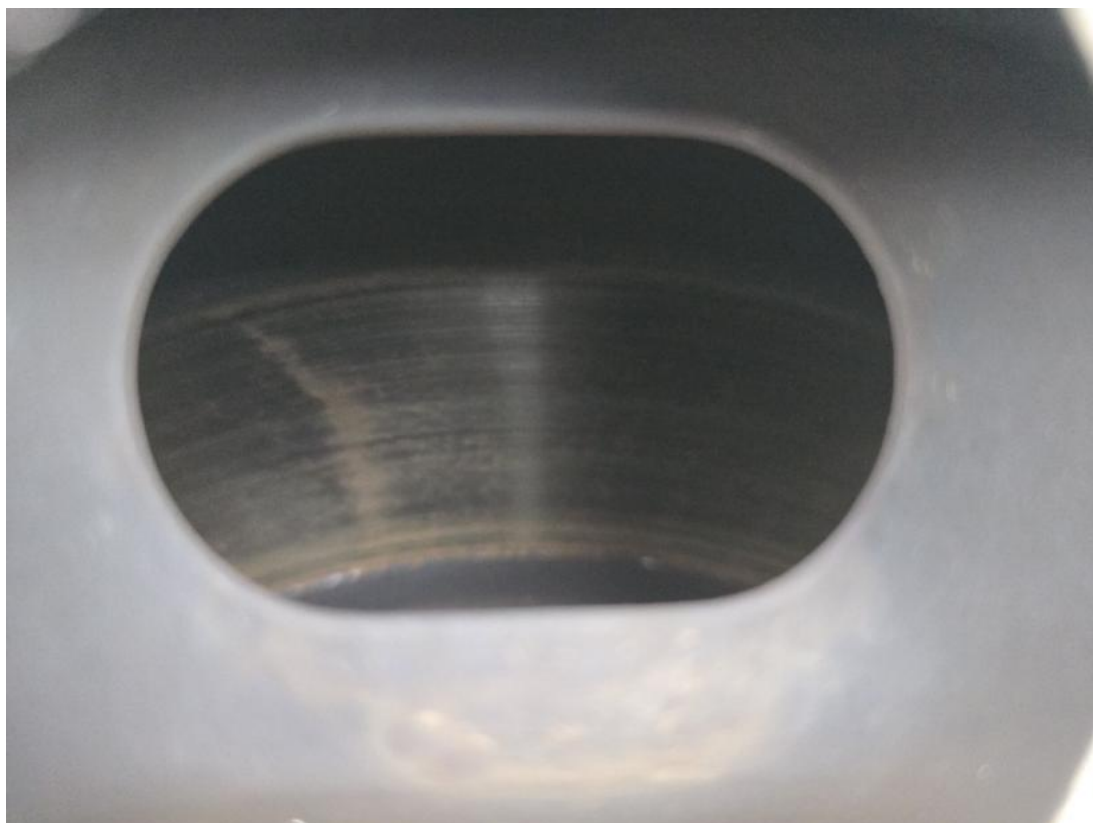

Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa

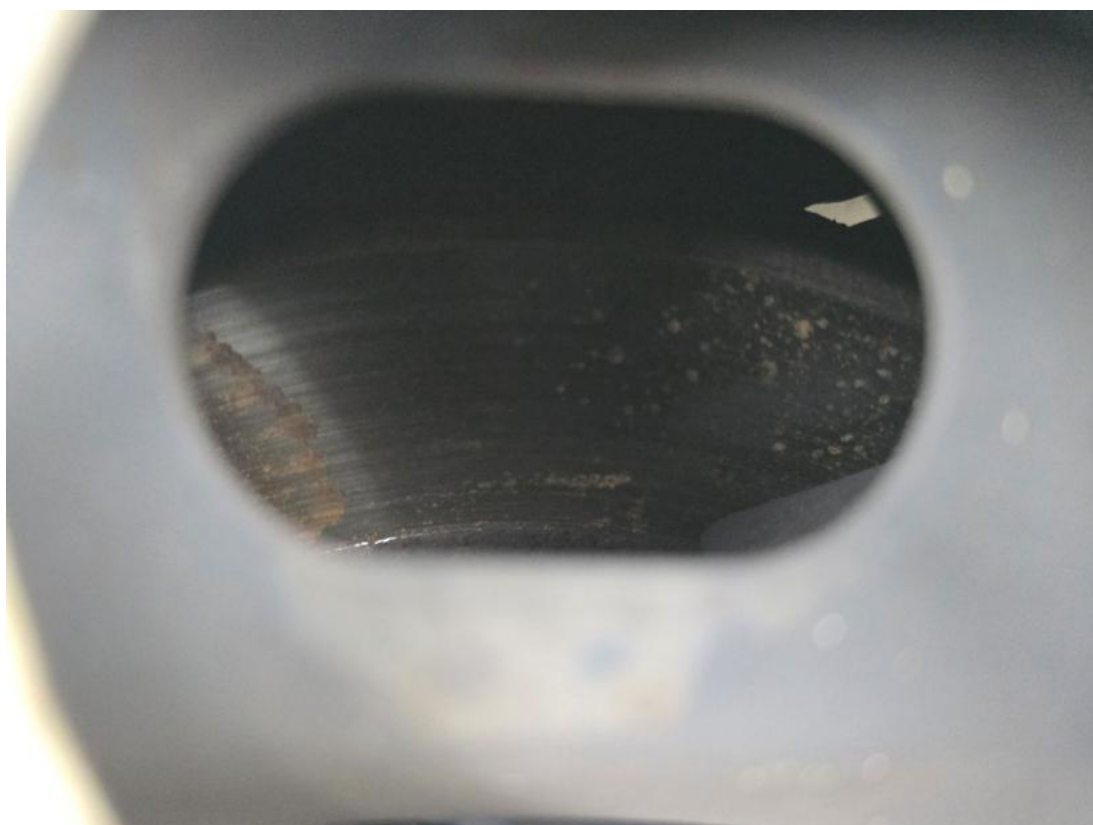

Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

Polisci	NUMER REJESTRACYJNY:
FIESTA HABILENTE	Data pierwszego rejestracji:
Nazwa identyfikacyjna pojazdu:	Skrótka wersja:
UFD0XX64K0H 7 79A20	H5
Typ silnika:	Kod tapiechle:
A25 DOBATEC 82KW	
Kod lakieru:	
HABILENTE GREY	
Miejsce przeglądu rocznego:	Maksymalny przebieg między przeglądami:
	100004 4500 (46 co 42 miedzy)
Numer anteny w programie Ford Protect:	Data ważności programu Ford Protect:

[illegible]

strona 20

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik przedni P - Inne 1



Fot. 40

Reflektor P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 50

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 52

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Próg L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik przedni L - Inne 1



Fot. 56

Błotnik przedni L() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1