

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8927690
vom: 27.08.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002070135
Besichtigt am: 26.08.2025 15:10
Berichts-Nr: 8927690
FIN: WVGZZZ5NZNW525947



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8927690
vom: 27.08.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / BZG
Erstzulassungsdatum:	20.06.2022
Laufleistung:	83.343 km
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.509 mm
Fahrzeughöhe:	1.684 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.170 kg
Radstand:	2.678 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Grau - Blau/ Titanschwarz/Schwarz/Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Active"

"ACTIVE"

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Galway" 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Ablagefach am Dachhimmel

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite

Ambientebeleuchtung 30-farbig

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außen-Sound Standard

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne komplett umklappbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug und Wagenheber

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt

Dachhimmel

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen für Sondermodell

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ381

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 180 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

ECO-Funktion

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Einstiegsleisten für Sondermodell

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung

Entfall Anschlussgarantie

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrprofilauswahl

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-

Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernentriegelung für Rücksitzlehne

Fernlichtregulierung "Light Assist"

Fertigungsablauf Wolfsburg

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend

Fußgängererkennung

Gepäckraumboden

Gepäckraumleuchte

Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8927690
vom: 27.08.2025

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortausstattung

Komfortsitze vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Scheinwerfer

Lendenwirbelstützen vorn

Leuchte im Fußraum vorn

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlussleuchte

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)

Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne Individualeinbau

ohne Kennzeichenträger

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladekabel

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Trennwand

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/65 R 17, Rollwiderstandsklasse A

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rückleuchten

Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schubladen unter den Vordersitzen

Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheinstellbar

Sitzbezüge für Sondermodell

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8927690
vom: 27.08.2025

Sprachbedienung
 Spurhalteassistent "Lane Assist"
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz
 Telefonschnittstelle
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typrüfstand Deutschland
 Variante Grundausstattung
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vordersitze mit Höheneinstellung
 Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar
 Warnleuchte für Waschwasserstand
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen
 Winterräder "Montana" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x
 17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H
 Winterräder "Montana" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x
 17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H
 Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
 Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln
 Zierleisten schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8927690
vom: 27.08.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	4,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	4,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	3,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8927690
vom: 27.08.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
3	Heckklappe	Kratzer	Spotrepair
4	Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
5	Sitzbezug vorne rechts	Fleck	Reinigen
6	Sitzbezug hinten rechts	Fleck	Reinigen
7	Sitzbezug vorne links	Fleck	Reinigen
8	Handschuhfach Deckel	Anhaftung	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8927690
vom: 27.08.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Ja
Nachlackierungen vorhanden: Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.400,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.400,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8927690
vom: 27.08.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZNW525947

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

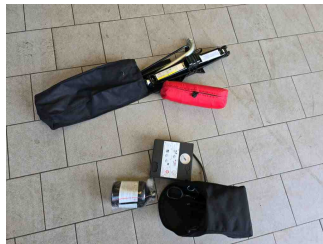

Equipment - Bordwerkzeug

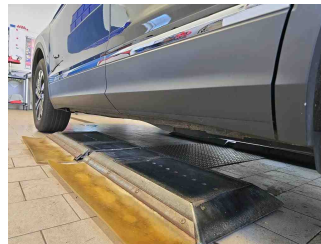

Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links

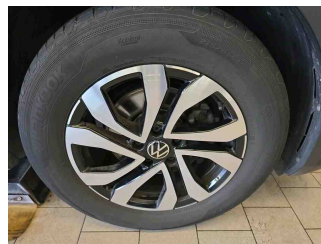

Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links

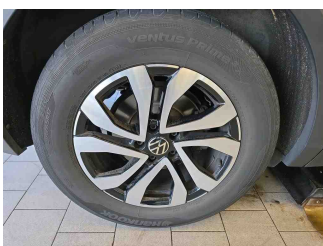


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1

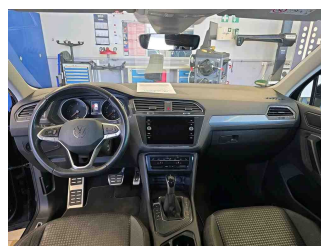

Innenraum - Mittelkonsole

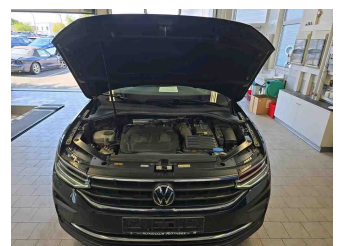

Fahrzeug - Motorraum offen


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8927690
vom: 27.08.2025




Equipment - Boardmappe/
Securitybag

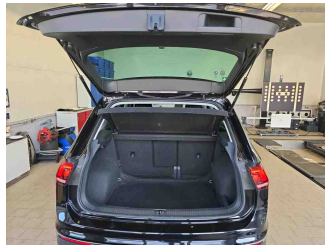


Innenraum - Kofferraum

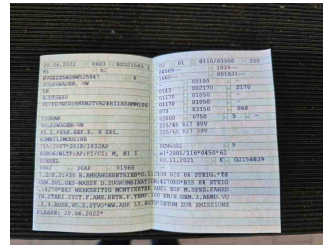

Fahrzeug - abgegebene ZB1

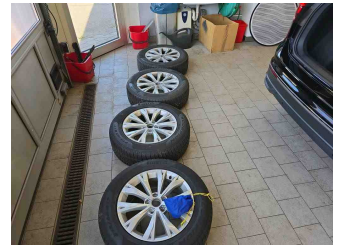


Räder - eingelegt im Fahrzeug

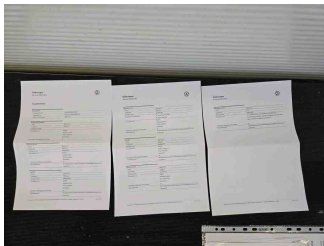


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

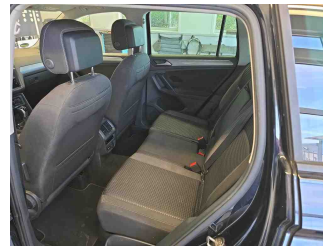

Innenraum - hinten

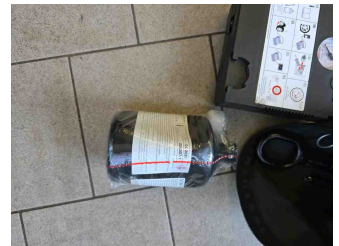

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit







Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN




1 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

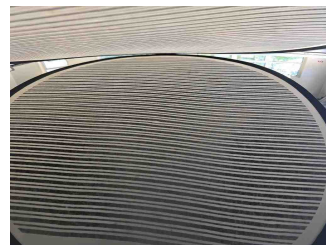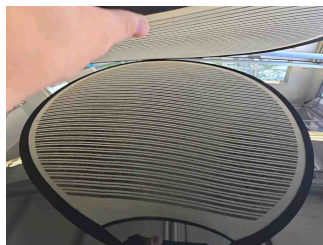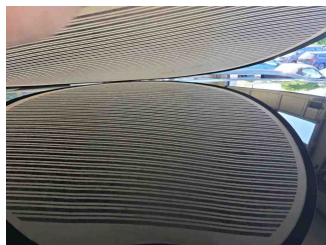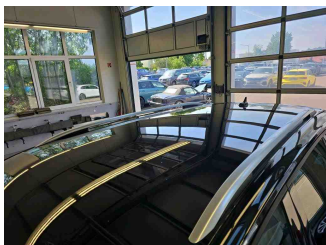




2 - Tür vorne links - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair




3 - Heckklappe - Kratzer - Spotrepair

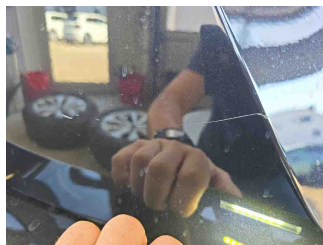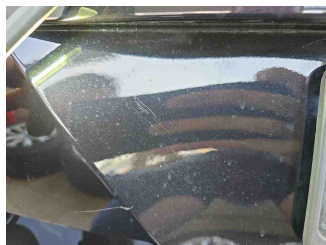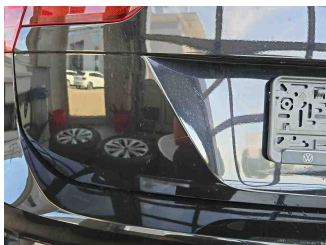


4 - Tür hinten links - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair

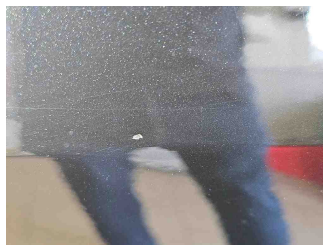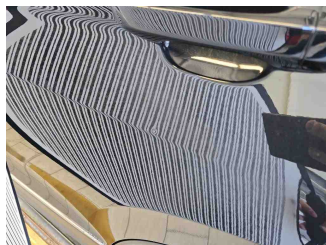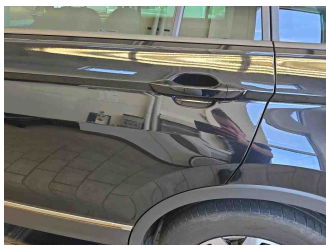


5 - Sitzbezug vorne rechts - Fleck - Reinigen

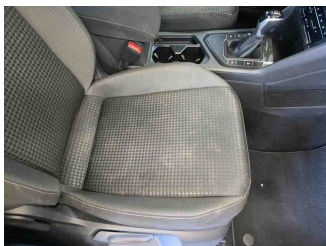


6 - Sitzbezug hinten rechts - Fleck - Reinigen

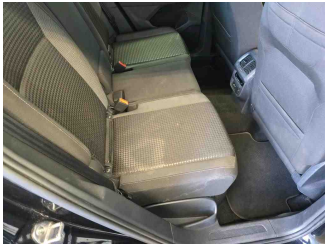

7 - Sitzbezug vorne links - Fleck - Reinigen


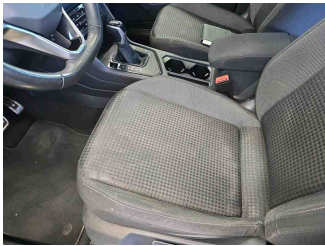


8 - Handschuhfach Deckel - Anhaftung - Reinigen


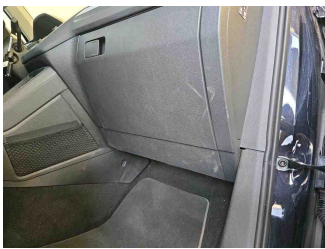


GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

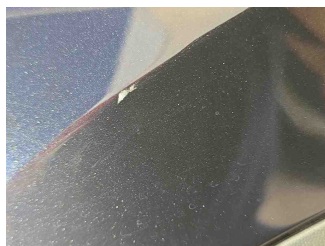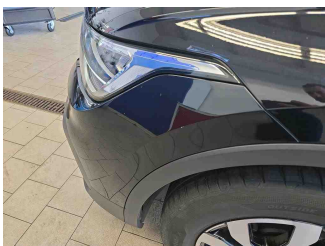

2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

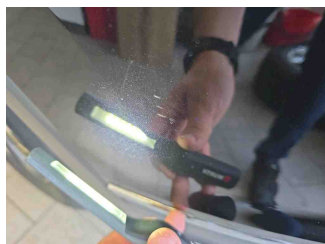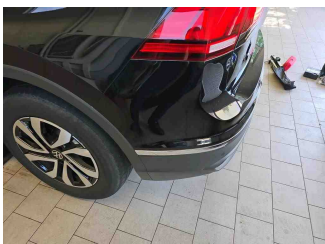

3 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

