

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216887/10/25-11401	Data raportu	23-10-2025
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	21-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/78885/25/10/14	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0LGB6EC6G1098386
Marka, model	OPEL Insignia A Hatchback 13...
Typ, wersja	Insignia 1.8
Numer rejestracyjny	PY18824
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1798 ccm/103 kW
Stan licznika	293 601 km
Data 1. rej./rok prod.	29-04-2016/2016
Data nast. bad. techn.	29-09-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, ESP - program stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji, Elektryczne szyby przednie, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotele przednie typu high performance, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Podłokietnik przedni, Radio R300 Color (wyświetlacz 4,2-calowy, USB, Aux-In), Regulacja wysokości fotela kierowcy, elektryczna, System monitorujący ciśnienie w oponach, Tapicerka materiałowa Labyrinth / Atlantis, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny sterowany pilotem, Światła do jazdy dziennej, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe R16, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	205/60 16 92V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	205/60 16 92V	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	205/60 16 92V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 6	205/60 16 92V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni prawy	150 - 200
2	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Wykładzina tłumiąca pokrywę przedniej	rozerwanie	WY	0.3
2	Kołpak koła przód R	brak	WY	0.3
3	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
4	Dach	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.3
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
7	Łotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.7
8	Felga koła zapasowego	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
9	Reflektor z kierunkowskazem kpl. L	zarysowanie		
10	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	zaparowany		
11	Łotnik przedni L	rysa/odprysk		
12	Łotnik przedni R	rysa/odprysk		
13	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
14	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
15	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
16	Lampa tylna zewnętrzna kpl. R	zaparowana		
17	Kierownica przystosowana do Airbag	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg

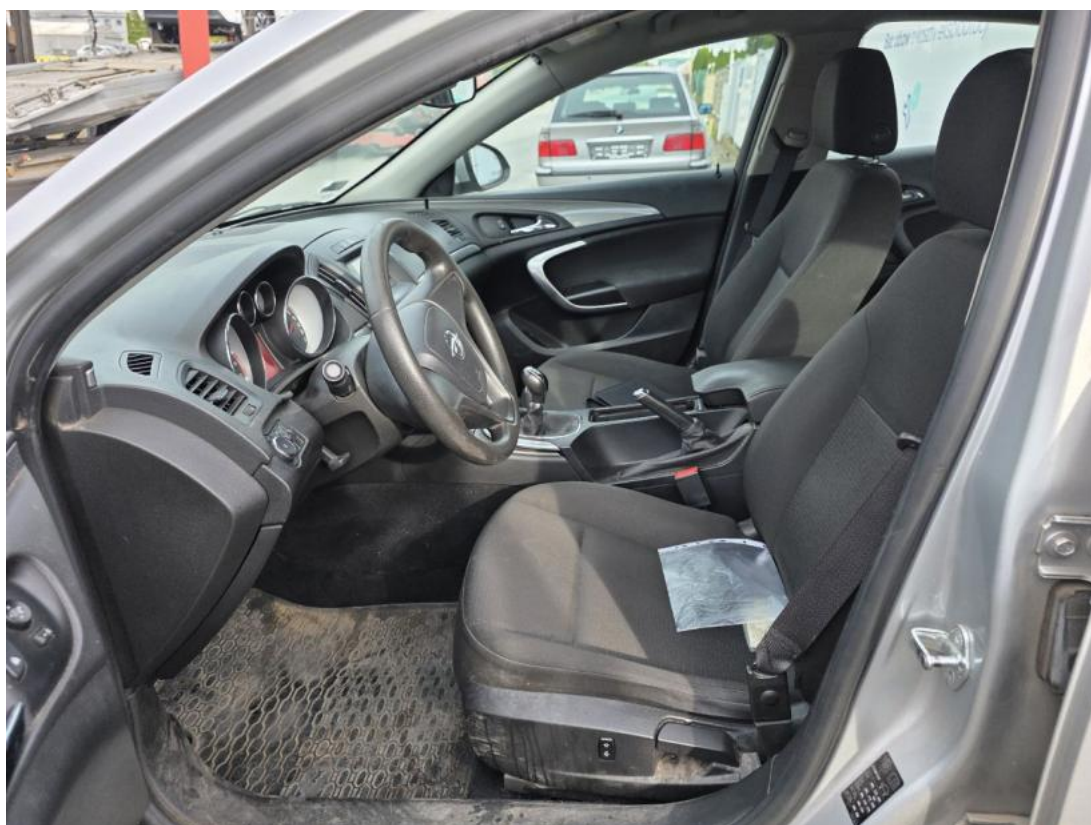

Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa

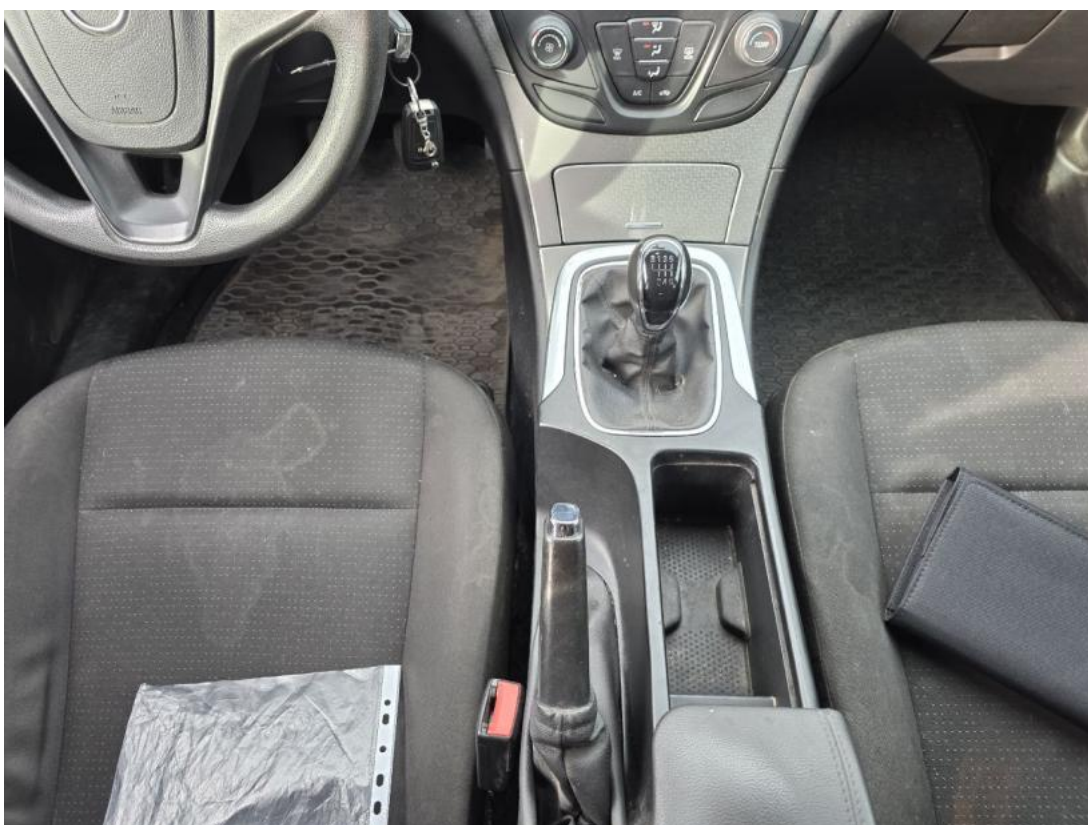

Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze

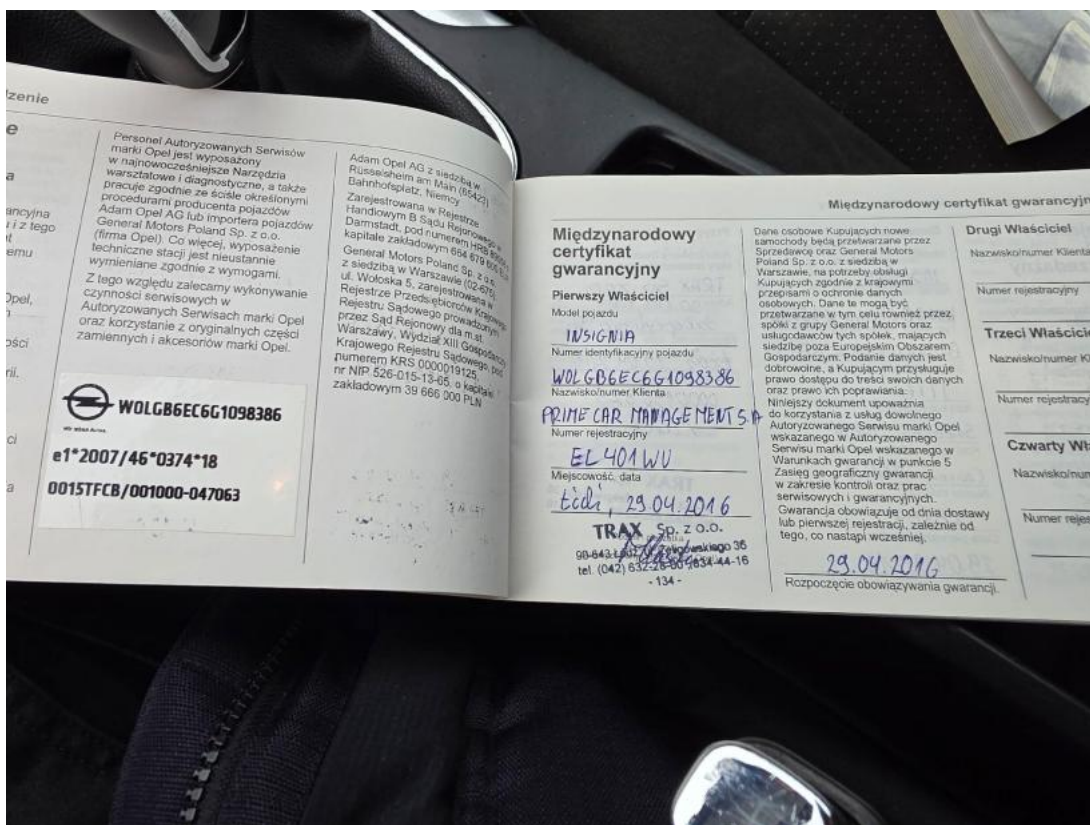

Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

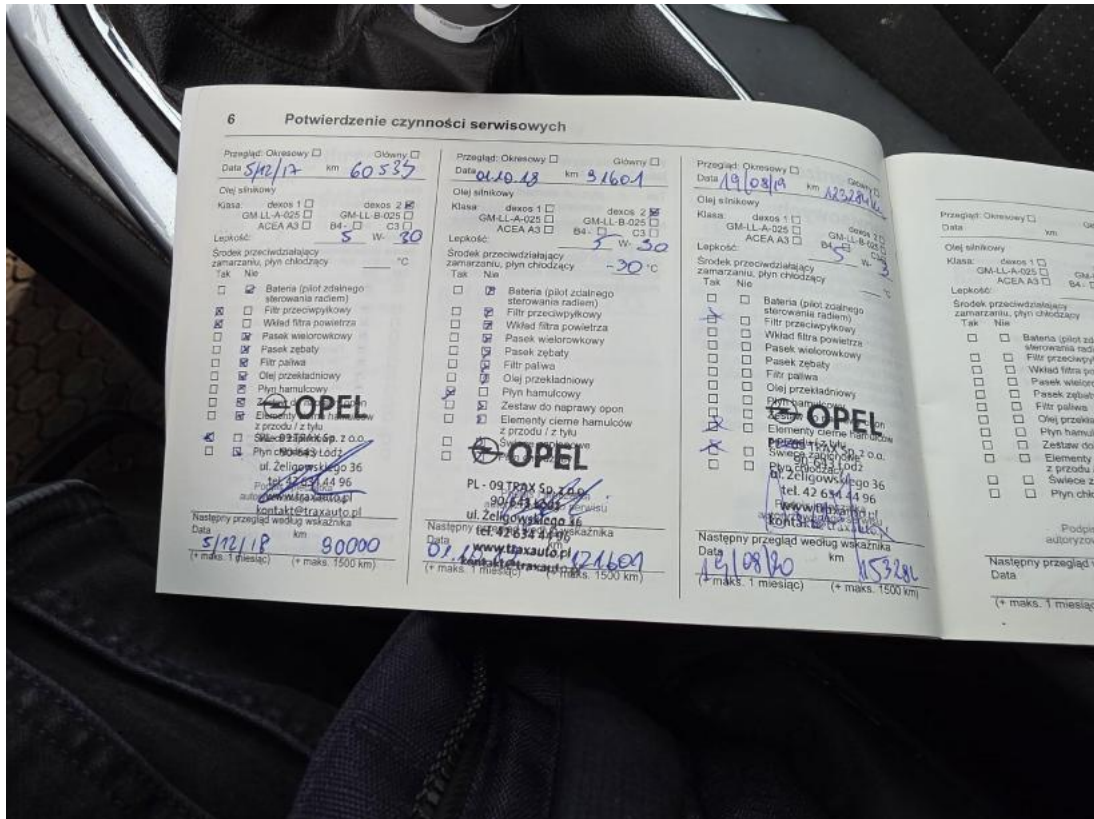

Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 34

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Łotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Lampa przeciwmgielna tylna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Lampa przeciwmgielna tylna P - Inne 2



Fot. 48

Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Dach - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Reling P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 62

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 66

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik przedni L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 68

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 2



Fot. 70

Reflektor L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Reflektor L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73


Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 74

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

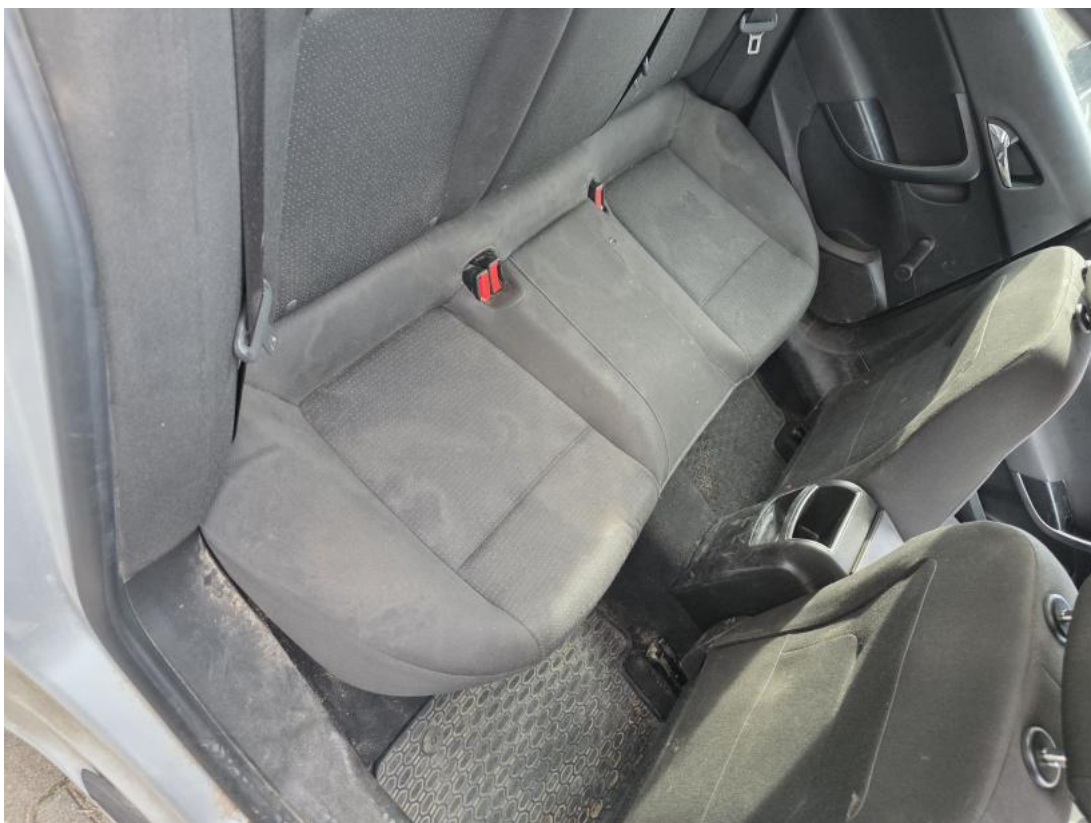

Fot. 75

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 76

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Tapicerka drzwi przednich P - Inne 1



Fot. 78

Tarcza koła zapas / dojazd - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Tarcza koła zapas / dojazd - Wgniecenie/odkształcenie 1