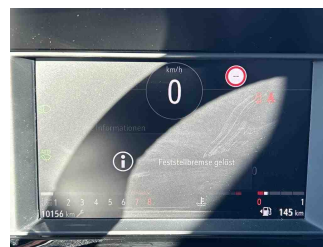


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002106410
Besichtigt am: 24.09.2025 16:32
Berichts-Nr: 9098387
FIN: VXXKUSHPVKPW069295

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Opel
Modell:	Mokka
HSN / TSN:	1889 / ADA
Erstzulassungsdatum:	12.09.2023
Laufleistung:	10.156 km
Farbe:	Silber
Farbe Dach:	
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.199 ccm
Leistung:	74 kW (101 PS)
Fahrzeuglänge:	4.151 mm
Fahrzeughöhe:	1.534 mm
Fahrzeugbreite:	1.791 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.700 kg
Radstand:	2.557 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Teil-Kunstleder
Interieurfarbe:	Grau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Vorhanden
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Sonderausstattung

Lackierung: Metallic Sonderfarbe

Räder: Leichtmetall (4) 5 Doppelspeichen 6,5 J x 17 in BiColor

Schwarz mit Allwetterreifen mit Allwetterreifen 215/60/R17

» Standard Equipment

2 Zündschlüssel, beide klappbar	Klimatisierungsautomatik - mit Aktivkohlefilter, Umluftschaltung manuell, automatische Luftverteilung - Fußraumheizung, hinten - Sonnenstandsensor
2 Zündschlüssel, beide mit Funkfernbedienung und klappbar	Kopfstützen vorn und 3 Kopfstützen hinten, höheneinstellbar
Ablagefächer - Ablagefach in der Mittelkonsole, vorn und hinten - Ablagefach in den vorn Türen, geeignet für 1,5-Liter-Getränkeflaschen - Ablagefach in den hinteren Türen, geeignet für 0,5-Liter-Getränkeflaschen - Getränkehalter in der Mittelkonsole - Handschuhfach	Lackierung: Metallic
Adaptives Bremslicht	LED-Ambientebeleuchtung in Ablagefächern der Türen, vorn
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite	LED-Blinker, vorn und hinten
Airbag: Front- und Seitenairbags	LED-Rückleuchten
Airbag: Kopfairbags, vorn und hinten außen	LED-Scheinwerfer
Aktiv gesteuerte Lufteinlässe (Active Aero Shutter)	LED-Tagfahrlicht
Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent	Lenkrad: Lederlenkrad, unten abgeflacht
Außenspiegel in Schwarz	Lenksäule, höhen- und neigungseinstellbar
Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar, manuell anklappbar	Leseleuchten, vorn
Berg-Anfahr-Assistent	Make-up-Spiegel in Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer
Dach-Designlinie in Chrom	Mittelarmlehne, vorn inkl. 2 USB-Ladeschnittstellen
Dachhimmel, Grau	Müdigkeitserkennung Erkennt aufgrund des Lenkverhaltens und der Fahrdauer Anzeichen einer eventuellen Müdigkeit des Fahrers und gibt eine optische und akustische Warnung aus (3-Stufen-Warnung).
Dachspoiler, Schwarz	Multikollisionsbremse - Bei einer Kollision oder einem unvermeidbaren Unfall wird das System aktiviert und bremst das Fahrzeug bis zum Stillstand, um weitere Zusammenstöße mit anderen Verkehrsteilnehmern oder Hindernissen zu vermeiden.
Dekorleisten, Silber	Ottopartikelfilter
Drehzahlmesser	Parkpilot, Einparkhilfe hinten, mit akustischem Warnsignal beim Rückwärtseinparken - 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera
Dritte Bremsleuchte	Polster: Stoff/Premium-Lederoptik
Elektronische Bremskraftverteilung (EBV)	Räder: Leichtmetall (4) 5 Doppelspeichen 6,5 J x 17 in BiColor Schwarz mit Reifen 215/60 R 17
Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus)	Räder: Reifen-Reparatur-Set mit Reifendichtmittel und 12-Volt-Kompressor (ohne Wagenheber)
Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Tippfunktion und Einklemmschutz	Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscreen und vollen digitalen 7"-Fahrerinfodispl. -Bluetooth-Audiostreaming -Automatische Musikerkennung -Freisprecheinrichtung -Anzeige von Telefonbuch und Ruflisten -Smartphone-Integ. via Apple CarPlay und Android Auto -Anzeige und Bedienung ausgew. Apps und Funkt. über das 7"-Touchscreen oder per Sprachbedienung, z.B. Navi., Musik, Telefon -Vorlesen und Diktieren von Textnachrichten -Siri -Digitaler Radioempfang DAB+ -Lenkradfernbedienung -4x20 Watt, FM/AM -USB vo. -2 USB hi.
Fernlicht-Assistent	Reifendruck-Warnung
Frontkollisionswarner mit Automatischer City-Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung Aktiv ab 5 km/h bis 85 km/h. Überwachung des Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug, bei zu schneller Annäherung an ein vorausfahrendes Fahrzeug oder einen Fußgänger wird der Fahrer über einen Warnton und eine Anzeige im Fahrerinfodisplay informiert. Bei Kollisionsgefahr wird die Bremsanlage vorbereitet und gegebenenfalls eine Gefahrenbremsung eingeleitet, um die Folgen einer möglichen Kollision zu minimieren.	Schriftzug "Mokka" am Heck in Chrom
Fußgängerschutz	Seitenaufprallschutz
Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer Der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer erlaubt in Verb. mit der Verkehrsschilderkennung eine schnelle Anpassung der Geschwindigkeit	Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Getriebe: 6-Gang-Schaltung	Sicherheitsgurte Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen: - Gurtkraftbegrenzer und Gurtstraffer, vorn und hinten außen - Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte, vorn
Heckscheibe beheizbar	Sicht-Ausstattung - Regensensor vorn - Automatisches Abblendlicht mit Tunnelerkennung - Innenrückspiegel, automatisch abblendend
Heckscheibenwischer	Sitze: Beifahrersitz 6-fach manuell einstellbar - Länge, Höhe und Lehnenneigung - Taschen an den Vordersitzrücken
Hutablage	
Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell	

Sitze: Fahrersitz 6-fach manuell einstellbar - Länge, Höhe und Lehnenneigung

Sitze: Komfortsitze, vorn

Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar

Sitze: Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, Beifahrersitz und hinten außen

Spurhalte-Assistent Warnung bei unbeabsichtigtem Verlassen der Fahrspur (zwischen 65 km/h und 180 km/h) durch eine Kontrollleuchte im Fahrerinfodisplay

Start/Stop System - Verstärkter Anlasser - Hochleistungsbatterie - Schalter zur Deaktivierung der Start/Stop-Funktion

Steckdose, 12 Volt in der Mittelkonsole, vorn

Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff TC Plus

Umgebungsausleuchtung

Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Silber

Verkehrsschilderkennung Erkennung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und deren Aufhebung sowie Anzeige des erkannten Schildes im Fahrerinfodisplay (abhängig von Sicht- und Witterungsbedingungen)

Wärmeschutzverglasung getönt

Wegfahrsperr

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/60 R 17 100 H	7,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/60 R 17 100 H	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/60 R 17 100 H	8,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/60 R 17 100 H	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 03.2029**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
2	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
3	Stoßfänger Ecke hinten rechts	Deformiert	Ersetzen und lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Spotrepair
6	Kotflügelzierleiste vorne links	Kratzer	Smart Repair
7	Stoßfänger vorne rechts	Steinschlag	Smart Repair
8	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Einstiegsschweller vorne links	Anhaftung	Polieren
10	Antenne	Beschädigt	Ersetzen
11	Tür vorne rechts	Kratzer	Polieren
12	Tür vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VXKUSHPVKPW069295

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja



Fahrprobe durchgeführt:

Nein


» **Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos

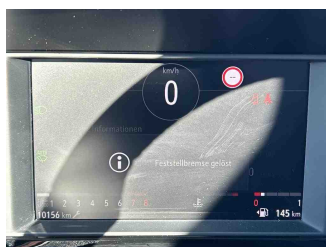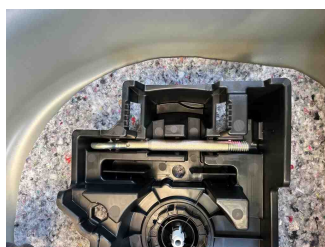Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung






Equipment - Bordwerkzeug

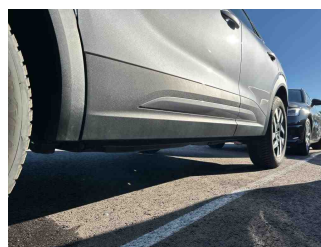


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts

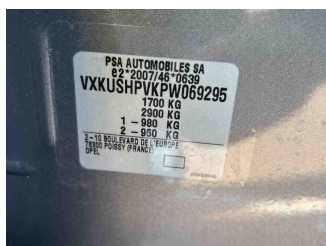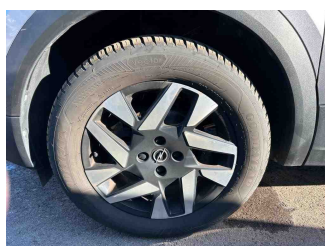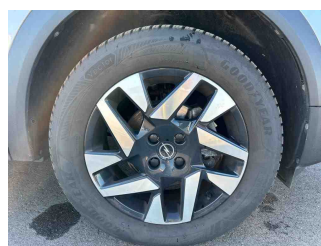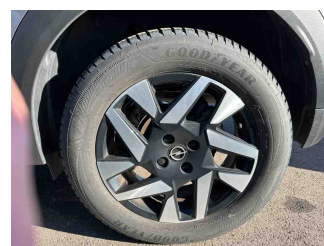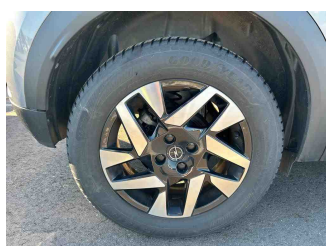Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Innenraum - Mittelkonsole

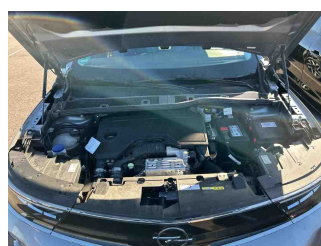

Fahrzeug - Motorraum offen

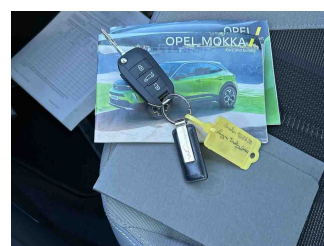Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9098387
vom: 24.09.2025



Innenraum - Kofferraum

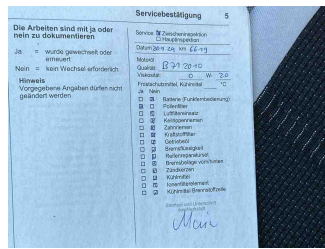

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio




» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren (teilweise)






Kommentar

Folgekosten möglich

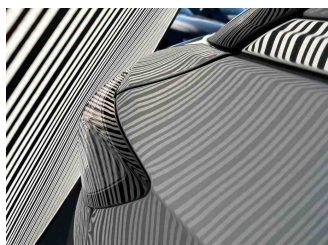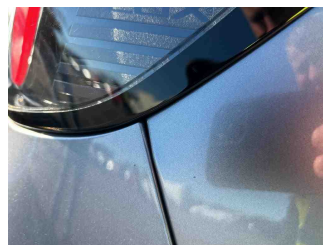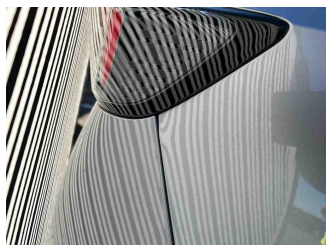


2 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

3 - Stoßfänger Ecke hinten rechts - Deformiert - Ersetzen und lackieren

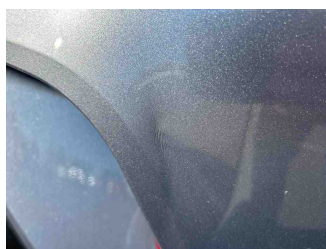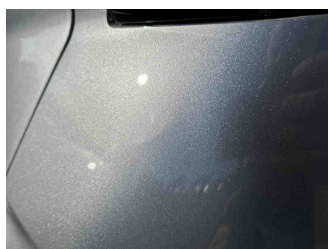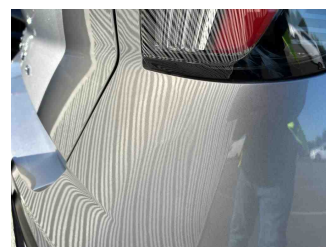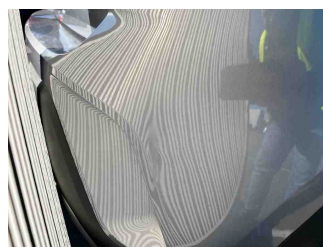
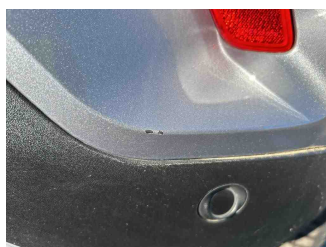


4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Spotrepair

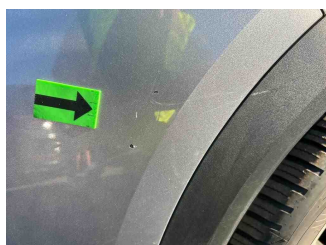


6 - Kotflügelzierleiste vorne links - Kratzer - Smart Repair

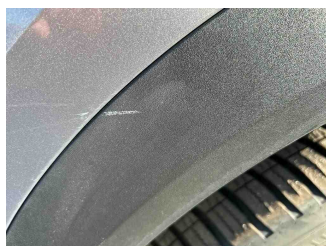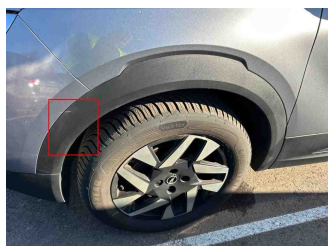


7 - Stoßfänger vorne rechts - Steinschlag - Smart Repair

Kommentar


Folgekosten möglich

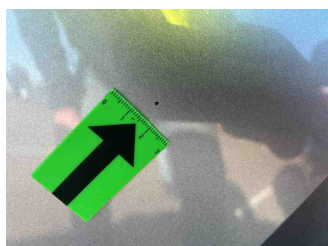



8 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

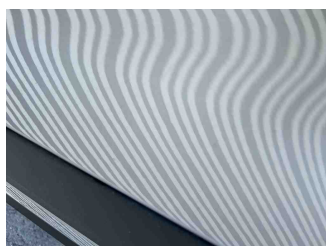


9 - Einstiegsschweller vorne links - Anhaftung - Polieren

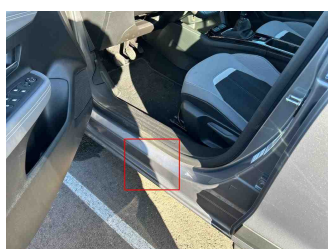

10 - Antenne - Beschädigt - Ersetzen

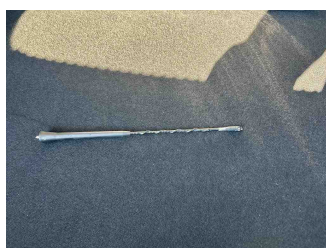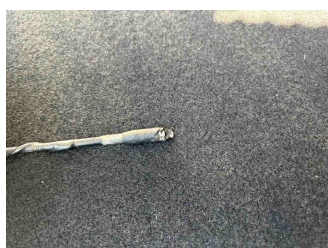

11 - Tür vorne rechts - Kratzer - Polieren

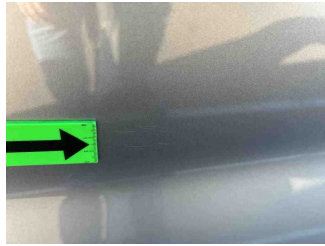

12 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

