

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	07766/10/25-15201	Data raportu	17-10-2025
Rzeczoznawcy	Radosław Brzostowski (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	15-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/77110/25/10/08	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WAUZZZF40HA087512
Marka, model	AUDI A4 Avant [8W] 15-19
Typ, wersja	A4 2.0 TDI Sport S tronic
Numer rejestracyjny	RZ857EK
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/110 kW
Stan licznika	230 849 km
Data 1. rej./rok prod.	09-01-2017/2016
Data nast. bad. techn.	25-02-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	zielony/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki- przód, kurtyny powietrzne), Alarm, Asystent podjazdu z Auto Hold, Audi pre sense city - system zapobiegania kolizji poprzez ingerencję w układ hamulcowy, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchowy światła, Dywaniki dekoracyjne - przód i tył, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika, Elementy dekoracyjne wnętrza - Alluminium Ellipse, Felgi aluminiowe 17 (5-ramienne) z ogumieniem 225/50, Fotele przednie sportowe, Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna - skórzana, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją położenia, Komputer pokładowy z 7-calowym wyświetlaczem, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier uni, Lampy ksenonowe, Listwy progowe z aluminium, Listwy wokół szyb bocznych, srebrne, Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją p/ślepieniową, MMI z 7-calowym wyświetlaczem, Pakiet dla palących, Przedni podłokietnik, Przycisk Start/Stop, Radio MMI plus z Bluetooth, 8 głośników, Relingi dachowe w kolorze srebrnym, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Start/Stop z systemem rekuperacji, Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka tkaninowa System, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyty ISOFIX - przód i tył, Wspomaganie układu kierowniczego, Zawieszenie dynamiczne, Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą, Światła do jazdy dziennej LED, Asystent światła drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania światła drogowych, Audi Virtual Cockpit - wyświetlacz cyfrowy kokpitu kierowcy, Audi drive select efficiency (zmiana charakterystyki trybu jazdy), Brak oznaczenia modelu/silnika, Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa, Lusterka boczne elektrycznie składane, Pakiet Schowek, Pakiet oświetlenia zewnętrznego i wnętrza Ambiente, Pakiet promocyjny Comfort, Pakiet promocyjny Technology, S line selection, Zbiornik SCR 24l (Adblue), Zbiornik paliwa - 54l

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER	245/40 R18 97W	5,5 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER	245/40 R18 97W	5,5 mm
tylna	prawe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER	245/40 R18 97W	5,5 mm
	lewe	YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER	245/40 R18 97W	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Dach	do 150
8	Drzwi tylne prawe	do 150
9	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Pokrywa bagażnika	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 300
2	Drzwi przednie prawe	150 - 300
3	Drzwi tylne lewe	150 - 300
4	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
2	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	0.5
3	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie	WY	0.5
4	Tapicerka siedziska 2.rząd	pęknięcie/rozerwanie	WY	1.4
5	Opona 245 / 40 / R / 18W 0.0mm HR	pęknięcie/rozerwanie	WY	
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru	NA	
7	Okładzina zderzaka tylnego	odpryski lakieru	NA	
8	Błotnik tylny L	odpryski lakieru	NA	
9	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
10	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
11	Reling boczny L	zarysowanie		
12	Zaślepka klamki zew. drzwi przednich L	odpryski lakieru		
13	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie		
14	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny

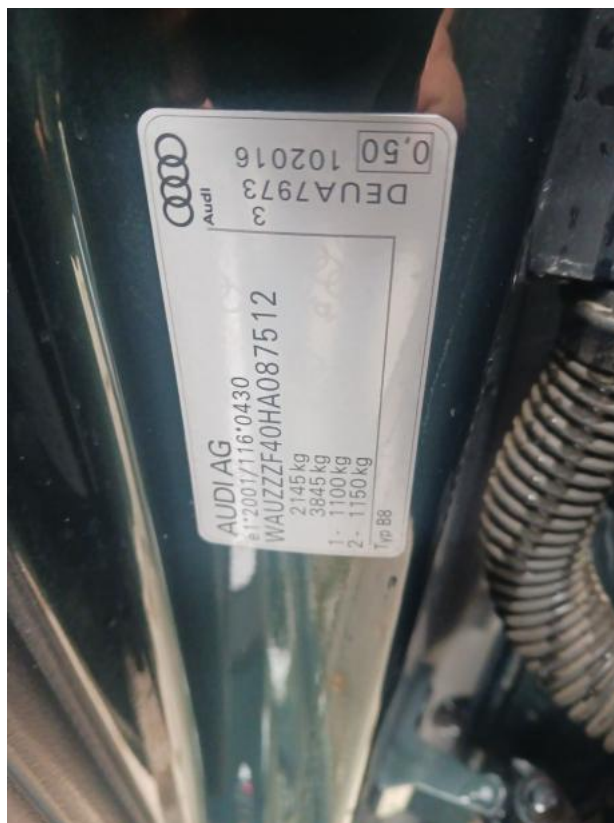

Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy




Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony

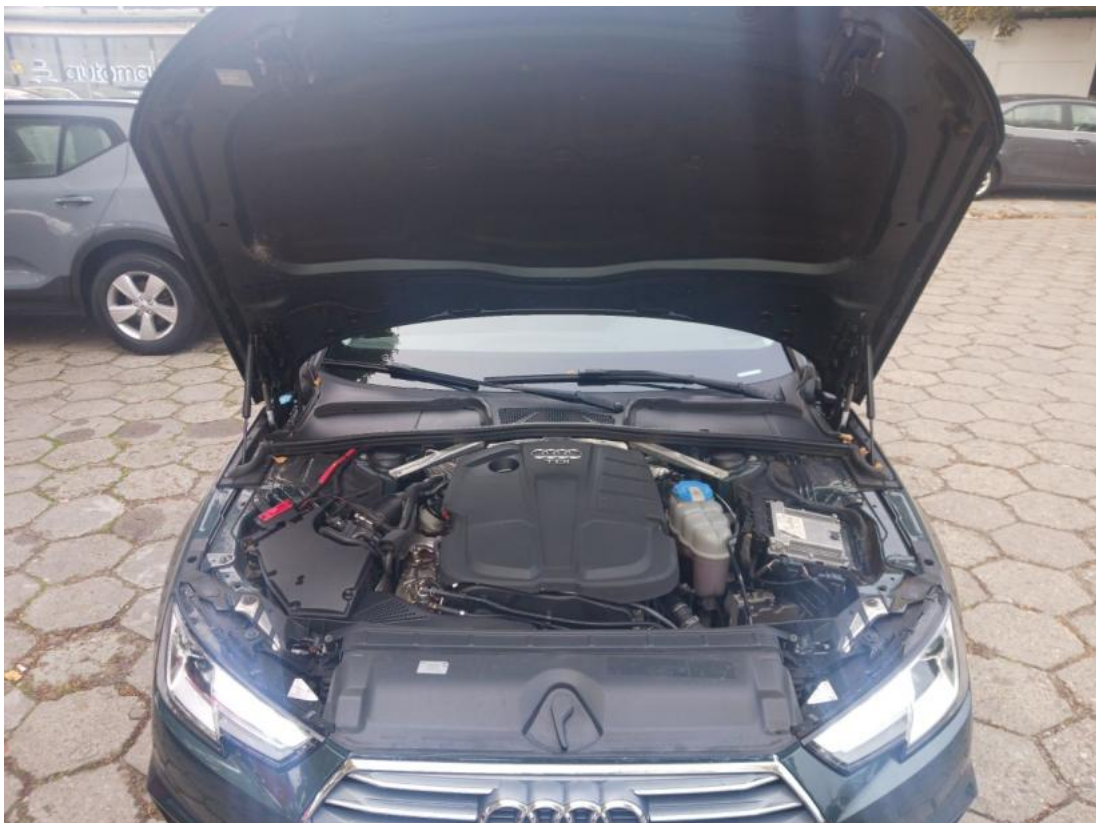

Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

RODZAJ POROZUMIENIA		C.1.1 PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA		C.2.1 PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA DROGOWE REJESTRACyjE	
SAMOCHÓD OSOBOWY		C.1.2 19188862600096		C.2.2 19188862600096		PREZYDENT MIASTA RZESZÓWA	
PRZEDNACZENIE		C.1.3 35-041 RZESZÓW DOMINIKAŃSKA 25		C.2.3 35-041 RZESZÓW DOMINIKAŃSKA 25		RYNEK 1	
KOD PRODUKTU		2016		C		35-064 RZESZÓW	
OPISUJĄCA NAŁACZNIOWO		---		F.1 2145 kg F.2 2145 kg F.3 3845 kg		OBCIĄŻENIE WYCIĄGNI	
WARTOŚĆ SIŁY CIĘŻAROWEJ		11,27 kN		G 1525 kg J M1		A RZ 857EK	
NIE KARTY POJAZDU		---		K e1*2001/116*0430*45		D.1 AUDI	
KOD KRAJU		---		L 2 O.1 1700 kg O.2 750 kg		D.2 88	
KOD KRAJU		---		P.1 1968,00 cm ³ P.2 110,00 kW		D.3 44	
KOD KRAJU		---		P.3 D Q ---		D.4 44	
KOD KRAJU		---		S.1 5 S.2 ---		E WAUZZZF40HA087512	
KOD KRAJU		---				B 09.01.2017 06.03.2020 H ---	
KOD KRAJU		---				SERIA DRYBAT 0826865	
KOD KRAJU		---				SERIA DRYBAT 0826865	

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak tylny cz L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Zderzak tylny cz L - Inne 2



Fot. 42

Reling L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

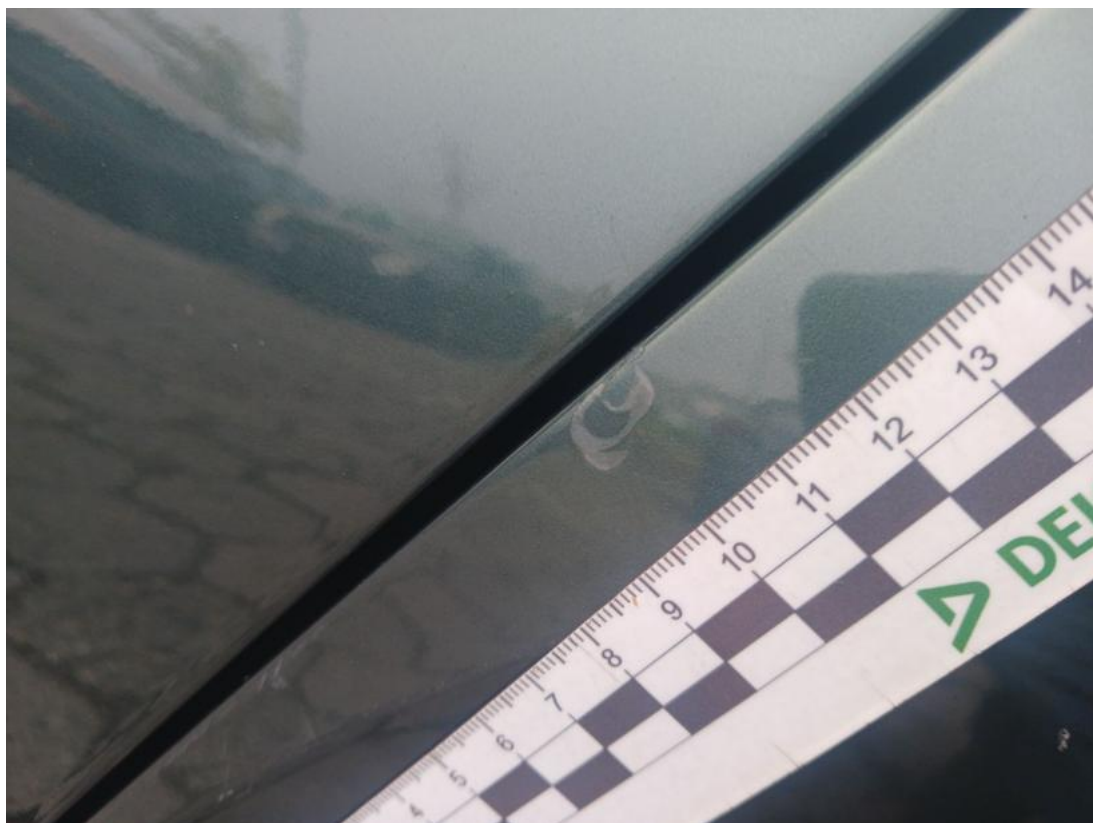

Fot. 43

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Fot. 44

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46


Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przed L - Inne 1

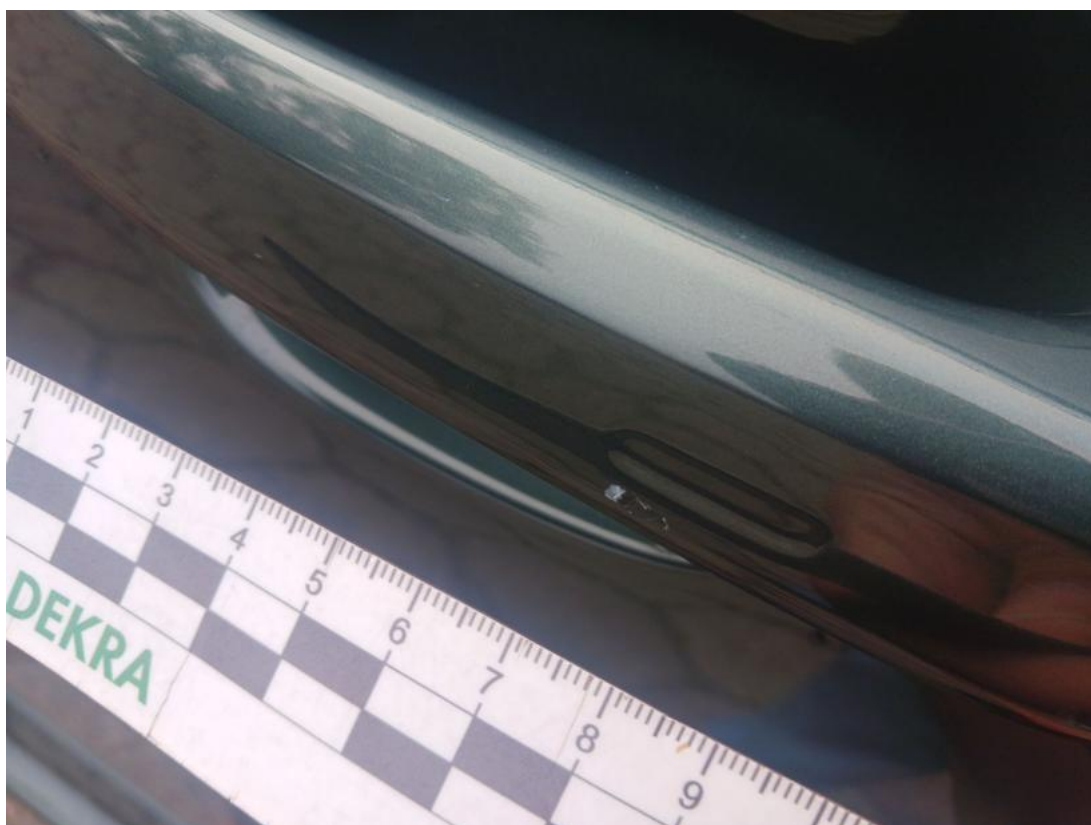

Fot. 48

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Kanapa tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2