

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216906/10/25-11401	Data raportu	27-10-2025
Rzeczoznawcy	Maciej Gruszczyński mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	22-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/77967/25/10/10	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZCFC135D8H5172176
Marka, model	IVECO Daily 35S18 Euro 6 29...
Typ, wersja	Daily 35S18
Numer rejestracyjny	NO5038X
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2998 ccm/132 kW
Stan licznika	km
Data 1. rej./rok prod.	11-09-2017/2017
Data nast. bad. techn.	31-08-2023
Nadwozie	POD 2/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ESP9 (zawiera ABS, ASR, EBD, Hill Holder), Fotel kierowcy reg. mech. w 3 kierunkach, Lusterka wsteczne ogrzewane i sterowane elektrycznie, Poduszka powietrzna kierowcy, Siedzenie pasażera dwumiejscowe, Szyby atermiczne i przyciemniane, Szyby boczne sterowane elektrycznie, Wspomaganie układu kierowniczego, Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, Światła do jazdy dziennej, Pakiet BUSINESS PREMIUM, Kabina sypialna z ogrzewaniem postojowym, Zabudowa skrzyniowa z opończą, Zawieszenie tylne na dod. poduszkach, Winda hydrauliczna BAR

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BERLINER, AGIS LT	235/65 16 115113R	5,0 mm
	lewe	BERLINER, AGIS LT	235/65 16 115113R	5,0 mm
tylna	prawe	ECOOPONY, AG1S-ALP	235/65 16 115113R	5,0 mm
	lewe	BERLINER, AGIS LT	235/65 16 115113R	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia	pęknięcie	WY	4.1
2	Kpl. kleju szyby czołowej		WY	
3	Ośłona przednia	połamana(y)	WY	0.3
4	Zderzak przedni	połamana(y)	WY	1.9
5	Izolacja pokrywy kom. silnika	rozerwanie	WY	1
6	Tapicerka ściany T		WY	1.2
7	Kierunkowskaz przedni L	pęknięcie	WY	0.5
8	Lusterko L	niekompletne, pęknięte szkło	WY	0.2
9	Ośłona dol. deski rozdz. L	brak	WY	0.2
10	Ośłona słupka A L	nawiercony(e) otwór/otwory	WY	0.2
11	Napis model L	niekompletny	WY	0.2
12	Tapicerka siedziska fotela L	rozerwanie	WY	
13	Przedłużenie atrapy P R	pęknięcie	WY	0.3
14	Końcówka kraty czołowej R	zarysowanie, ubytki materiału	WY	0.3
15	Pokrywa zderzaka P R	brak	WY	0.1
16	Kierunkowskaz przedni R	zarysowanie, pęknięcie	WY	0.5
17	Pokrywa komory silnika	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1.2
18	Błotnik przód R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
19	Drzwi przednie R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
20	Zderzak tylny R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1

21	Reflektor przedni R	zarysowanie		
----	---------------------	-------------	--	--

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 18

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

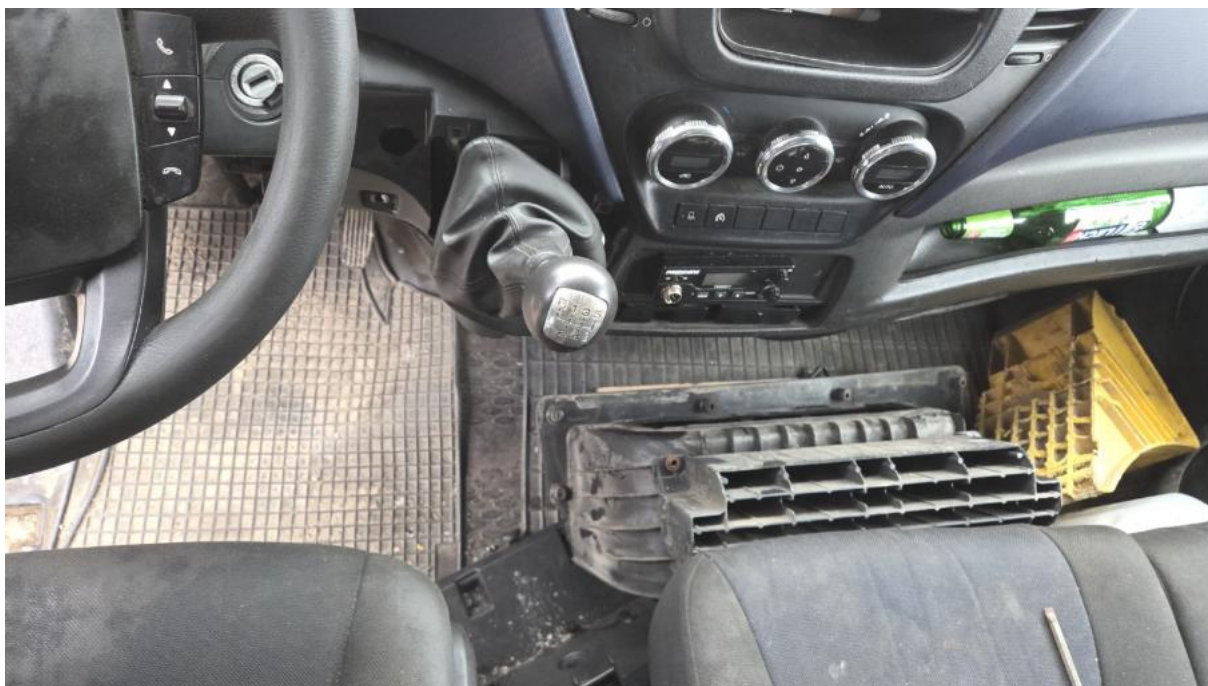

Fot. 19

Tunel środkowy



Fot. 20

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica z lewej strony



Fot. 22

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Bagażnik



Fot. 24
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu tył



Fot. 26

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Zdjęcie do protokołu



Fot. 28

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Zdjęcie do protokołu



Fot. 30

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

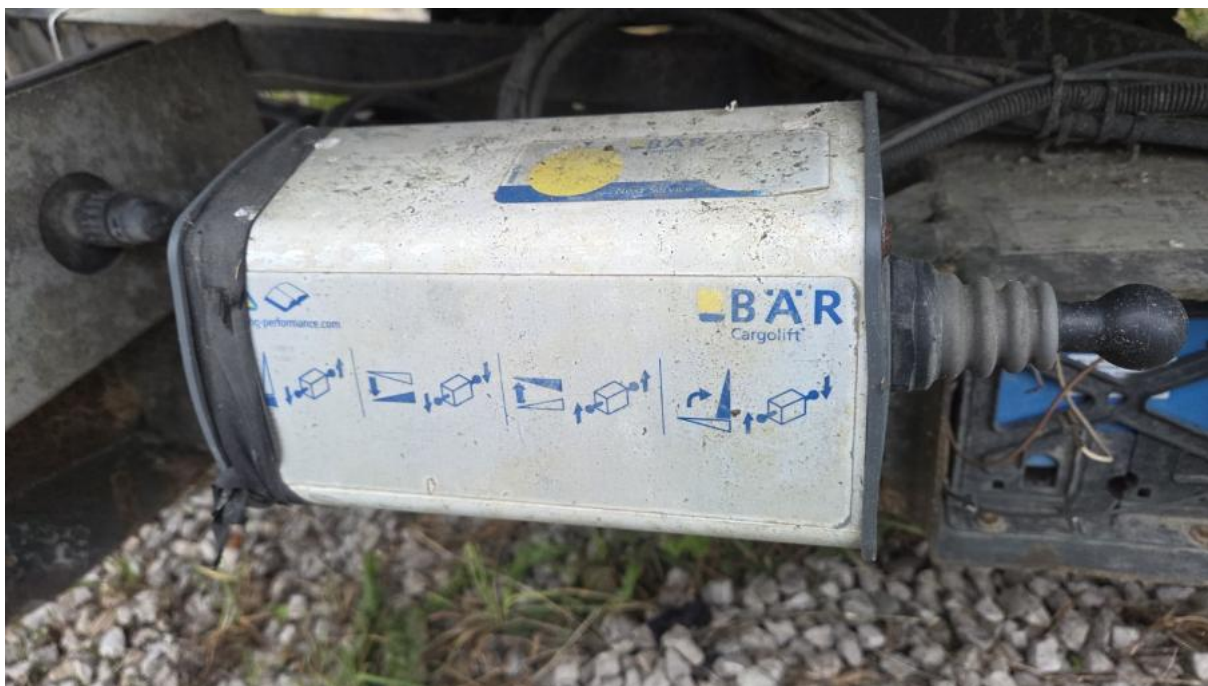

Fot. 31

Zdjęcie do protokołu



Fot. 32

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu

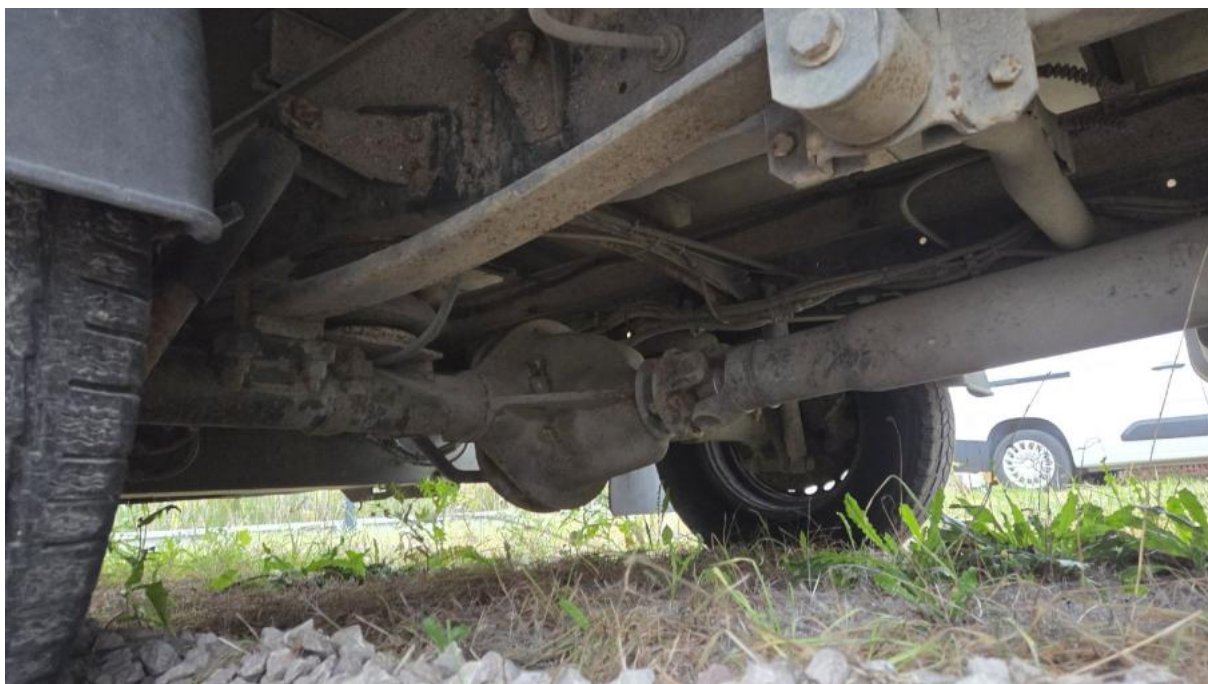

Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zdjęcie do protokołu



Fot. 46

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zdjęcie do protokołu



Fot. 48

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zdjęcie do protokołu



Fot. 50

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Emblemat - Inne 1



Fot. 52

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 56

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 58

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 60

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak() - Pęknięcie/rozerwanie 3



Fot. 62


Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik przedni P - Inne 1

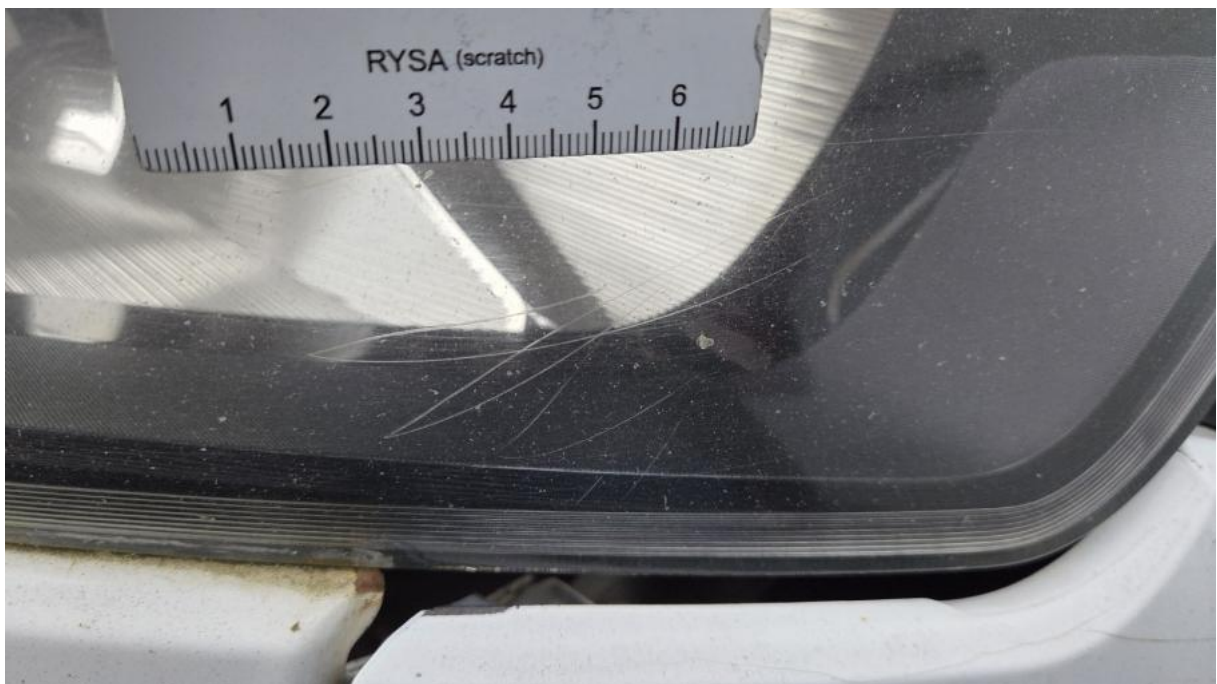

Fot. 64

Reflektor P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Lampa tylna zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Oświetlenie tablicy rej. tyl. - komplet - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 68

Zderzak tylny cz P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Lampa tylna zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 70

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Obudowa lusterka zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 72

Deska rozdzielcza - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Mieszek dźwigni zmiany biegów - Inne 1



Fot. 74

Pokrywa schowka deski rozdzielczej - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 76

Podsufitka - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Wykładzina podłogi - Inne 1



Fot. 78

Podłoga - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Ściana prawa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 80

Ściana prawa - Wgniecenie/odkształcenie 1