

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

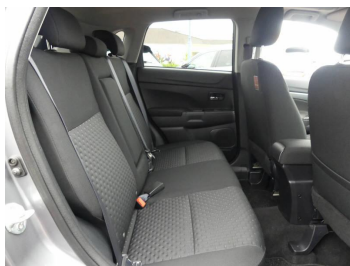
Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

424050

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Mitsubishi**
Typ: **ASX**
Fahrgestellnummer: **JMBXJGA6WBZ424050**
Erstzulassung: **07.04.2011**
Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 6 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU5**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **142.603 km**
Kraftstoffart: **Diesel**
Farbe: **PLATINUM-GRAU (M)**
Leistung: **110 kW / 150 PS**
Hubraum: **1798 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **1**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

424050

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	6 Lautsprecher
2	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
3	Dachreling
4	Elektr. Bremskraftverteilung
5	Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
6	Kopf-Airbag-System vorn
7	LM-Felgen
8	Nebelscheinwerfer
9	Servolenkung
10	Türgriffe außen Wagenfarbe
11	Vorbereitung Navigationssystem
12	Zeituhr (digital)
13	Außenspiegel anklappbar
14	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
15	Außenspiegel Wagenfarbe
16	Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
17	Heckleuchten LED
18	Knieairbag
19	Regen-/Lichtsensor
20	Verglasung hinten abgedunkelt
21	Antriebsart: Frontantrieb
22	Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
23	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
24	Getriebe 6-Gang
25	Mittelarmlehne vorn
26	Tagfahrlicht
27	Wegfahrsperre
28	Wärmeschutzverglasung getönt
29	AUX-IN-Anschluss (iPod / MP3-Player)
30	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
31	Karosserie: 5-türig

Nr.	Bezeichnung
32	Kopfstützen verstellbar
33	Bordcomputer
34	Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
35	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
36	Klimaautomatik
37	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
38	Seitenairbag vorn
39	Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
40	Kopf-Airbag-System hinten
41	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
42	Motor 1,8 Ltr. - 110 kW DI-D KAT
43	Rückfahrkamera
44	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
45	Start/Stop-Anlage (ASG)
46	Anti-Blockier-System (ABS)
47	Chrom-Paket
48	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
49	Freisprecheinrichtung Bluetooth
50	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
51	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
52	Türgriffe innen verchromt
53	USB-/Audio-Schnittstelle
54	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
55	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
56	Leuchtweitenregelung
57	Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
58	Radstand 2670 mm
59	Rußpartikelfilter
60	Rücksitzbank geteilt
61	Sitz vorn links höhenverstellbar
62	Xenon-Scheinwerfer
63	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja: ☒ nein: ☐

Servicenachweis

Fahrgestellnummer JMBXJGA6WBZ424050
Fahrzeugtyp: Mitsubishi ASX 110 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	10.04.2025	136971

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

424050

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Servicenachweis vorhanden

ja: ☒ nein: ☐Servicenachweis

Fahrgestellnummer JMBXJGA6WBZ424050

Fahrzeugtyp: Mitsubishi ASX 110 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	10.04.2025	136971

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 04/26☒ fahrbereit☐ nicht fahrbereit☐ rollfähig☐ nicht rollfähig (immobil)☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓

Motor startet eigenständig
- ✓

Motor funktionsfähig
- ✓

Getriebe funktionsfähig
- ✓

Lichtanlage funktionsfähig
- ✓

Fensterheber funktionsfähig
- ✓

Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓

Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓

Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☒ nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Stoßfänger hinten Lackunterschied

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Tür vorne links	1, 2, 3	leichte Kratzer	
2	Fondseite rechts	4, 5	Kratzer	
3	Stoßfänger(Kunststoff) hinten	6, 7, 8	Kratzer	
4	Stoßfänger hinten	9, 10	Kratzer	
5	Heckklappe	11, 12, 13	Kratzer	
6	Tür hinten links	14, 15	Delle	
7	Kotflügel vorne links	16, 17, 18	Kratzer	
8	Frontscheibe	19, 20, 21	Steinschlag	
9	Motorhaube	22, 23, 24, 25,	Steinschläge	

Besichtigungsort
Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber
Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 29.10.2025
Auftragsnummer: 424050



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
		26		
10	Kotflügel vorne rechts	27, 28, 29	Kratzer	
11	Außenspiegelkappe rechts	30, 31	Kratzer	
12	Tür vorne rechts	32, 33, 34, 35	Kratzer	
13	Tür hinten rechts	36, 37, 38	Kratzer	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/60 R17 100V	Goodyear	7
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/60 R17 100V	Goodyear	7
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/60 R17 100V	Goodyear	7
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	215/60 R17 100V	Goodyear	7



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

424050

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

424050

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

424050

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

424050

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür innen



Bild 2: Fahrertür in Richtung Lenkrad

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

424050

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)

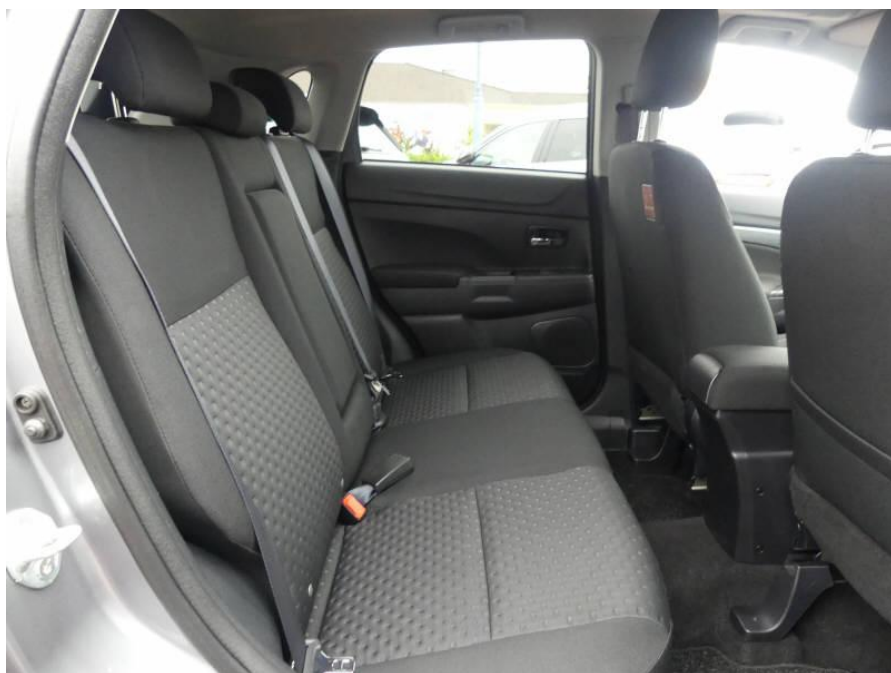


Bild 4: Innenraum hi. von re.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

424050

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

424050

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

424050

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

424050

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

424050

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

424050

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

424050

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

424050

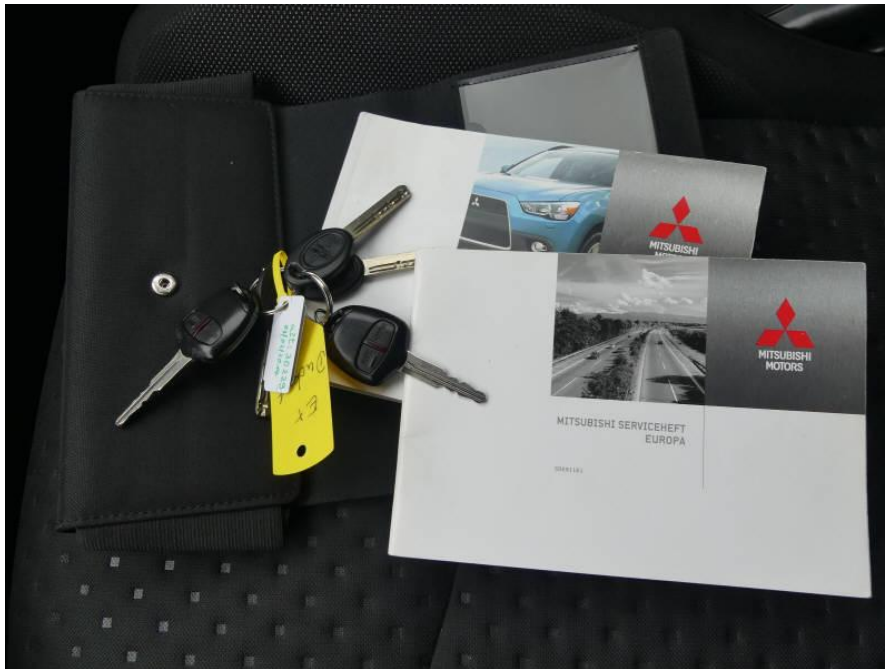
TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

424050

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Teil I	07.04.2011	7107	ACZ00014X	2	1	110/4000	200
M1	AC	4295	1770	1625	1495		
JMBXJGA6WBZ424050	7						
MITSUBISHI							
GAO							
GA711							
AAAAA6A5AAAC							
Mitsubishi ASX							
MITSUBISHI (J)							
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.							
Kombilimousine							
715/2007*692/2008A							
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I							
DIESEL							
0002	35A0	1798					
F.1/F.2:2130 b.Anhängebetrieb*7.2/8.2:1090 b.Anhängebe							
trieb*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*							

Bild 5: Zulassungsbescheinigung

WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG			WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG		
1. Wartung Datum: 06.04.11 km: 14735 6015 Autohaus Stempel und Unterschrift des Servicepartners	2. Wartung Datum: 22.06.11 km: 23209 6015 Autohaus Stempel und Unterschrift des Servicepartners	3. Wartung Datum: 21.07.11 km: 28129 6015 Autohaus Stempel und Unterschrift des Servicepartners	7. Wartung Datum: 06.04.12 km: 37365 6015 Autohaus Stempel und Unterschrift des Servicepartners	8. Wartung Datum: 06.07.12 km: 41641 6015 Autohaus Stempel und Unterschrift des Servicepartners	9. Wartung Datum: 07.08.12 km: 43241 6015 Autohaus Stempel und Unterschrift des Servicepartners
4. Wartung Datum: 06.05.12 km: 3910 6015 Autohaus Stempel und Unterschrift des Servicepartners	5. Wartung Datum: 10.04.12 km: 52776 6015 Autohaus Stempel und Unterschrift des Servicepartners	6. Wartung Datum: 03.06.12 km: 60626 6015 Autohaus Stempel und Unterschrift des Servicepartners	10. Wartung Datum: 11.04.12 km: 101941 6015 Autohaus Stempel und Unterschrift des Servicepartners	11. Wartung Datum: 06.04.13 km: 110337 6015 Autohaus Stempel und Unterschrift des Servicepartners	12. Wartung Datum: 06.04.13 km: 117563 6015 Autohaus Stempel und Unterschrift des Servicepartners

Bild 6: Serviceheft

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

424050

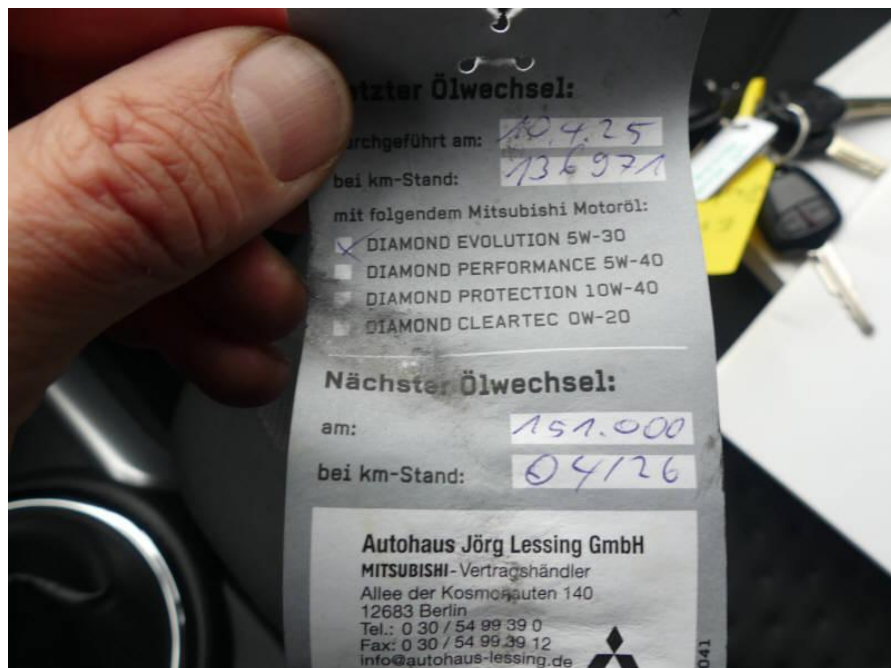
TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Servicezettel

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Tür vorne links leichte Kratzer



Bild 2: Karosserie / Tür vorne links leichte Kratzer



Bild 3: Karosserie / Tür vorne links leichte Kratzer



Bild 4: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer



Bild 5: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer



Bild 6: Karosserie / Stoßfänger(Kunststoff) hinten Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 29.10.2025
Auftragsnummer: 424050

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Karosserie / Stoßfänger(Kunststoff) hinten Kratzer



Bild 8: Karosserie / Stoßfänger(Kunststoff) hinten Kratzer



Bild 9: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 10: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 11: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 12: Karosserie / Heckklappe Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

424050

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****Bild 13: Karosserie / Heckklappe Kratzer****Bild 14: Karosserie / Tür hinten links Delle****Bild 15: Karosserie / Tür hinten links Delle****Bild 16: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer****Bild 17: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer****Bild 18: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG

Feldstr. 6

16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.

SLL Automotive Group GmbH

Erika-Mann-Str. 63

80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

424050

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag



Bild 20: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag

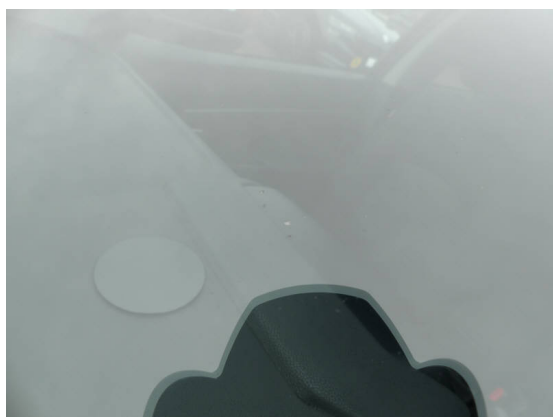


Bild 21: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag



Bild 22: Karosserie / Motorhaube Steinschläge

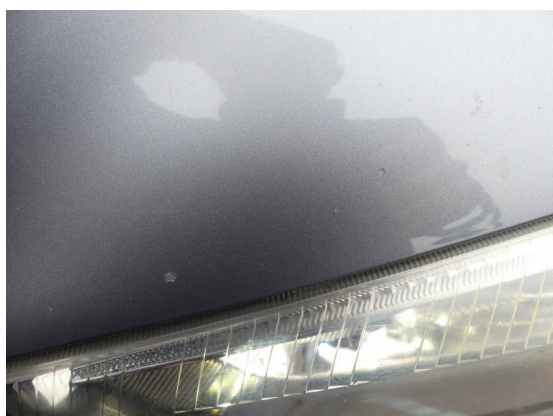


Bild 23: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 24: Karosserie / Motorhaube Steinschläge

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

424050

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 25: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 26: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 27: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Kratzer



Bild 28: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Kratzer



Bild 29: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Kratzer



Bild 30: Karosserie / Außenspiegelkappe rechts Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

424050

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 31: Karosserie / Außenspiegelkappe rechts
Kratzer



Bild 32: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 33: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 34: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 35: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 36: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

29.10.2025

Auftragsnummer:

424050

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 37: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 38: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer