

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	409566/10/25-9573	Data raportu	09-10-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	09-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/76090/25/10/06	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VZM6EF4J1071957
Marka, model	OPEL Insignia B Grand Sport ...
Typ, wersja	Insignia 1.6 CDTI Enjoy S&S
Numer rejestracyjny	WD2397H
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/100 kW
Stan licznika	252 202 km
Data 1. rej./rok prod.	18-01-2018/2017
Data nast. bad. techn.	01-03-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy
Skrzynia biegów	metalizowany
	manualna



Wposażenie pojazdu

Antena radiowa w tylnej szybie, Automatyczny włącznik świateł drogowych, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Bezkluczykowe uruchomienie silnika (składowa ATH), Czujnik deszczu, Czujnik wilgotności, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP - program stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby, tył, Felgi strukturalne 17 z kołpakiem 5-ramiennym z oponami 225/55, Filtr przeciwpyłkowy z wkładem węglowym, Gniazdo USB w podłokietniku do przesyłania danych i ładowania, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kierownica skórzana, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Lakier uni, Lampy tylne LED, Lane Keep Assist, Listwa czarna matowa w lini dachu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia składane ręcznie, Lusterka w osłonie przeciwsłobecznej bez podświetlenia, Lusterko wsteczne światłoczułe, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Oparcie składane jednym ruchem, Ostrzeg. przed kolizją, auto. hamowanie, wykryw. pieszych, utrzym. pasa - pakiet Asystent Kierowcy 1, Oświetlenie wnętrza typu ambient, Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe, Podłokietnik centralny z tyłu, Reflektory przednie halogenowe, Sterowanie radiem z kierownicy, System Opel OnStar, System Start&Stop, System monitorujący ciśnienie w oponach, System multimedialny R4.0 (wyśw 7 cal, Bluetooth, audio-streaming, wyświetlacz i vid, 7 głośników), System wykrywania pieszych z przodu, System świateł drogowych zapobiegający oślepieniu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe, Tapicerka materiałowa Aida, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane, dzielone 40/60, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zagłówek tylny, środkowy, Zestaw Dobry Widoczności, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Alarm, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Enjoy Plus, Pakiet Zimowy (kod: LPJS), Wycieraczka szyby tylnej

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, ICE ZERO	225/55 17 101T	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, ICE ZERO	225/55 17 101T	5,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, ICE ZERO	225/55 17 101T	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, ICE ZERO	225/55 17 101T	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 500

W zakresie do 1000 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
2	Pokrywa przednia	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Dach	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
4	Próg R	wgniecenie/odkształcenie	NA	2
5	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
6	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
7	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
8	Poszycie drzwi przednich R	rysa/odprysk		
9	Oslona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
10	Poszycie drzwi tylnych R	rysa/odprysk		
11	Próg L	rysa/odprysk		
12	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie		
13	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie		
14	Dywaniki podłogi komplet	zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny

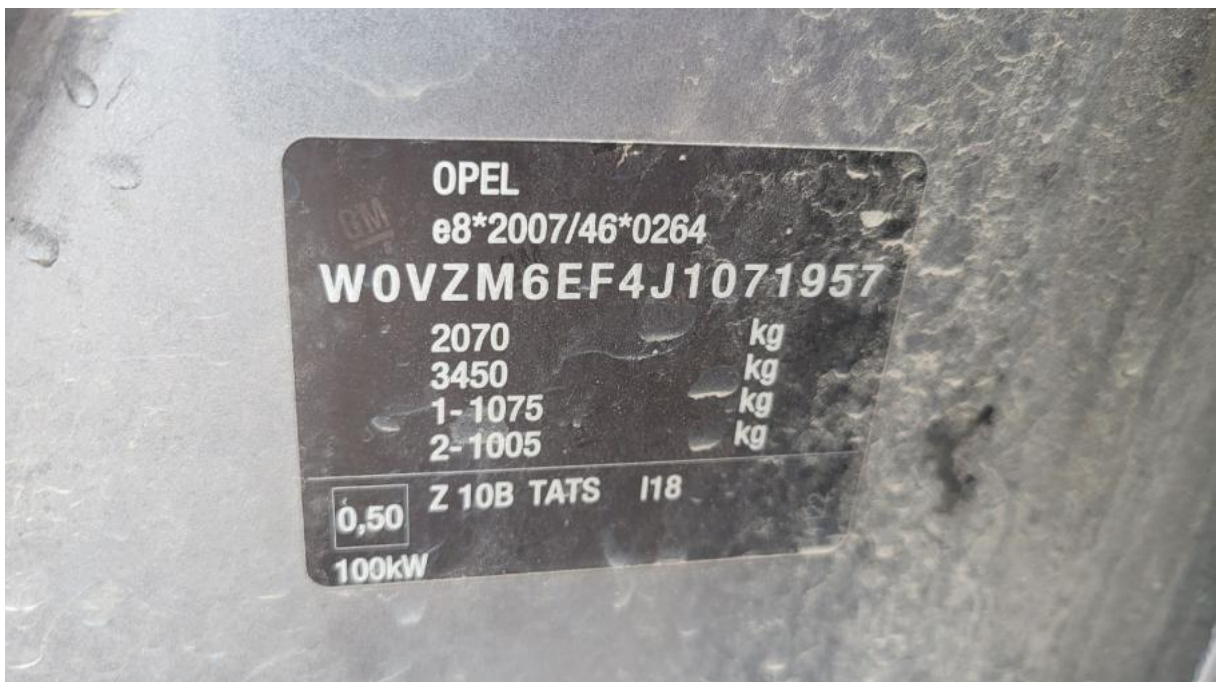

Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

A close-up, low-angle photograph showing the underside of a vehicle. The image captures the chassis, suspension components, and a large, curved exhaust pipe. The vehicle is parked on a paved surface, and some debris is visible on the ground. The lighting is bright, highlighting the metallic surfaces and the structural details of the undercarriage.

[illegible]


strona 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze

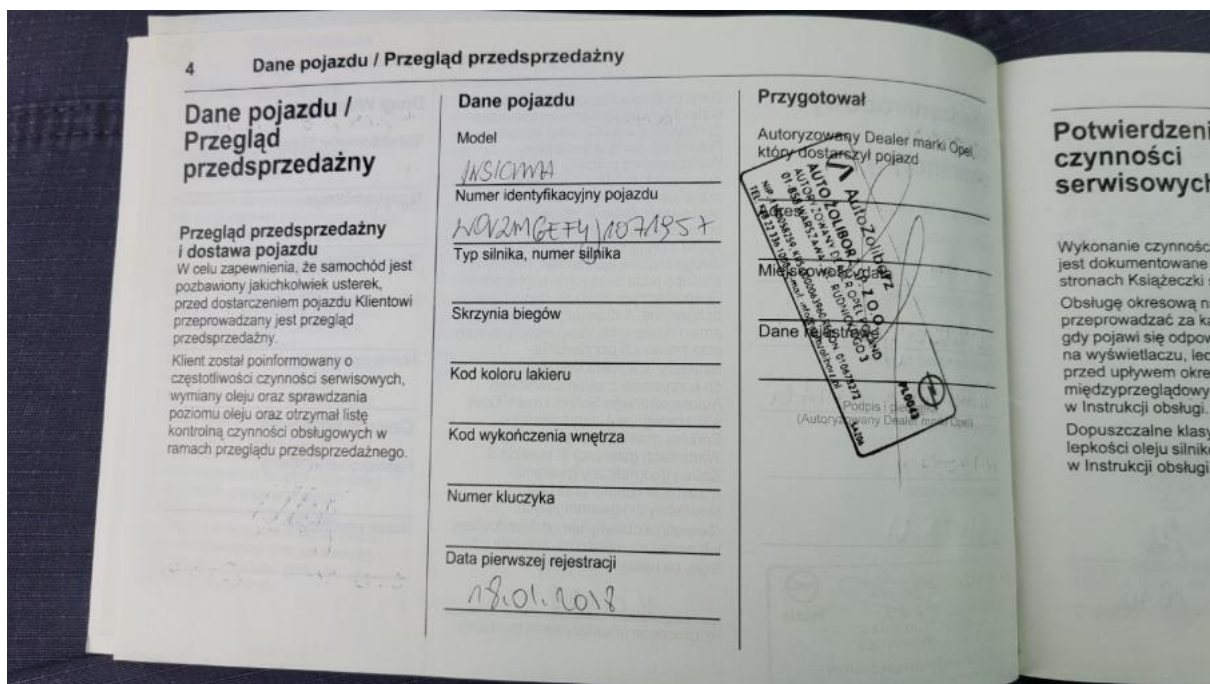

Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

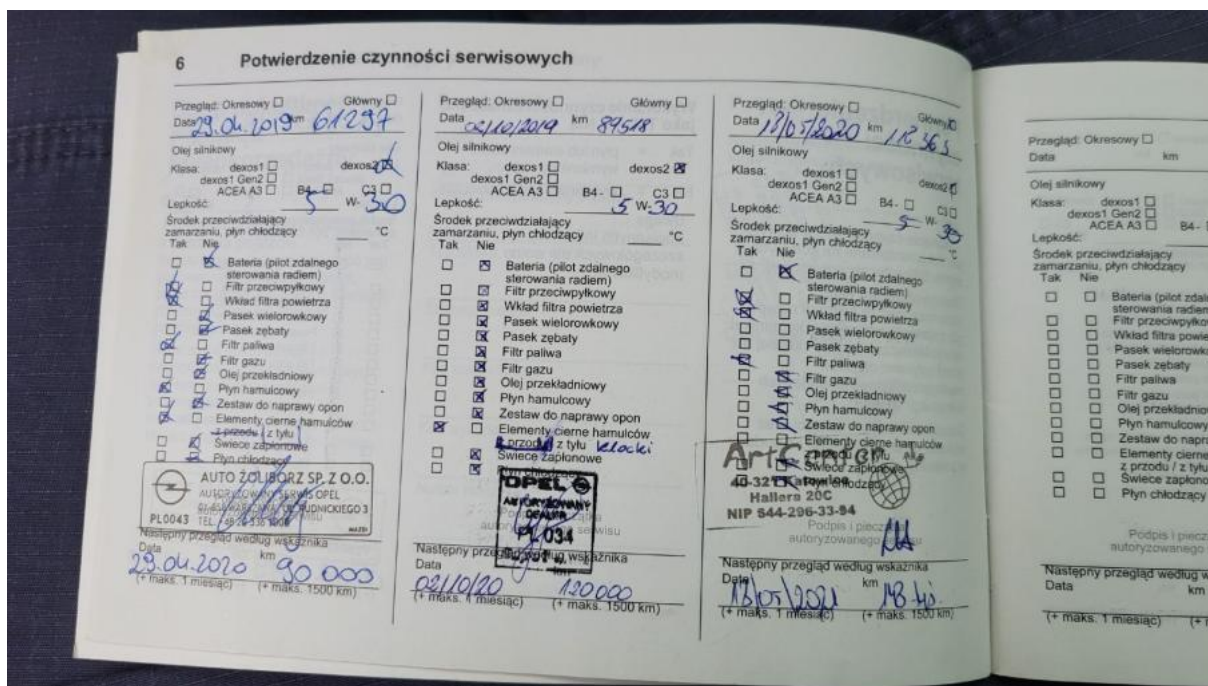

Fot. 11

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 32
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

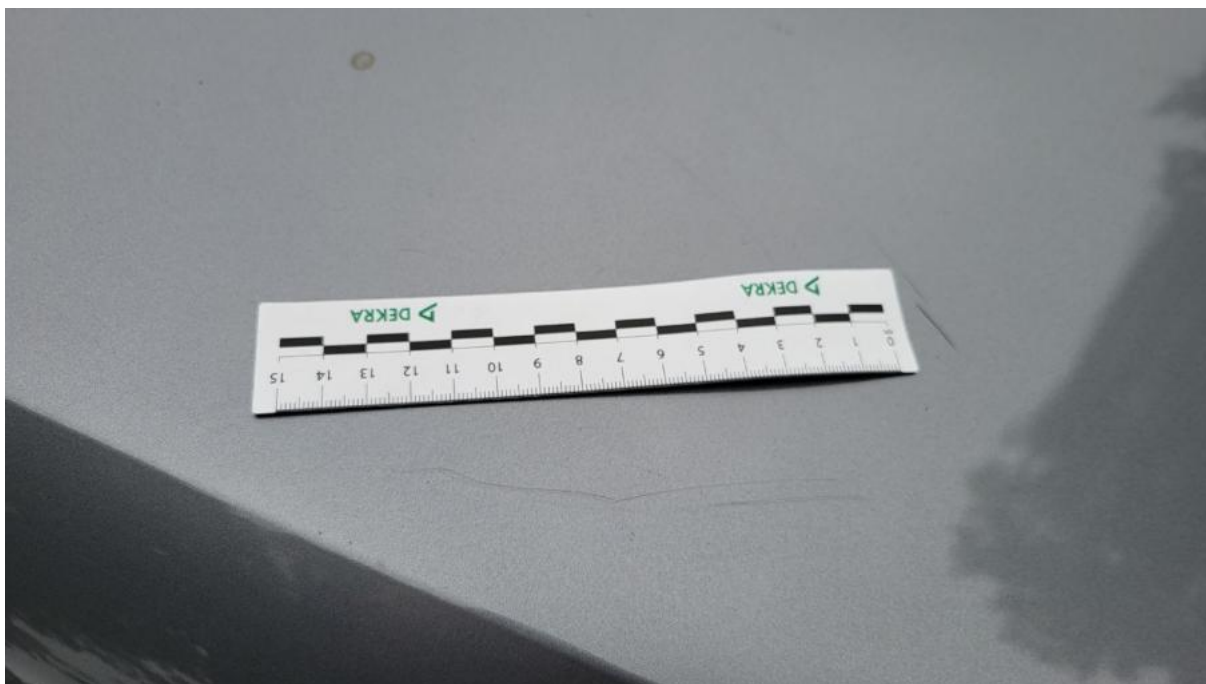

Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

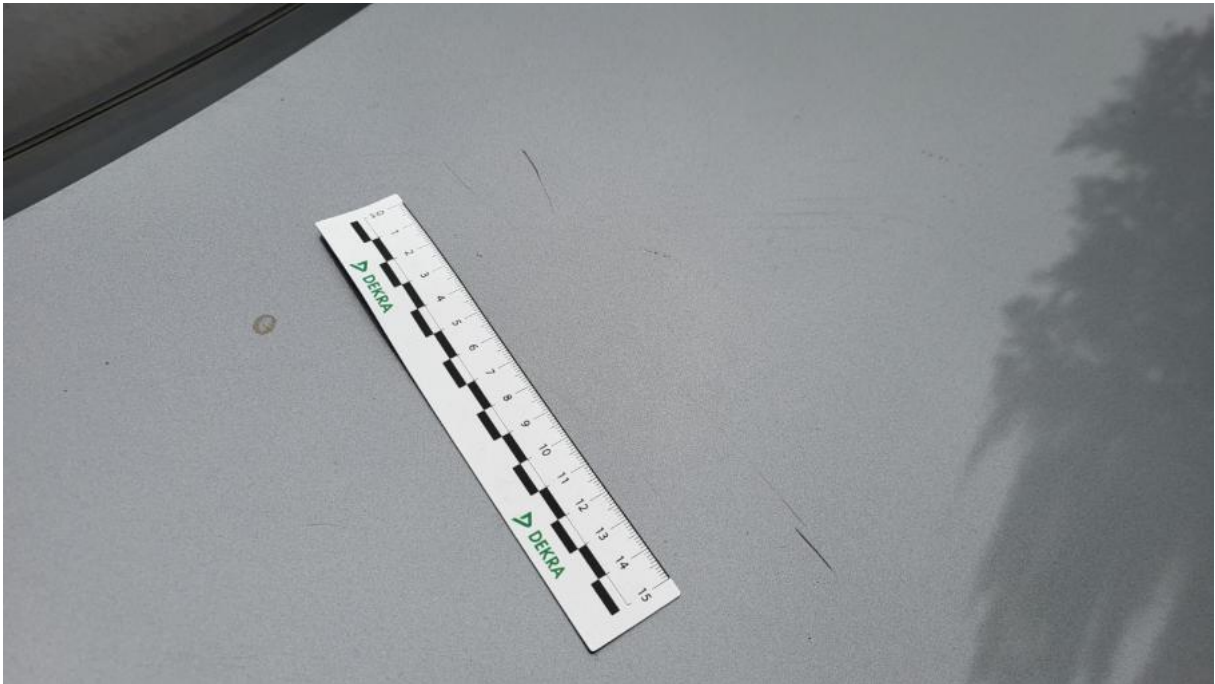

Fot. 35

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 36

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 44

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

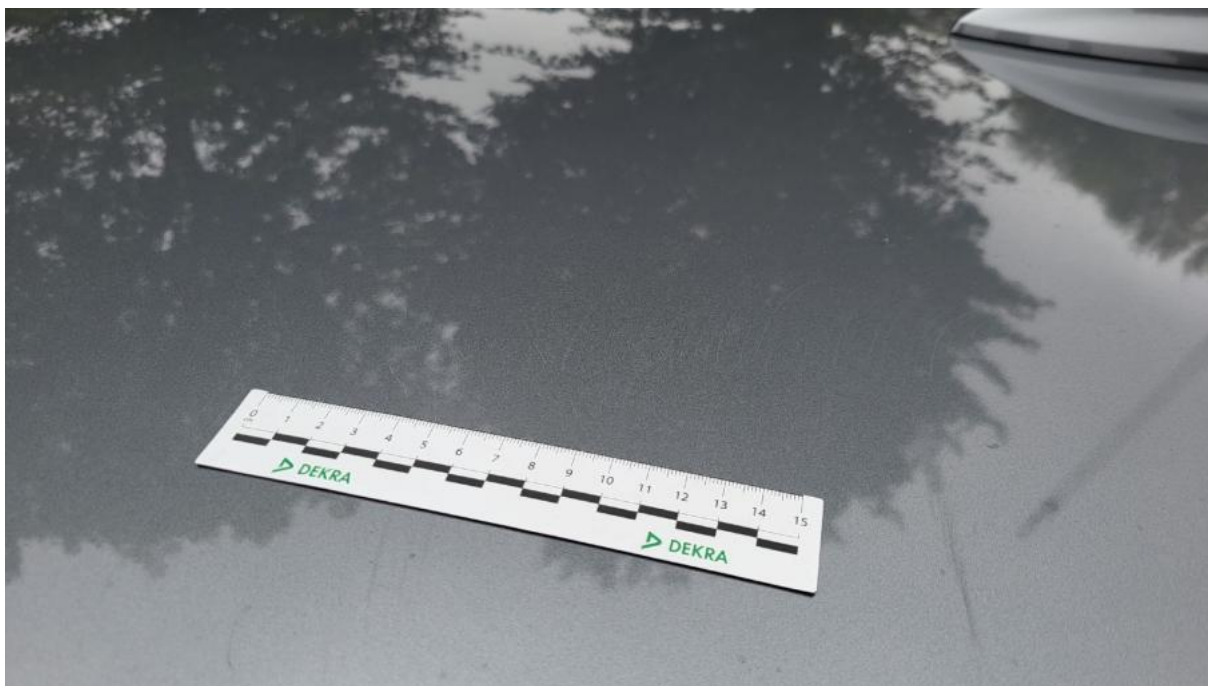

Fot. 49

Dach - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52


Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Fotel prz. lew. - Inne 1

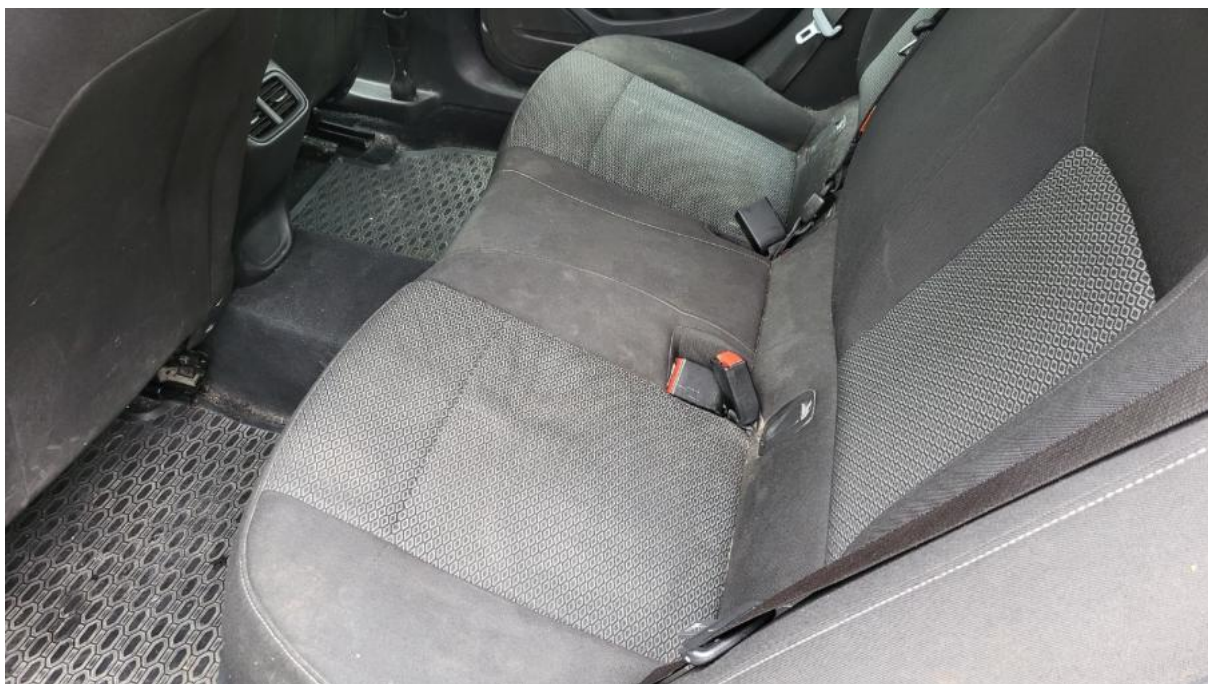

Fot. 54

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Wykładzina podłogi - Inne 1