

Fahrzeuginformationen		Fahrzeugdetails		Auftragsdaten	
Fahrgestell-Nr.	WF0EXTTRERC35721	Hersteller	Ford	Getriebe	
Kennzeichen	HH-VS8773	Car line		Gänge	
Laufleistung	41684 km	Series	Transit Custom	Hubraum	
Kraftstoffart		Model			
Sitze		Motor			
Türen		Karosserietyp			
Datum der Bewertung		Besichtigungsort			
13.08.25					


Fotoanlage						
						
						
	N/A					

[✓] = OK kein Schaden festgestellt		[!] = nicht OK/Auffälligkeit		[] = Keine Wertung	
Generell		Technik		Technik	
Anzahl Schlüssel	1	Motorschaden	[✓]	Unterboden beschädigt	[✓]
Fahrbereit:	[✓]	Motorgeräusche	[✓]	Kontrollleuchte Motor aus	[✓]
Rollfähig:	[✓]	Motor Ölverlust	[✓]	Klimaanlage	[✓]
Ladekabel Ele. FZG	[!]	Getriebe Geräusche	[✓]	Kupplung	[✓]
Service fällig	[✓]	Getriebe Ölverlust	[✓]	Innenraumgerüche	[✓]

Lackschichtdicke (µm)										
Kotflügel		Motorhaube	Tür vorne		Tür/ Schiebetür hinten		Seitenwand hinten		Heckklappe	Dach
links	rechts		links	rechts	links	rechts	links	rechts		
120	118	105	100	108	115	122	114	135	125	115

Reifen					Zweiter Radsatz (wenn vorhanden)				
Position	Art	Hersteller	Größe	Reifenprofil mm	Position	Art	Hersteller	Größe	Reifenprofil mm
VL:	Ganzjahr	Goodyear	235/65R16 115 S	7	ER 1:		N/V		
VR:	Ganzjahr	Goodyear	235/65R16 115 S	7	ER 2:		N/V		
HL	Ganzjahr	Goodyear	235/65R16 115 S	4	ER 3:		N/V		
HR	Ganzjahr	Goodyear	235/65R16 115 S	4	ER 4:		N/V		
S									

Beschreibung

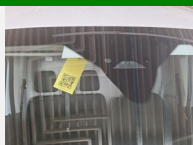

Bauteil: Windschutzscheibe
 Position: Vorne
 Beschreibung: Riss
 Intensität:
 Reparatur: Erneuern
 methode:




Bauteil: Motorhaube
 Position: Vorne
 Beschreibung: Steinschlag
 Intensität:
 Reparatur: Steinschlag reparieren
 methode:



Bauteil: Stoßstange vorne
 Position: Vorne
 Beschreibung: Kratzer
 Intensität:
 Reparatur:
 methode:



Bauteil: Außenspiegel
 Gehäuse - Links
 Position: Linke Seite
 Beschreibung: Kratzer
 Intensität:
 Reparatur: Erneuern
 methode:

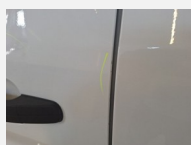

Bauteil: Tür (vorne)
 Position: Linke Seite
 Beschreibung: Kratzer
 Intensität:
 Reparatur: Smart repair
 methode:



Bauteil: Schweller (vorne)
 Position: Linke Seite
 Beschreibung: Sonstiges
 Intensität:
 Reparatur: Erneuern
 methode:




Bauteil: Türdichtung vorne links
Position: Linke Seite
Beschreibung: Riss
Intensität:
Reparatur methode: Erneuern




Bauteil: Stoßstange hinten
Position: Zurück
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur methode: Smart repair



Bauteil: Flügeltür links
Position: Zurück
Beschreibung: Delle
Intensität:
Reparatur methode: Reparaturteil

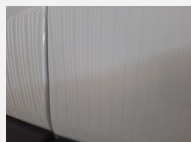

Bauteil: Flügeltür rechts
Position: Zurück
Beschreibung: Delle
Intensität:
Reparatur methode: Smart repair

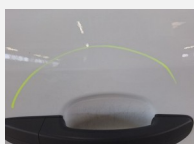




Bauteil: Lichteinheit
(rechts)
Position: Zurück
Beschreibung: Riss
Intensität:
Reparatur: Erneuern
methode:




Bauteil: D Säule
Position: Linke Seite
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur:
methode:

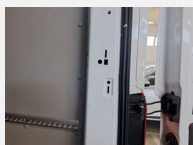

Bauteil: D Säule
Position: Rechte Seite
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur:
methode:



Bauteil: Heckblech
Position: Kofferraum
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur: Lackierung
methode:

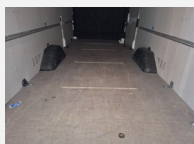

Bauteil: Bodenbelag hinten
Position: Rücksitze
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur: Reparaturteil
methode:



Bauteil: Schiebetüre
 Position: Rechte Seite
 Beschreibung: Delle
 Intensität:
 Reparatur: Anbauteil
 methode: reparieren




Bauteil: Türeinstieg Hinten
 - Rechts
 Position: Rechte Seite
 Beschreibung: Verformung
 Intensität:
 Reparatur: Anbauteil
 methode: reparieren



Bauteil: Schweller (hinten)
 Position: Rechte Seite
 Beschreibung: Kratzer
 Intensität:
 Reparatur:
 methode:



Bauteil: Trennwand
 Laderaum
 Position: Kofferraum
 Beschreibung: Kratzer
 Intensität:
 Reparatur: Erneuern
 methode:

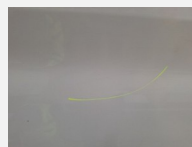

Bauteil: Tür (vorne)
 Position: Rechte Seite
 Beschreibung: Kratzer
 Intensität:
 Reparatur:
 methode:



