

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	07591/10/25-15201	Data raportu	10-10-2025
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	01-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/72272/25/09/24	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBAG7NE3G0201494
Marka, model	SKODA Octavia III 13-17
Typ, wersja	Octavia 1.6 TDI Ambition
Numer rejestracyjny	EL214WP
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/81 kW
Stan licznika	194 871 km
Data 1. rej./rok prod.	31-03-2016/2016
Data nast. bad. techn.	21-03-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ACS - system pokolizyjny, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Cztery dodatkowe głośniki z tyłu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESP - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 16 ILIAS z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Immobilizer, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio) z małym pakietem skózanym, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszek na kamizelkę odbłaskową pod fotelem kierowcy, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna Climatic, Komputer pokładowy, Konsola centralna ze schowkiem (zamykanym), Lakier uni, Lampki do czytania - przód/tył, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie bagażnika, Podpowiedź zmiany biegu, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Radio Skoda Auto Swing CD/MP3 z MDI, gniazdo SD, MIB, Schowek na okulary, System Start-Stop, Szyby barwione, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy, Tapicerka materiałowa, Tylny podłokietnik ze schowkiem, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyłącznik poduszki powietrznej, Wyświetlacz Maxi-DOT, XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zamek centralny z pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe, Lakier metalik, Pakiet amazing, System nawigacji satelitarnej Amundsen z mapą Europy (ekran 6,5, Bluetooth, gniazda SD/USB/AUX), Światła przeciwmgielne Black z funkcją doświetlania zakrętów

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP 9+	205/55 R16 91H	7,8 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP 9+	205/55 R16 91H	7,2 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, ULTRA GRIP 9+	205/55 R16 91H	6,7 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRA GRIP 9+	205/55 R16 91H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg prawy	150 - 200
2	Drzwi przednie lewe	150 - 200

W zakresie do 300 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Drzwi przednie prawe	200 - 300
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	200 - 300

W zakresie do 500 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Czujnik odstepu przedni, boczny wew. R	wgniecenie	WY	1.3
2	Błotnik przedni R	wgniecenie	NA	2
3	Pokrywa przednia	odpryski lakieru	NA	
4	Słupki przed.(A) część zewn. L	odpryski lakieru, ślady korozji	NA	
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie	NA	1.2
6	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
7	Dach	wgniecenie		
8	Osłona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		
9	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowanie		
11	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
12	Błotnik tylny R	zarysowanie		
13	Pokrywa tylna	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

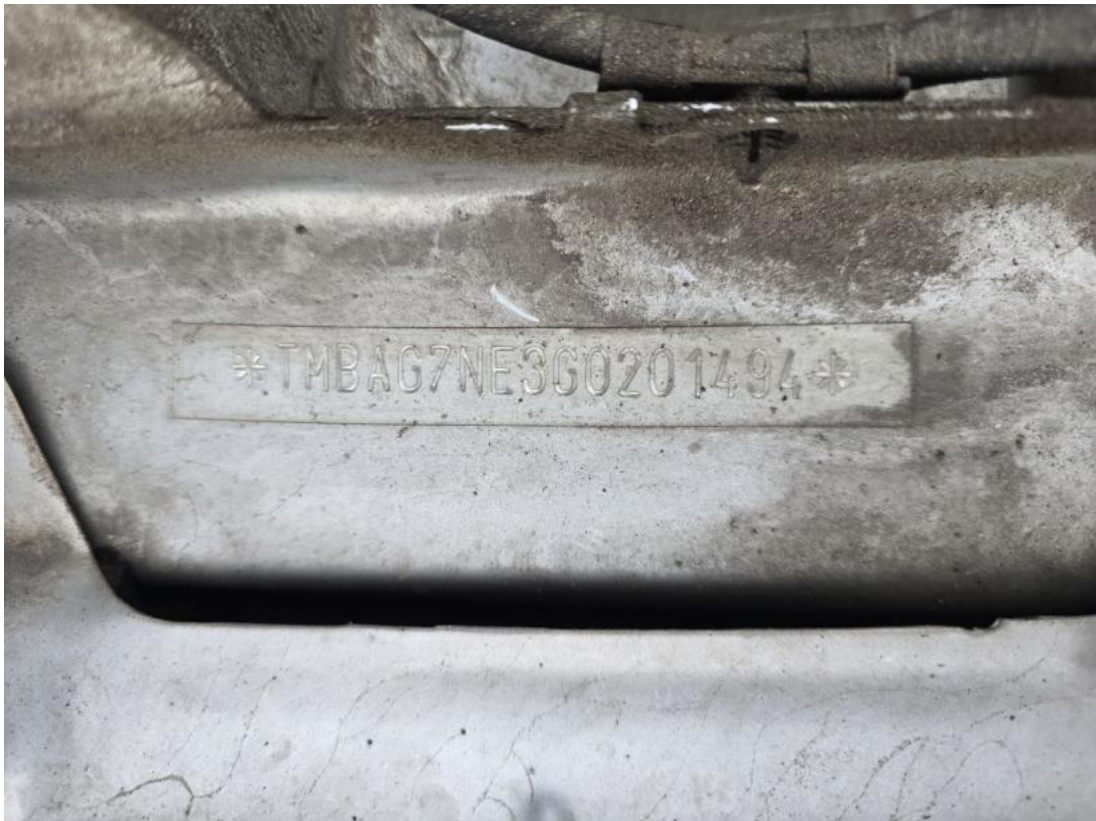

Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa


[illegible]

Dowód rej. Str. 1

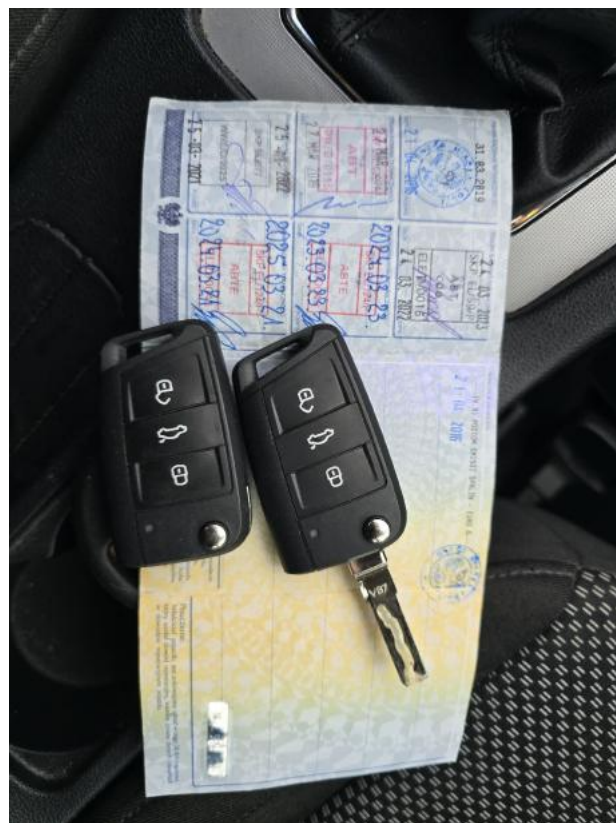


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

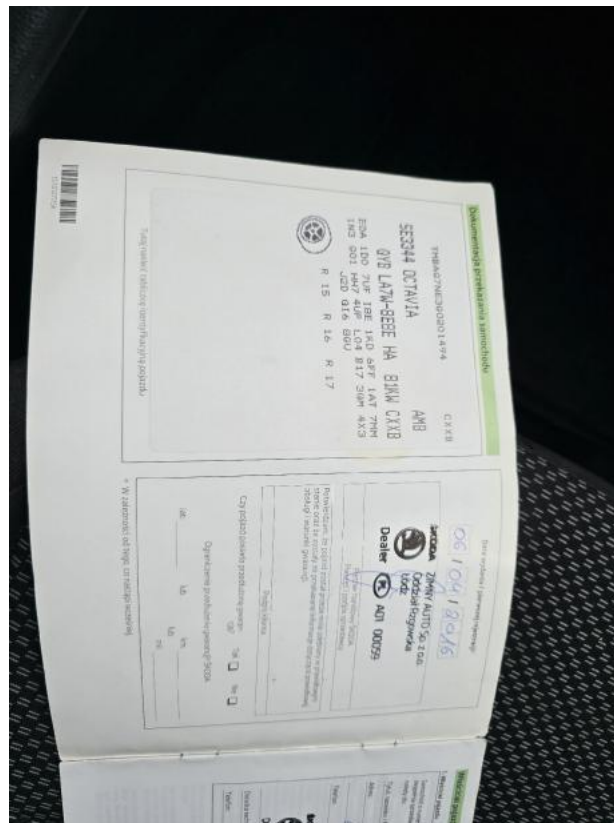

Fot. 35

Książka serwisowa – dane

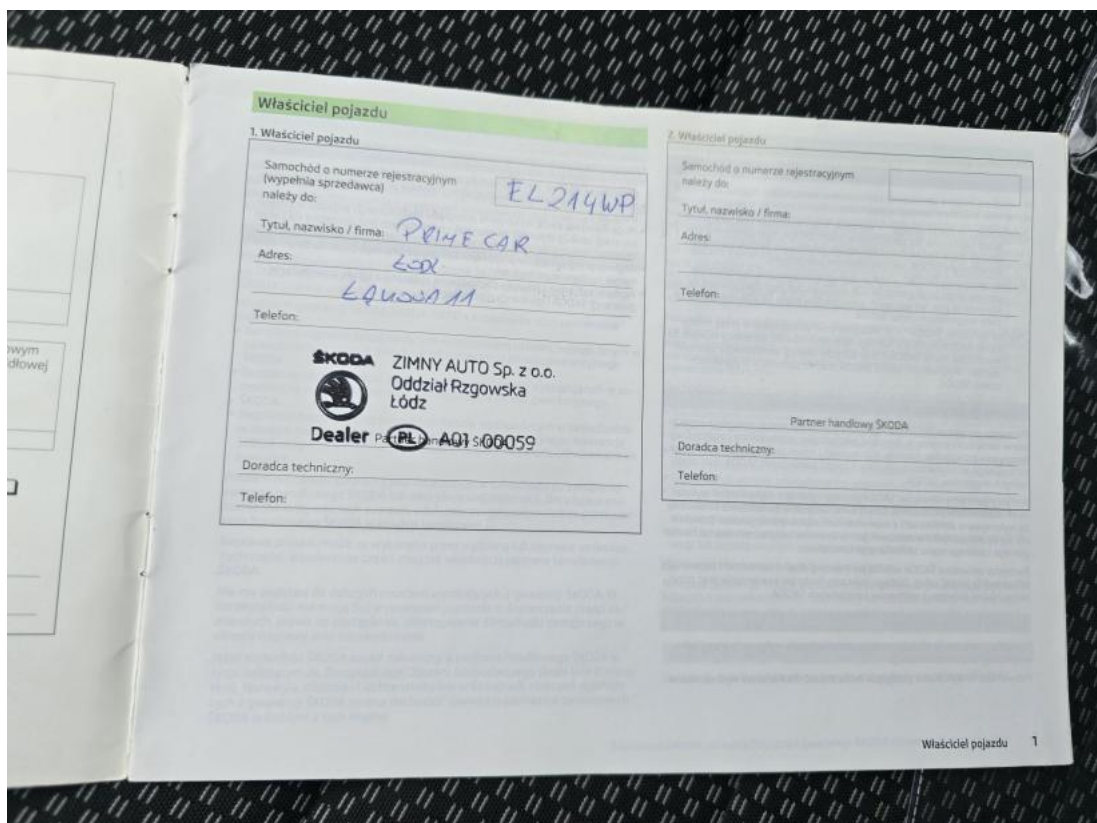

Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Instrukcje



Fot. 38
nawigacja

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
komunikat



Fot. 40
Czujniki parkowania przód - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 44


Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

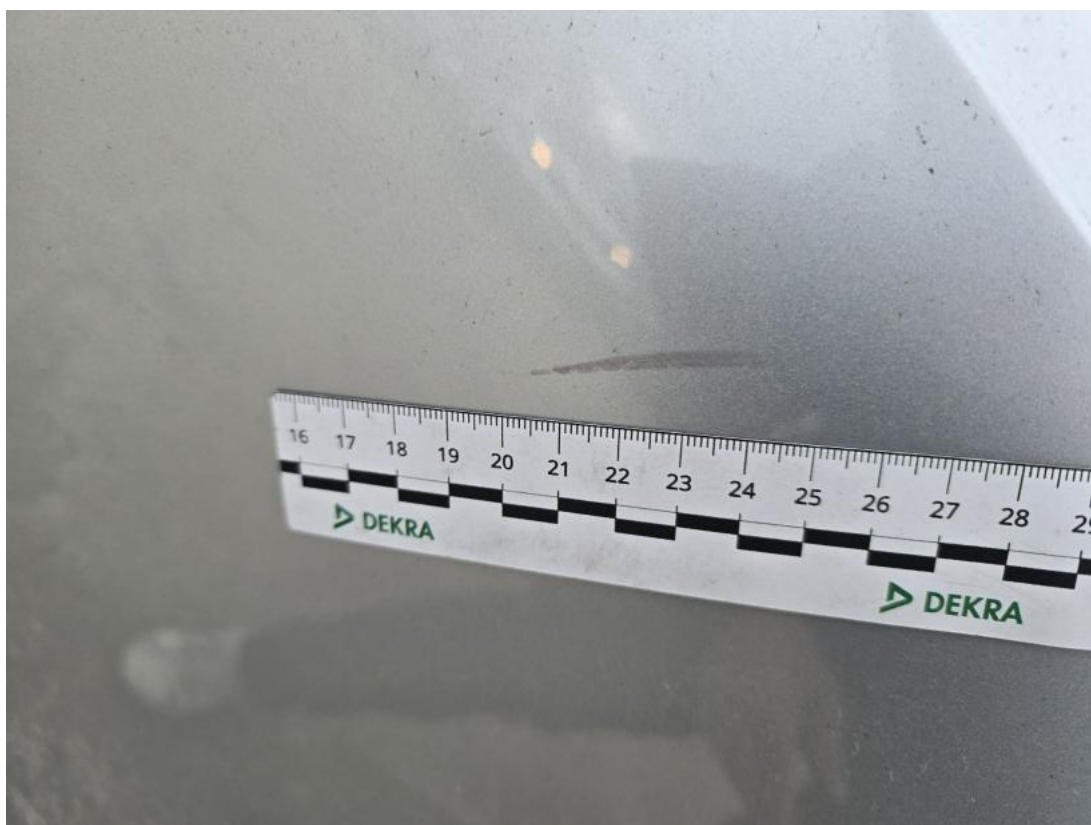

Fot. 46

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 52

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54


Rama dachu L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55


Rama dachu L() - Rysa/odprysk 3

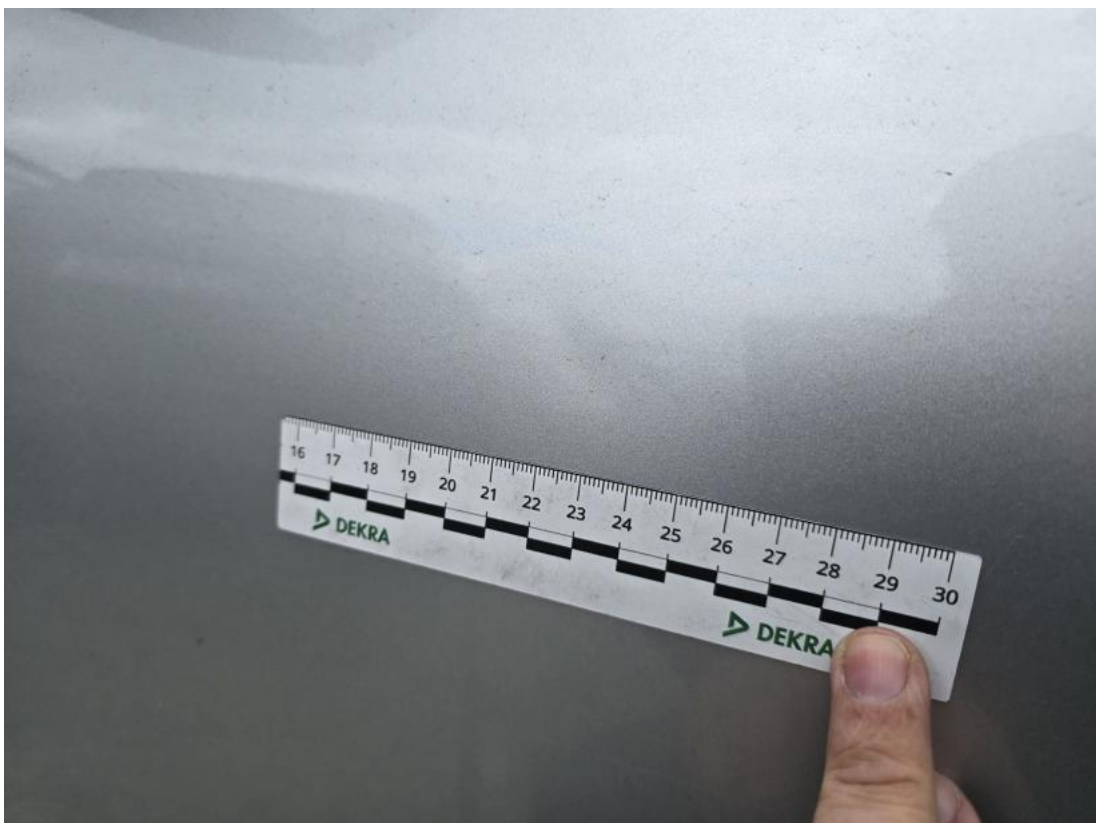

Fot. 56

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

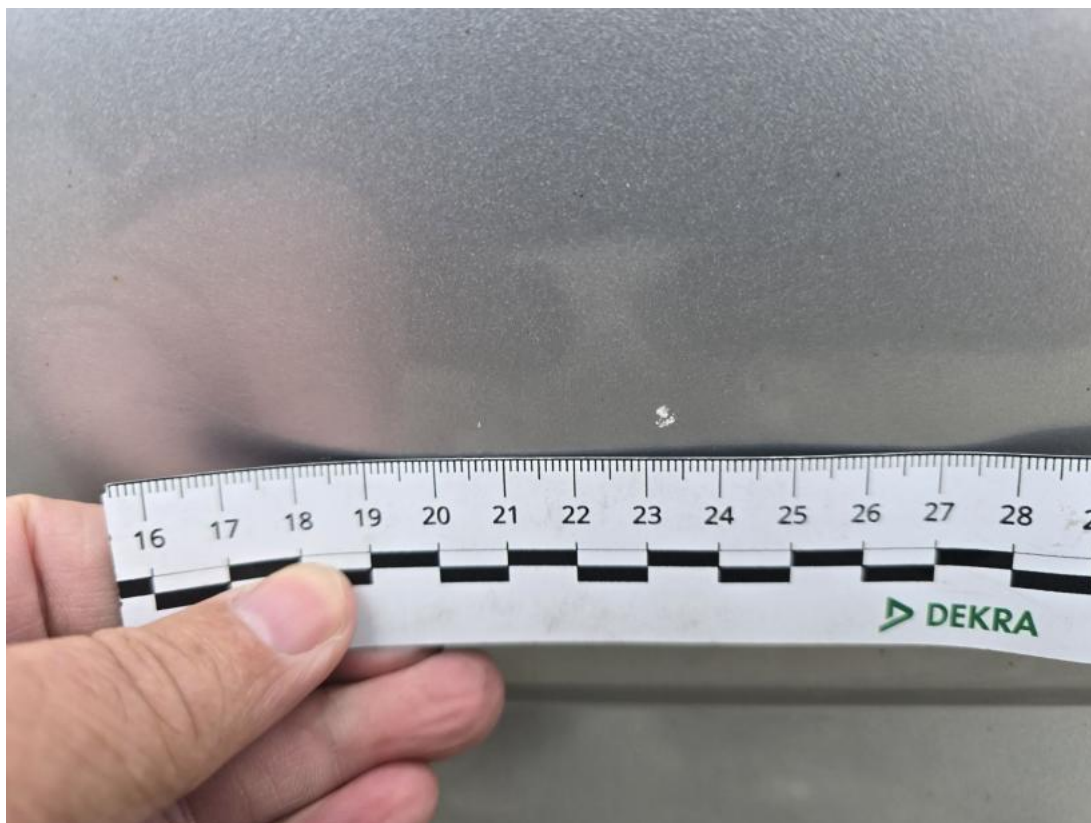

Fot. 57

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3