

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	07618/10/25-15201	Data raportu	13-10-2025
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki (NEW) mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	03-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/74061/25/09/30	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VXEVEHTMNZ034610
Marka, model	OPEL Vivaro 2.0 CDTI Euro 6 ...
Typ, wersja	Vivaro Kombi 2.0 CDTI Extra L...
Numer rejestracyjny	PY02192
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/106 kW
Stan licznika	182 794 km
Data 1. rej./rok prod.	29-07-2022/2022
Data nast. bad. techn.	16-07-2027
Nadwozie	KOM 4/9
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

Czujniki parkowania z tyłu, Drzwi prawe boczne przesuwane, Drzwi tylne pojedyncze, otwierane do góry, przeszklone, okno ogrzewane z wycieraczką, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulowany w 6 kierunkach i z regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel pasażera podwójny ze schowkiem pod siedziskiem, Hamulec postojowy, elektryczny, Kanapa 3-osobowa w 2. rzędzie, demontowana, z mocowaniami IsoFix, uchylana do przodu w podziale 2+1, Kanapa 3-osobowa w 3. rzędzie, demontowana, uchylana do przodu, Klimatyzacja manualna, Kluczyk składany, drugi, Listwy boczne, klamki i obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie, Mocowanie ładunku w podłodze przestrzeni bagażowej - 4 punkty, Okna boczne stałe dla 2. i 3. rzędu foteli, Okna przyciemnione w tylnej części nadwozia, Osłona stalowa silnika, Poduszki powietrzne przednie oraz boczne, Radio z Bluetooth, USB i 4 głośnikami, System monitorowania ciśnienia w oponach, Szyby przednie sterowane elektrycznie z funkcją impulsową, Tapicerka Curitiba, materiałowa, szara, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner DAB, Układ ABS oraz stabilizacji toru jazdy ESP z układem wspomagania ruszania na pochyłościach HSA, Wyświetlacz kolorowy graficzny pomiędzy wskaźnikami, Zderzak tylny lakierowany, Zestaw naprawczy do opon, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszklone, okna ogrzewane z wycieraczką, Klimatyzacja i ogrzewanie dla 2. i 3. rzędu foteli, Lakier metalik, Okna boczne otwierane dla 2. rzędu foteli, Szyby tylne przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, AGILIS 3	215/65 R16 106T	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, AGILIS 3	215/65 R16 106T	6,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, AGILIS 3	215/65 R16 106T	6,0 mm
	lewe	MICHELIN, AGILIS 3	215/65 R16 106T	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	pęknięcie	WY	
2	Krata wlotu powietrza	pęknięcie	WY	
3	Reflektor z kierunkowskazem kpl. L	pęknięcie	WY	
4	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	pęknięcie	WY	

5	Obudowa przednia	pęknięcie	WY	1.8
6	Nakładka dolna drzwi przednich L	wgniecenie/odkształcenie	WY	0.2
7	Kołpak koła przód R	brak	WY	
8	Kołpak koła tył R	brak	WY	0.1
9	Tapicerka drzwi dół L	pęknięcie	WY	0.4
10	Tapicerka drzwi dół R	pęknięcie	WY	0.4
11	Poszycie drzwi przednich R	wgniecenie, wgniecenie	NA	2
12	Poszycie drzwi tylnych L	zarysowanie, zarysowanie	NA	
13	Zderzak, róg R	zarysowanie	NA	
14	Tylny panel boczny z ramą drzwi R	wgniecenie	NA	2.5
15	Światnik przedni L	zarysowanie		
16	Poszycie drzwi przednich L	zarysowanie		
17	Klamka zewnętrzna drzwi przednich L	zarysowanie		
18	Zderzak, środek	zarysowanie		
19	Tylny panel boczny z ramą drzwi L	zarysowanie		
20	Pokrycie zew.drzwi/pokrywy tylnej,boczne L	wgniecenie, wgniecenie, wgniecenie, zarysowanie		
21	Pokrycie zew.drzwi/pokrywy tylnej,boczne R	zarysowanie		
22	Nakładka błotnika tylnego tył dół L	zarysowanie		
23	Nakładka błotnika tylnego tył dół R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Krata zderzaka prz. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak przedni cz Śr - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Zderzak przedni cz Śr - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Kołpak przedni P - Inne 1



Fot. 42

Reflektor P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

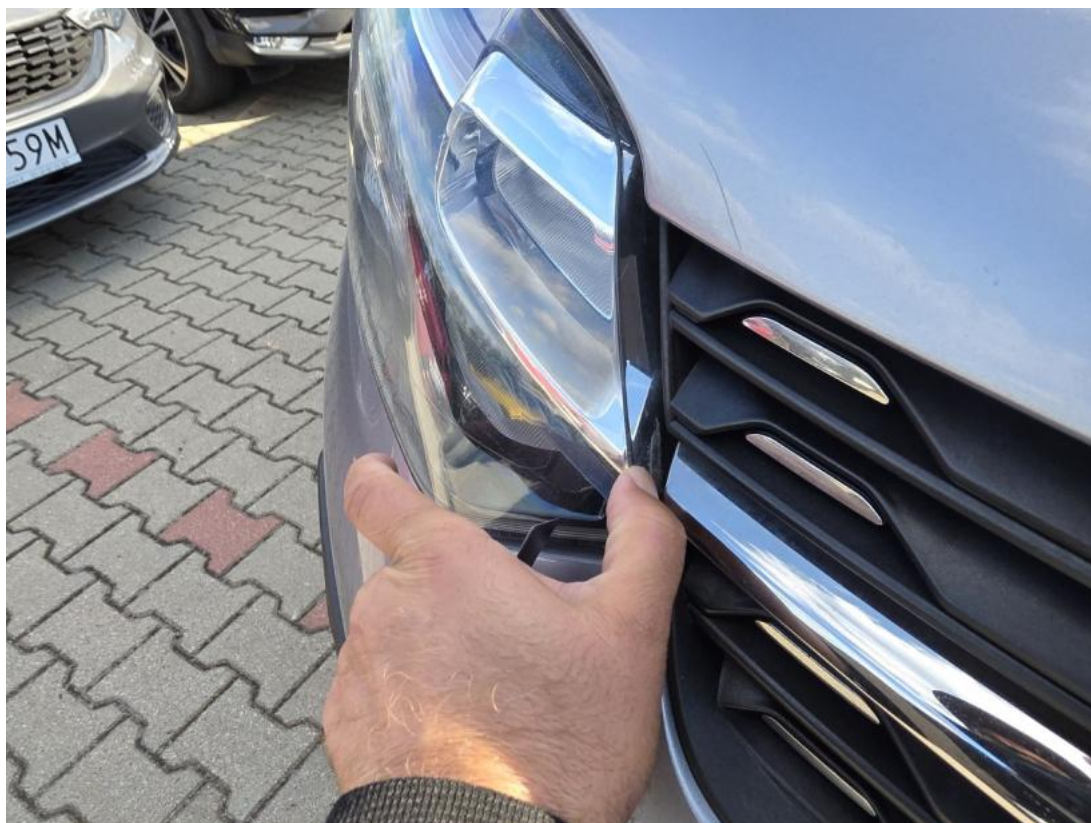

Fot. 43

Reflektor P - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 44

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50

Kołpak tylny P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny cz P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 58

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 62


Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

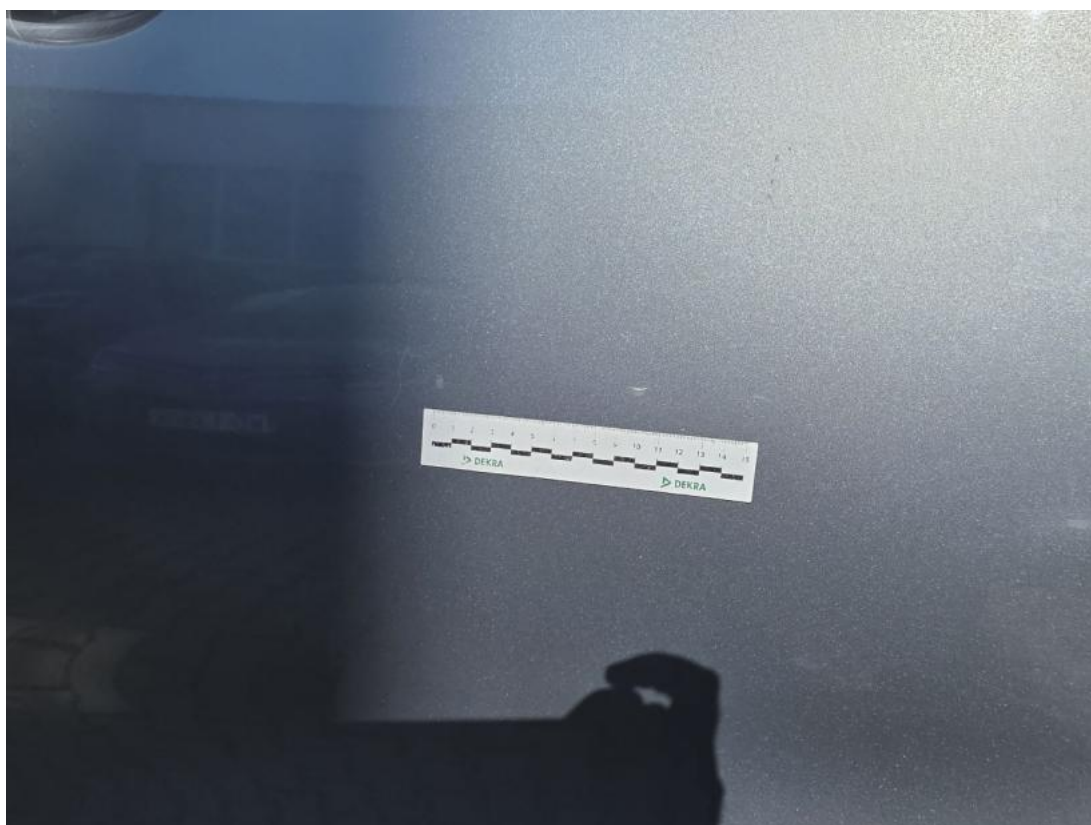

Fot. 64

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66

Listwa drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Łłotnik przedni L - zdjęcie pogłłdowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70


Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Reflektor L - Pęknięcie/rozerwanie 1

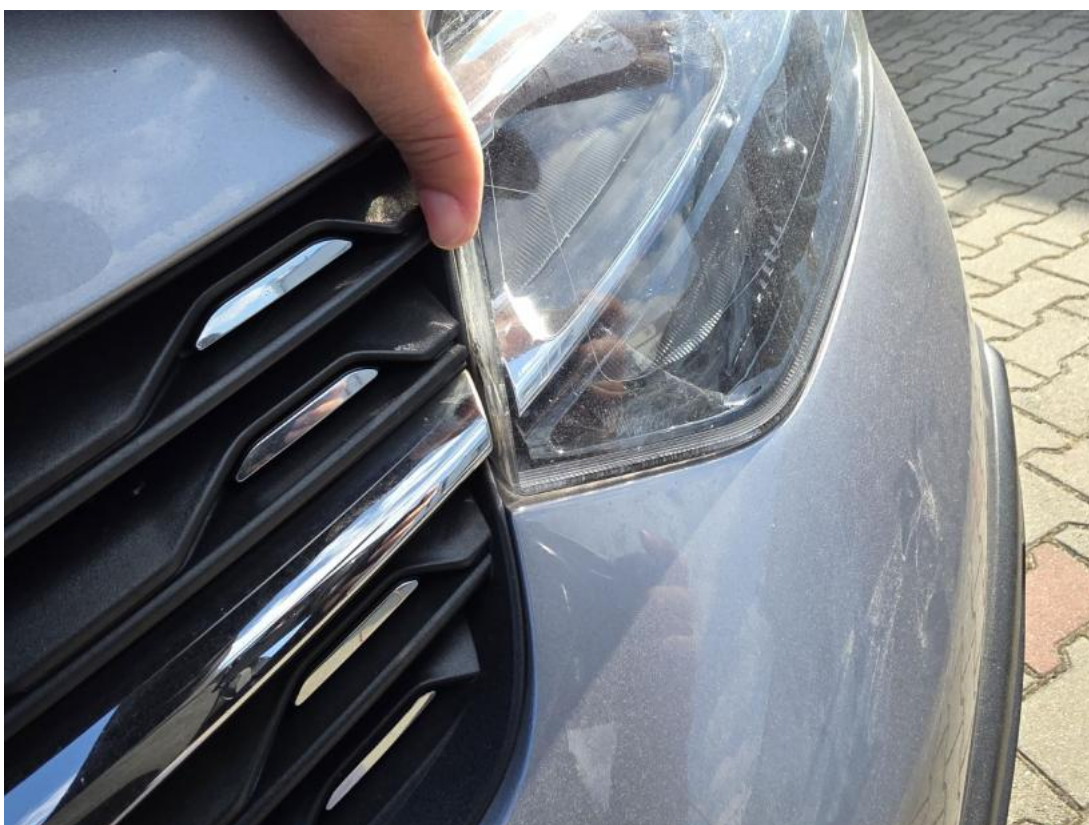

Fot. 72

Reflektor L - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 74

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Półka/roleta tylna - Inne 1



Fot. 76

Wykładzina podłogi bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Wykładzina podłogi bagażnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 78

Wykładzina podłogi bagażnika - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Wykładzina podłogi bagażnika() - Pęknięcie/rozerwanie 3



Fot. 80

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 82

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2



Fot. 84

Wykładzina przestrzeni bagażowej() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 1



Fot. 86

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Drzwi - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 88

Drzwi - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Drzwi tyłu lewe - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 90

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 92

Drzwi tyłu lewe() - Wgniecenie/odkształcenie 3