

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	408849/10/25-9573	Data raportu	02-10-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	02-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/73128/25/09/26	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBEP6NH4K4022341
Marka, model	SKODA Rapid Spaceback 17-19
Typ, wersja	Rapid Spb. 1.0 TSI Ambition
Numer rejestracyjny	WE394UV
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/70 kW
Stan licznika	144 091 km
Data 1. rej./rok prod.	27-11-2018/2018
Data nast. bad. techn.	19-11-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy
Skrzynia biegów	metalizowany manualna



Wposażenie pojazdu

4 głośniki z przodu, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ACS - system pokolizyjny, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Deska rozdzielcza w kolorze czarnym, Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V w bagażniku, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio) z małym pakietem skórzanym, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Kieszeń na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna Climatic, Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampki do czytania - przód, Lampy tylne przyciemniane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Oświetlenie bagażnika, Podpowieź zmiany biegu, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Półka nad częścią bagażową, Radio Blues (SD, USB, AUX-in), Ramka grilla chromowana, Schowek na okulary, System Start-Stop, Szyby przyciemniane (barwione), TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Trzecie światło STOP, Tylne oparcie składane, dzielone, Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wykończenie wnętrza - Ambition, Wyświetlacz Maxi-DOT, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Bluetooth, Kierownica wielofunkcyjna sportowa 3 ram. skórzana (obsługa: radio) z małym pakietem skórzanym, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier metalik, Radio Swing (ekran 6,5 cala, SD, USB, AUX-in)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOOD RIDE, ALL SEASON ELITE	185/60 15 88H	5,5 mm
	lewe	GOOD RIDE, ALL SEASON ELITE	185/60 15 88H	5,5 mm
tylna	prawe	POINT S, 4 SEASONS 2	185/60 15 88H	5,5 mm
	lewe	POINT S, 4 SEASONS 2	185/60 15 88H	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
2	Kołpak koła przód L	brak	WY	0.1
3	Kołpak koła przód R	brak	WY	0.1
4	Kołpak koła tył L	brak	WY	0.1
5	Kołpak koła tył R	brak	WY	0.1
6	Dywaniki podłogi komplet	przepalenie	WY	1.6
7	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Błotnik przedni R	rysa/odprysk	NA	0.5
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
12	Próg R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
13	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
14	Błotnik tylny R	rysa/odprysk	NA	1
15	Klamka drzwi R	rysa/odprysk		
16	Tapicerka siedziska 1.rząd R	zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21


Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

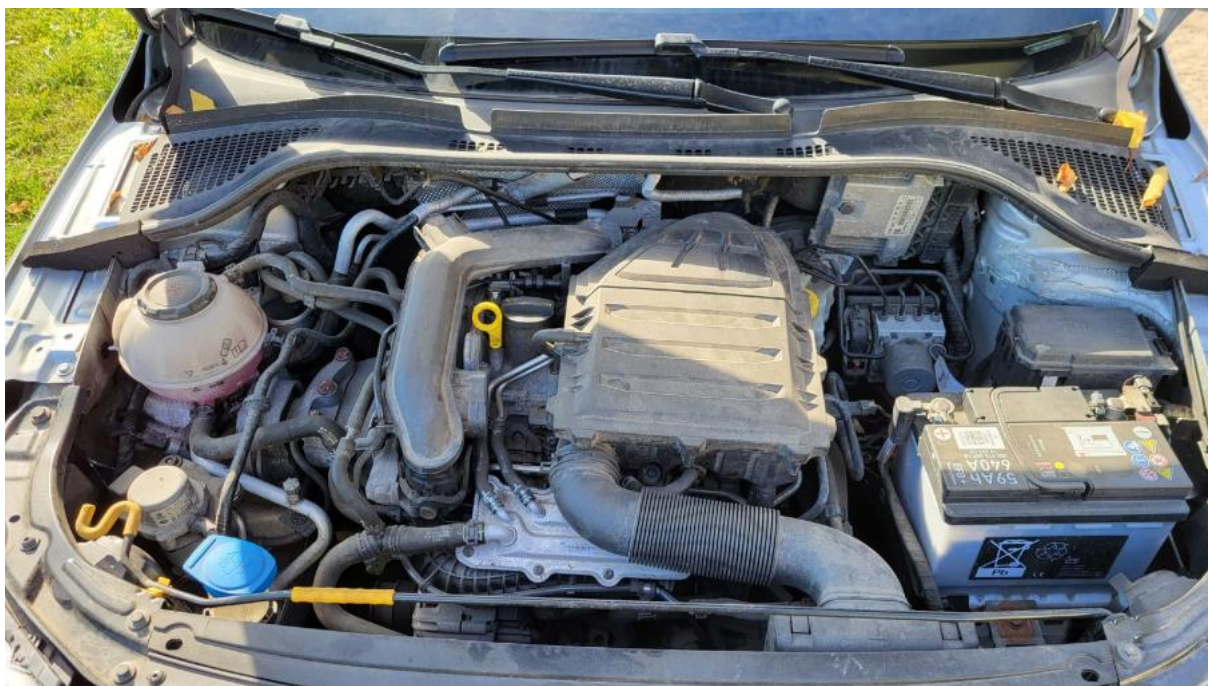

Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

A close-up, low-angle shot of the underside of a vehicle, focusing on the chassis and suspension. The metal body panels are visible, showing some rust and wear. The suspension components, including a coil spring and a control arm, are clearly visible on the right side. The vehicle is parked on a paved surface with some weeds growing through the cracks.

RODZAJ POJAZDU		C.1.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA		PL WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
SAMOCHÓD OSOBOWY		C.1.2 191888626		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
PODZIAŁOWANIE		C.1.3 01-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
---		C.2.1 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. O/WARSZAWA		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
ROK PRODUKCJI 2018		C.2.2 191888626		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
OBSZAR ZAŁOŻENIA I ADRES WŁAŚCICIELA		C.2.3 01-882 WARSZAWA STEFANA ŻEROMSKIEGO 77		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
---		C		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
KAT. INTERESU DOK. NACISK OSI 8,33 kN		F.1 1639 kg F.2 1639 kg F.3 2639 kg		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
NR KARTY POJAZDU		G 1135 kg J M1		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
---		K e0*2007/46*0320*01		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
QR CODE		L 2 O.1 1000 kg O.2 500 kg		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
SERIA DR/ BAS 3351076		P.1 999,00 cm ³ P.2 70,00 kW		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
		P.3 p Q ---		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
		S.1 5 S.2 ---		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
		PREZYDENT M.ST. WARSZAWY DZIELNICA BIELANY UL. ŻEROMSKIEGO 29 01-882 WARSZAWA		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
		ORGAN WYDAJENIA		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
		A WE 394UV		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
		3.1 SKODA 3.2 NH -ABDKLD -NFM5FNM5DF0027CPSNTN71CSKA		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
		D 3.3 RAPID		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
		E TMBEP6NH4K4022341		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
		B 27.11.2018 20.09.2022 H ---		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
		SERIA DR/ BAS 3351076		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	


strona 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze

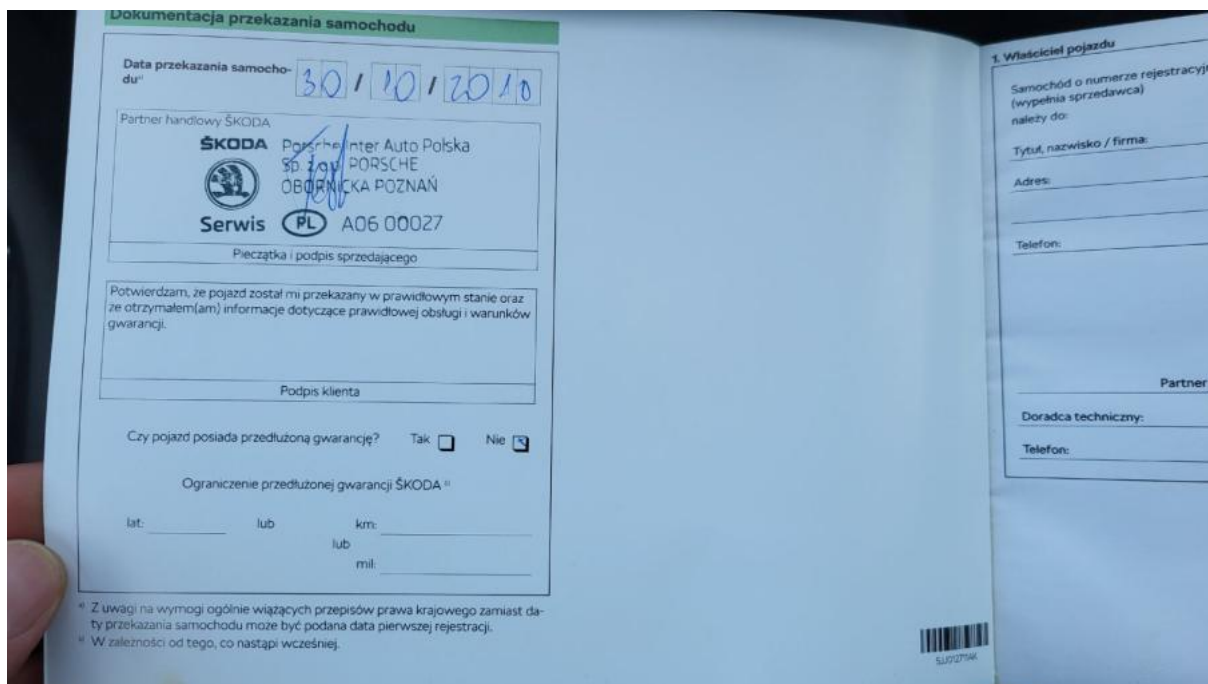

Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Łotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Wykładzina podłogi - Pęknięcie/rozerwanie 1