

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8682908
vom: 11.07.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002019070
Besichtigt am: 10.07.2025 13:43
Berichts-Nr: 8682908
FIN: VSSZZZKJ6PR104648



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8682908
vom: 11.07.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Arona
HSN / TSN:	7593 / ARJ
Erstzulassungsdatum:	14.06.2023
Laufleistung:	60.062 km
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	4.138 mm
Fahrzeughöhe:	1.552 mm
Fahrzeugbreite:	1.780 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.740 kg
Radstand:	2.566 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	645 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Dreipunkt-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Dreipunkt-Automatikgurte vorn, mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/81 kW TSI Grundmotor: TJ4/TC5, "TSI" "eTSI"	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4 Türen	Ebener Ladeboden hinten
6 Lautsprecher (passiv)	ECO-Funktion
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einparkhilfe
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abwicklung Serie	Embleme
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Ambientelicht Ausführung 1	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Armaturentafel Standard	Federbereich 30 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel links, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel rechts, konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell- /beheizbar	FPK-Basic
Außenspiegelgehäuse lackiert	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Ausströmer	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Batterie 320A (49Ah)	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Berganfahrassistent	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Besondere Innengeräuschkämpfung	Fußgänger- und Radfahrerschützmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Bordliteratur in Deutsch	Ganzjahresreifen 205/55 R17 91V
Bordwerkzeug	Ganzjahresreifen auf 17"-Leichtmetallfelgen
Chrom-Paket	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Dach in Wagenfarbe lackiert	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachreling, blank	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dämpfung hinten	Handbremshebelgriff in Leder
Dämpfung vorn	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Datenträger für EU, integriert	Heckspoiler
Dekor-Einlagen	Hinterachse "Standard"
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Digitaler Radioempfang	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Drehstromgenerator 140 A	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8682908
vom: 11.07.2025

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne Feuerlöscher
Kartenmaterial (Mapcare) (Europa)	Ohne Fußmatten
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
Keine Aktionsausführung	Ohne Individualeinbau
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Kopfstützen vorn	Ohne Lichtassistent
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Mittelarmlehne vorn
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Nebelscheinwerfer
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leichtmetallräder 6 1/2J x 17	Ohne Sitzheizung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Sonderspezifikationen
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Multifunktionskamera	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
MPV	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Navigationsgerät-High	Ohne Zusatz-/Standheizung
Navigationssystem	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelschlussleuchte	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nicht Heissland	Optionsinfotainment (MIB3)
Nichtraucherausführung	Pan-European-eCall
Normalausführung	Pannen-Set
Normal-Lackierung	Preisnachlass-Paket
Normalluftfilter	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Normalsitze vorn	Radstand
Ohne 2. Batterie	Rechtsverkehr
Ohne alternativ-Antriebssystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Anhängervorrichtung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Applikationen	Reifendruckkontrolle
Ohne Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne besondere Farbausstattung	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8682908
vom: 11.07.2025

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schriftzugsatz
SEAT "Full LED"
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-Infotainment)
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Seitenschutzleiste
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sonderpreis
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Steuerung (werksintern)
Stoßfänger Komfort, mit Chromleiste
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell
Top-Sport-Ausstattung
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
Überhang hinten, kurz
Variante
Version Standard
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung
Zierleisten blank
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8682908
vom: 11.07.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,5 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8682908
vom: 11.07.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitzbezug vorne links	Loch	Ersetzen
2	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
3	Innenraum	Gebrochen	Ersetzen
4	Antenne	Beschädigt	Ersetzen
5	Sitzbezug vorne rechts	Verschmutzt	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8682908
vom: 11.07.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein
Vorschäden feststellbar: Nein
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	170,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8682908
vom: 11.07.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ6PR104648

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

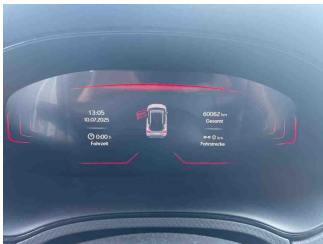


Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

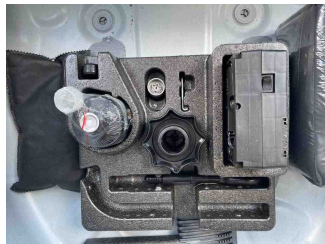


Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links

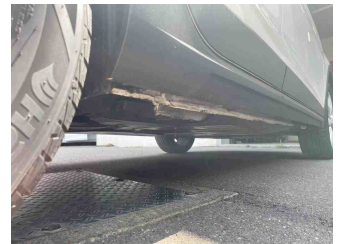


Seitenansicht - Schweller rechts

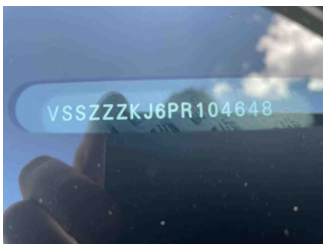

Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links

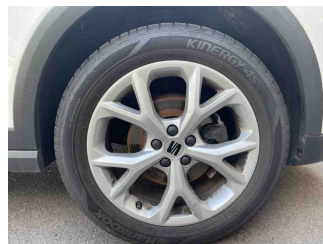


Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts

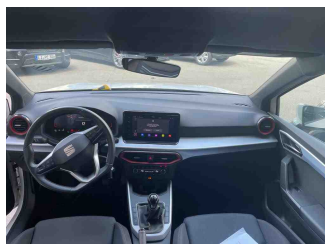

Innenraum - Mittelkonsole

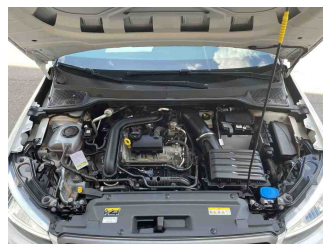

Fahrzeug - Motorraum offen

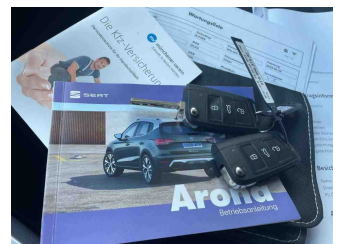

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8682908
vom: 11.07.2025




Innenraum - Kofferraum




Lackstärke Motorhaube

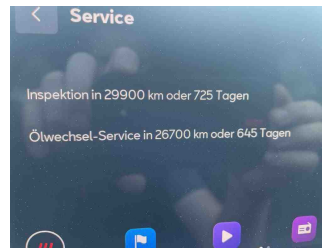

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

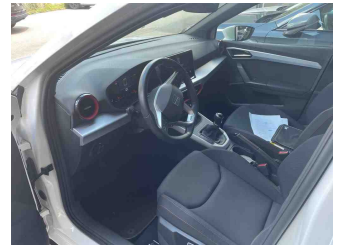


Innenraum - vorne

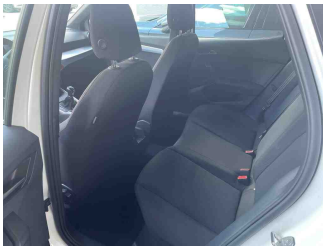

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

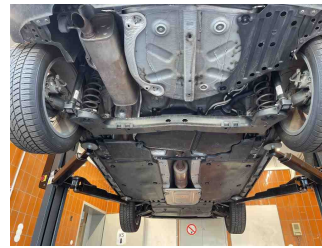

Unterbodenscan





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Sitzbezug vorne links - Loch - Ersetzen

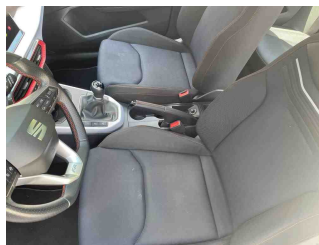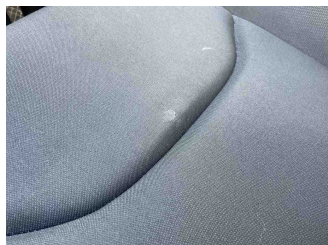



2 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung

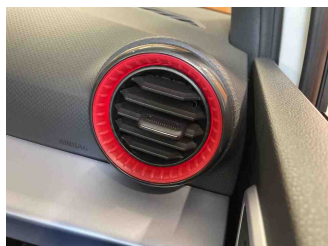



3 - Innenraum - Gebrochen - Ersetzen

Kommentar



Innenspiegel-Gehäuse beschädigt

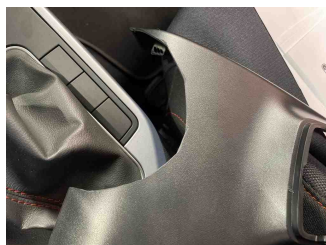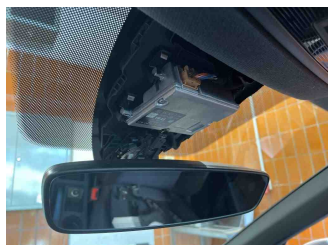

4 - Antenne - Beschädigt - Ersetzen

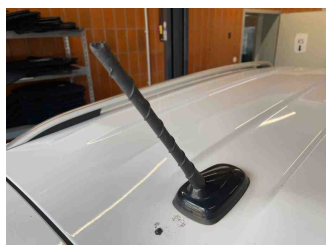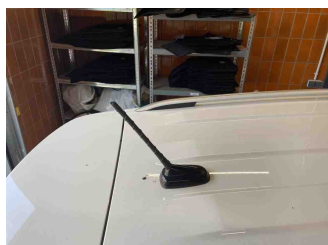

5 - Sitzbezug vorne rechts - Verschmutzt - Reinigen

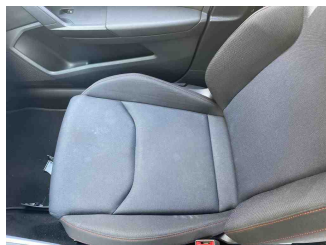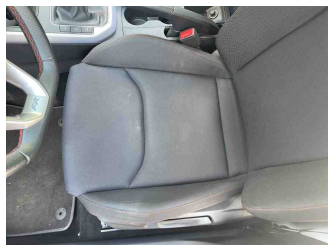

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

