


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8708294
vom: 16.07.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002024148
Besichtigt am: 16.07.2025 14:27
Berichts-Nr: 8708294
FIN: WVGZZZ5NZNW054665

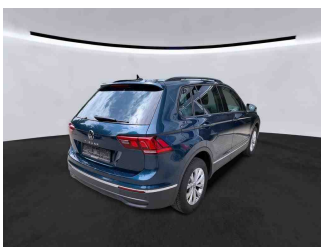Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8708294
vom: 16.07.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / BZG
Erstzulassungsdatum:	14.07.2022
Laufleistung:	95.959 km
Farbe:	Nightshade Blue Metallic
Farbe Dach:	Nightshade Blue Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.509 mm
Fahrzeughöhe:	1.684 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.170 kg
Radstand:	2.678 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Anthrazit - Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten
2 USB-C-Schnittstellen vorn
230-V-Steckdose im Gepäckraum
3 Kopfstützen hinten
4 Leichtmetallräder "Frankfurt" 7 J x 18
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW
6-Gang-Schaltgetriebe
8 Lautsprecher
Abdeckungen für Leichtmetallräder
Abgasendrohr hinten (Standard)
Abgasnorm EU6 AP
Ablagefächer in der Dachkonsole
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite
Airstop®-Reifen 235/55 R 18, Rollwiderstandsklasse A
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"
Außen-Sound Standard
Außen Spiegel auf Fahrerseite asphärisch
Außen Spiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung
Außen Spiegel rechts, konvex
Außen Spiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe
Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Batterie 420A (70Ah)
Batterie/Generator Kapazität Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar
Betriebserlaubnis Nachtrag
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
Bordwerkzeug und Wagenheber
Cargo-Paket
Dachhimmel
Dachreling schwarz
Dämpfung hinten, Basis 1
Dämpfung vorn
Dekoreinlagen für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+
Diversity-Antenne für FM-Empfang
Doppelton-Signalhorn
Drehstromgenerator 140 A
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Elektrische Luftzusatzheizung
Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Federbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Fernlichtregulierung "Light Assist"
Fertigungsablauf Standard
Frankfurt 7 J x 18, AirStop®-Reifen 235/55 R 18
Frontantrieb
Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Fußgängererkennung
Fußhebelwerk "Standard"
Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar
Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar
Innenspiegel automatisch abblendend
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Komfortausstattung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8708294
vom: 16.07.2025

Komfortsitze vorn	ohne Kennzeichenträger
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kurzheck	Ohne Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Mode3 Ladekabel
LED-Scheinwerfer	Ohne Nebelscheinwerfer
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtweitenregulierung	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Trennwand
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mittelarmlehne vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar	Ohne Zusatz-/Standheizung
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Nebelschlussleuchte	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Nicht Heissland	Radio
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Normal-Lackierung	Radstand
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Rechtsverkehr
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Regensensor
Ohne 2. Batterie	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifenkontrollanzeige
Ohne Alu/Chrom-Paket	Rückleuchten
Ohne Anhängavorrichtung	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Ohne Aufkleber und Embleme	Schaltgetriebe MQ350
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Schalthebelknauf in Leder
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen hinten
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Scheibenbremsen vorn
Ohne Dynamic Drive Control	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne ECO-Funktion	Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Seitenairbags für die äußeren Rücksitze,inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Feuerlöscher	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Head-Up Display	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Heckspoiler	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höhenstellbar
Ohne Individualeinbau	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8708294
vom: 16.07.2025

Sprachbedienung
 Spurhalteassistent "Lane Assist"
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz
 Telefonschnittstelle
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typrüfstand Deutschland
 Variante Grundausstattung
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vordersitze beheizbar
 Vordersitze mit Höheneinstellung
 Warnleuchte für Waschwasserstand
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Winterpaket
 Winterräder "Montana" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x
 17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H
 Winterräder "Montana" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x
 17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H
 Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
 Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln
 Zierleisten schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8708294
vom: 16.07.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	4,0 mm

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	3,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	3,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8708294
vom: 16.07.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Sprung	Ersetzen
2	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
3	Seitenschutzleiste rechts	Gebrochen	Ersetzen
4	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8708294
vom: 16.07.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZNW054665

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

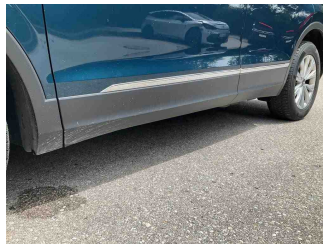


Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

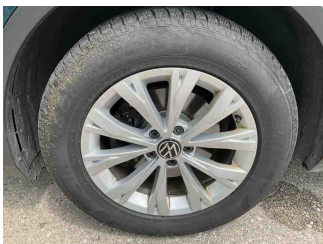


Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

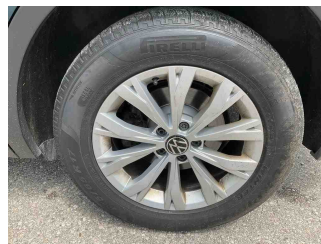

Räder - Rad montiert hinten
links

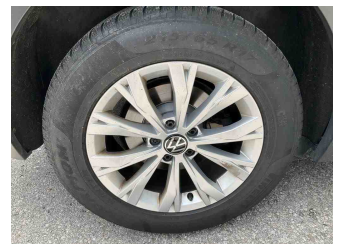

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4

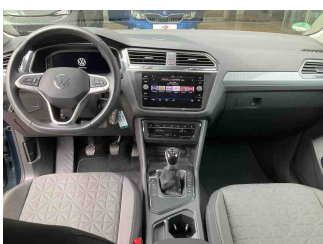


Innenraum - Mittelkonsole

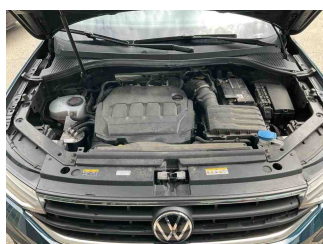

Fahrzeug - Motorraum offen

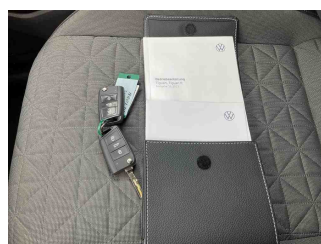

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

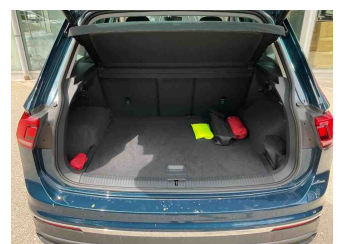


Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8708294
vom: 16.07.2025

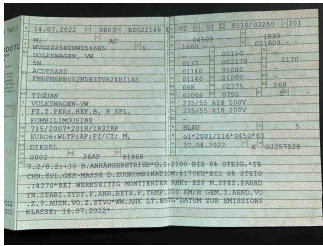


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug

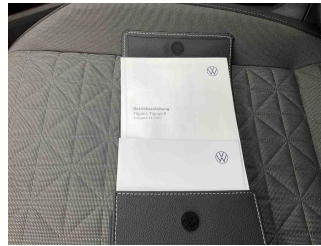


Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

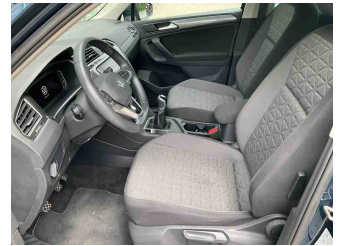


Innenraum - vorne

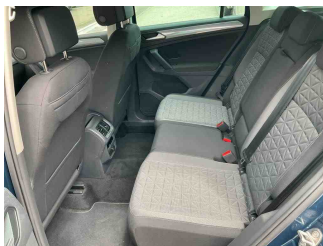

Innenraum - hinten

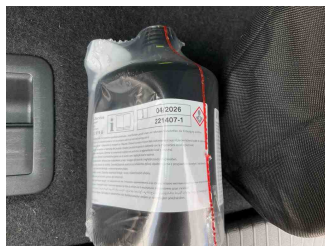

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

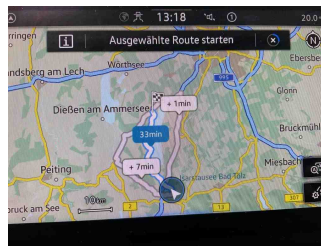


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN




1 - Windschutzscheibe - Sprung - Ersetzen

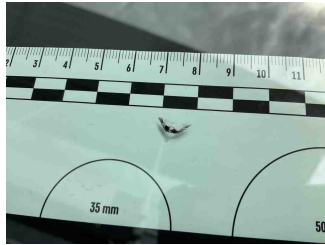



2 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

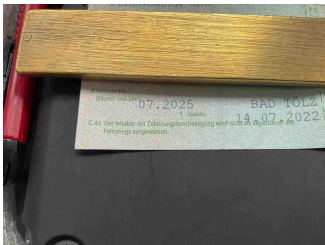

3 - Seitenschutzleiste rechts - Gebrochen - Ersetzen

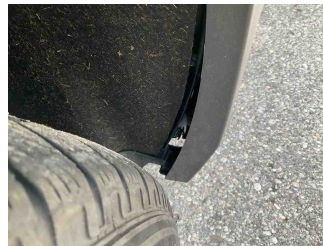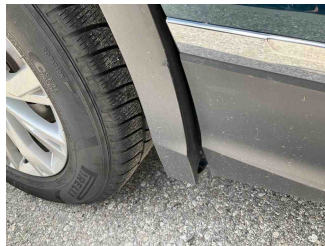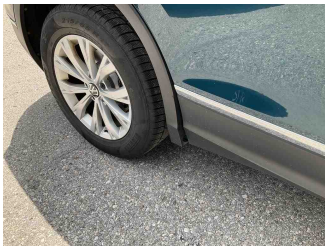

4 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren

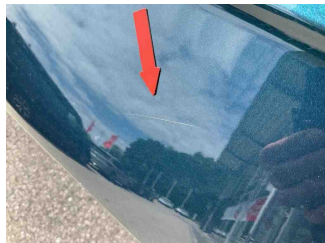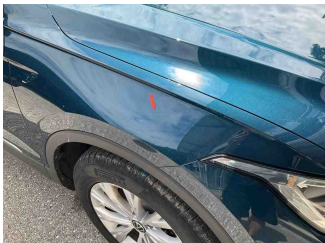

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

