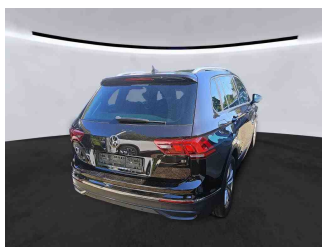
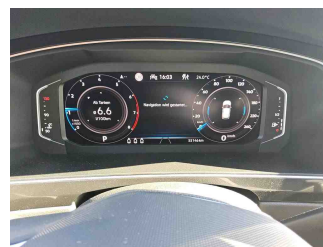


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002094918
Besichtigt am:	10.09.2025 19:14
Berichts-Nr:	9016797
FIN:	WVGZZZ5NZNW047150

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CIR
Erstzulassungsdatum:	07.09.2022
Laufleistung:	55.146 km
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Grau - Blau/ Titanschwarz/Schwarz/Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	1.900 KM

» Fahrzeugausstattung

"Active"

"ACTIVE"

"Plus"-Paket für Sondermodelle

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Victoria Falls" 7 J x 19

4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l

4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Ablagefach am Dachhimmel

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite

AirStop®-Reifen 235/50 R 19

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientebeleuchtung 30-farbig

Anhängerrangierassistent "Trailer Assist" inkl. Parklenkassistent "Park Assist" und Einparkhilfe

Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außen-Sound Standard

Außen Spiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außen Spiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung

Außen Spiegel rechts, konvex

Außen Spiegelgehäuse schwarz

Ausstattungsanpassung

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne komplett umklappbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug und Wagenheber

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell

-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt

Dachhimmel schwarz

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen für Sondermodell

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung

Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ381

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

ECO-Funktion

Einstiegsleisten für Sondermodell

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung

Entfall Anschlussgarantie

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrerassistentpaket "Plus", ohne "Side Assist" und Proaktives Insassenschutzsystem

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrprofilauswahl

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-

Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernentriegelung für Rücksitzlehne

Fernlichtregulierung "Light Assist"

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschkämmend

Fußgängererkennung	Ohne Aufkleber und Embleme
Gepäckraumboden	Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe
Gepäckraumleuchte	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Head-up-Display	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne Elektromotor (Hybrid)
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne Feuerlöscher
Kältemittel R1234yf	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Heckspoiler
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	ohne Kennzeichenträger
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Ladekabel
Komfortausstattung	Ohne Mode3 Ladekabel
Komfortsitze vorn	Ohne Nebelscheinwerfer
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kurzheck	Ohne Spurwechselassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Überführungsausrüstung
LED-Scheinwerfer	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Leuchtweitenregulierung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Linkslenker	Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Mit Individualeinbau	Progressivlenkung
Mittelarmlehne vorn	Radio
Müdigkeitserkennung	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Multifunktionskamera	Radstand
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Raucherausführung
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Rechtsverkehr
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Regensensor
Nebelschlussleuchte	Regionscode " ECE " für Radio
Netztrennwand	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nicht Heissland	Reifendruck-Kontrollsystem
Normal-Lackierung	Reifendruck-Kontrollsystem für Fahrbereifung und Winterräder
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Rückfahrkamera "Rear View"
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Rückleuchten
Ohne 2. Batterie	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Ohne alternativ-Antriebssystem	Schalthebelknauf in Leder
	Scheibenbremsen hinten
	Scheibenbremsen vorn
	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Schubladen unter den Vordersitzen

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar

Sitzbezüge für Sondermodell

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportfahrwerk

Sportpaket

Sprachbedienung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Steuerung "Inlandfahrzeug"

Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Victoria Falls 7 J x 19, AirStop®-Reifen 235/50 R 19

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze mit Höheneinstellung

Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen

Winterräder "Montana" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H

Winterräder "Montana" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H

Zierleisten schwarz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	3,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	3,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	7,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
2	Reifen vorne links	Verschlissen	Ersetzen
3	Reifen vorne rechts	Verschlissen	Ersetzen
4	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
5	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Kotflügel vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZNW047150

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt, Schwer zugänglich

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

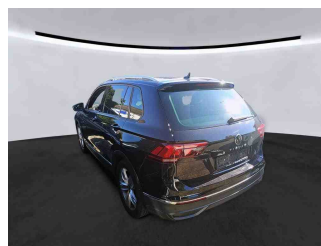


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

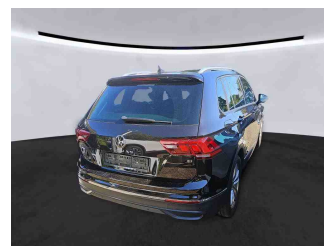


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

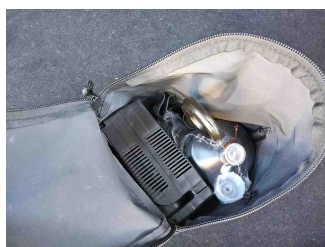


Equipment - Bordwerkzeug

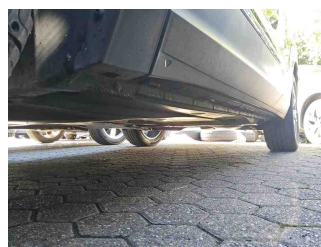

Seitenansicht - Schweller links

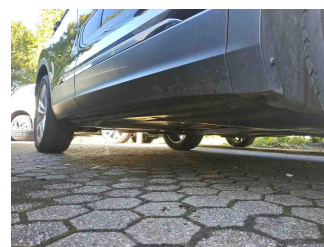


Seitenansicht - Schweller rechts

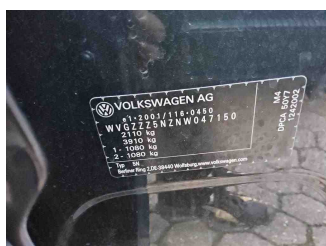

Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links

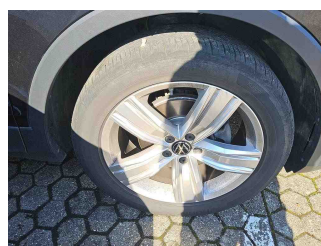


Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links

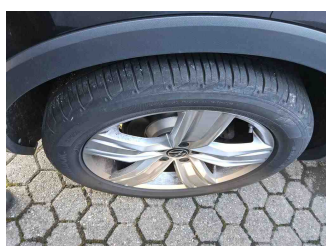

Räder - Rad montiert hinten
rechts

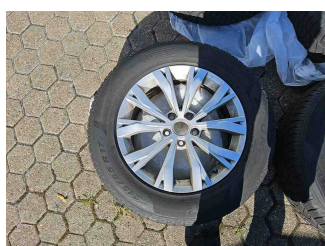

Räder - Rad beiliegend #1

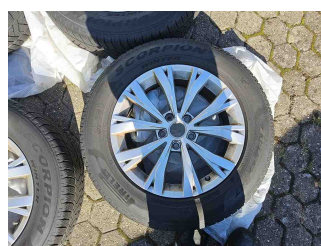

Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole

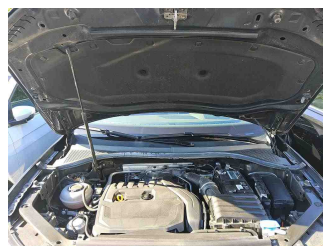

Fahrzeug - Motorraum offen

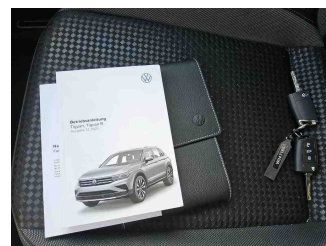


Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1

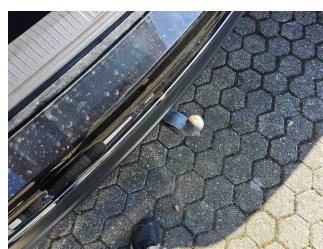


Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

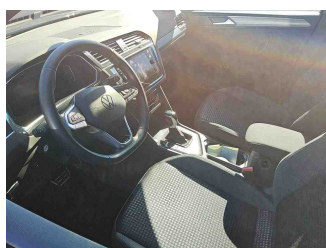

Innenraum - vorne

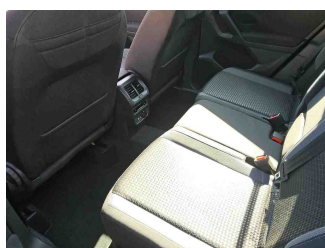

Innenraum - hinten

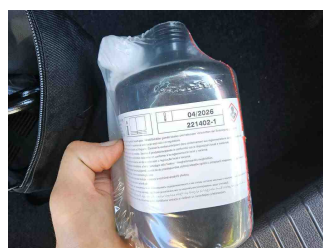

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

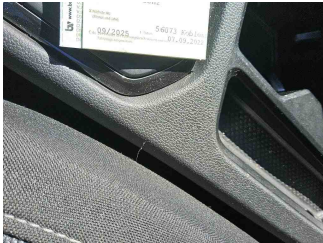


2 - Reifen vorne links - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar



Winterreifen vorne links verschlissen



3 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen

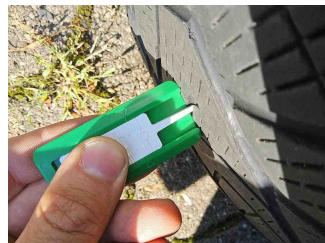

4 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair

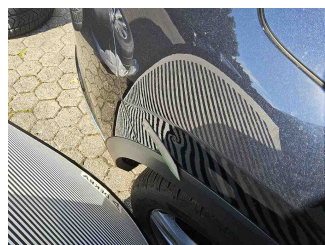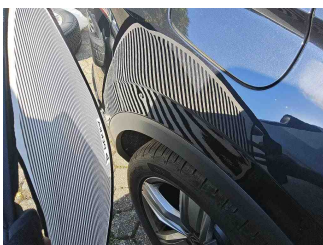


5 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

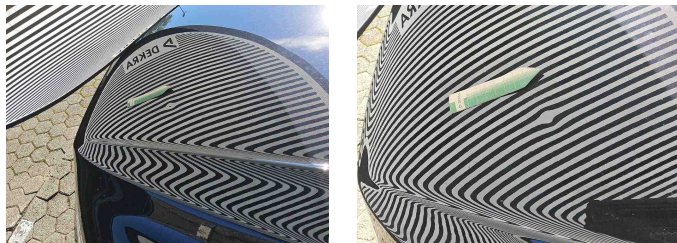

2 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

