

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8640228
vom: 04.07.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002010492
Besichtigt am: 04.07.2025 16:28
Berichts-Nr: 8640228
FIN: VSSZZZ5FZL6570892



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8640228
vom: 04.07.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / AMQ
Erstzulassungsdatum:	27.04.2021
Laufleistung:	80.545 km
Farbe:	"Bila" Weiss
Farbe Dach:	"Bila" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.363 mm
Fahrzeughöhe:	1.601 mm
Fahrzeugbreite:	1.841 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.010 kg
Radstand:	2.638 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	"Latte Macchiato"/Anthrazit/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	24.09.2024
Km-Stand bei letzter Wartung:	69.834 km
Restlauf bis Service:	11.100 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8640228
vom: 04.07.2025

» Fahrzeugausstattung

18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber	Digitaler Radioempfang
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Doppelboden
4 Türen	Doppelton-Signalhorn
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 04L.B	Drehstromgenerator 140 A
4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) CR Grundmotor: T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/TOP/ T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C, TDI	Drei.-Automatikgurte vorn
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgasendrohr seitlich, hinten	Dynamiklenkung
Abgaskonzept, EU6 DG	Easy Open - Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung
Abwicklung Serie	ECO-Funktion
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS- Deaktivierung	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 350" -- Fahrzeugteile --
Ambientelicht Ausführung 2	Einparkhilfe
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Armaturentafel Standard	Elektrische Luftzusatzheizung
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Außen-Sound Standard	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Extern, Aux-In, USB Typ-A, 2x USB Buchse und Ladebuchse (n)
Außenspiegel links, konvex	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Automatische Distanzregelung (ACC) inkl. Notbremsassistent Front Assist	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung (ohne follow to stop) und Speed-Limiter	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Batterie 420A (70Ah)	Fernlichtassistent
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fertigungsablauf Standard
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W- Verstärker und Surround-Technologie	Feststellbremse
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Betriebsspannung 12 V	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Bordliteratur in Deutsch	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Bordwerkzeug und Wagenheber	Frontantrieb
Bremsbelagverschleißkontrolle	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Brillen-Ablage/Halter	FULL LINK für Navigationssystem
Chrom-Paket	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Fußhebelwerk "Standard"
Connectivity Box: Induktive Ladestation + GSM-Verstärker	Gepäckraumabdeckung, klappbar
DAB (Digital Audio Broadcasting)	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Dachreling, blank	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dämpfung vorn	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8640228
vom: 04.07.2025

Hinterachse "Standard"	Ohne alternativ-Antriebssystem
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Dacheinsatz (Voldach)
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kältemittel R1234yf	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kartenmaterial (SD-Karte ohne Mapcare)	Ohne Feuerlöscher
Kategorie 0	Ohne Fußmatten
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Handbremshebelgriff
Keine Aktionsausführung	Ohne Heckspoiler
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Individualeinbau
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Komfortsitze vorn	Ohne Ladedose
Komforttelefonie	Ohne Ladekabel
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen vorn	Ohne Online Dienst
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ruffunktion
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Sonderspezifikationen
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Stabilisator hinten
Leichtmetallräder 7J x 18	Ohne Steckdose
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leuchtwertenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Trennwand
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mirror Link plus Wireless RSE "App"	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus.Warnleuchten
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Modul Boden hinten Ausführung 7	Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
MPV	Preisnachlass-Paket
Müdigkeitserkennung	Radio Standard (Gen2)
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Navigationsgerät-Standard	Radstand
Navigationssystem "Standard"	Rechtsverkehr
Nebelscheinwerfer	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlussleuchte	Reifen 215/50 R18 92W Rollwiderstandsoptimiert
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung	Reifendruckkontrolle
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8640228
vom: 04.07.2025

SBBR-Leuchte in LED-Technik
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Scheinwerferreinigungsanlage
SD-Karte (EU) ohne Mapcare Ausführung 3
-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzbezüge in Stoff "Dinámica"
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonderpreis
Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Staufach unter den Vordersitze(n)
Stoßfänger lackiert
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell
Top-Sport-Ausstattung
Totwinkelassistent (BSD) plus Spurhalteassistent (Heading Control Assist)
Totwinkelassistent mit Ausparkassistent und Fahrerassistenzpaket 1
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Variables Ladebodenkonzept
Variante Grundausstattung
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch

Winterpaket: Sitzheizung vorn, Scheinw.-Reinigungsanlage, beheizbares Scheibenwischw.,beheizbare Aussenspiegel
Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Zierleisten blank
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8640228
vom: 04.07.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	3,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8640228
vom: 04.07.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Ersetzen
2	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	SD-Karte	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8640228
vom: 04.07.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8640228
vom: 04.07.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5FZL6570892

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8640228
vom: 04.07.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

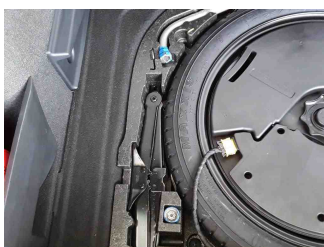

Equipment - Bordwerkzeug

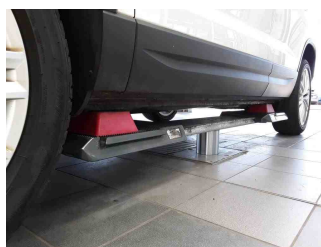


Seitenansicht - Schweller links

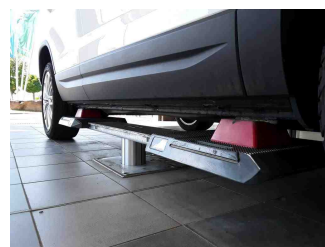


Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

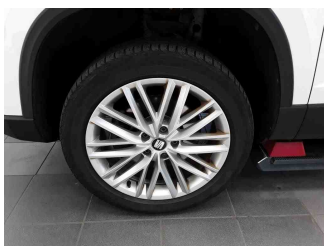


Räder - Rad montiert vorne
links

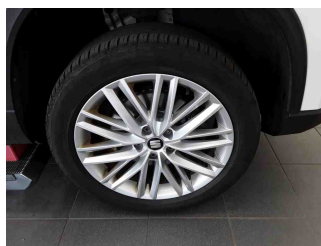

Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links

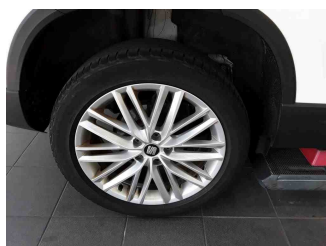


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole

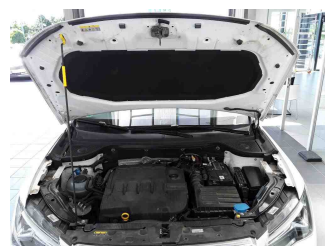


Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8640228
vom: 04.07.2025

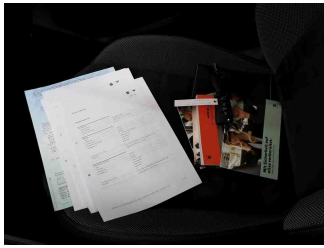


Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

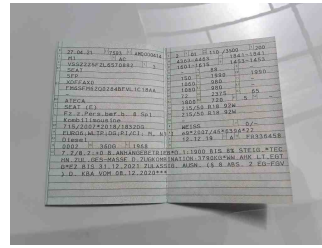

Fahrzeug - abgegebene ZB1

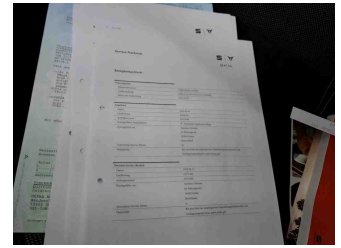


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

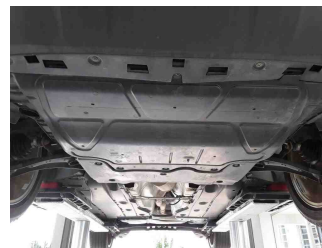

Unterbodenscan

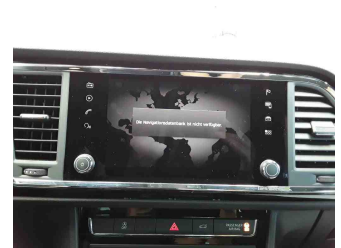

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8640228
vom: 04.07.2025




» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Ersetzen

Kommentar

lt. Vorgaben innerhalb einer 100-mm-Zone vom Randbereich (schwarz) der Scheibe. Erfolgte Reparaturmaßnahme lt. VWFS nicht akzeptiert.

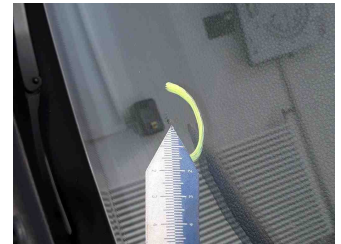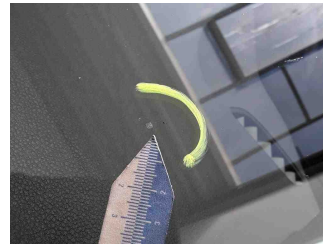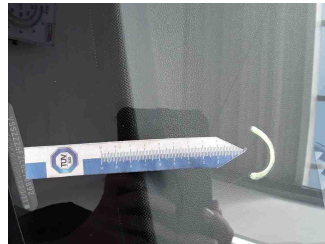

2 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken





3 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

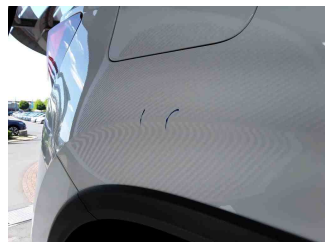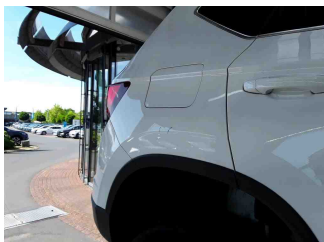



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8640228
vom: 04.07.2025

2 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - SD-Karte - Fehlt - Ersetzen

