



WWZZZAAZJD132426

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	220.903 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	2.000 km
Typ/Modell	UP!	HU (Abgelesen aus ZBI)	11/2026
Fahrgestellnummer	WWZZZAAZJD132426	Leistung / Hubraum	55 kW / 999 ccm
Erstzulassung	17.10.2017	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Letzte Wartung	07/2025, 214.779 km	Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz vorn	Lehnenbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
3	Schweller links	Schweller - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
4	Tür vorn links	Tür - verformt - Smart Repair
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Heckleuchte	Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern
8	Kotflügel links	Kotflügel links - verformt - instandsetzen und lackieren
9	Tür vorn links	Türdichtung (Außen) - gebrochen / gerissen - erneuern
10	Tür vorn rechts	Türdichtung (Außen) - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - kein Abzug
5	Verglasung	Heckscheibe - Kratzer - kein Abzug
6	Fahrzeugdach	Dach - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel



Unfallschäden

Nr.	Schadenort
1	Heck, Seite rechts

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	165/70 R14 81T	Semperit	Ganzjahresreifen	4mm - 6mm	i.O.	
2	165/70 R14 81T	Semperit	Ganzjahresreifen	6mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					07/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	UP!	Laufleistung (abgelesen)	220.903 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZAAZJD132426	Erstzulassung	17.10.2017

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

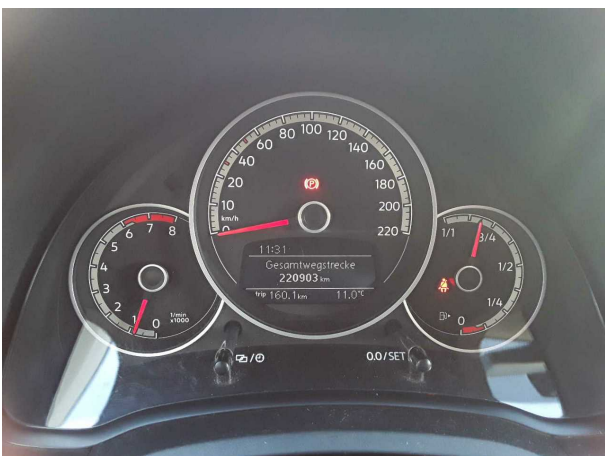


Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Entertainment



Abbildung 12: Dokumente

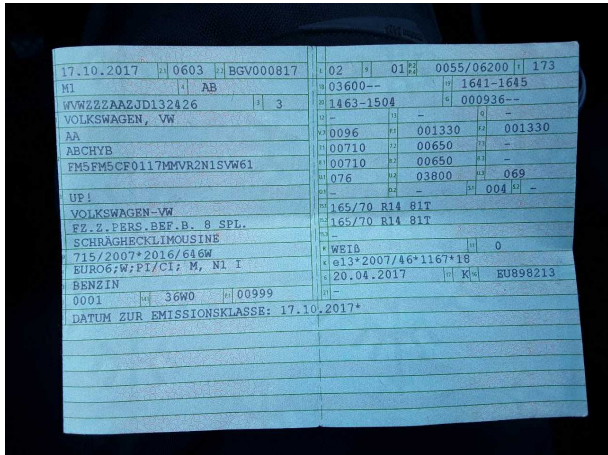


Abbildung 13: Dokumente

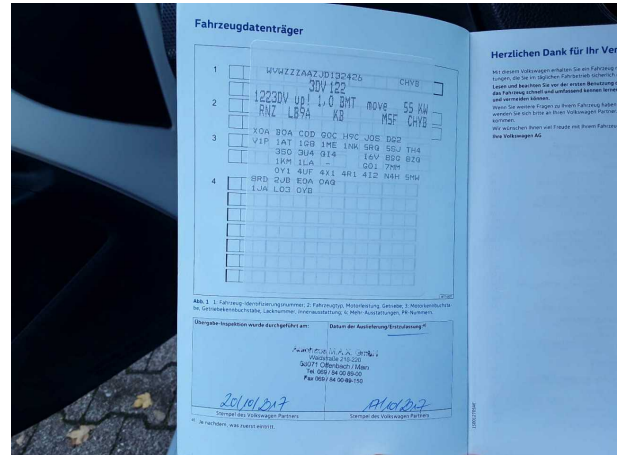


Abbildung 14: Dokumente

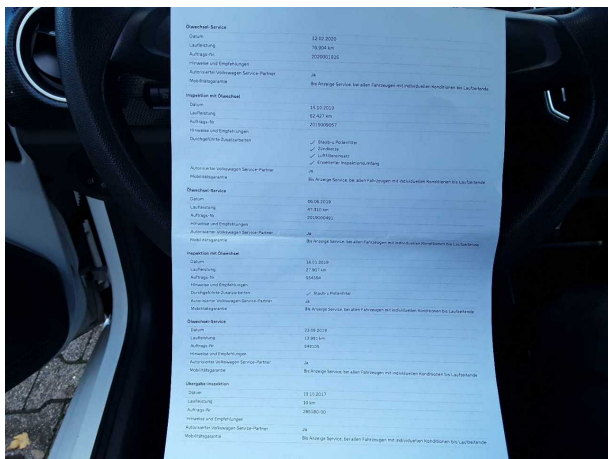


Abbildung 15: Dokumente

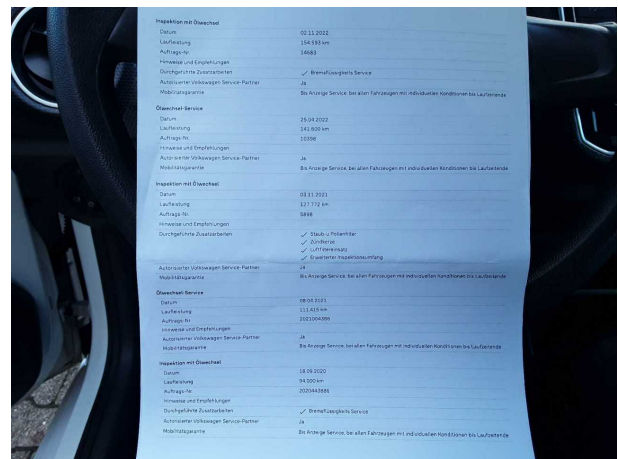


Abbildung 16: Dokumente

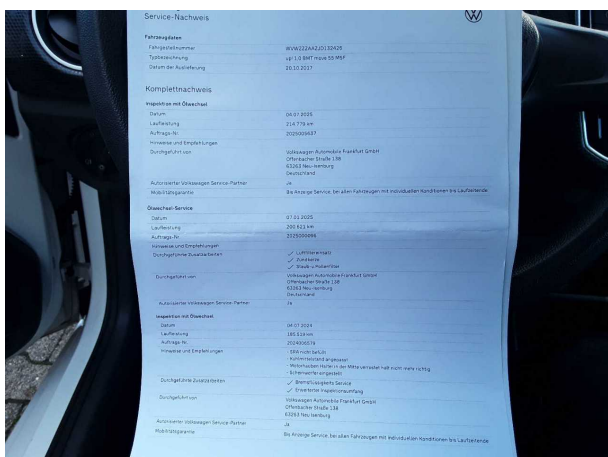


Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Sonstiges

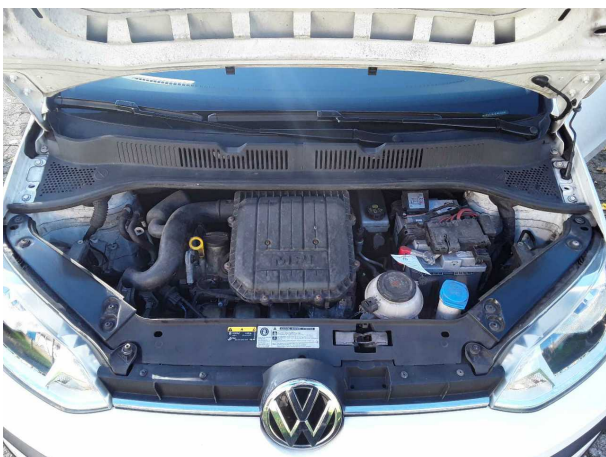


Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges


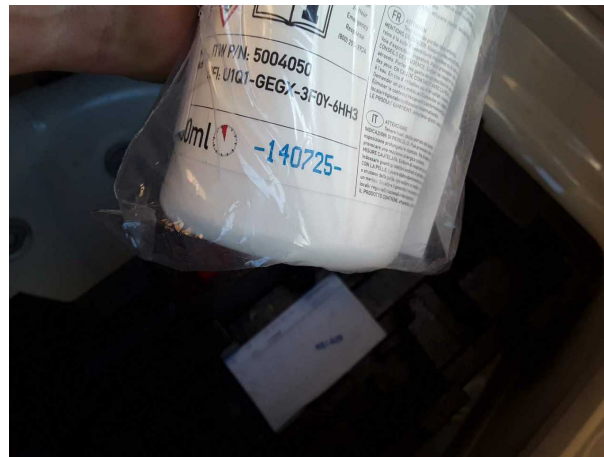


Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges

Beschädigungsfotos

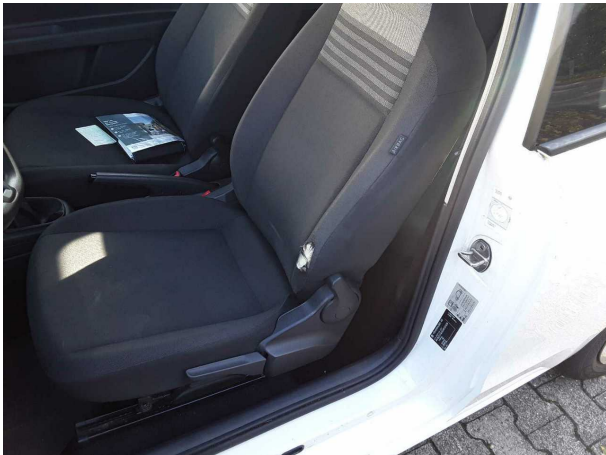

Beschädigung #1: Sitz vorn: Lehnenbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #1: Sitz vorn: Lehnenbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #3: Schweller links: Schweller - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Schweller links: Schweller - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #3: Schweller links: Schweller - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Tür vorn links: Tür - verformt - Smart Repair



Beschädigung #4: Tür vorn links: Tür - verformt - Smart Repair

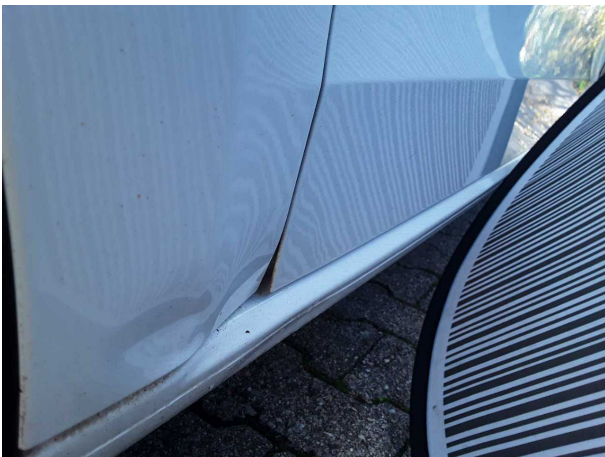

Beschädigung #4: Tür vorn links: Tür - verformt - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #6: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair

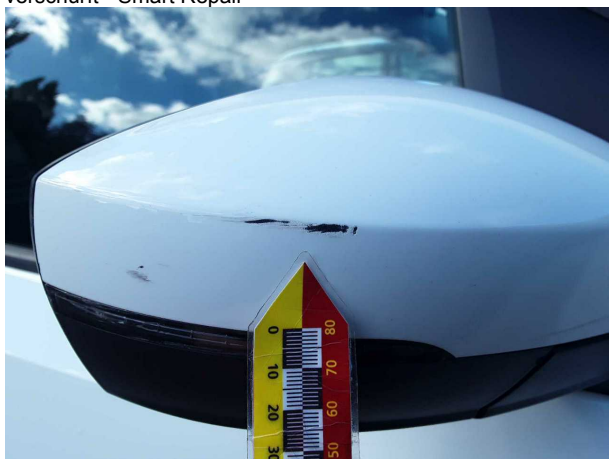


Beschädigung #6: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair

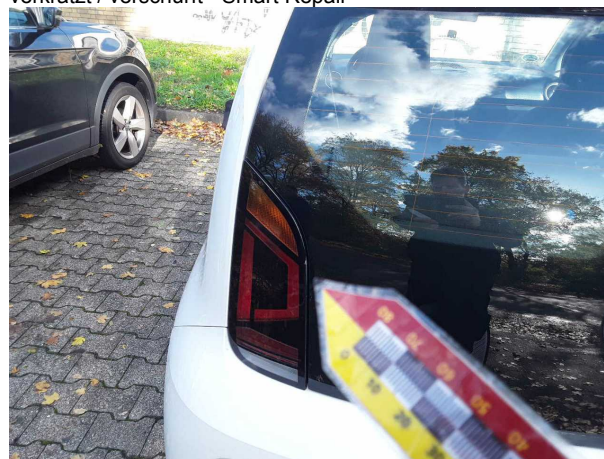

Beschädigung #7: Heckleuchte: Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern

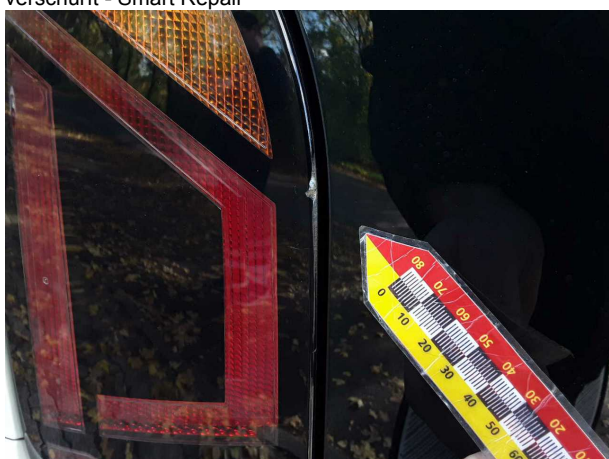

Beschädigung #7: Heckleuchte: Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern

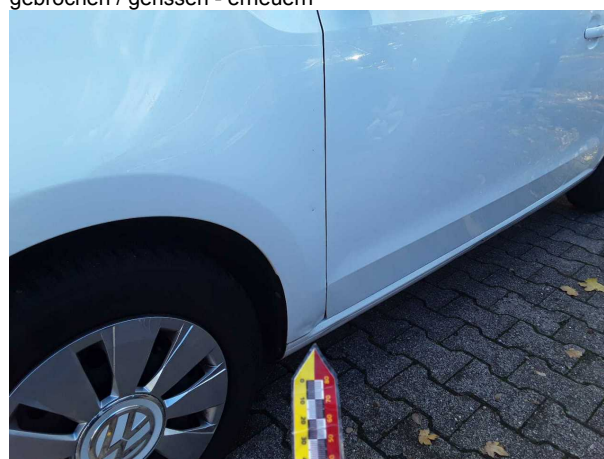


Beschädigung #8: Kotflügel links: Kotflügel links - verformt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #8: Kotflügel links: Kotflügel links - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Kotflügel links: Kotflügel links - verformt - instandsetzen und lackieren

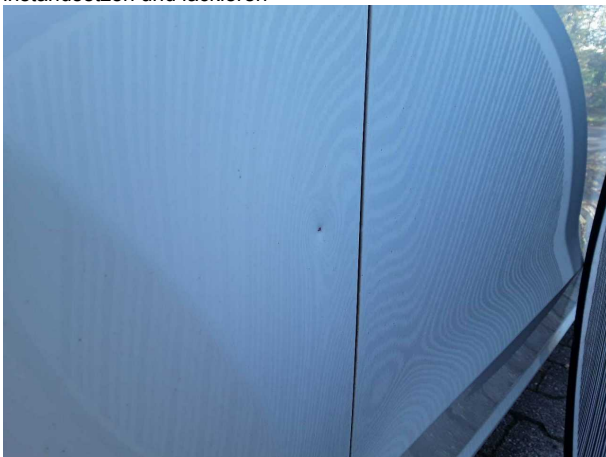

Beschädigung #8: Kotflügel links: Kotflügel links - verformt - instandsetzen und lackieren

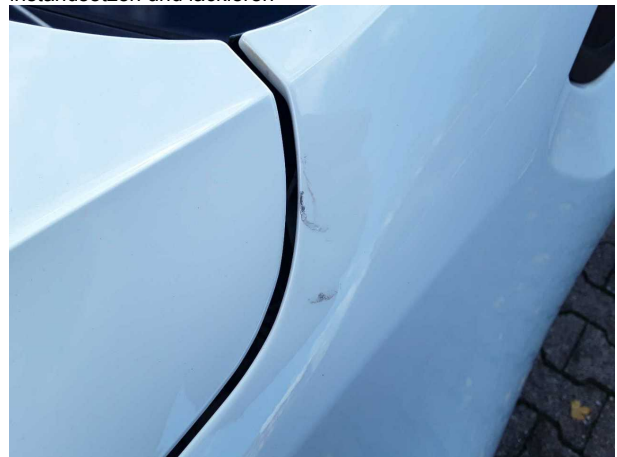

Beschädigung #8: Kotflügel links: Kotflügel links - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür vorn links: Türdichtung (Außen) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #9: Tür vorn links: Türdichtung (Außen) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Türdichtung (Außen) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #10: Tür vorn rechts: Türdichtung (Außen) - gebrochen / gerissen - erneuern


Unfallfotos




Unfall 1: Heck, Seite rechts



Unfall 1: Heck, Seite rechts

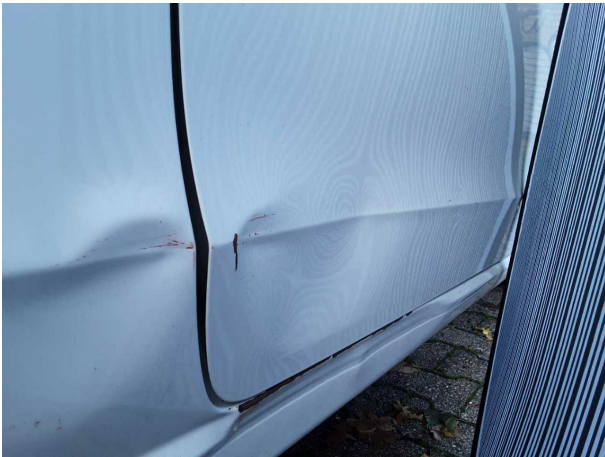


Unfall 1: Heck, Seite rechts

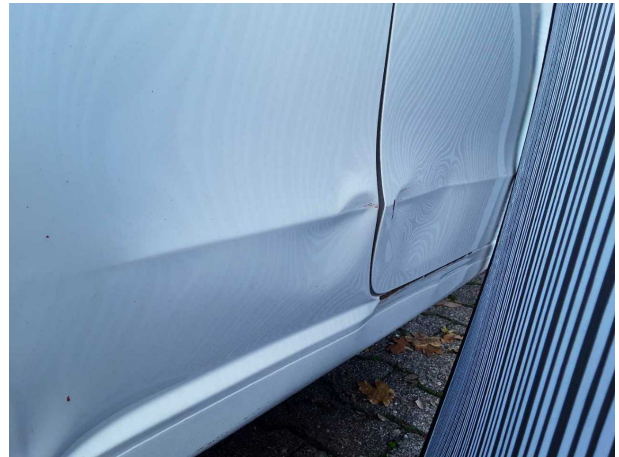

Unfall 1: Heck, Seite rechts



Unfall 1: Heck, Seite rechts

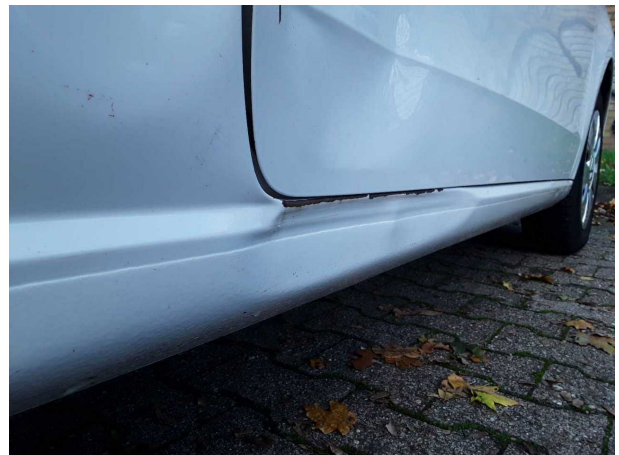


Unfall 1: Heck, Seite rechts




Unfall 1: Heck, Seite rechts



Unfall 1: Heck, Seite rechts

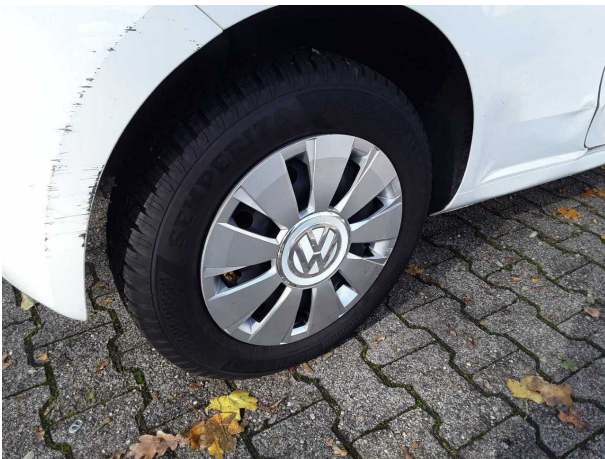


Unfall 1: Heck, Seite rechts

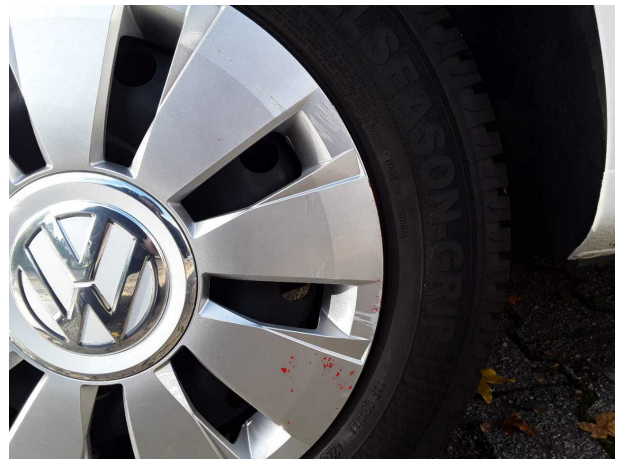

Unfall 1: Heck, Seite rechts




Unfall 1: Heck, Seite rechts

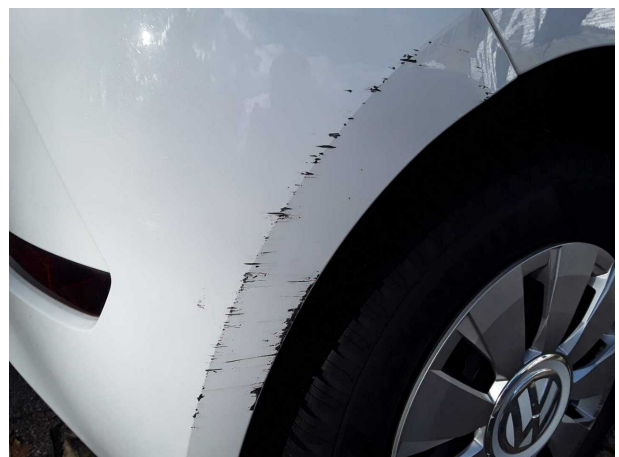

Unfall 1: Heck, Seite rechts



Unfall 1: Heck, Seite rechts

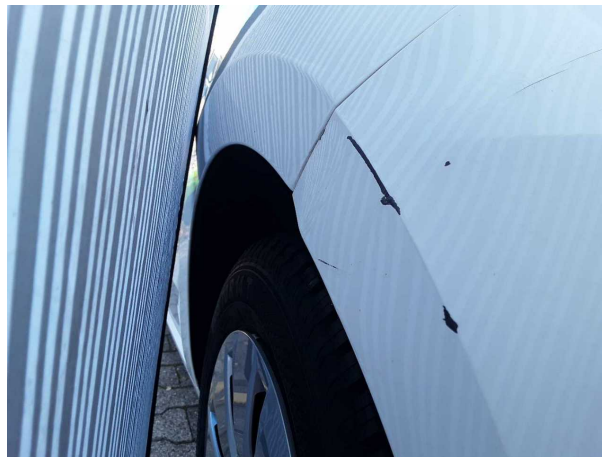

Unfall 1: Heck, Seite rechts



Unfall 1: Heck, Seite rechts