

Nr zlecenia: 26/29/10/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/10/29

Zleceniodawca:

CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Piotr Bałaziński/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] X-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	VF1HJD40264961278
Marka:	DACIA	Nr rejestracyjny:	WZ086AM
Model pojazdu:	Duster dCi MR`18 E6	Nr Info-Ekspert:	009-00711
Wersja:	Comfort 4WD	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza	196455 km		
Data pierwszej rejestracji	2020/05/26		
Data ważności badania technicznego	2026/05/22		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkow.	1933 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1461 ccm / 85kW (116KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	4WD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	28	Relingi dachowe czarne
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	29	Siedzenia tylne składane
3	Gniazdo 12V dla przedniego rzędu siedzeń x1	30	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
4	Gniazdo 12V dla tylnego rzędu siedzeń x1	31	Sygnalizacja otwartych drzwi
5	Kieszenie w drzwiach przednich	32	System kontroli ciśnienia w oponach
6	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	33	System stabilizacji toru jazdy ESC
7	Klimatyzacja	34	System wspomagania nagłego hamowania AFU
8	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	35	System wspomagania ruszania pod górę HSA
9	Komputer pokładowy	36	System wspomagania zjazdu ze wzniesienia HDC
10	Końcówka układu wydechowego chromowana	37	Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
11	Kurtyny powietrzne boczne	38	Szyby tylne regulowane elektrycznie
12	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	39	Światła do jazdy dziennej LED
13	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	40	Światła p/mgienne przednie
14	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	41	Światła włączane automatycznie
15	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu	42	Światło dodatkowe STOP
16	Napinacze pasów bezpieczeństwa	43	Tapicerka tekstylna czarna
17	Obramowania nawiewów powietrza chromowane	44	Tarcze kół stalowe 16"
18	Obrotomierz	45	Tryb jazdy Eco
19	Ogranicznik prędkości	46	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
20	Oparcie siedzeń tylnych dzielone 1/3:2/3	47	Wskaźnik zmiany biegu
21	Oslony podwozia w kolorze w kolorze czarnym (przód i tył)	48	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
22	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	49	Wycieraczka szyby tylnej
23	Oświetlenie schowka	50	Zagłówki foteli przednich z regulacją wysokości
24	Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe tylne 3 szt.	51	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
25	Poduszka powietrzna kierowcy	52	Zamek centralny zdalnie sterowany
26	Poduszka powietrzna pasażera	53	Zderzaki górna część w kolorze nadwozia, dolna czarna
27	Poduszki powietrzne boczne przednie	54	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą ekologiczną
Kierownica pokryta skórą ekologiczną
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą ekologiczną
- Radio MP3, DAB + USB, Bluetooth, sterowanie pod kierownicą
Złącze "USB"
System Bluetooth
Tuner DAB
Radio MP3
Sterowanie radiem pilotem pod kierownicą
- Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką
Szyba tylna ogrzewana
Wycieraczka szyby tylnej
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Lakier metalizowany
- Podłokietnik centralny przedni

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	DĘBICA	215/65	R16	98H	FRIGO HP2 TL	3,0
Przednie prawe:	DĘBICA	215/65	R16	98H	FRIGO HP2 TL	3,0
Tylne lewe:	DĘBICA	215/65	R16	98H	FRIGO HP2 TL	3,5
Tylne prawe:	DĘBICA	215/65	R16	98H	FRIGO HP2 TL	3,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Piotr Bałaziński

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


	NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne				
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Wgnieciona z zarysowaniami powłoki lakierowej	Wygluszenie pokrywy rozerwane	
2	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej	Odpryski i zarysowania powłoki lakierowej	
3	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecione		
4	Drzwi boczne tylne	L	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
6	Słupek przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
7	Dach		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

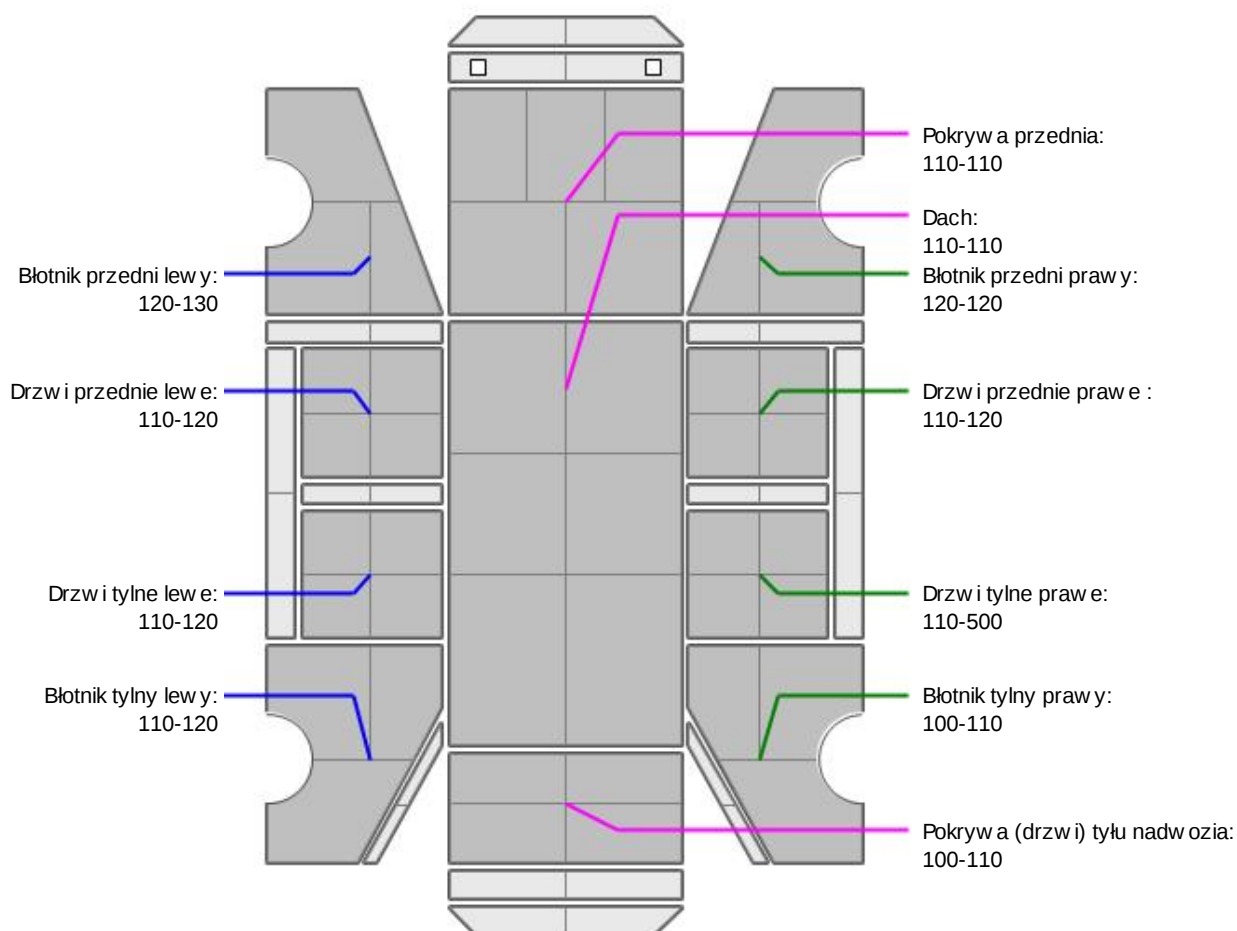

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110-110	
2	Dach		110-110	
3	Błotnik przedni	L	120-130	
4	Drzwi przednie	L	110-120	
5	Drzwi tylne	L	110-120	
6	Błotnik tylny	L	110-120	
7	Błotnik przedni	P	120-120	
8	Drzwi przednie	P	110-120	
9	Drzwi tylne	P	110-500	
10	Błotnik tylny	P	100-110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
2	Lampa zespolona tylna	P	Zarysowana		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		

Mocowania półki bagażnika rozerwane

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego stalowa	L	Odpryski powłoki lakierowej, korozja		
2	Tarcza koła przedniego stalowa	P	Odpryski powłoki lakierowej, korozja		
3	Tarcza koła tylnego stalowa	L	Odpryski powłoki lakierowej, korozja		
4	Tarcza koła tylnego stalowa	P	Odpryski powłoki lakierowej, korozja		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**
Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Porównanie ostatniego zapisu w bazie CEPiK - zgodność przebiegu

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego- podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdów

ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16

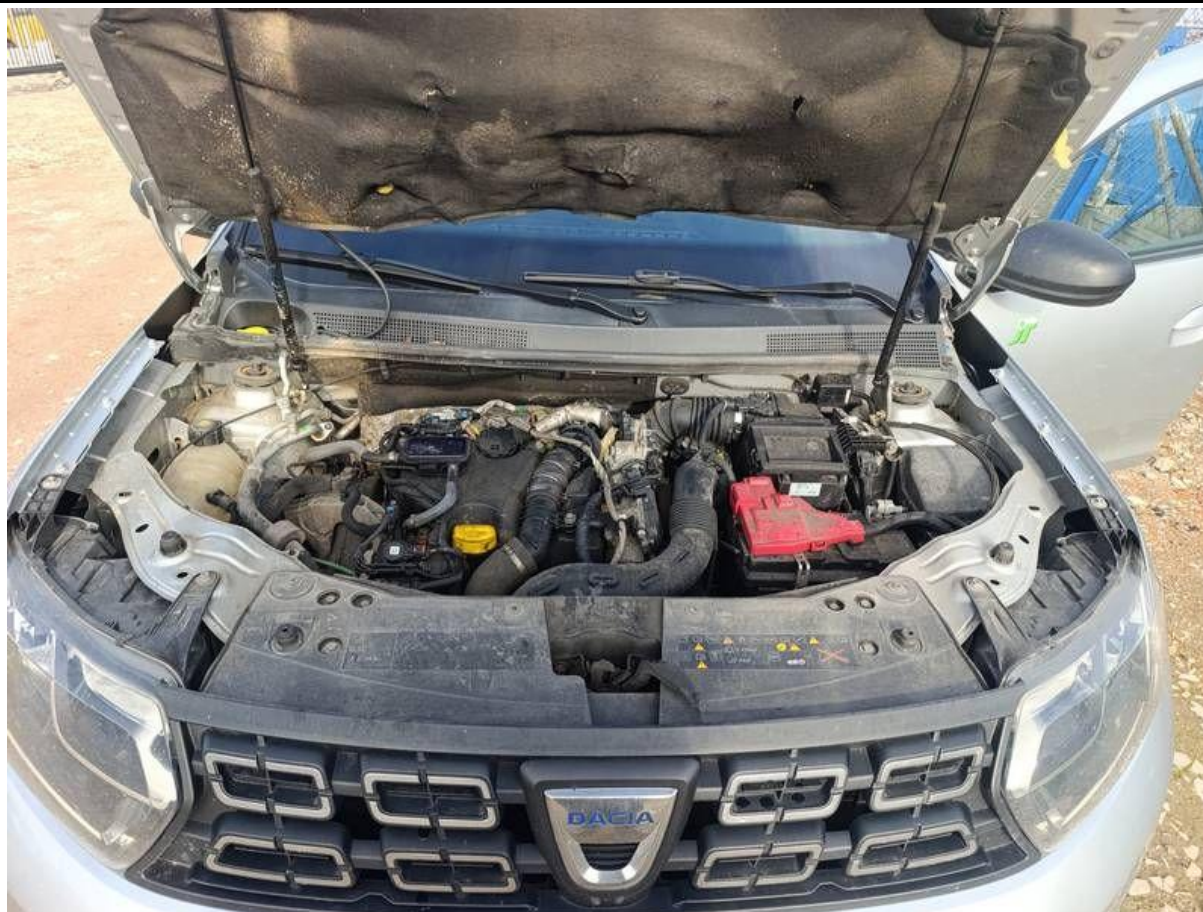

Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44

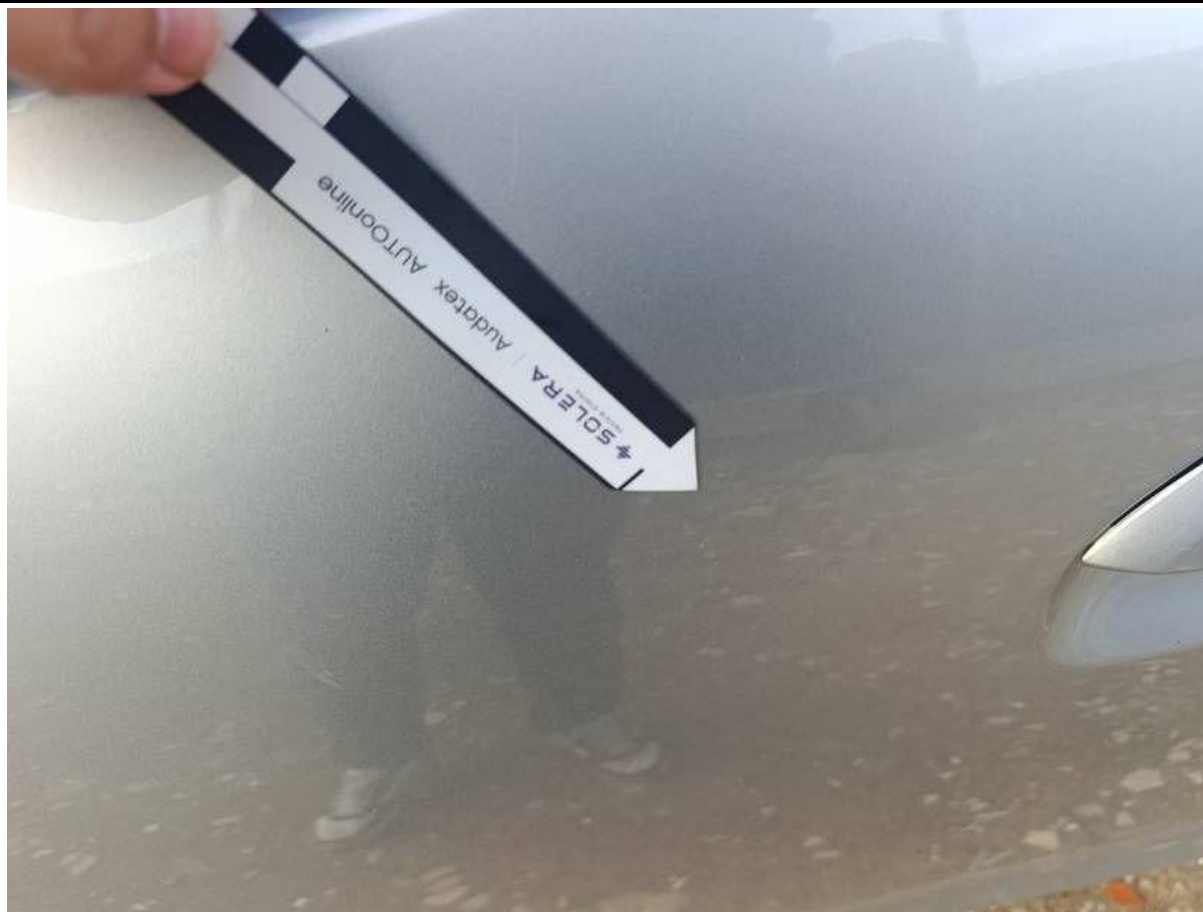

Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71

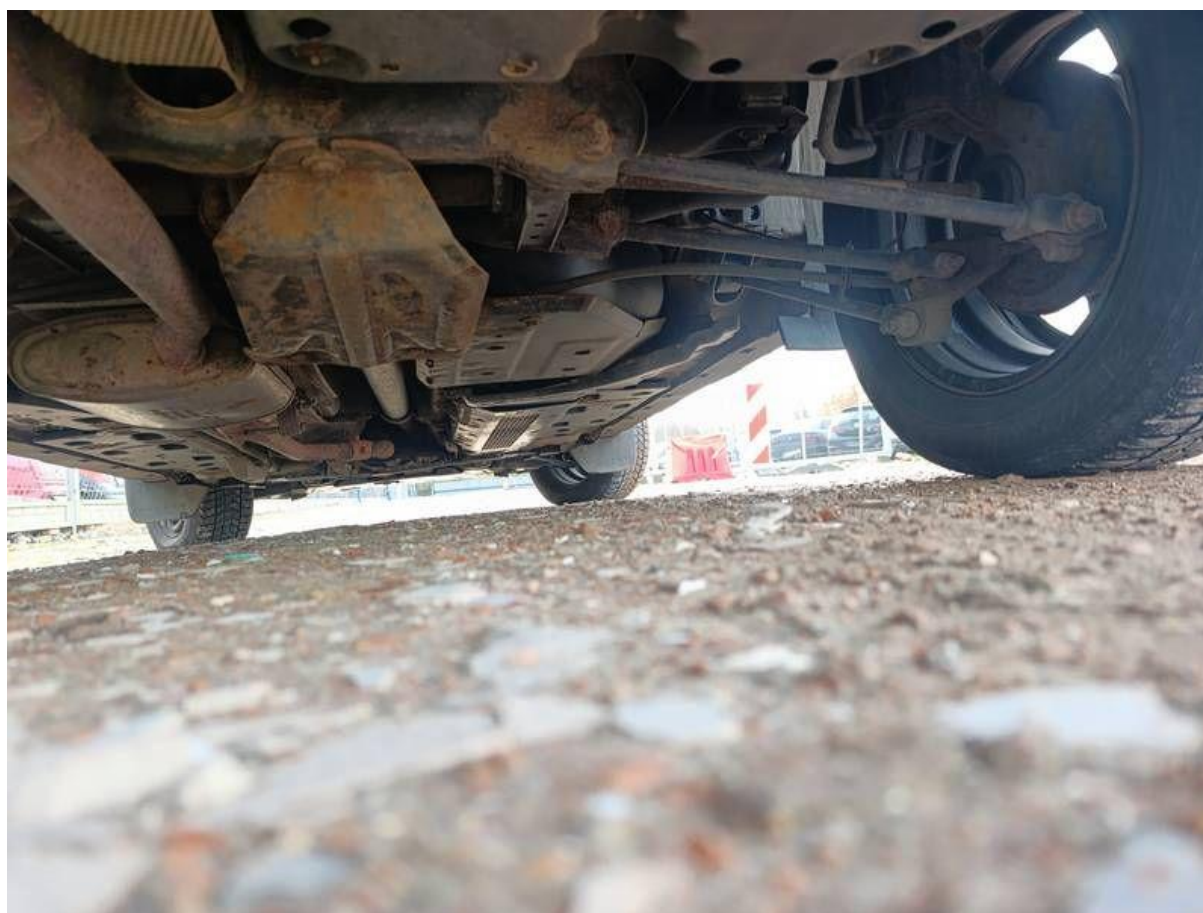

Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu