

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

SPITZKE SE NL Buchloe

Märkische Allee 39/41
 14979 Großbeeren

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	03.11.2025 durch SPITZKE SE NL Buchloe
Besichtigungsort	72336 Balingen, Auf Bollen 17/1
Besichtigungsdatum	04.11.2025
Referenznummern	60810007

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	TMBJG7NE1K0242411		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Candy Weiß / Uni
Hersteller	Skoda	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Octavia 1.6 TDI Ambition	Laufleistung abgelesen	276.300 km
Erstzulassung	04.07.2019	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Manuell / 5	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.598 ccm / 85 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch eine FIN bezogene Datensatzabfrage ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	205/55 R16 91V	3 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	205/55 R16 91V	3 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	205/55 R16 91V	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	205/55 R16 91V	6 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✗ Fahrzeug ist fahrbereit (1)	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
✗ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
○ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt. (2) Grund: Motor springt nicht an.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✗ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	✗ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✓ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✓ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊗ Nicht vorhanden

(1) fahrbereit: Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, enthält keine Aussage zur Verkehrssicherheit.

(2) Rangierfahrt: Das Fahrzeug wurde aus eigener Kraft vor- und zurückbewegt

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
4 Lautsprecher zusätzlich		8 Lautsprecher	
Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)		Airbag Beifahrerseite abschaltbar	
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)		Antriebsart: Frontantrieb	
Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)		Ausstattungs-Paket: Green tec	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide		Außenspiegel schwarz lackiert	
Außenspiegel Wagenfarbe		Bordcomputer	
Bremsassistent		Brillenfach	
Dachreling		Einparkhilfe hinten	
Elektron. Differentialsperre (EDS)		Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)	
Fensterheber elektrisch hinten		Fensterheber elektrisch vorn	
Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	
Getriebe 5-Gang		Heckleuchten LED	
Heckscheibenwischer		Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	
Innenspiegel mit Abblendautomatik		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	
Karosserie: 5-türig		Klimaanlage	
Knieairbag Fahrerseite		Kopf-Airbag-System	
Kopfstützen hinten		Kopfstützen vorn	
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links		Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	
Lenkrad (3-Speichen)		Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	
Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar		Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole	
Maxi-DOT Display		Mittelarmlehne vorn	
Mittelkonsole		Modellpflege	
Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI DPF		Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	
Multifunktionsanzeige		Nebelscheinwerfer	
Reifen-Reparaturkit		Reifendruck-Kontrollsystem	
Rußpartikelfilter		Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP		Scheibenwaschdüsen heizbar	
Seitenairbag vorn		Servolenkung elektronisch (Servotronic)	
Sitz vorn links höhenverstellbar		Sitz vorn rechts höhenverstellbar	
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Coeus		Sonnenblende rechts mit Spiegel	
Start/Stop-Anlage		Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn		Tagfahrlicht LED	
Verglasung getönt		Verzurrösen Koffer-/Laderaum	
Wegfahrsperre		Zentralverriegelung	
Fernbedienung für Zentralverriegelung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Frontscheibe heizbar	✓	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	✓
Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth	✓	Phonebox	✓
Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion	✓	Mittelarmlehne hinten	✓
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	✓	Reserverad als Notrad	✓
Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	✓	Schlechtwege-Paket	✓
Sitzheizung vorn	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 35, Bild 36)

Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren (Bild 37, Bild 38)

Frontscheibe mit Regensensor, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen (Bild 55, Bild 56)

Dach

Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 41, Bild 42)

Seite links

Spiegelgehäuse links Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 39, Bild 40)

Tür vorne links Griff -Blende-, fehlt, ersetzen (Bild 33, Bild 34)

Tür vorne links Kante, beschädigt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 31, Bild 32)

Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 43, Bild 44)

Tür hinten links Kante, beschädigt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 29, Bild 30)

Seitenwand links, korrodiert, instand setzen - lackieren (Bild 47, Bild 48)

Seitenwand links, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken (Bild 45, Bild 46)

Seite rechts

Seitenwand rechts, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken (Bild 51, Bild 52)

Tür hinten rechts Kante, beschädigt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 27, Bild 28)

Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren (Bild 53, Bild 54)

Tür vorne rechts Kante, beschädigt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 23, Bild 24)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 49, Bild 50)

Interieur

Sitzbank hinten Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen (Bild 25, Bild 26)

Himmel, verschmutzt, aufbereiten (Bild 21, Bild 22)

Laderaum, verschmutzt, aufbereiten (Bild 16, Bild 17)

Schlüssel/Schließanl.

Schließanlage Hauptschlüssel, fehlt, ersetzen (Bild 20)

Technik

Motor Lichtmaschine / Generator, defekt, ersetzen (Bild 13)

Sonstiges

Inspektion groß Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 14, Bild 15)

Fahrzeug Batterie, entladen, ersetzen (Bild 18, Bild 19)

Ohne Zuordnung

Bordbuchmappe, fehlt, ersetzen

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 56 Fotos.

Wamboldt, Waldemar

Der Sachverständige, 05.11.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5

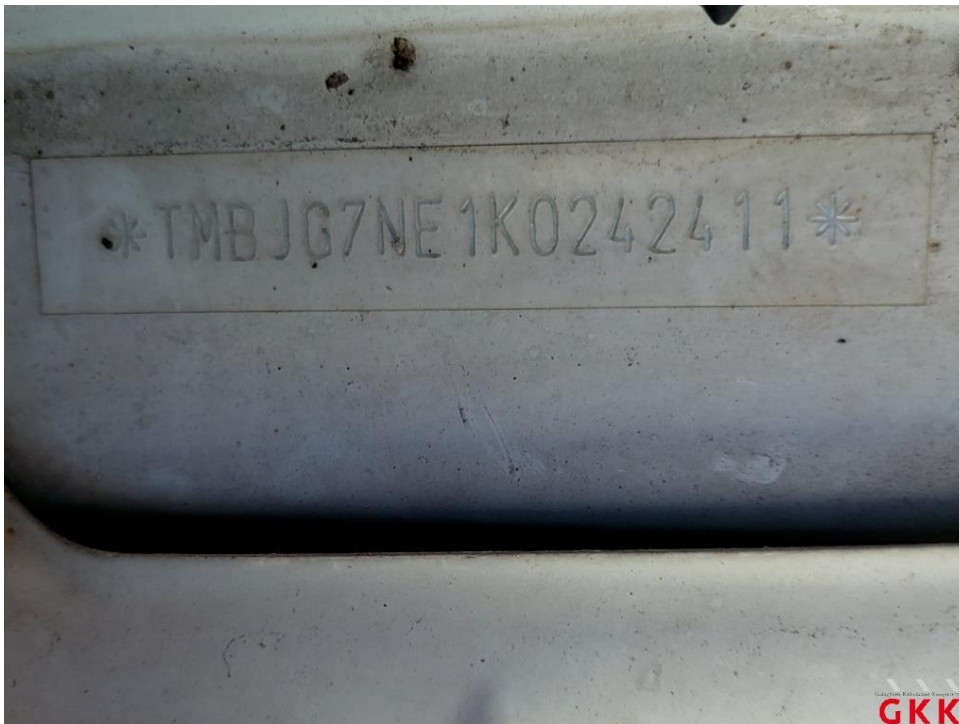


Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13 Motor, Lichtmaschine / Generator, defekt, ersetzen



Bild 14 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 15 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 16 Laderaum, verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 17 Laderaum, verschmutzt, aufbereiten



Bild 18 Fahrzeug, Batterie, entladen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Fahrzeug, Batterie, entladen, ersetzen

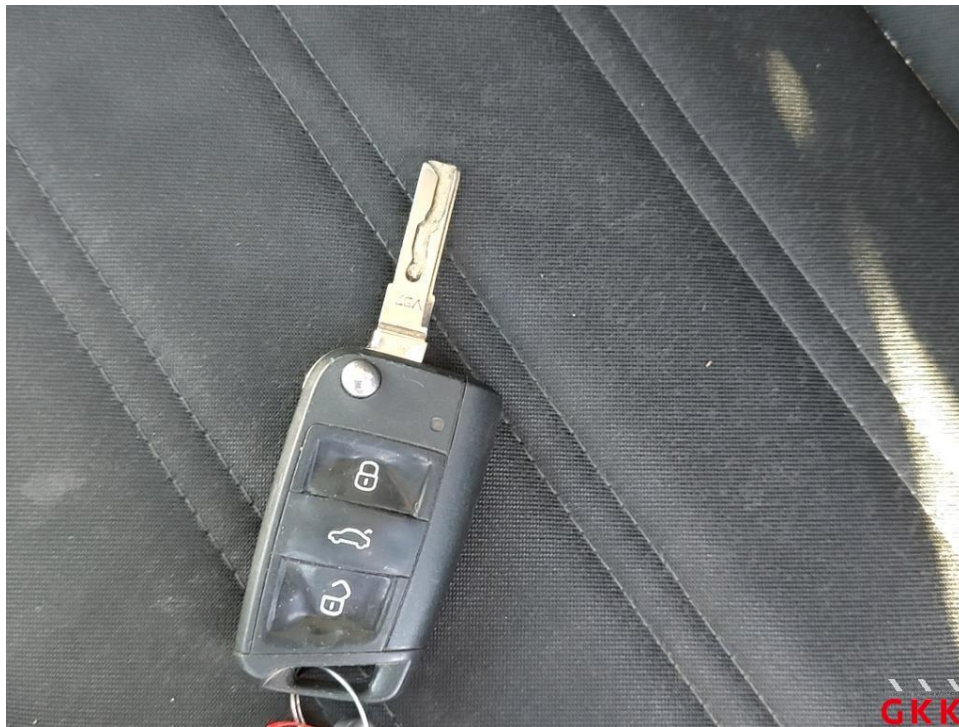


Bild 20 Schließanlage, Hauptschlüssel, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Himmel, verschmutzt, aufbereiten



Bild 22 Himmel, verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 23 Tür vorne rechts, Kante, beschädigt, auslegen, schleifen, polieren

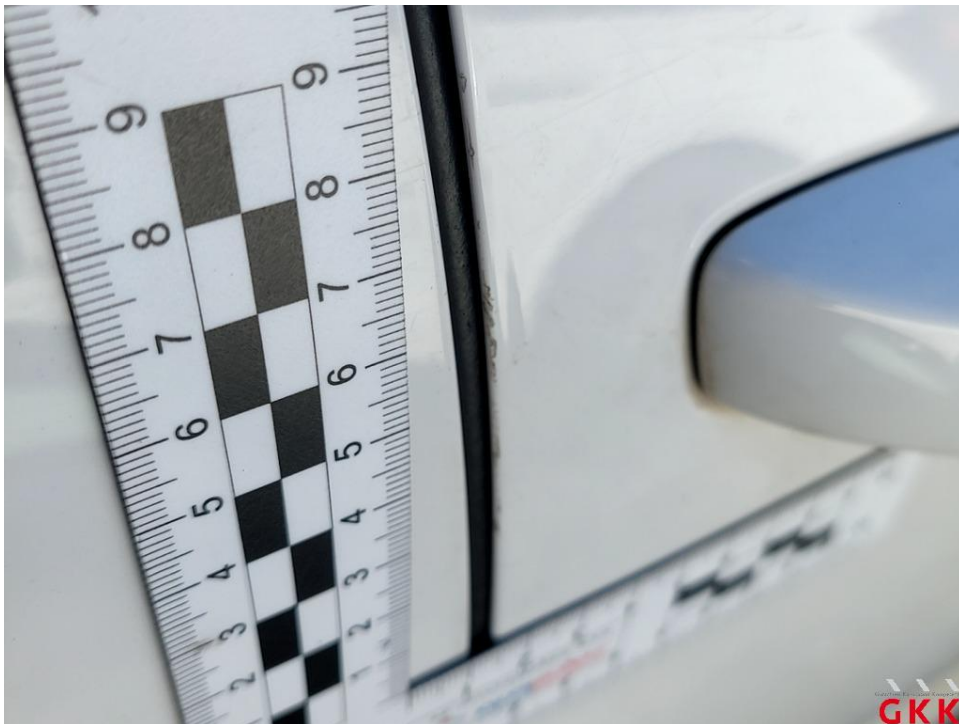


Bild 24 Tür vorne rechts, Kante, beschädigt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 25 Sitzbank hinten, Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen



Bild 26 Sitzbank hinten, Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27 Tür hinten rechts, Kante, beschädigt, auslegen, schleifen, polieren

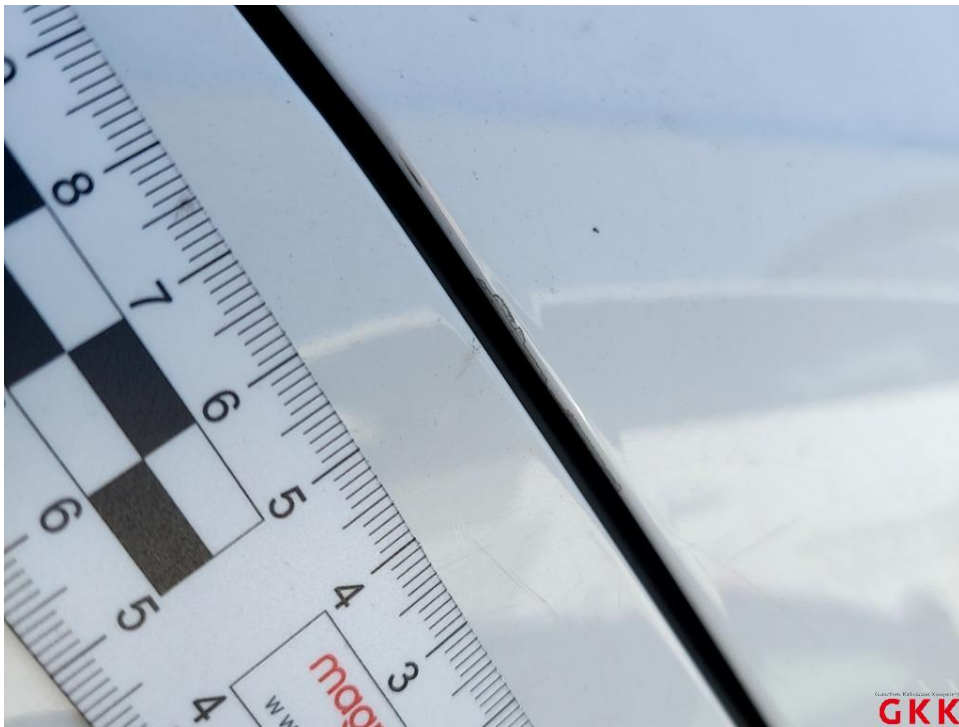


Bild 28 Tür hinten rechts, Kante, beschädigt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 29 Tür hinten links, Kante, beschädigt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 30 Tür hinten links, Kante, beschädigt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 31 Tür vorne links, Kante, beschädigt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 32 Tür vorne links, Kante, beschädigt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 33 Tür vorne links, Griff -Blende-, fehlt, ersetzen



Bild 34 Tür vorne links, Griff -Blende-, fehlt, ersetzen

Fotoanlage

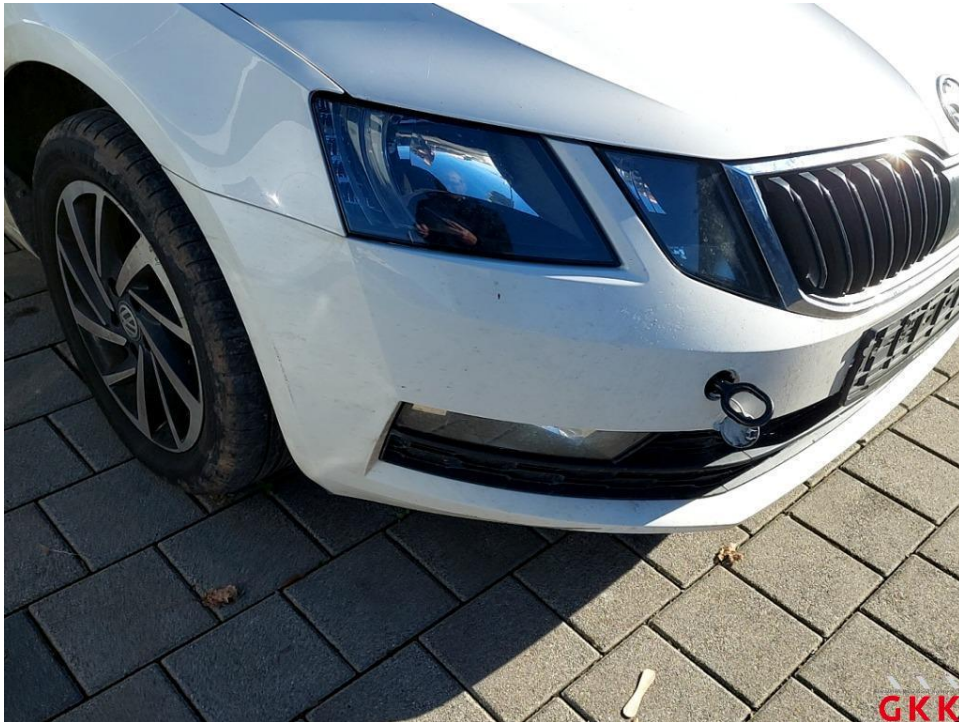


Bild 35 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 36 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 37 Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren



Bild 38 Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren

Fotoanlage



Bild 39 Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 40 Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 41 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 42 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 43 Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 44 Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 45 Seitenwand links, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 46 Seitenwand links, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 47 Seitenwand links, korrodiert, instand setzen - lackieren



Bild 48 Seitenwand links, korrodiert, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 49 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 50 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 51 Seitenwand rechts, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 52 Seitenwand rechts, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 53 Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren



Bild 54 Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 55 Frontscheibe, mit Regensensor, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen



Bild 56 Frontscheibe, mit Regensensor, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen