


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002072236
Besichtigt am: 25.08.2025 11:03
Berichts-Nr: 8915914
FIN: VSSZZZ5FZM6520175



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

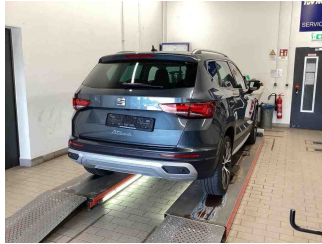

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / AOB
Erstzulassungsdatum:	11.08.2021
Laufleistung:	60.190 km
Farbe:	"Rodium" Grau
Farbe Dach:	"Rodium" Grau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Warmgrau-Nordisch/Dunkelsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber	Doppelboden
19"-Leichtmetallräder "Exclusive 36/4", bearbeitet, in Atomgrau	Doppelton-Signalhorn
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Drehstromgenerator 140 A
4 Türen	Drei.-Automatikgurte vorn
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7, "TSI"	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Dynamiklenkung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Easy Open - Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung
Abgasendrohr hinten (Standard)	ECO-Funktion
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
Abwicklung Serie	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Embleme
Ambientelicht Ausführung 2	Entriegelung Hintersitz Standard
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Armaturentafel Standard	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel rechts, konvex	Fernlichtassistent
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Feststellbremse
Batterie 360A (69Ah)	Formteilhimmel ungeteilt
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W-Verstärker und Surround-Technologie	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Betriebserlaubnis Nachtrag	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Betriebsspannung 12 V	Frontantrieb
Bordliteratur in Deutsch	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bordwerkzeug und Wagenheber	FULL LINK für Navigationssystem
Bremsbelagverschleißkontrolle	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Chrom-Paket	Fußhebelwerk "Standard"
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Dachreling, blank	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dämpfung vorn	Grossdach-System
Datenträger für EU, integriert	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Digitaler Radioempfang	Hinterachse "Standard"

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Nichtraucherausführung
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Offroad XPERICENCE
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Ablageschale am Dachhimmel
Kältemittel R1234yf	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kategorie 0	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Feuerlöscher
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Fußmatten
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Handbremshebelgriff
Komfortsitze vorn	Ohne Heckspoiler
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Individualeinbau
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen vorn	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Ladedose
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladekabel
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Sonderspezifikationen
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Stabilisator hinten
Leuchtwertenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Steckdose
Linkslenker	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Trennwand
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Überführungsausrüstung
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem "Plus", inkl. Kartenmaterial	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus.Warnleuchten
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Modul Boden hinten Ausführung 7	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
MPV	Optionsinfotainment (MIB3)
Müdigkeitserkennung	Panorama-Ausstelldach, elektrisch
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Parklenkassistent
Navigationsgerät-High	Parklenkassistent (Servolenkung)
Navigationssystem "Plus"	Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
Nebelscheinwerfer	Preisnachlass-Paket
Nebelschlussleuchte	Privater Notruf
Nicht Heissland	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)

Radstand	Variables Ladebodenkonzept
Rechtsverkehr	Variante Grundausstattung
Regionscode " ECE " für Radio	Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Reifen 235/40 R19 96Y xl	Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Wartungsintervallverlängerung
Reifendruckkontrolle	Wegfahrsperre elektronisch
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
Safe & Driving XL (in Kombination mit Navigationssystem)	Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	Zierleisten blank
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt	Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller
Scheibenbremsen hinten	Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet	
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	
-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzbezüge in Stoff "Dinámica" (Schwarz)	
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	
Sonderpreis	
Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Spurhalteassistent plus Emergency Assistund Stauassistent	
Spurwechselassistent	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation	
Staufach unter den Vordersitze(n)	
Stoßfänger lackiert	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder	
Typprüfand Deutschland	
Typzeichen und Firmenemblem	
Umgebungskamera (inkl. Rückfahrkamera)	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 Y	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Maxxis	Ersatz		Ganzjahresreifen	Stahl	125/70 R 18 99 M	4,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
2	Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Rücklicht rechts	Gebrochen	Ersetzen
6	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Kotflügel hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
8	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Motor	Undichtigkeit	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
10	Kühlergrill Schutzgitter	Deformiert	Ersetzen
11	Reifen hinten rechts	Verschlissen	Ersetzen
12	Reifen hinten links	Verschlissen	Ersetzen
13	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
14	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
15	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
16	Heckspoiler	Kratzer	Lackieren
17	Radkastenverkleidung vorne links	Kratzer	Smart Repair
18	Stoßfängergitter vorne mitte	Deformiert	Ersetzen
19	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
20	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Smart Repair
21	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
22	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
23	Armaturenbrett	Klebstoffreste	Reinigen
24	Kotflügel vorne rechts	Steinschlag	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	677,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5FZM6520175

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

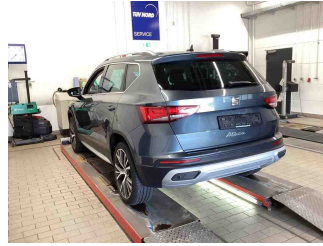

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

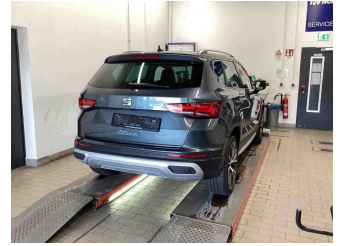

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links

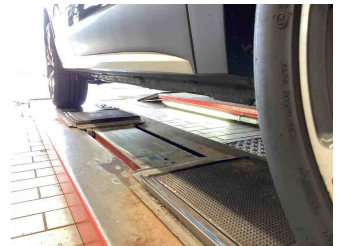


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links

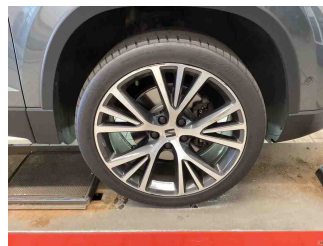

Räder - Rad montiert vorne
rechts

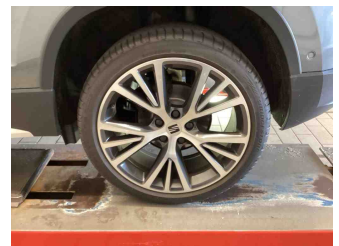

Räder - Rad montiert hinten
links

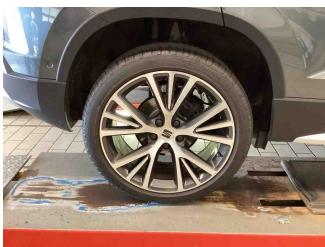


Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole

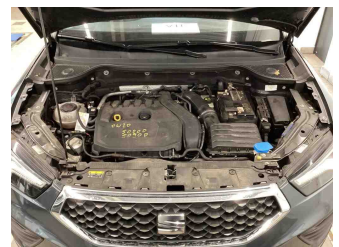


Fahrzeug - Motorraum offen

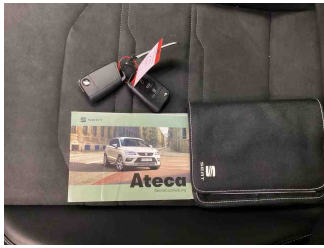

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

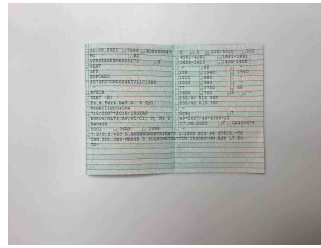


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

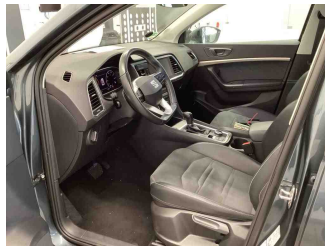

Innenraum - vorne

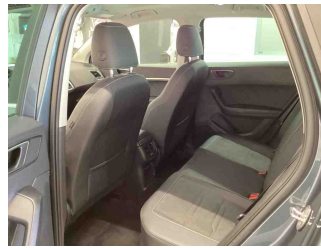

Innenraum - hinten





Unterbodenscan





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**




1 - Tür vorne links - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren

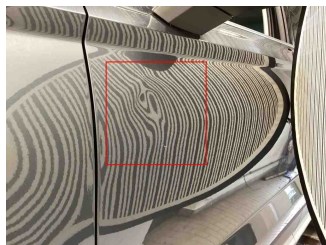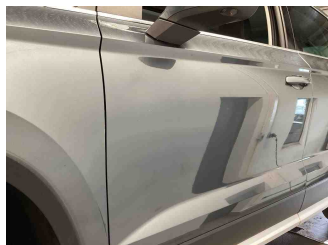

2 - Tür hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

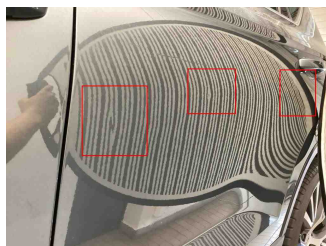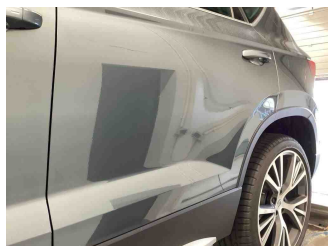


3 - Tür hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

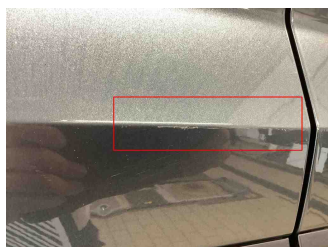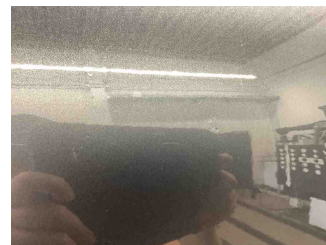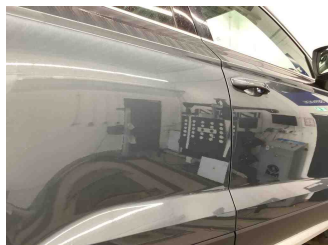

4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren




5 - Rücklicht rechts - Gebrochen - Ersetzen

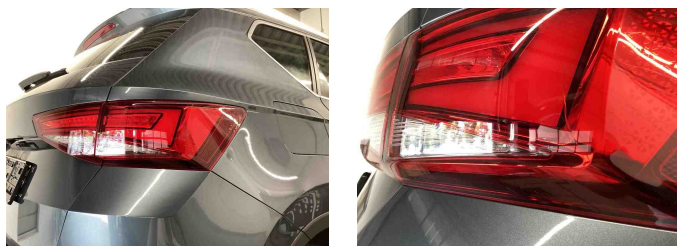

6 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

7 - Kotflügel hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

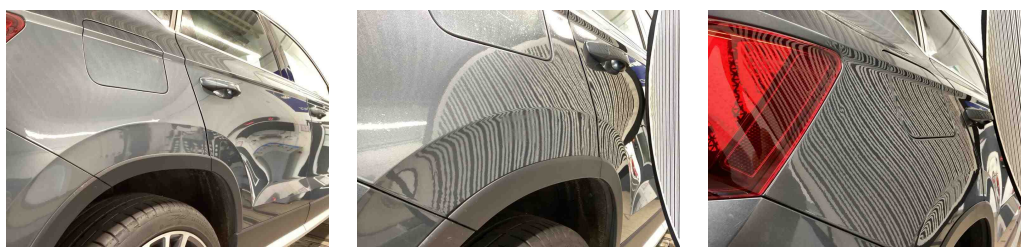

8 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



9 - Motor - Undichtigkeit - Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich




10 - Kühlergrill Schutzgitter - Deformiert - Ersetzen



11 - Reifen hinten rechts - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar


Reifen porös/rissig

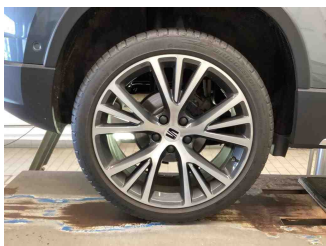



12 - Reifen hinten links - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar



Reifen porös/rissig

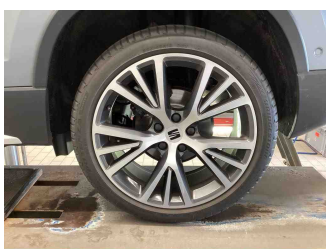


13 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

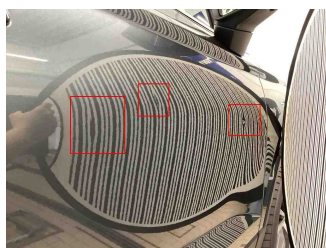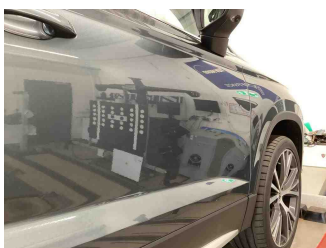


14 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

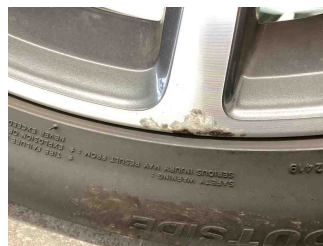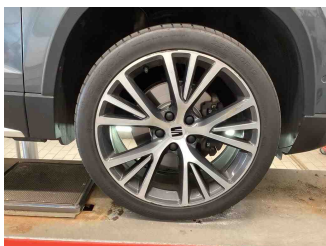


15 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung

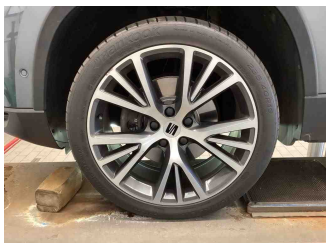

16 - Heckspoiler - Kratzer - Lackieren

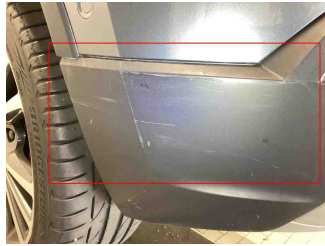


17 - Radkastenverkleidung vorne links - Kratzer - Smart Repair

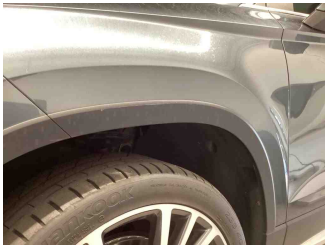

18 - Stoßfängergitter vorne mitte - Deformiert - Ersetzen




19 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair

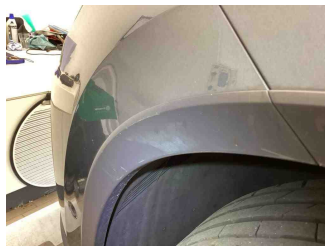

20 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Smart Repair



21 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen

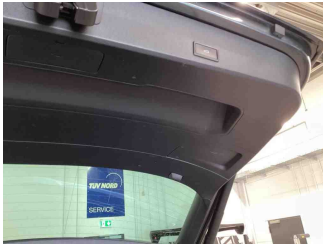

22 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



23 - Armaturenbrett - Klebstoffreste - Reinigen



24 - Kotflügel vorne rechts - Steinschlag - Auslegen + Polieren

