

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8800568
vom: 01.08.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002044800
Besichtigt am: 31.07.2025 14:14
Berichts-Nr: 8800568
FIN: WVGZZZ5NZNW409268



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8800568
vom: 01.08.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CNC
Erstzulassungsdatum:	19.07.2022
Laufleistung:	66.171 km
Farbe:	Nightshade Blue Metallic
Farbe Dach:	Nightshade Blue Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.509 mm
Fahrzeughöhe:	1.675 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.350 kg
Radstand:	2.678 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	03.04.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	59.602 km
Restlauf bis Service:	8.500 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket	Dämpfung vorn
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Dekoreinlagen für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
3 Kopfstützen hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4 Leichtmetallräder "Tulsa" 7 J x 17 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht	Doppelkupplungsgetriebe DQ400
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 110 kW	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
8 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abgasnorm EU6 AP	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr.0ED.B / 0EK.A
Ablagefächer in der Dachkonsole	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	ergoActive Sitze vorn
Aktivkohlebehälter (EVAP)	ergoActive Sitze vorn höheneinstellbar, Sitz- und Lehnenneigung einstellbar, Oberschenkelauflage längs verschiebbar
Anhängerrangierassistent "Trailer Assist" inkl. Parklenkassistent "Park Assist" und Einparkhilfe	e-Sound
Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrerassistentenpaket "Plus"
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 25 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Batterie 340A (58Ah)	Fertigungsablauf Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fußgängererkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumboden
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumleuchte
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gewichtsbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachhimmel	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Dachreling schwarz	Innenspiegel automatisch abblendend
Dämpfung hinten,Basis 1	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8800568
vom: 01.08.2025

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortausstattung

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kurzheck

Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Scheinwerfer

Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar und mit Massagefunktion

Leuchte im Fußraum vorn

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlussleuchte

Netzladekabel für Haushalts-Steckdose

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne Alu/Chrom-Paket

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Generator

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne Individualeinbau

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

ohne Kennzeichenträger

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Schubladen unter den Vordersitzen

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/65 R 17, Rollwiderstandsklasse A

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückleuchten

Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8800568
vom: 01.08.2025

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
höhenstellbar
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
Rücksitzplätze in Mikrolies "ArtVelours"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachbedienung
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Top-Komfortsitze vorn
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfstand Deutschland
Umweltbonus
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen
Winterräder "Montana" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x
17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H
Winterräder "Montana" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x
17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H
Zierleisten schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8800568
vom: 01.08.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	6,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	6,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	7,0 mm
Falken			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8800568
vom: 01.08.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Zusätzliche(r) Reifen	Platten	Ersetzen
4	Kopfstütze	Beschädigt	Ersetzen
5	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kotflügel vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ladekabel (Normalladung)	Fehlt	Ersetzen
2	Ladekabel (Schnellladung)	Fehlt	Ersetzen
3	Bedienungsanleitung Radio	Fehlt	Erneuern
4	Bedienungsanleitung Navi	Fehlt	Erneuern



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8800568
vom: 01.08.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8800568
vom: 01.08.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZNW409268

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8800568
vom: 01.08.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

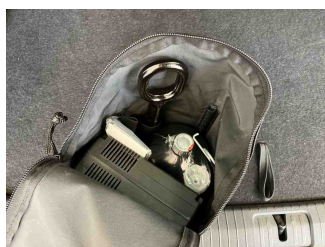


Equipment - Bordwerkzeug

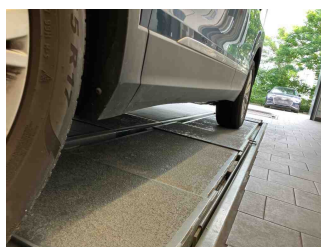


Seitenansicht - Schweller links

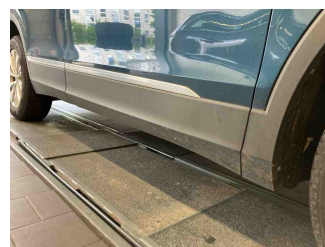


Seitenansicht - Schweller rechts

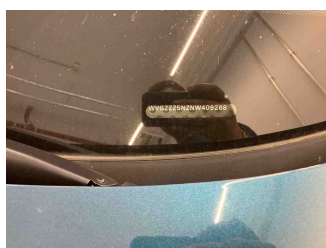


Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

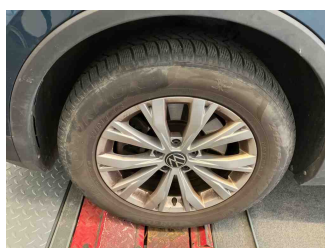


Räder - Rad montiert vorne
links

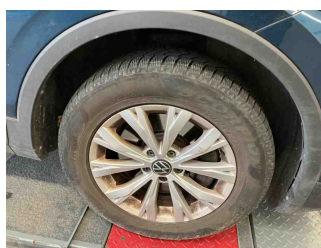


Räder - Rad montiert vorne
rechts

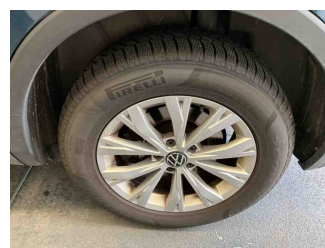

Räder - Rad montiert hinten
links

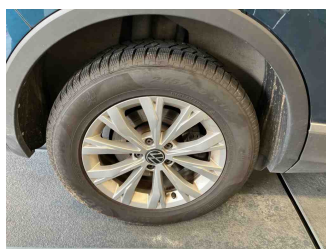

Räder - Rad montiert hinten
rechts

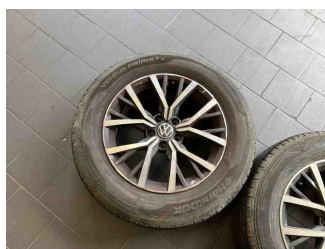

Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8800568
vom: 01.08.2025




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole

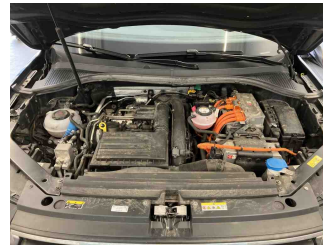


Fahrzeug - Motorraum offen

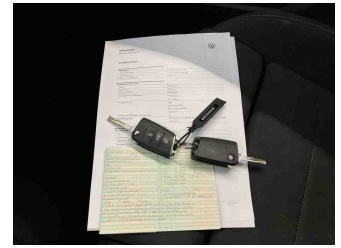

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

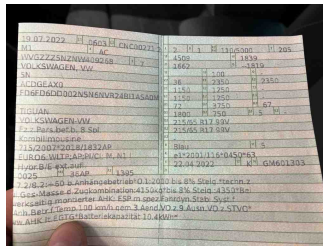


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug

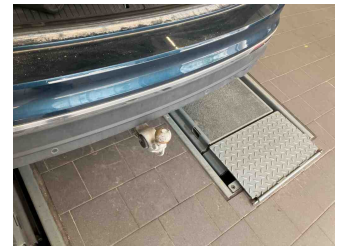

Equipment - Anhängerkupplung

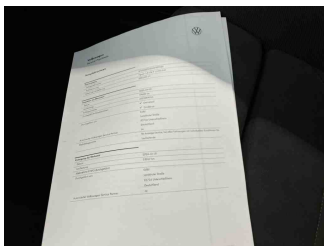

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8800568
vom: 01.08.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren


Kommentar

Kante eingedrückt



2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


3 - Zusätzliche(r) Reifen - Platten - Ersetzen

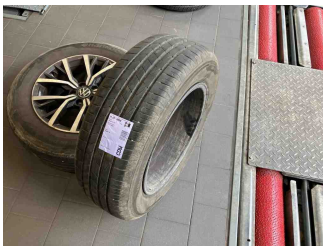


4 - Kopfstütze - Beschädigt - Ersetzen

Kommentar

Lässt sich nicht einfahren

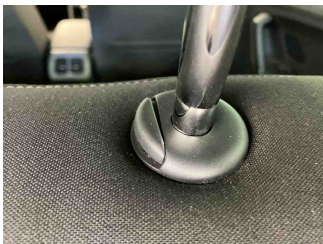

5 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken

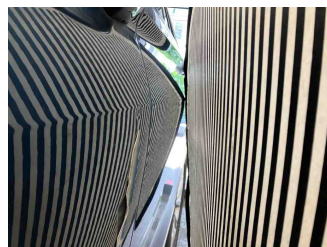





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8800568
vom: 01.08.2025

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

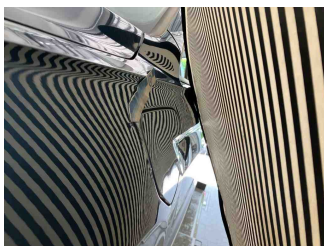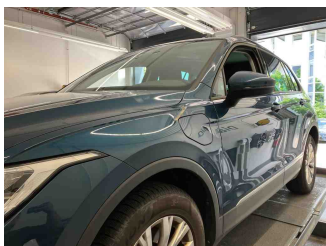


2 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

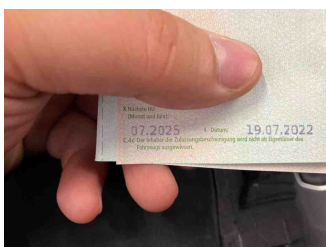


FEHLTEILE

1 - Ladekabel (Normalladung) - Fehlt - Ersetzen

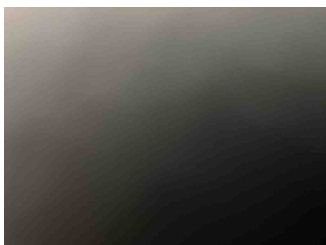

2 - Ladekabel (Schnellladung) - Fehlt - Ersetzen

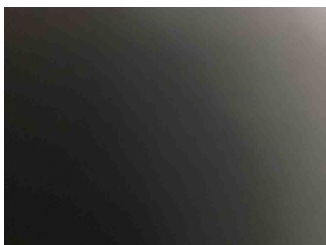

3 - Bedienungsanleitung Radio - Fehlt - Erneuern





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8800568
vom: 01.08.2025

4 - Bedienungsanleitung Navi - Fehlt - Erneuern

