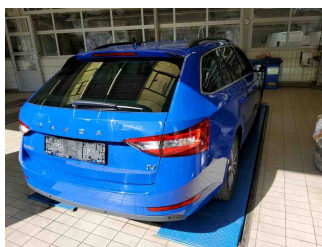
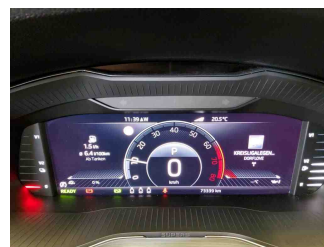


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002079895
Besichtigt am: 05.09.2025 11:56
Berichts-Nr: 8986945
FIN: TMBJW7NP0M7066725

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / AUJ
Erstzulassungsdatum:	04.05.2021
Laufleistung:	73.339 km
Farbe:	Energy-Blau
Farbe Dach:	Energy-Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	329 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Beheizbare Vordersitze
"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"	Berganfahrassistent
"FRONT ASSIST" - mit ACC bis 210km/St.	Betriebserlaubnis Nachtrag
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Bordliteratur in Deutsch
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Bordwerkzeug
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
"REAR VIEW CAMERA MID"	Business Columbus
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Chrom-Paket
"Virtual Cockpit"	Chromrahmen um die Seitefenster
12 Volt-Steckdose(n)	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	DAB - Digitaler Radioempfang
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG	Dachreling, schwarz
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	Dachspoiler
2x USB vorne + 2x USB hinten	Dämpfung hinten
3 Schlüssel	Dämpfung vorn
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Dekorleiste Brushed
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/115 KW TSI, Hybrid Grundmotor ist: TH8	Doppelton-Signalhorn
6-Gang-Automatikgetriebe	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgasendrohr hinten (Standard)	ECO-Funktion
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	-
Aktivkohlebehälter	Einstiegsleisten vorne und hinten (PHEV)
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Entriegelung Hintersitz Standard
Aufkleber/Schilder in deutsch	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Fahrerkniefahrer
Außenspiegel links, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstellbar separat beheizbar	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Ausstattungsstufe - Ambition	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Formteilhimmel ungeteilt
Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Batterie 340A (58Ah)	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
	Fußhebelwerk "Standard"
	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)

Heckklappe/Deckel mit elektrischer Öffnung und Schließung,
(mit Spindel- antrieb, ohne Virtuelles Pedal)

Heckscheibenwischer "AERO"

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Hybrid-Antriebssystem PHEV

Innenleuchte im Fußraum vorn

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersicherung, elektrisch betätigt

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX

Komfortsitze vorn

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffbehälter

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kühlerschutzgitter mit Chromleiste

Ladedose AC Typ 2 Mode 2-3 (EU)

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist

LED Rückleuchte

Leergewichtsbereich 1

Leichtmetallräder "DRAKON" 6,5Jx17" anthrazite
glanzgedreht

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen

Leseleuchte vorn

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Low LED Basis Scheinwerfer inkl. LED Tagfahrlicht

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mit Halter

Mit Multifunktionskamera

Mit Verkehrszeichenerkennung

Mittelarmlehne vorn

Mittelkonsole

Motorenstart Standard

Navi Columbus + Web radio

Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte

Nebelschlussleuchte

Netzprogramm

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normal-Lackierung

Notrufsystem eCall

Ohne Adapter

Ohne Anhängavorrichtung

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)

Ohne Durchladeeinrichtung

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Fußmatten

Ohne Garagentoröffner

Ohne Generator

Ohne Head-Up Display

Ohne Kindersitz

Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)

Ohne Ladeboden

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Lichtassistent

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Schmutzfänger

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Tilgergewicht Lenkrad

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Funktionsfehleranzeige

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Optionsinfotainment (MIB3)

Pannens-Set

PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren vorne &
hinten mit aut. Bremse Funktion

Plus Ladekabel MODE 3, 16A - EU(AC 3,6 kW)

Preisstützung

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert,
Generation 2 (Polymerbeschichtung)

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schriftzugsatz in Grundaufführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel abblendbar

Side Assist

Side Assist + Lane Assist mit adaptiver Spurführung +
Emergency Assist

Sitzbezüge in Stoff

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, Airbag-Label auf
Sonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Standard

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfstand Deutschland

Variant/Avant

Variante Hybrid

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Verkehrzeichenerkennung mit Multifunktionskamera

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bodenblech hinten	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Tür vorne links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
3	Seitenwand hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
4	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Kotflügel vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	226,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	629,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW7NP0M7066725

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Schlechter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

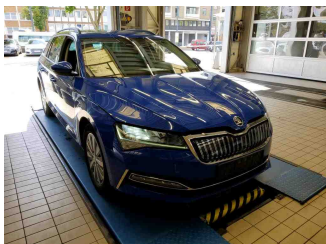

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

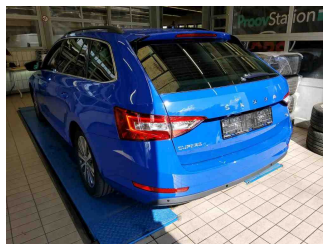


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

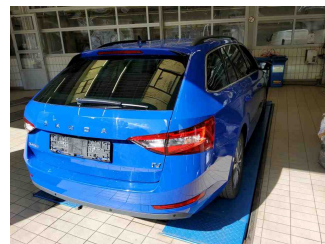


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

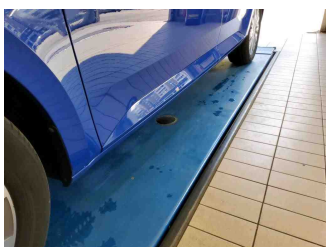

Seitenansicht - Schweller links

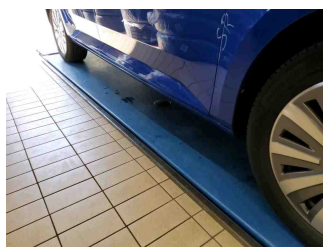

Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

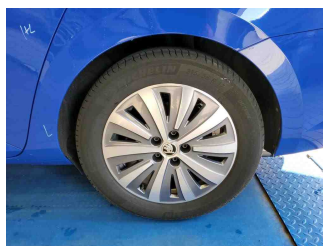


Räder - Rad montiert hinten
links

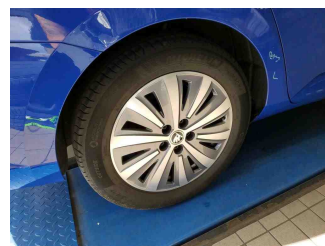


Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole

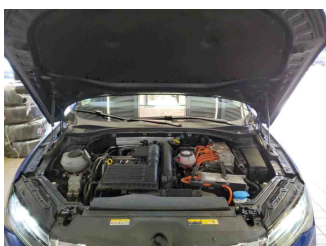

Fahrzeug - Motorraum offen

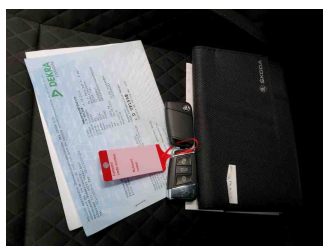

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

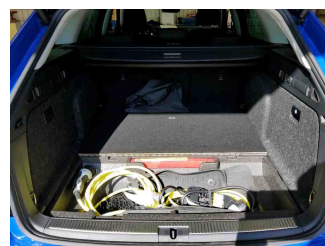


Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8986945
vom: 05.09.2025

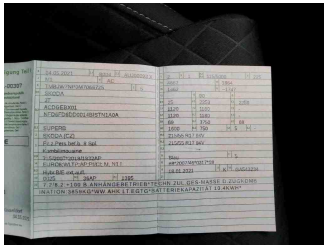


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Tür vorne links




Lackstärke Seitenwand hinten rechts

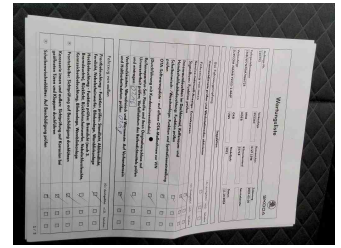


Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

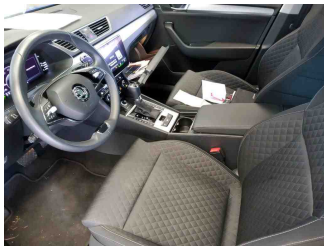


Innenraum - vorne

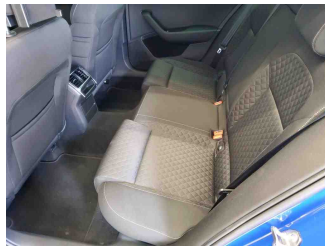

Innenraum - hinten

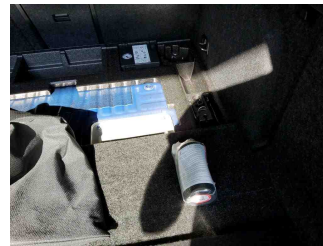

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

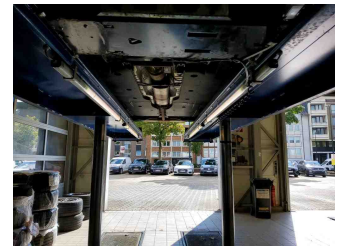

Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Bodenblech hinten - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

Kommentar

unterbodenschaden hinten, heckblech instandsetzen, spoiler und blende erneuern






2 - Tür vorne links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

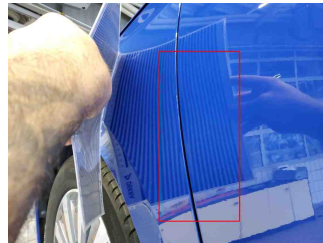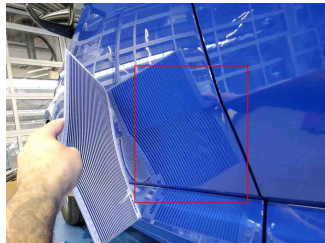

3 - Seitenwand hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

Kommentar

schleifriefen unebene oberfläche und staubeinschlüsse

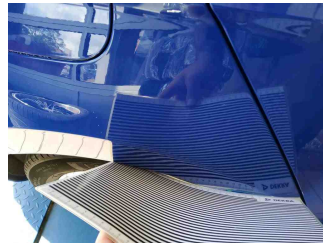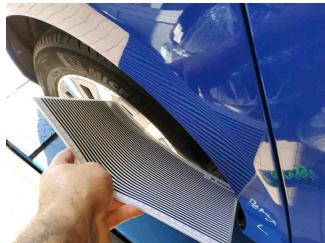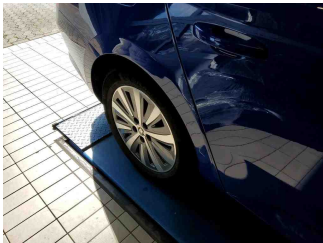



4 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

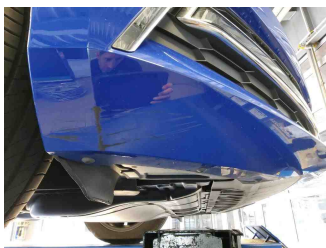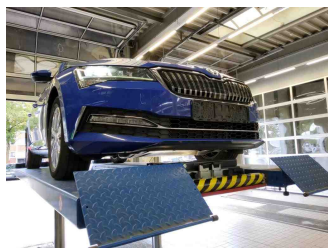

2 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

