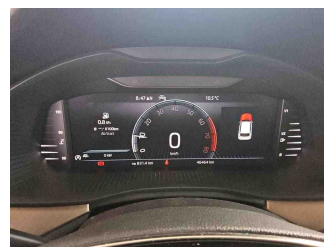


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002106401
Besichtigt am:	22.09.2025 09:20
Berichts-Nr:	9075798
FIN:	TMBGP7NW2N3105547

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kamiiq
HSN / TSN:	8004 / AUE
Erstzulassungsdatum:	04.07.2022
Laufleistung:	46.464 km
Farbe:	Candy-Weiss
Farbe Dach:	Candy-Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	999 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	4.241 mm
Fahrzeughöhe:	1.559 mm
Fahrzeugbreite:	1.793 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.704 kg
Radstand:	2.639 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Satin schwarz/grey Formhimmel
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	10.600 KM

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg., inkl. City ANB, ohne adaptive

"Virtual Cockpit"

2 USB Typ-C vorne

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/70 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5/T26/T0M

4 Türen

5-Gang-Schaltgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgaskonzept, EU6 AP

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Aufnahmeverrichtung im Kofferraum

Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Aussenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz,-Deutschland
entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Black Piano

Bluetooth mit Wireless Charging (LTE)

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Brillen-Ablage/Halter

Business

Care Connect + Infotainment Online

Care connect + Infotainment online 3 Jahre

Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei

Crossover

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachhimmel grau

Dachreling

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen Cooper Brushed

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 200" -- Fahrzeugteile

--

Einparkhilfe vorne + hinten

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Erweiterte Innengeräuschkämpfung

Fahrerkniefahrer

Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-

Federbereich 24 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung

Geschwindigkeitsregelanlage + Speedlimiter

Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

Halbleiter

Handschuhfachklappe, mit Leuchte

Heckklappe Standard

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieurleisten und Ausstrichrahmen Chrom

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Kofferraumnetz

Kopfstützen für Vordersitze, höhen- einstellbar

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)

Kühlerschutzgitter	Ohne Lichtassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Müdigkeitserkennung
LED- Hauptscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht	Ohne Nebelscheinwerfer
Leergewichtsbereich 1	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leichtmetallräder 6,5x17" ET 40 "Propus" Aero	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leichtmetallräder 6,5J x 17" Propus Aero, silber(Super Rowi)	Ohne Seitenschutzleiste
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Spurwechselassistent
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Steckdose
Leuchtweitenregulierung	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Blende	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Regenschirm	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mittelkonsole	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multifunktionslenkrad	Pannen-Set
Navi Amundsen 9,2"	Radschrauben Standard
Netztrennwand	Radstand
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Regionscode " ECE " für Radio
Normal-Lackierung	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Notrufsystem eCall+	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne "drive select"	Reifendruckkontrolle
Ohne 2. Batterie	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Abfalleimer	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Adapter	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Beidseitiger Bodenbelag	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Dekorfolien/Embleme	Schriftzugsatz in Grundausführung
Ohne ECO-Funktion	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Ohne elektrische Betätigung der Heckklappe	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Servolenkung
Ohne Feuerlöscher	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne Halter	Sitzbezüge Style schwarz Stoff / grau Suedia
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne	Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-Label auf Sonnenblende
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Ladeboden	Sprachsteuerung
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	

Spurhalte assist
Stabilisator vorn
Standard Sitze
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Style
Sunset
Türverkleidung Insert - Stoff
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Typprüfland Deutschland
Überhang hinten, kurz
Variante
Version Standard
Voll LED SBBR Leuchte, Fahrtrichtungsanzeiger animiert
Wartungsintervallverlängerung
Web Radio
Wegfahrsperrung elektronisch
Wired & Wireless Smart Link+
Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
Zierleisten Standard
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Zus. Triebwerks-Unterschutz
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 04.2026**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Antriebsstrang	Undichtigkeit	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	444,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBGP7NW2N3105547

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

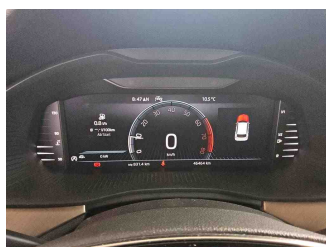


Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

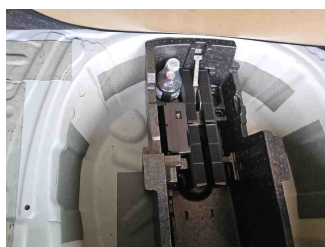

Equipment - Bordwerkzeug

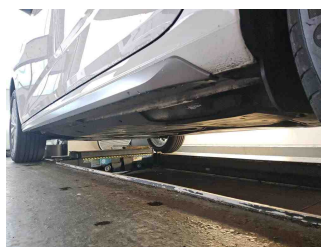


Seitenansicht - Schweller links

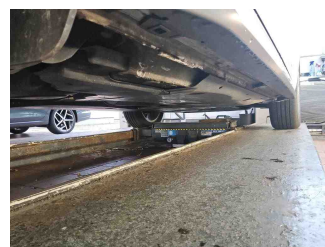


Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

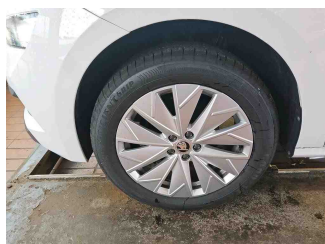


Räder - Rad montiert vorne
links

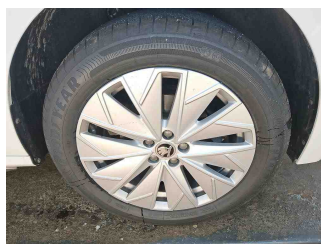

Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links

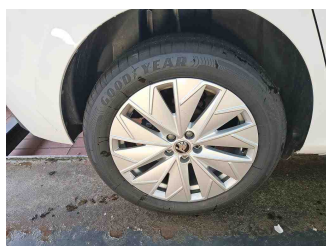


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

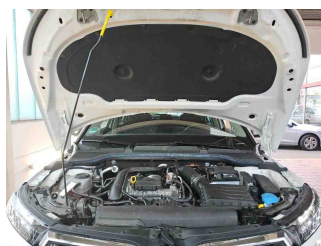

Fahrzeug - Motorraum offen

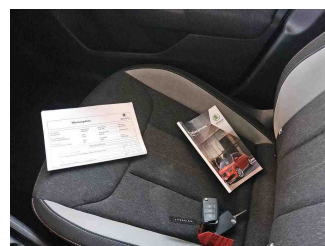


Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9075798
vom: 22.09.2025

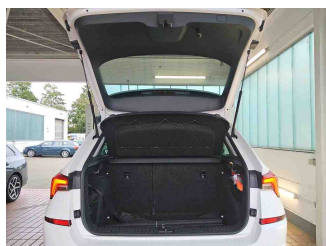


Innenraum - Kofferraum

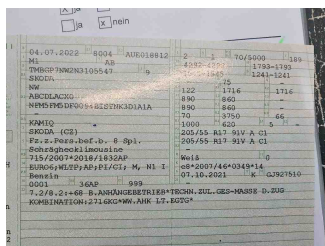


Fahrzeug - abgegebene ZB1

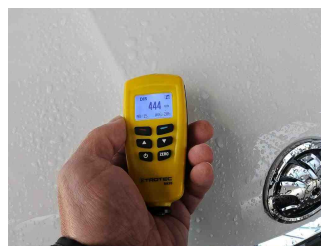


Lackstärke Motorhaube

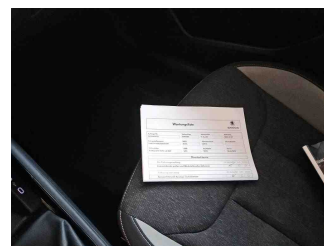

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

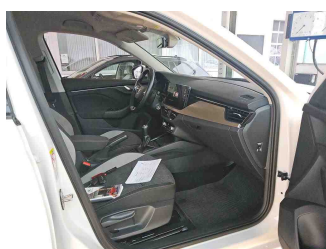

Innenraum - vorne

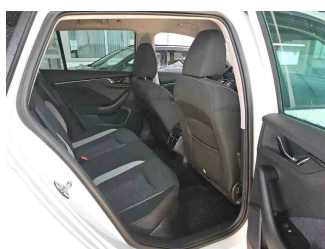


Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan

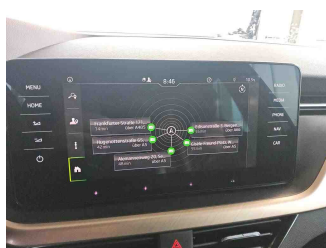


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Antriebsstrang - Undichtigkeit - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

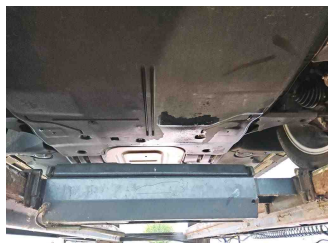

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

