



WWZZZAAZND004529

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	83.191 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	119 Tag(e)
Typ/Modell	UP!	HU (Abgelesen aus ZBI)	08/2026
Fahrgestellnummer	WWZZZAAZND004529	Leistung / Hubraum	48 kW / 999 ccm
Erstzulassung	03.08.2021	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Silber
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Rad/Reifen	Radblende vorn rechts - beschädigt - erneuern
3	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
5	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Seitenwand rechts	Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren
7	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair
8	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Dachholm rechts, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	165/70 R14 81T	Goodyear	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	165/70 R14 81T	Goodyear	Ganzjahresreifen	8mm - 8mm	i.O.	



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					06/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Bedingte Besichtigung durch Verschmutzung

Bedingte Besichtigung durch Nässe, da Fzg. trotz abziehen, Restnässe vorhanden

Elektrische Verbraucher geprüft.

Klimaanlage und Getriebe eingeschränkt prüfbar.

Vorbehaltlich Folgekosten



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	UP!	Laufleistung (abgelesen)	83.191 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZAAZND004529	Erstzulassung	03.08.2021

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	102 µm
2	Dachholm links	125 µm
3	Dachholm rechts	173 µm
4	Heckklappe/-tür	114 µm
5	Kotflügel links	105 µm
6	Kotflügel rechts	120 µm
7	Motorhaube	116 µm
8	Seitenwand links	104 µm
9	Seitenwand rechts	132 µm
10	Tür hinten links	106 µm
11	Tür hinten rechts	106 µm
12	Tür vorne links	115 µm
13	Tür vorne rechts	110 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Entertainment

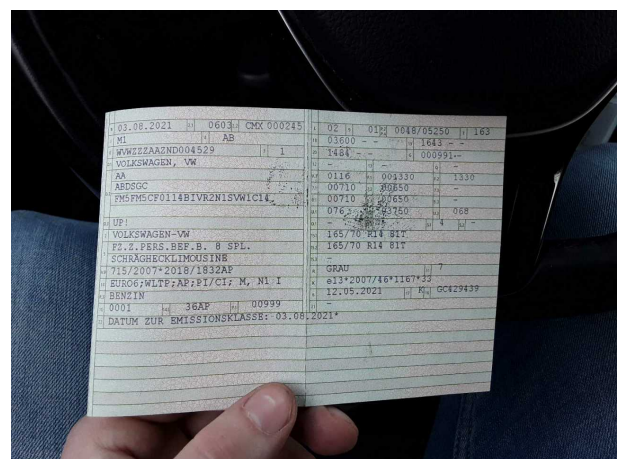


Abbildung 12: Dokumente



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

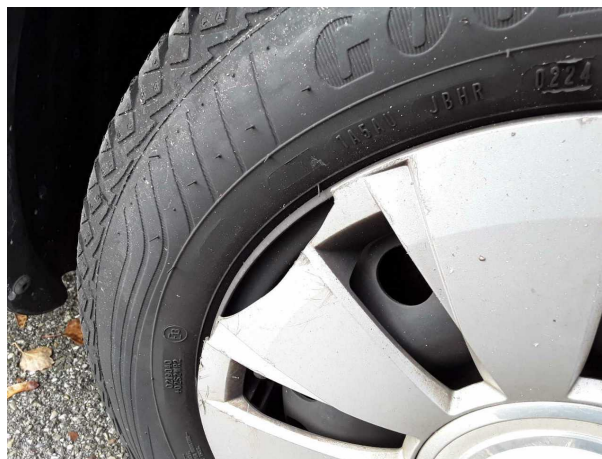


Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - beschädigt - erneuern




Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen

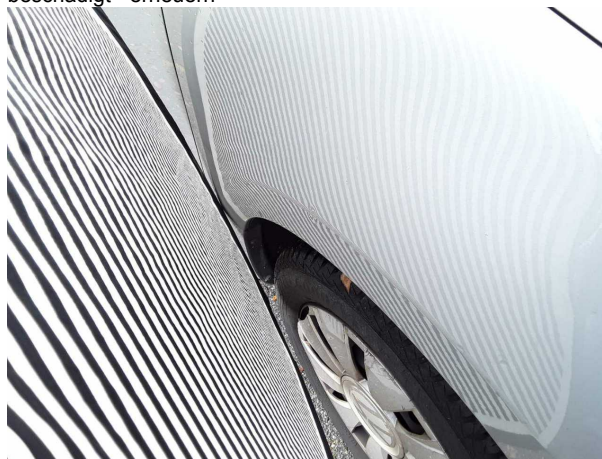

Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n)... sanft instandsetzen




Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren

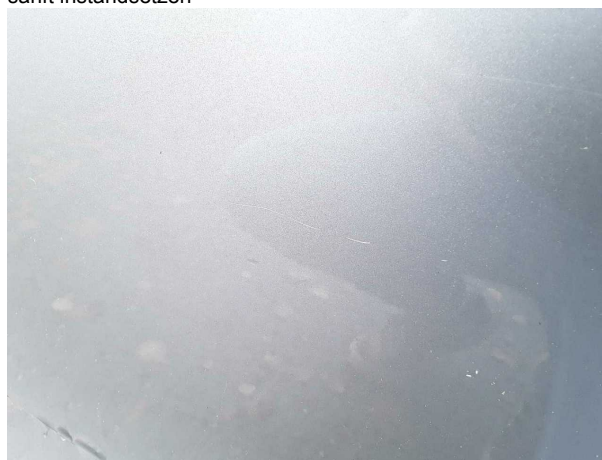

Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - lackieren




Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen

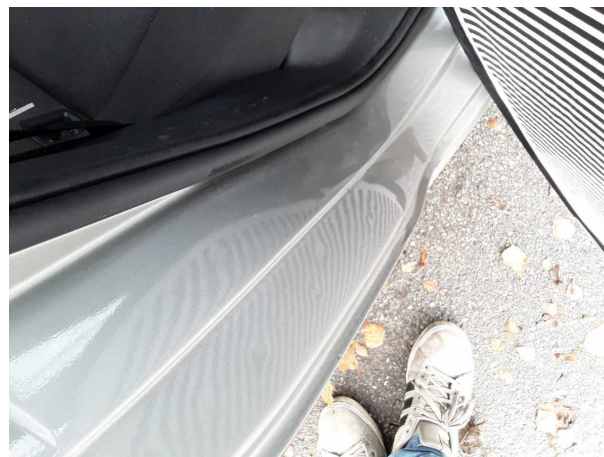

Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren

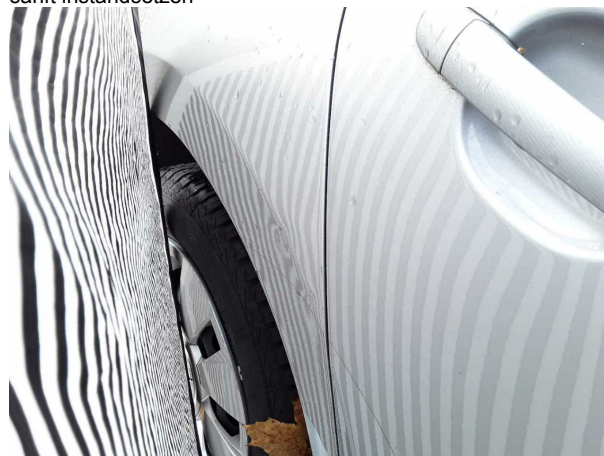

Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren

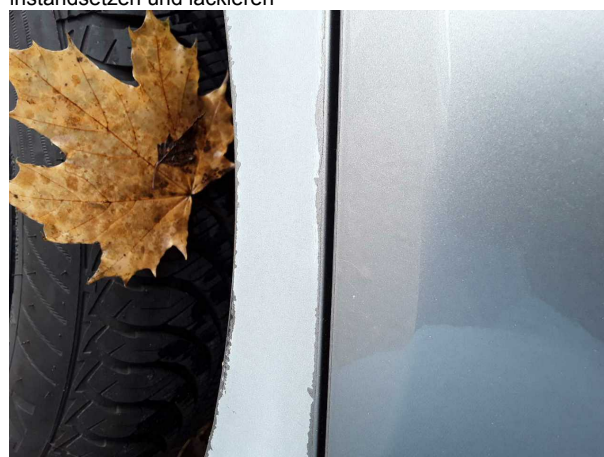


Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair

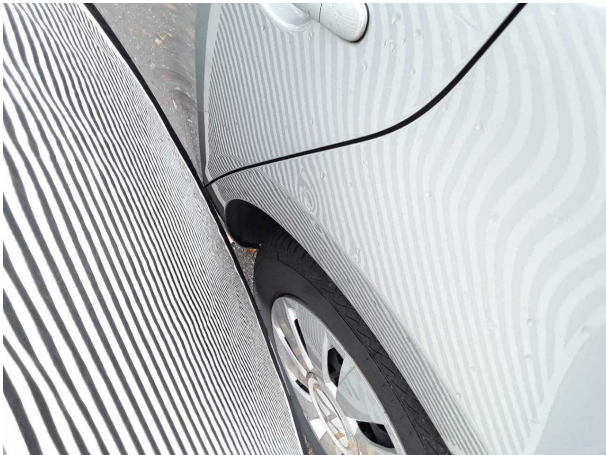

Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Sm... Repair



Beschädigung #8: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #8: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen