



WV1ZZZ2EZF6008004

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	241.235 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	0 Tag(e)
Typ/Modell	Crafter	HU (Bericht lag nicht vor)	09/2025
Fahrgestellnummer	WV1ZZZ2EZF6008004	Leistung / Hubraum	120 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	12.09.2014	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell



Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
2	Fahrerhaus	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern
3	Interieur	Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung
4	Interieur	Innenraum (und Gegenstände) - verschmutzt - reinigen
5	Interieur	Laderaumboden (und Verkleidungen) - Kratzer
6	Heckklappe/-tür	Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
7	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
8	Fahrzeugdach	Dach - Korrosion - Smart Repair
9	Bremsanlage	Parkbremse / Feststellbremse - ohne Funktion - befunden ggf. instandsetzen
10	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
11	Rad/Reifen	Radblende vorn rechts - fehlt - erneuern
12	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag
13	Stoßfänger vorn	Blende Stoßfänger vorn - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
14	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern
15	Scheinwerfer	Scheinwerfer rechts (und links) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern
16	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verformt - erneuern
17	Kotflügel rechts	Innenkotflügel vorn - gebrochen / gerissen - erneuern
18	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer
19	Scheibenreinigung	Scheibenwischerarm links (und rechts) - Korrosion
20	Karosserie	A-Säule rechts - Korrosion - instandsetzen
21	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
22	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn rechts - Kratzer
23	Sitz vorn	Hebel Sitzverstellung - gebrochen / gerissen - erneuern
24	Schweller rechts	Schweller - Korrosion - instandsetzen und lackieren
25	Karosserie	B-Säule rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren
26	Schiebetür rechts	Verkleidung Standard unten - gebrochen / gerissen - erneuern
27	Schiebetür rechts	Schiebetür - Korrosion - erneuern
28	Interieur	Laderaumboden - verformt - erneuern
29	Seitenwand rechts	Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren
30	Schiebetür rechts	Schutzleiste - Kratzer - erneuern
31	Seitenwand rechts	Schutzleiste - Kratzer
32	Stoßfänger hinten	Rückstrahler rechts - Funktion / Zulässigkeit - erneuern
33	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer
34	Seitenwand links	Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren
35	Schweller links	Schweller - Kratzer - instandsetzen und lackieren
36	Kotflügel links	Kotflügel links - Korrosion - instandsetzen und lackieren
37	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - Kratzer
38	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
39	Sitz vorn	Lehnenbezug links - Kratzer - Smart Repair
40	Gurtsystem vorn	Sicherheitsgurt vorn links - Funktion / Zulässigkeit - erneuern
41	Interieur	Innenraum - Kratzer
42	Kotflügel rechts	Schmutzfänger - fehlt - erneuern
43	Fahrzeugdach	Dach - Steinschlag
44	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag
45	Heckklappe/-tür	Scharnier unten (270 Grad) - Funktion / Zulässigkeit - instandsetzen
46	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - Bordbuchmappe
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Dach, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
2	Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
3	Seitenwand rechts, nicht fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R16 113R	Michelin	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	235/65 R16 113R	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Aufgrund der Fahrzeughöhe konnte keine Besichtigung des Daches vorgenommen werden, Folgekosten möglich!



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Crafter	Laufleistung (abgelesen)	241.235 km
Fahrgestellnummer	WV1ZZZ2EZF6008004	Erstzulassung	12.09.2014

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	293 µm
2	Dachholm links	71 µm
3	Dachholm rechts	95 µm
4	Heckklappe/-tür	88 µm
5	Kotflügel links	129 µm
6	Kotflügel rechts	98 µm
7	Motorhaube	82 µm
8	Schweller links	55 µm
9	Schweller rechts	58 µm
10	Seitenwand links	184 µm
11	Seitenwand rechts	287 µm
12	Tür hinten rechts	118 µm
13	Tür vorne links	90 µm
14	Tür vorne rechts	99 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

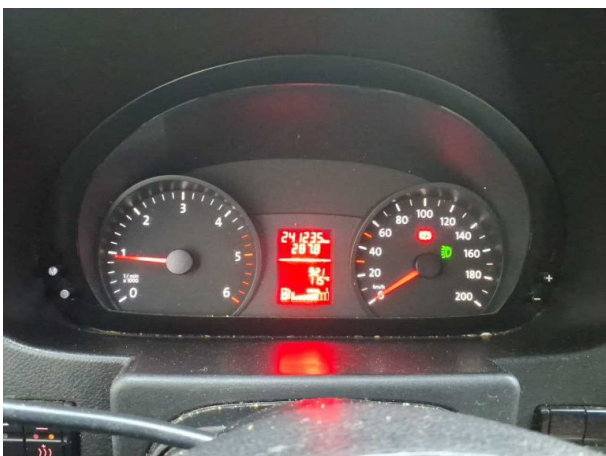


Abbildung 5: Kombiinstrument

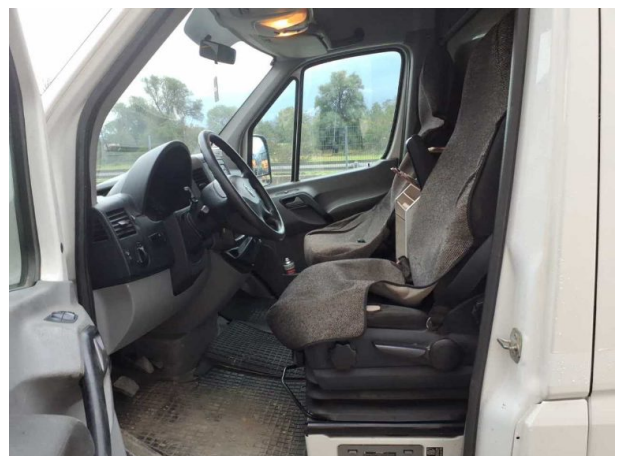


Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation

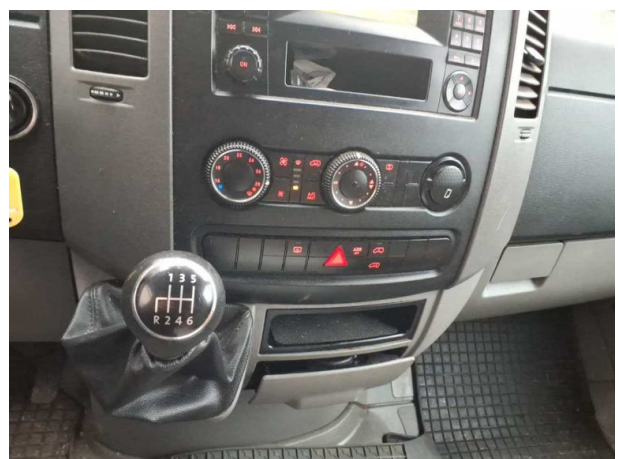


Abbildung 12: Entertainment

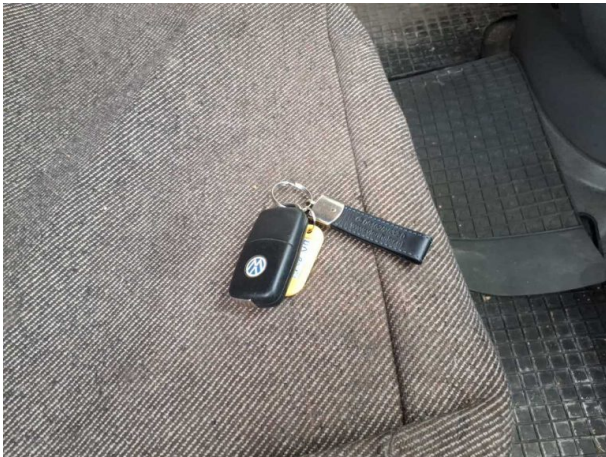


Abbildung 13: Dokumente

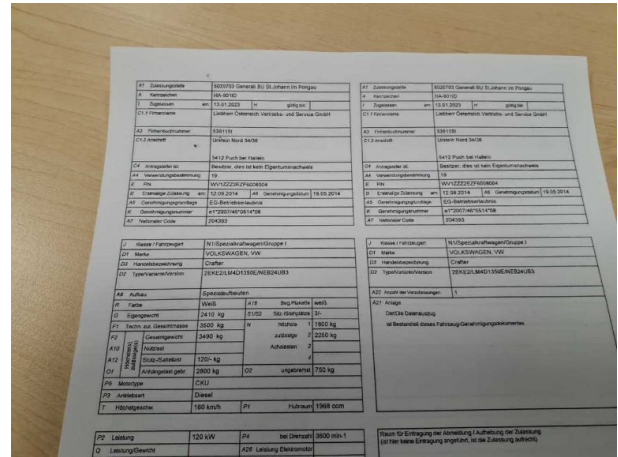


Abbildung 14: Dokumente

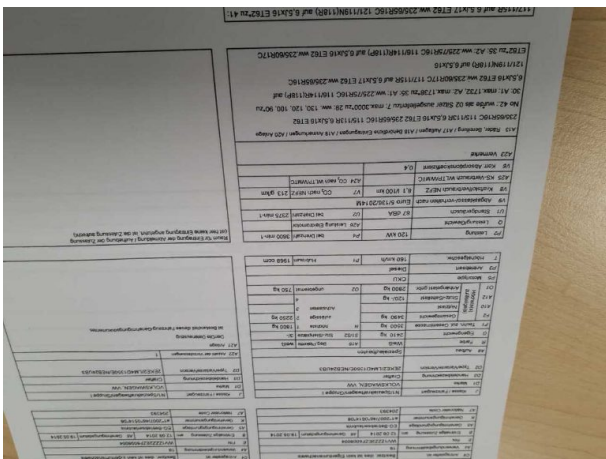


Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges

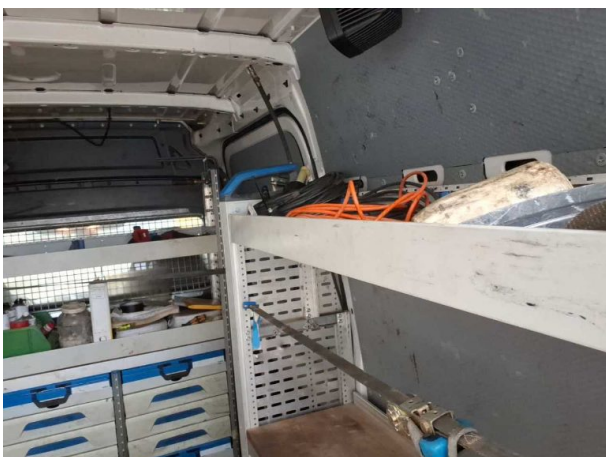


Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges

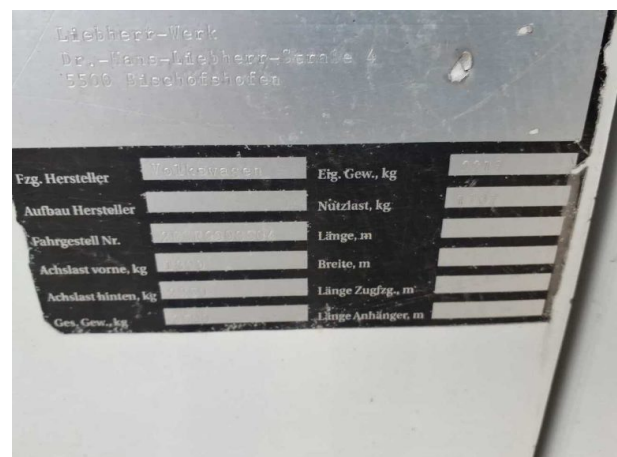


Abbildung 40: Sonstiges

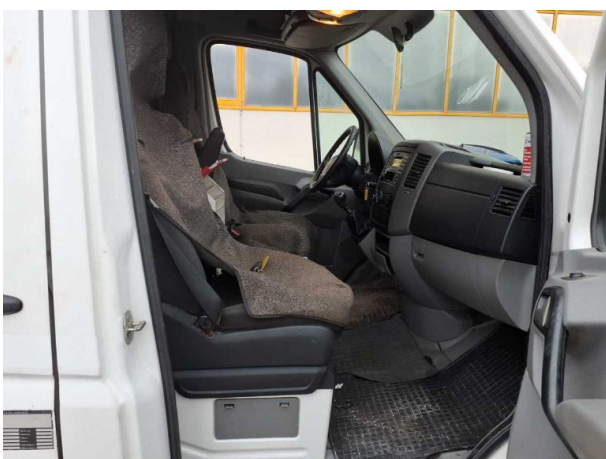


Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges

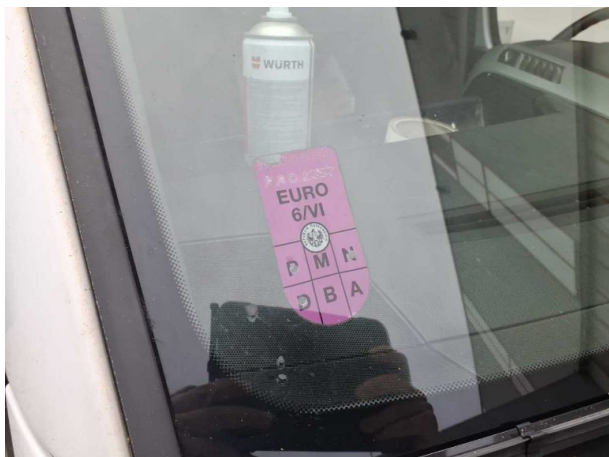


Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges

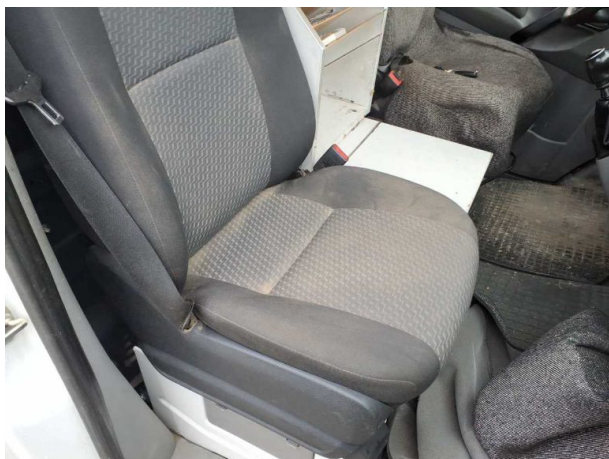


Abbildung 57: Sonstiges

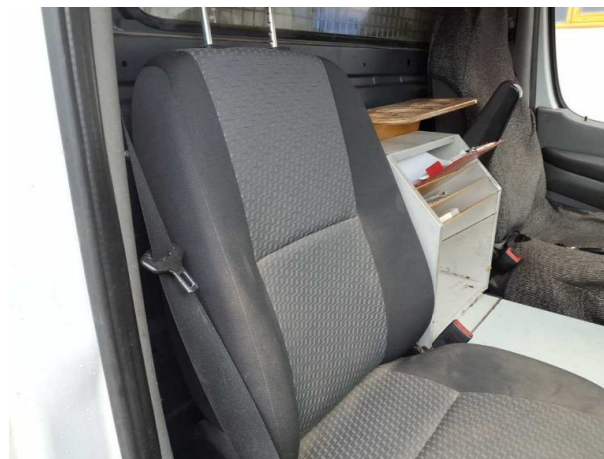


Abbildung 58: Sonstiges

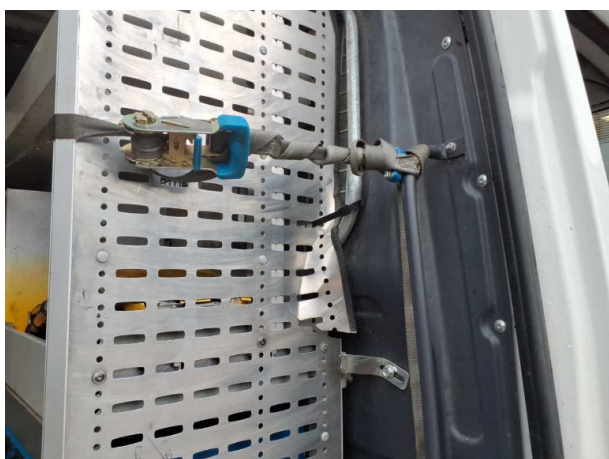


Abbildung 59: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Sonstiges: Hauptuntersuchung - fällig - durchführen




Beschädigung #2: Fahrerhaus: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #2: Fahrerhaus: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern

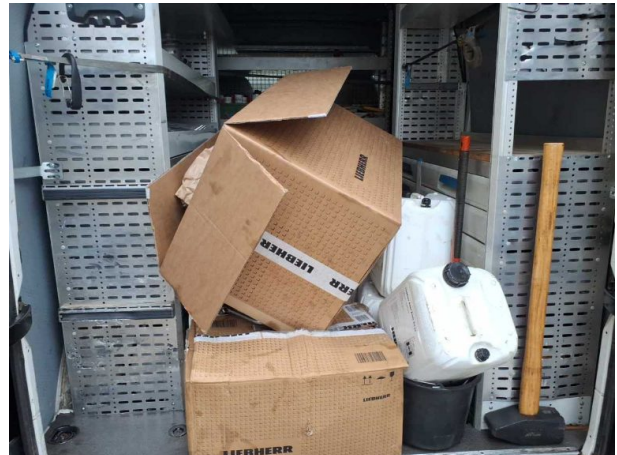

Beschädigung #4: Interieur: Innenraum (und Gegenstände) - verschmutzt - reinigen

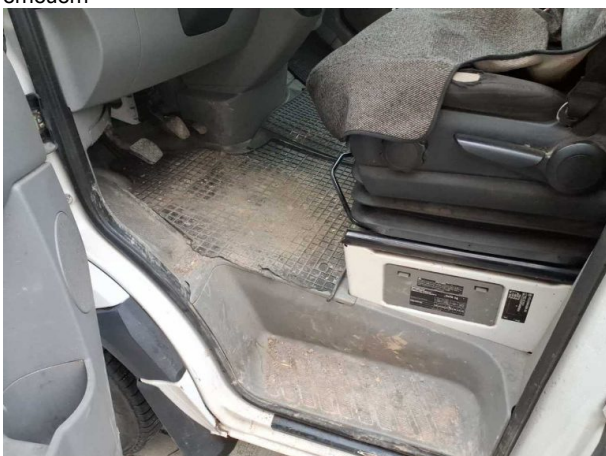

Beschädigung #4: Interieur: Innenraum (und Gegenstände) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #4: Interieur: Innenraum (und Gegenstände) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #5: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen)
- Kratzer




Beschädigung #5: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen)
- Kratzer



Beschädigung #5: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen)
- Kratzer



Beschädigung #5: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen)
- Kratzer

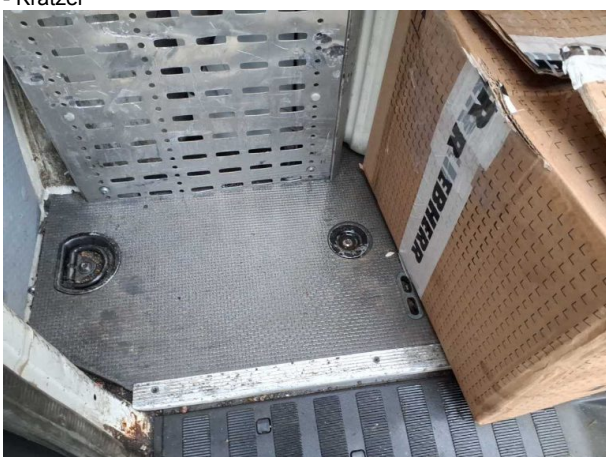

Beschädigung #5: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen)
- Kratzer




Beschädigung #5: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen)
- Kratzer



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

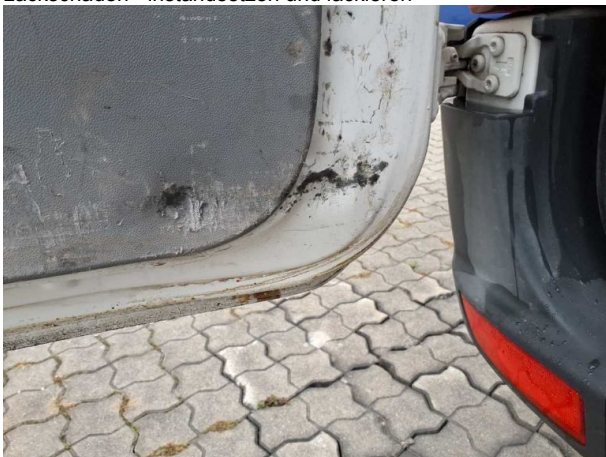

Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Fahrzeugdach: Dach - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung #8: Fahrzeugdach: Dach - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung #9: Bremsanlage: Parkbremse / Feststellbremse - ohne Funktion - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #10: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - fehlt - erneuern



Beschädigung #12: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag



Beschädigung #12: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag



Beschädigung #12: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag



Beschädigung #12: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag



Beschädigung #12: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag



Beschädigung #12: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag



Beschädigung #12: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #15: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (und links)
- Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #15: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (und links)
- Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #15: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (und links)
- Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #15: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (und links)
- Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #15: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (und links)
- Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #15: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (und links)
- Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #15: Scheinwerfer: Scheinwerfer rechts (und links)
- Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #16: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verfor...
- erneuern



Beschädigung #16: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verformt -
erneuern



Beschädigung #16: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verfor...
- erneuern



Beschädigung #16: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verformt -
erneuern




Beschädigung #16: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verfor...
- erneuern



Beschädigung #16: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verformt - erneuern



Beschädigung #16: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verfor...
- erneuern

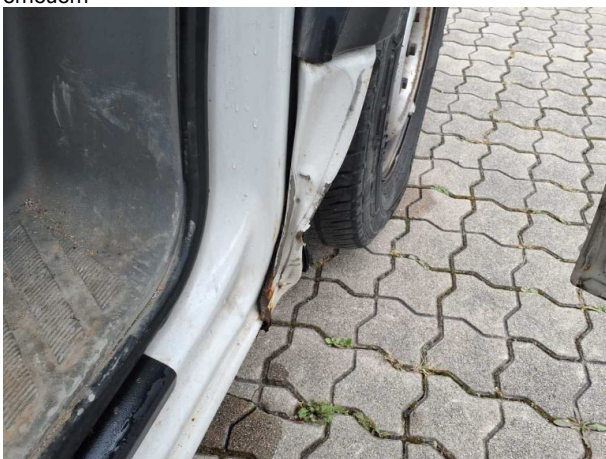

Beschädigung #16: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verformt - erneuern



Beschädigung #17: Kotflügel rechts: Innenkotflügel vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #17: Kotflügel rechts: Innenkotflügel vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #17: Kotflügel rechts: Innenkotflügel vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #18: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer



Beschädigung #18: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer



Beschädigung #18: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer



Beschädigung #19: Scheibenreinigung: Scheibenwischerarm links (und rechts) - Korrosion



Beschädigung #19: Scheibenreinigung: Scheibenwischerarm links (und rechts) - Korrosion



Beschädigung #19: Scheibenreinigung: Scheibenwischerarm links (und rechts) - Korrosion



Beschädigung #19: Scheibenreinigung: Scheibenwischerarm links (und rechts) - Korrosion



Beschädigung #20: Karosserie: A-Säule rechts - Korrosion - instandsetzen



Beschädigung #20: Karosserie: A-Säule rechts - Korrosion - instandsetzen



Beschädigung #21: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #22: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn rechts - Kratzer



Beschädigung #22: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn rechts - Kratzer



Beschädigung #22: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn rechts - Kratzer



Beschädigung #23: Sitz vorn: Hebel Sitzverstellung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #24: Schweller rechts: Schweller - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #24: Schweller rechts: Schweller - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #24: Schweller rechts: Schweller - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #24: Schweller rechts: Schweller - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #24: Schweller rechts: Schweller - Korrosion - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #24: Schweller rechts: Schweller - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #25: Karosserie: B-Säule rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #25: Karosserie: B-Säule rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren

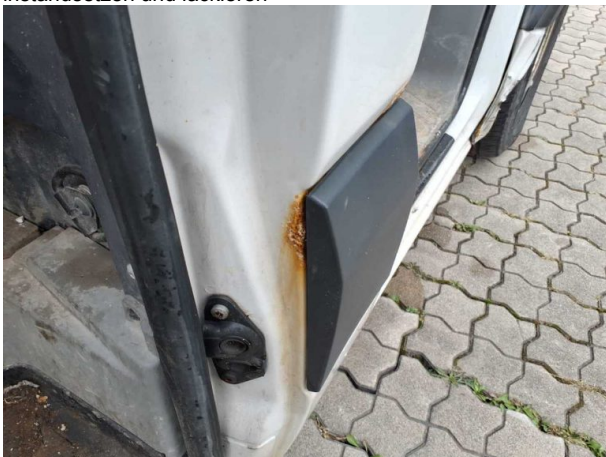

Beschädigung #25: Karosserie: B-Säule rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #26: Schiebetür rechts: Verkleidung Standard unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #26: Schiebetür rechts: Verkleidung Standard unt... - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #26: Schiebetür rechts: Verkleidung Standard unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #27: Schiebetür rechts: Schiebetür - Korrosion - erneuern



Beschädigung #27: Schiebetür rechts: Schiebetür - Korrosion - erneuern




Beschädigung #27: Schiebetür rechts: Schiebetür - Korrosion - erneuern



Beschädigung #27: Schiebetür rechts: Schiebetür - Korrosio... erneuern



Beschädigung #27: Schiebetür rechts: Schiebetür - Korrosio... erneuern

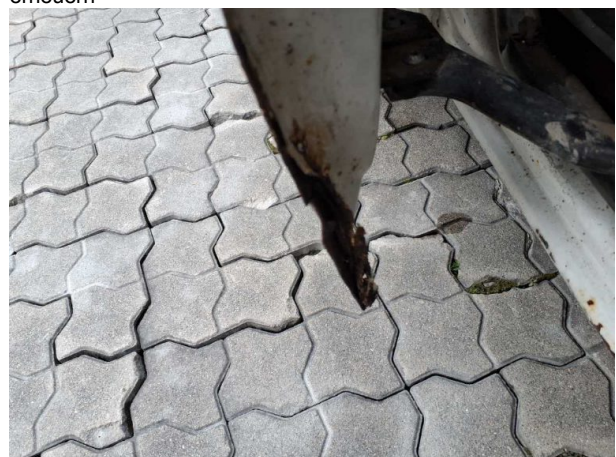

Beschädigung #27: Schiebetür rechts: Schiebetür - Korrosio... erneuern



Beschädigung #27: Schiebetür rechts: Schiebetür - Korrosion - erneuern



Beschädigung #28: Interieur: Laderaumboden - verformt - erneuern




Beschädigung #28: Interieur: Laderaumboden - verformt - erneuern



Beschädigung #28: Interieur: Laderaumboden - verformt - erneuern



Beschädigung #29: Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren

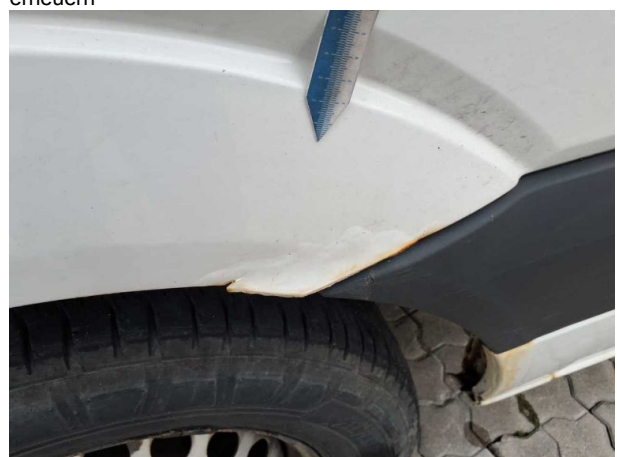

Beschädigung #29: Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #29: Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #29: Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #29: Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #29: Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #29: Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #29: Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #30: Schiebetür rechts: Schutzleiste - Kratzer - erneuern



Beschädigung #30: Schiebetür rechts: Schutzleiste - Kratzer - erneuern



Beschädigung #30: Schiebetür rechts: Schutzleiste - Kratzer - erneuern



Beschädigung #31: Seitenwand rechts: Schutzleiste - Kratzer



Beschädigung #31: Seitenwand rechts: Schutzleiste - Kratzer



Beschädigung #31: Seitenwand rechts: Schutzleiste - Kratzer



Beschädigung #32: Stossfänger hinten: Rückstrahler rechts - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #32: Stossfänger hinten: Rückstrahler rechts - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #33: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer



Beschädigung #33: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer



Beschädigung #33: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer



Beschädigung #33: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer



Beschädigung #33: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer



Beschädigung #34: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #34: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #34: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #34: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #34: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #34: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #34: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #34: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #34: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #34: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #35: Schweller links: Schweller - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #35: Schweller links: Schweller - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #35: Schweller links: Schweller - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #36: Kotflügel links: Kotflügel links - Korrosion - instandsetzen und lackieren

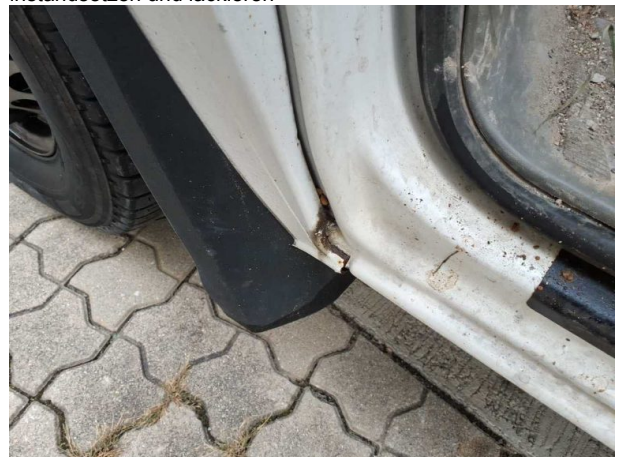

Beschädigung #36: Kotflügel links: Kotflügel links - Korrosio... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #36: Kotflügel links: Kotflügel links - Korrosion - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #37: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - Kratzer



Beschädigung #37: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - Kratzer




Beschädigung #37: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - Kratzer

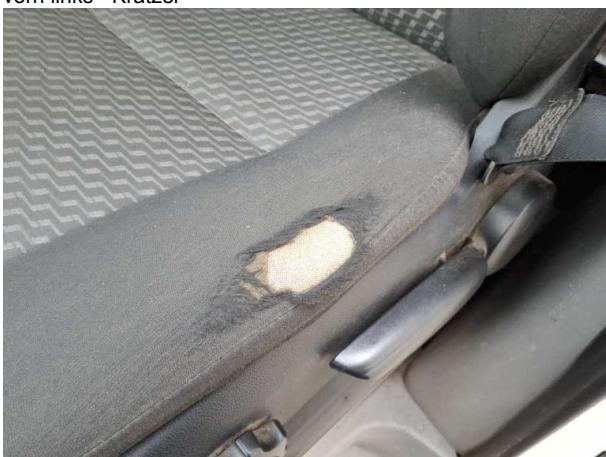


Beschädigung #38: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #37: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - Kratzer

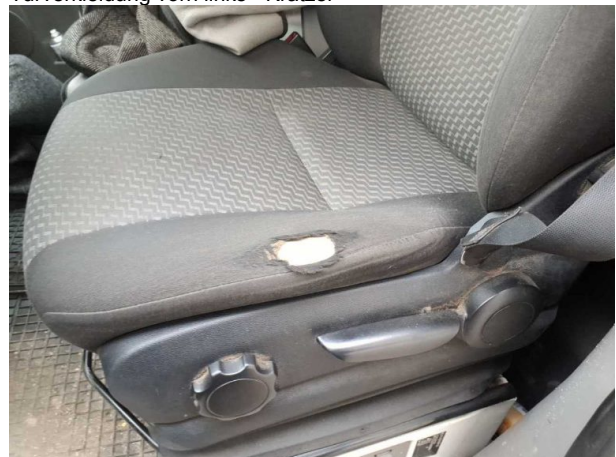

Beschädigung #38: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern

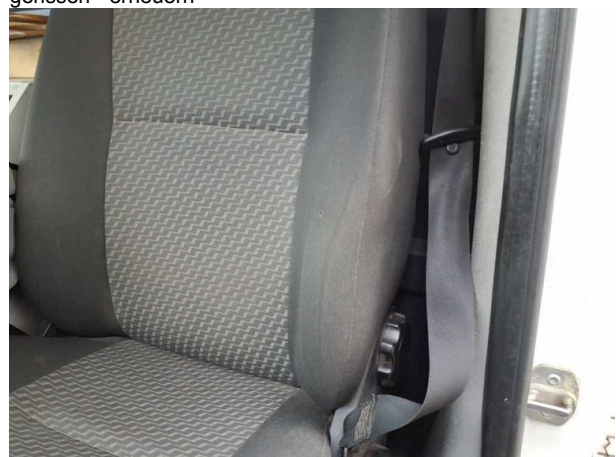


Beschädigung #39: Sitz vorn: Lehnenbezug links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #39: Sitz vorn: Lehnenbezug links - Kratzer - Sm...
Repair



Beschädigung #40: Gurtsystem vorn: Sicherheitsgurt vorn links - Funktion / Zulässigkeit - erneuern

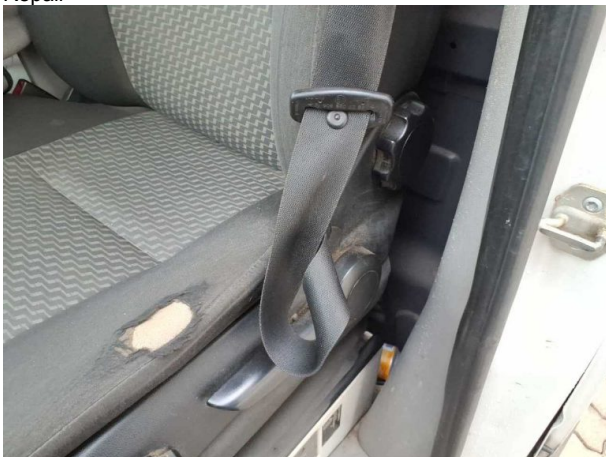

Beschädigung #40: Gurtsystem vorn: Sicherheitsgurt vorn links - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #41: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #41: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #41: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #41: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #41: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #41: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #42: Kotflügel rechts: Schmutzfänger - fehlt - erneuern



Beschädigung #43: Fahrzeugdach: Dach - Steinschlag



Beschädigung #43: Fahrzeugdach: Dach - Steinschlag



Beschädigung #43: Fahrzeugdach: Dach - Steinschlag



Beschädigung #44: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag



Beschädigung #44: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag



Beschädigung #45: Heckklappe/-tür: Scharnier unten (270 Grad) - Funktion / Zulässigkeit - instandsetzen



Beschädigung #45: Heckklappe/-tür: Scharnier unten (270 Grad) - Funktion / Zulässigkeit - instandsetzen



Beschädigung #45: Heckklappe/-tür: Scharnier unten (270 Grad) - Funktion / Zulässigkeit - instandsetzen



Beschädigung #45: Heckklappe/-tür: Scharnier unten (270 Grad) - Funktion / Zulässigkeit - instandsetzen



Beschädigung #45: Heckklappe/-tür: Scharnier unten (270 Grad) - Funktion / Zulässigkeit - instandsetzen



Beschädigung #46: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #46: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #46: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #46: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #46: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Dach



Nachlackierung 1: Dach



Nachlackierung 2: Seitenwand links



Nachlackierung 2: Seitenwand links



Nachlackierung 3: Seitenwand rechts



Nachlackierung 3: Seitenwand rechts



Nachlackierung 3: Seitenwand rechts



Nachlackierung 3: Seitenwand rechts