

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002063293  
**Besichtigt am:** 02.09.2025 11:58  
**Berichts-Nr:** 8974964  
**FIN:** VSSZZZ5FXR6560079



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8974964  
vom: 03.09.2025

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	SUV
<b>Hersteller:</b>	Seat
<b>Modell:</b>	Ateca
<b>HSN / TSN:</b>	7593 / AOB
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	27.06.2024
<b>Laufleistung:</b>	24.947 km
<b>Farbe:</b>	"Magic" Schwarz
<b>Farbe Dach:</b>	"Magic" Schwarz
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Diesel
<b>Hubraum:</b>	2.000 ccm
<b>Leistung:</b>	110 kW (150 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.381 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.601 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.841 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	1.940 kg
<b>Radstand:</b>	2.638 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Mittelgrau/Schwarz/Lavarot
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Nein
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Nein
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	5.100 KM

## » Fahrzeugausstattung

17"-Ganzjahresreifen auf 17"-Felgen "Dynamic"	Drehstromgenerator 140 A
18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber	Drei.-Automatgurte vorn
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Dreip.-Automatgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Türen	Dreipunkt-Automatgurt für mittleren Fondsitz
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dynamiklenkung
4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) CR Grundmotor: T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/TOP/ T0N/T13/T29/TM4/TD1/T19/T11/T3C, TDI	ECO-Funktion
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
8 Lautsprecher ( passiv )	-
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einton-Signalhorn
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA	Elektrische Heckklappe
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Elektrische Luftzusatzheizung
Abwicklung Serie	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS- Deaktivierung	Embleme
Ambientelicht Ausführung 2	Entriegelung Hintersitz Standard
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Armaturentafel Standard	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Außenspiegel links, konvex	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fertigungsablauf Standard
Batterie 420A (70Ah)	Feststellbremse
Batterie/Generator Kapazität Standard	Flottengeschäft
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Formteilhimmel ungeteilt
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Betriebsspannung 12 V	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Bordliteratur in Deutsch	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Bordwerkzeug und Wagenheber	Frontantrieb
Bremsbelagverschleißkontrolle	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Brillen-Ablage/Halter	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Chrom-Paket	Fußhebelwerk
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Ganzjahresreifen 215/55 R17 94V
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Dachreling, schwarz	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Dämpfung vorn	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Digitaler Radioempfang	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Doppelboden	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
	Heckspoiler



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8974964  
vom: 03.09.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Hinterachse "Standard"	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne alternativ-Antriebssystem
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Anhängervorrichtung
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kategorie 0	Ohne CD/DVD für Navigation
Kein Klartext gefunden	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Elektromotor ( Hybrid )
Keine Aktionsausführung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Feuerlöscher
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Fußmatten
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Handbremshebelgriff
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Individualeinbau
Kopfstützen vorn	Ohne Klaptisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladedose
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Ladekabel
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Lichtassistent
Leichtmetallräder 7J x 17	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sonderspezifikationen
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Stabilisator hinten
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Steckdose
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus.Warnleuchten
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Zusatz-/Standheizung
MPV	Ohne zusätzliche Bereifung
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Navigationsgerät-High	Optionsinfotainment (MIB3)
Nebelscheinwerfer	Parklenkassistent
Nebelschlussleuchte	Parklenkassistent (Servolenkung)
Netztrennwand	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Netztrennwand	Preisnachlass-Paket
Nicht Heissland	Privater Notruf
Nichtraucherausführung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Normalsitze vorn	Radstand



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8974964  
vom: 03.09.2025

Rechtsverkehr	Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
Regionscode " ECE " für Radio	Wired & Wireless App-Connect
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Reifendruckkontrolle	Zierleisten Standard
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schriftzugsatz in Grundausrüstung	
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	
SEAT Connect Plus - 3 Jahre	
-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )	
Servoschließung Heckklappe	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	
Sonderpreis	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sport-Ausstattung	
Sprachsteuerung	
Spurhalteassistent	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	
Staufach unter den Vordersitze(n)	
Stoßfänger Sport	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung	
Typprüfstand Deutschland	
Typzeichen und Firmenemblem	
Variables Ladebodenkonzept	
Variante Grundausrüstung	
Wartungsintervallverlängerung	
Wegfahrsperrung elektronisch	

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8974964  
vom: 03.09.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
2	Tür vorne rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
6	Stoßfängerzierblende vorne rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
7	Türzierleiste vorne rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
8	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8974964  
vom: 03.09.2025

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Ja
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen professionell ausgeführt:</b>	Ja
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

<b>Bauteil</b>	<b>Lack (µm)</b>
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	189,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	200,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	170,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8974964  
vom: 03.09.2025

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

VSSZZZ5FXR6560079

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8974964  
vom: 03.09.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8974964  
vom: 03.09.2025



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Seitenwand hinten  
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



2 - Tür vorne rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)



3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung


5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



6 - Stoßfängerzierblende vorne rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



7 - Türzierleiste vorne rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

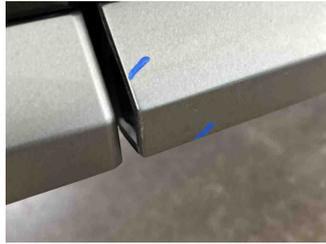

8 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren

