


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002131310
Besichtigt am: 10.10.2025 09:59
Berichts-Nr: 9197697
FIN: WVGZZZ5N2PW502145



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

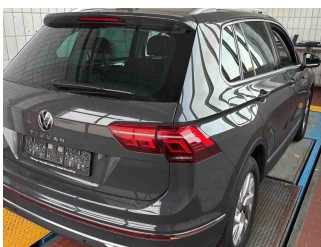

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / BZG
Erstzulassungsdatum:	17.10.2022
Laufleistung:	37.339 km
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.509 mm
Fahrzeughöhe:	1.684 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.170 kg
Radstand:	2.678 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanswarz/Titanswarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	74 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dekoreinlagen "Cross" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Digitaler Radioempfang DAB+
3 Kopfstützen hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4 AirStop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 18	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
4 Leichtmetallräder "Frankfurt" 7 J x 18	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Drehstromgenerator 180 A
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
8 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Entfall Ablagefach im Dachhimmel
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. "Emergency Assist"	Entfall Tire Mobility Set
Außen-Sound Standard	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fahrzeugrückkauf
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Wolfsburg
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußgängererkennung
Betriebsspannung 12 V	Fußhebelwerk "Standard"
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumboden
Bordwerkzeug	Gepäckraumleuchte
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chromleisten an den Seitenfenstern	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar
Dachhimmel	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachreling silber eloxiert	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer
Dämpfung hinten, Basis 1	
Dämpfung vorn	

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht,
Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den
Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,
Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-
und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.
Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Diesel

KSK M 04

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Rückleuchten dunkelrot

Lendenwirbelstützen vorn

Leuchte im Fußraum vorn

Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem
Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit
Ablagebox und Ausströmern hinten

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &
Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &
Internet"

Nebelschlussleuchte

Nicht Heissland

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische
Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei
Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

ohne Kennzeichenträger

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladekabel

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen
Transportschutzmaßnahmen

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Trennwand

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-
Verbund

Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten

Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front
Assist" und "Side Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Raucherausführung

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und
klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schubladen unter den Vordersitzen

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
höhenstellbar
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Ausstattung
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz, Mittelteil vorn
in Silbergrau, Chromelemente hinten
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Top-Komfortsitze vorn
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfstand Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze mit Höhenstellung
Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	3,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	3,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 07.2029**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Riss	Ersetzen
2	Reifen	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Lenkrad	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	166,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N2PW502145

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

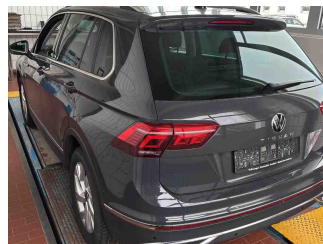


Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

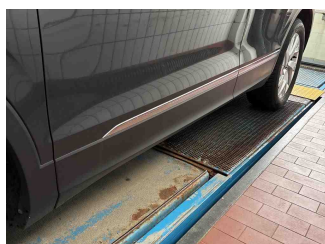


Seitenansicht - Schweller links

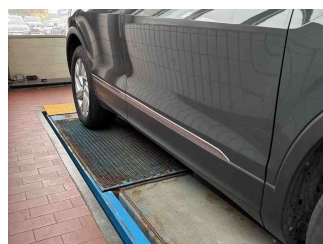

Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

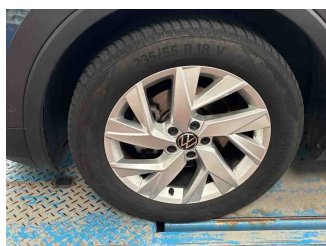


Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts

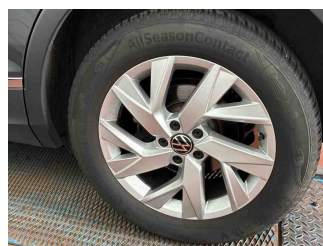


Räder - Rad montiert hinten links

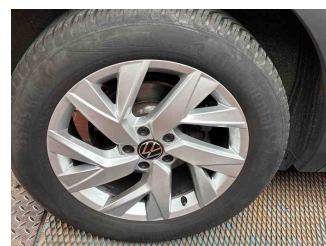


Räder - Rad montiert hinten rechts

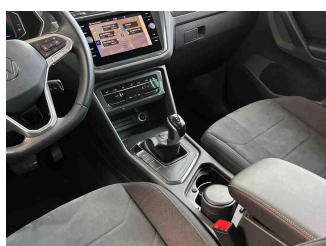


Innenraum - Mittelkonsole

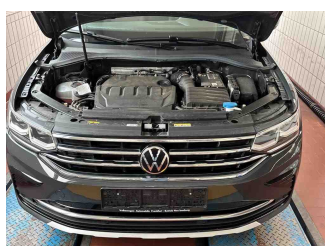

Fahrzeug - Motorraum offen

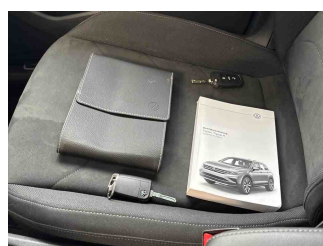


Equipment - Boardmappe/ Securitybag

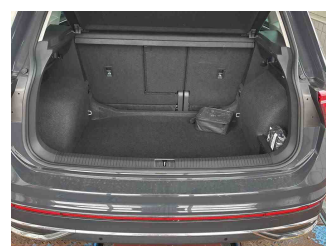


Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

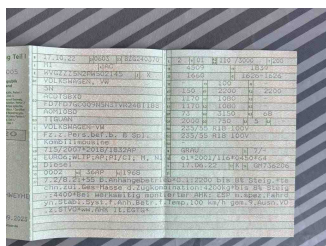 Berichts-Nr: 9197697
 vom: 10.10.2025


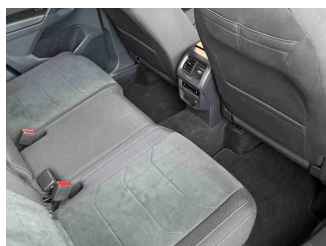
Fahrzeug - abgegebene ZB1

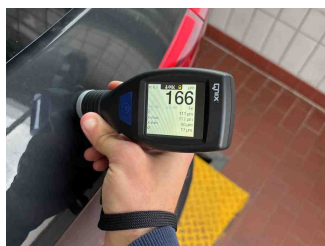


Lackstärke Heckklappe


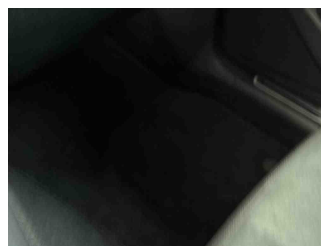
Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne







Innenraum - hinten

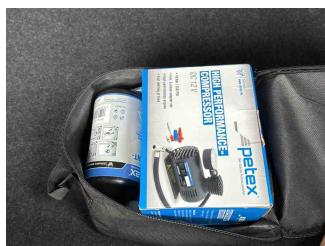Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio

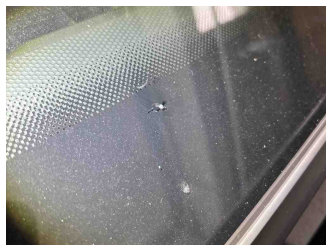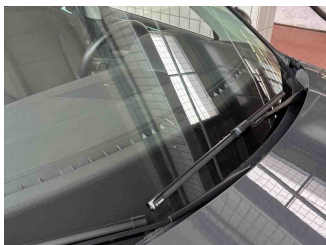» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN****1 - Windschutzscheibe - Riss - Ersetzen****2 - Reifen - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen**

Kommentar

Reifen VA unter 4mm

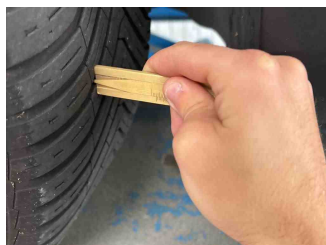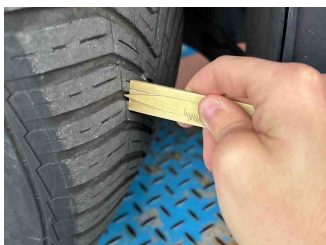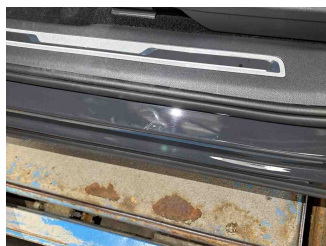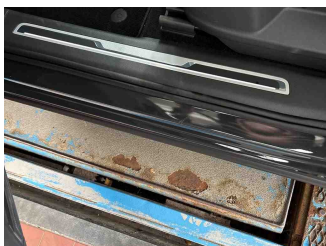**GEBRAUCHSSPUREN****1 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)****2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)**

3 - Lenkrad - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

