



WDF44760513430841

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	236.302 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	26.700 km
Typ/Modell	Vito	HU (Abgelesen aus ZBI)	08/2026
Fahrgestellnummer	WDF44760513430841	Leistung / Hubraum	120 kW / 2.143 ccm
Erstzulassung	12.03.2018	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz vorn	Sitzbezug links - Brandloch - Smart Repair
2	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - beschädigt - erneuern
4	Unterlagen	Bordbuchmappe - gebrochen / gerissen - erneuern
5	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren
6	Fahrzeugdach	Dach (Dachkante vorne) - Korrosion - Smart Repair
7	Tür vorn links	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren
8	Tür vorn links	Fangband / Feststeller - Geräusch - instandsetzen
9	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren
10	Verglasung	Heckscheibe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
11	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - Smart Repair
12	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - erneuern
13	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair
14	Karosserie	Karosserie (Und Flugrost) - Lackmangel - auslegen / polieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Laderaumboden (und Verkleidungen) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe (Innenseite) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Felgensatz komplett (Alle 4x) - Korrosion - kein Abzug
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug
5	Schweller rechts	Schweller - Korrosion - kein Abzug
6	Interieur	Innenraum - Kratzer - kein Abzug



Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 104T	Continental	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	225/55 R17 104T	Continental	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 104H	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/55 R17 104H	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	225/55 R17 104T	Continental	Sommerreifen	7	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Vito	Laufleistung (abgelesen)	236.302 km
Fahrgestellnummer	WDF44760513430841	Erstzulassung	12.03.2018

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	100 µm
2	Dachholm links	116 µm
3	Dachholm rechts	115 µm
4	Heckklappe/-tür	115 µm
5	Kotflügel links	118 µm
6	Kotflügel rechts	122 µm
7	Motorhaube	113 µm
8	Schweller links	77 µm
9	Schweller rechts	81 µm
10	Seitenwand links	121 µm
11	Seitenwand rechts	139 µm
12	Tür hinten rechts	130 µm
13	Tür vorne links	130 µm
14	Tür vorne rechts	113 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument

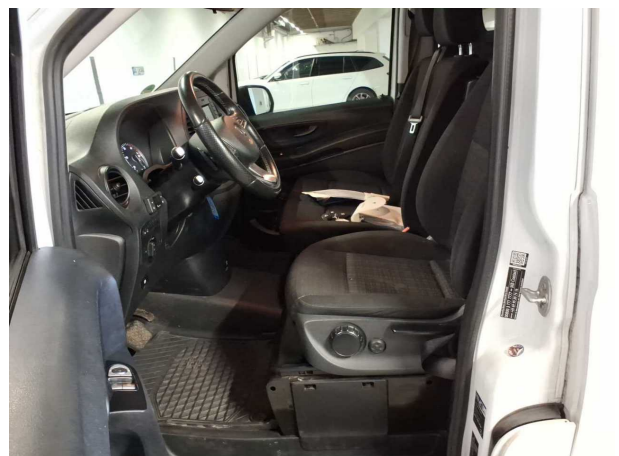


Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente

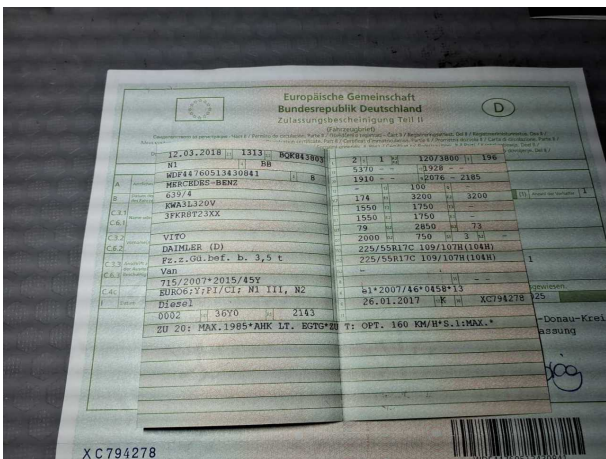


Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung

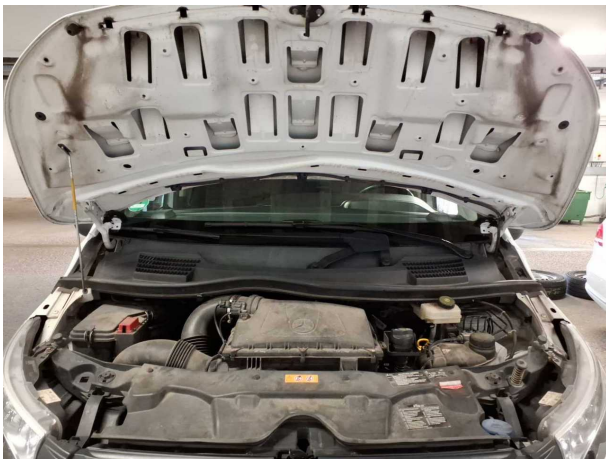


Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges

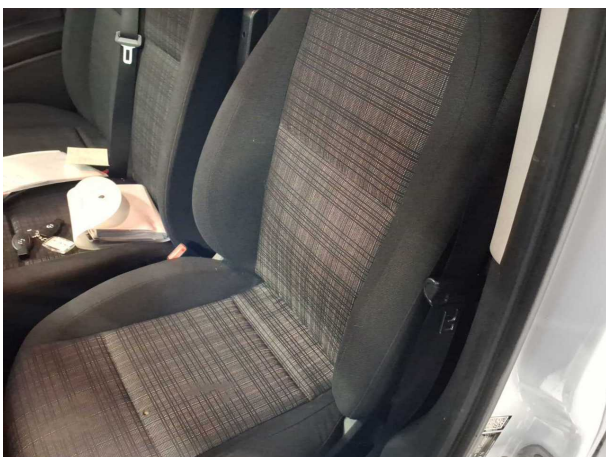


Abbildung 35: Sonstiges

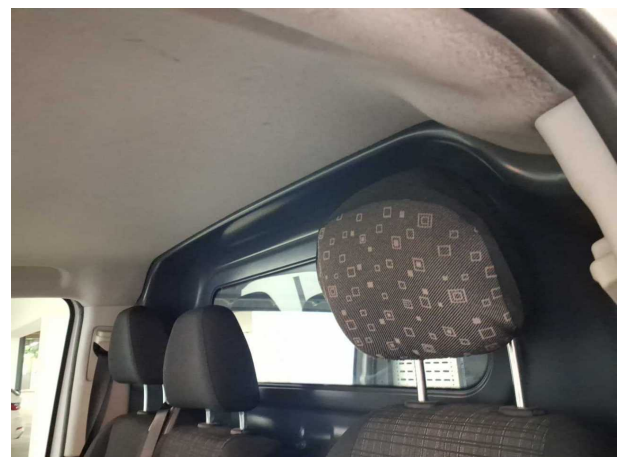


Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges

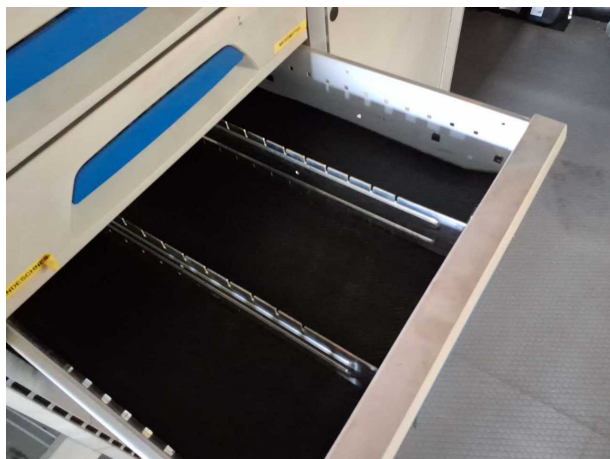


Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges

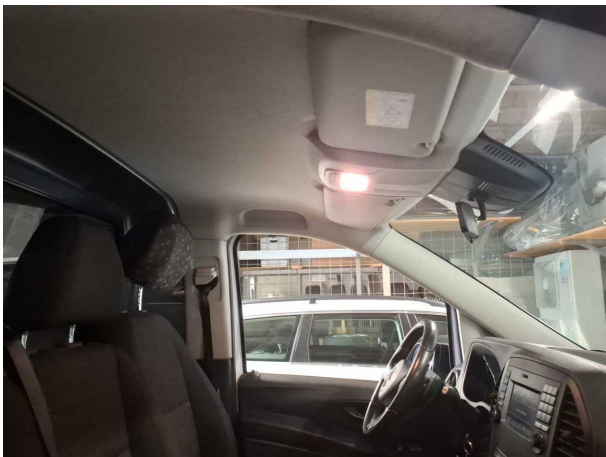


Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges

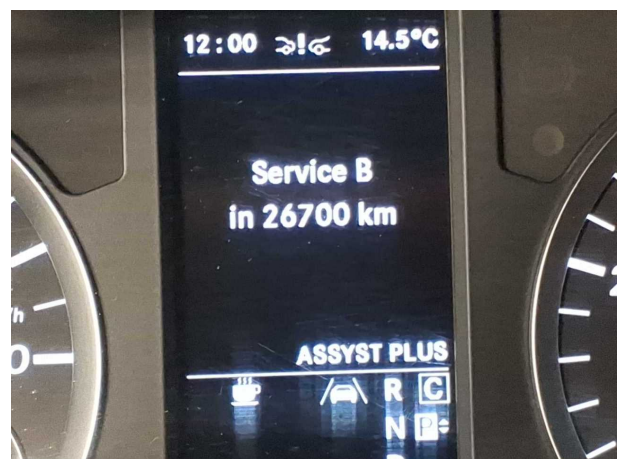


Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges



Abbildung 57: Sonstiges



Abbildung 58: Sonstiges



Abbildung 59: Sonstiges

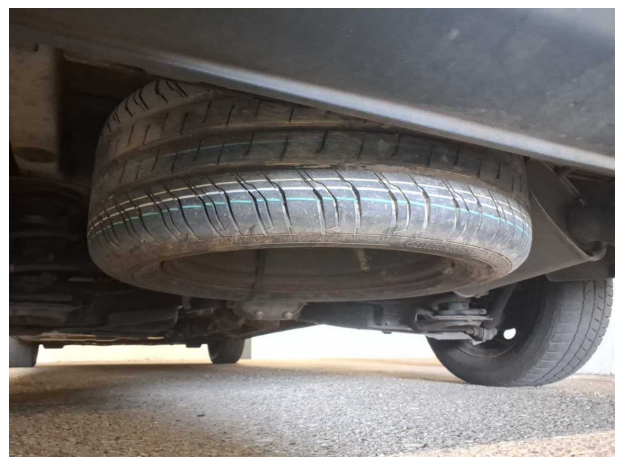


Abbildung 60: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sitz vorn: Sitzbezug links - Brandloch - Smart Repair



Beschädigung #1: Sitz vorn: Sitzbezug links - Brandloch - Smart Repair



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Unterlagen: Bordbuchmappe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Unterlagen: Bordbuchmappe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren

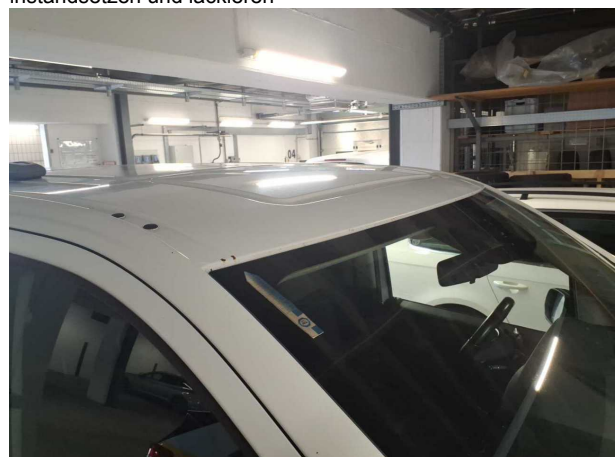

Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Korrosion - Smart Repair




Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Korrosion - Smart Repair




Beschädigung #7: Tür vorn links: Tür - Kratzer - instandsetzen u... lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn links: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren

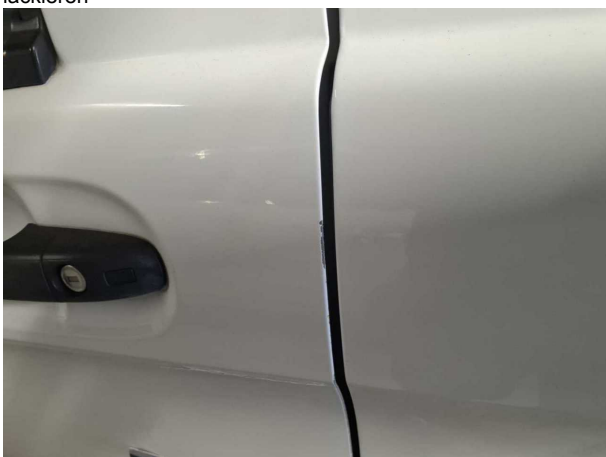

Beschädigung #7: Tür vorn links: Tür - Kratzer - instandsetzen u... lackieren

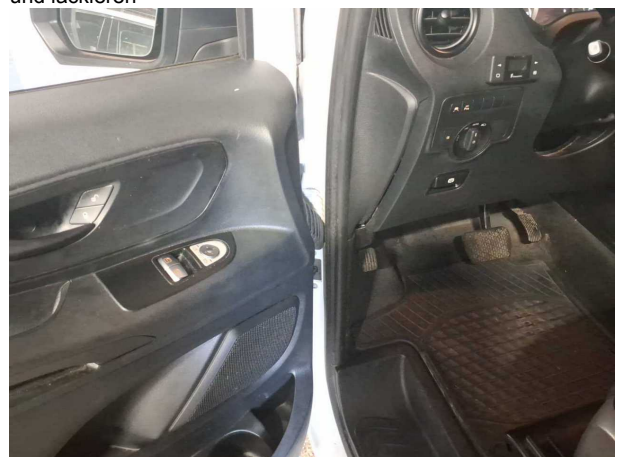


Beschädigung #8: Tür vorn links: Fangband / Feststeller - Geräusch - instandsetzen



Beschädigung #8: Tür vorn links: Fangband / Feststeller - Geräusch - instandsetzen



Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren

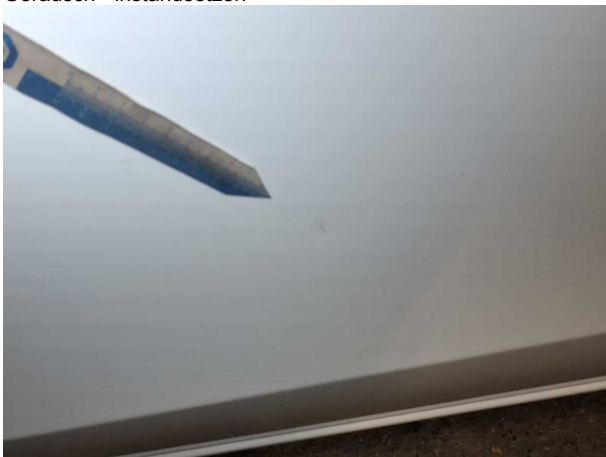

Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #10: Verglasung: Heckscheibe - beklebt/ beschriftet...
- entkleben/neutralisieren



Beschädigung #10: Verglasung: Heckscheibe - beklebt/
beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart
Repair



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer -
Smart Repair



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart
Repair



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer -
Smart Repair



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - erneuern

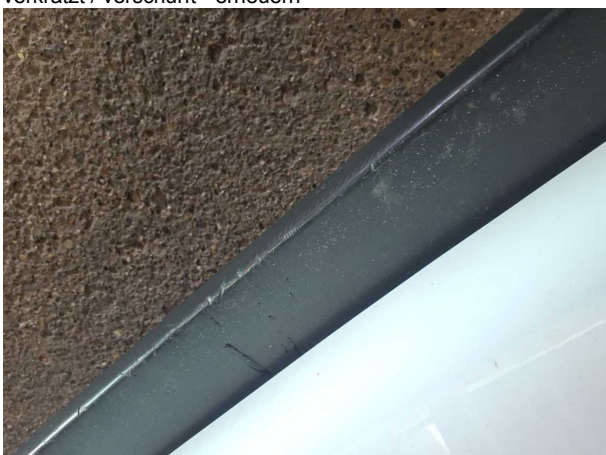

Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratze... Smart Repair




Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratze... Smart Repair

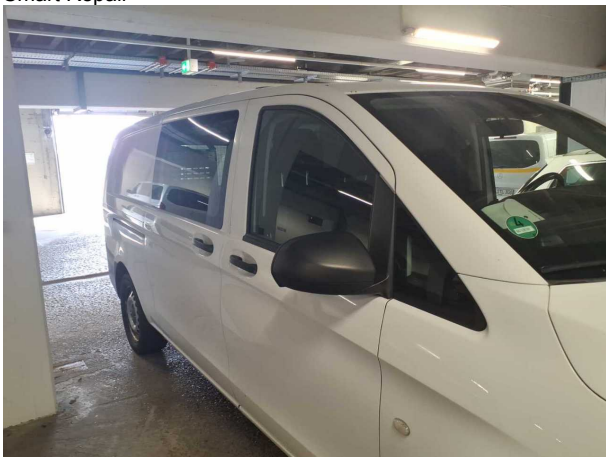


Beschädigung #14: Karosserie: Karosserie (Und Flugrost) - Lackmangel - auslegen / polieren

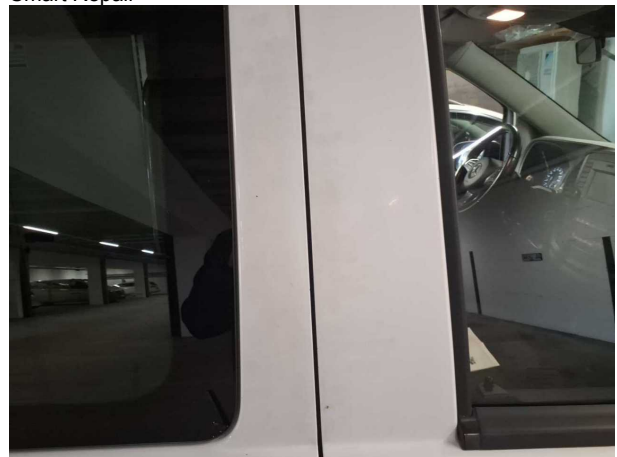

Beschädigung #14: Karosserie: Karosserie (Und Flugrost) - Lackmangel - auslegen / polieren



Beschädigung #14: Karosserie: Karosserie (Und Flugrost) - Lackmangel - auslegen / polieren

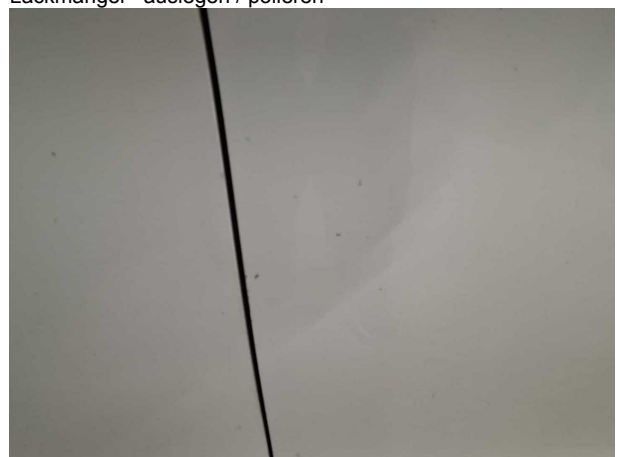

Beschädigung #14: Karosserie: Karosserie (Und Flugrost) - Lackmangel - auslegen / polieren



Beschädigung #14: Karosserie: Karosserie (Und Flugrost) -
Lackmangel - auslegen / polieren



Beschädigung #14: Karosserie: Karosserie (Und Flugrost) -
Lackmangel - auslegen / polieren