

WWZZZ3CZEE049691

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	214.381 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	100 Tag(e)
Typ/Modell	PASSAT	HU (Abgelesen aus ZBI)	09/2026
Fahrgestellnummer	WWZZZ3CZEE049691	Leistung / Hubraum	103 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	17.10.2013	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung	09/2023, 209.100 km	Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motor	Motor (Zylinderkopf und AGR-System) - Funktion / Zulässigkeit - Diagnose durchführen
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe (Innenseite) - Korrosion - Smart Repair
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Narbendeckel) - fehlt - erneuern
4	Hinterachse	Hinterachse - Fehlstellung - befunden ggf. instandsetzen
5	Motorhaube	Motorhaube - Korrosion - instandsetzen und lackieren
6	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern
7	Nebelleuchte	Nebelleuchte vorn links - lose - instandsetzen
8	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - auslegen / polieren
9	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren
10	Seitenwand links	Seitenwand - Korrosion - Smart Repair
11	Fahrzeugdach	Dach (Dachkante vorne) - Korrosion - Smart Repair
12	Sitz vorn	Sitz links - porös / rissig - Smart Repair
13	Lenkanlage	Lenkrad - Kratzer - Smart Repair
14	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - Kratzer - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - kein Abzug
3	Scheinwerfer	Scheinwerfer links (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug
4	Karosserie	C-Säule rechts - Kratzer - kein Abzug
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
6	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - kein Abzug
7	Interieur	Innenraum - Kratzer - kein Abzug
8	Karosserie	Karosserie (Chrom Leiste) - Lackmangel - kein Abzug
9	Karosserie	Karosserie (Flugrost) - Lackmangel - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R16 97W	Continental	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	215/55 R16 97W	Continental	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	215/55 R16 97W	Michelin	Sommerreifen	7	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	PASSAT	Laufleistung (abgelesen)	214.381 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZEE049691	Erstzulassung	17.10.2013

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	123 µm
2	Dachholm links	121 µm
3	Dachholm rechts	130 µm
4	Heckklappe/-tür	108 µm
5	Kotflügel links	143 µm
6	Kotflügel rechts	116 µm
7	Motorhaube	128 µm
8	Schweller links	91 µm
9	Schweller rechts	81 µm
10	Seitenwand links	123 µm
11	Seitenwand rechts	131 µm
12	Tür hinten links	127 µm
13	Tür hinten rechts	128 µm
14	Tür vorne links	132 µm
15	Tür vorne rechts	142 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente

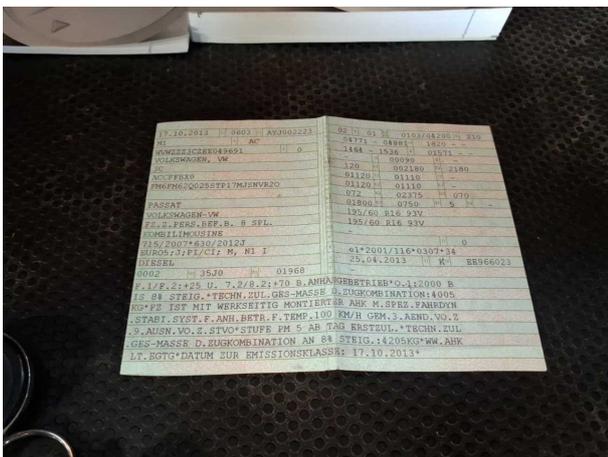


Abbildung 15: Dokumente

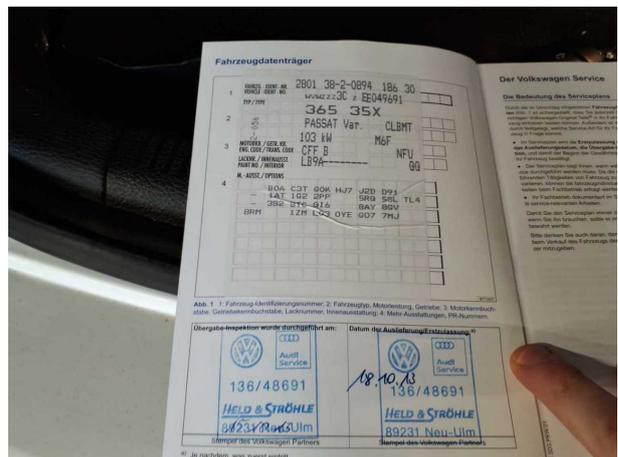


Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Dokumente

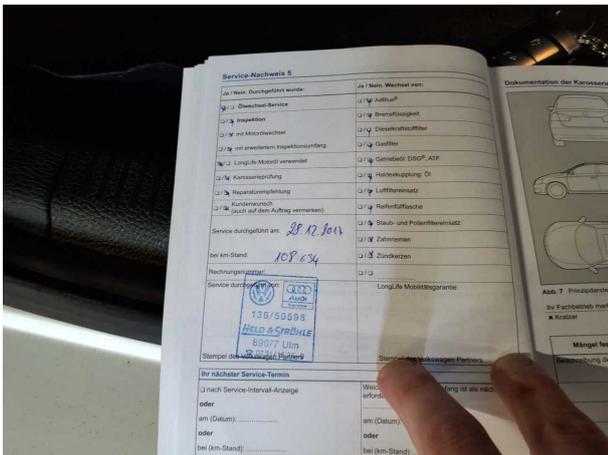


Abbildung 21: Dokumente



Abbildung 22: Dokumente



Abbildung 23: Dokumente



Abbildung 24: Dokumente

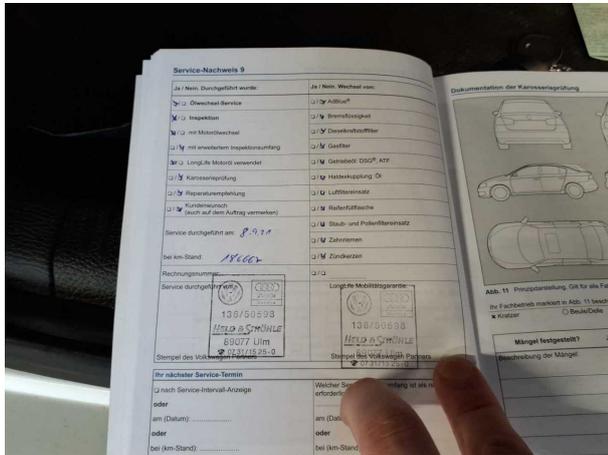


Abbildung 25: Dokumente

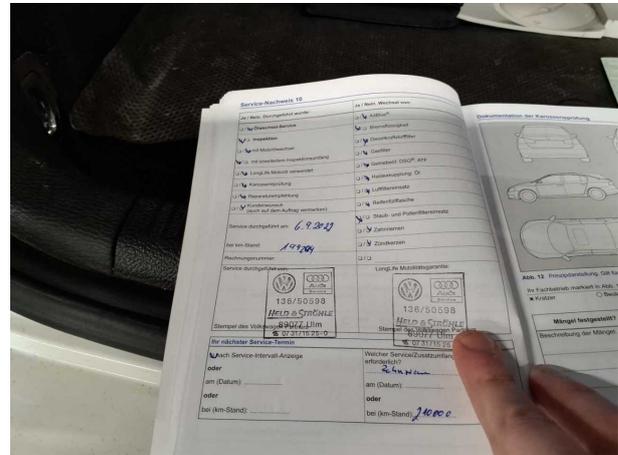


Abbildung 26: Dokumente

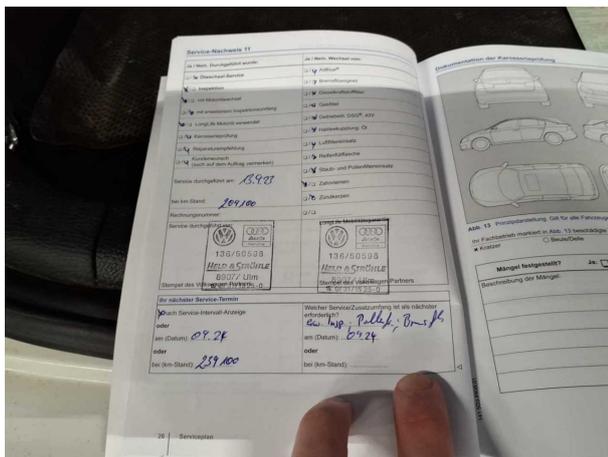


Abbildung 27: Dokumente



Abbildung 28: Dokumente



Abbildung 29: Montierte Bereifung



Abbildung 30: Montierte Bereifung



Abbildung 31: Montierte Bereifung



Abbildung 32: Montierte Bereifung



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges

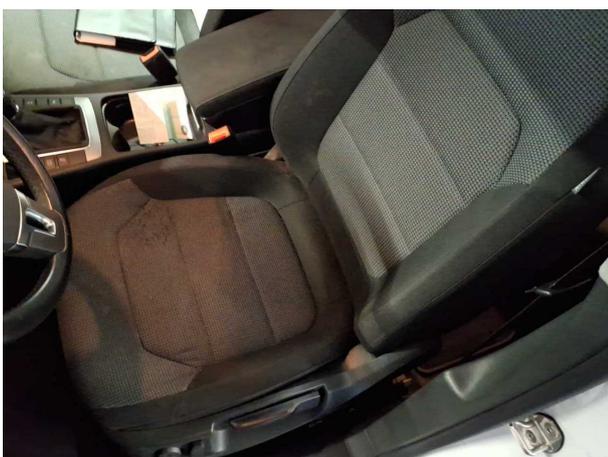


Abbildung 41: Sonstiges

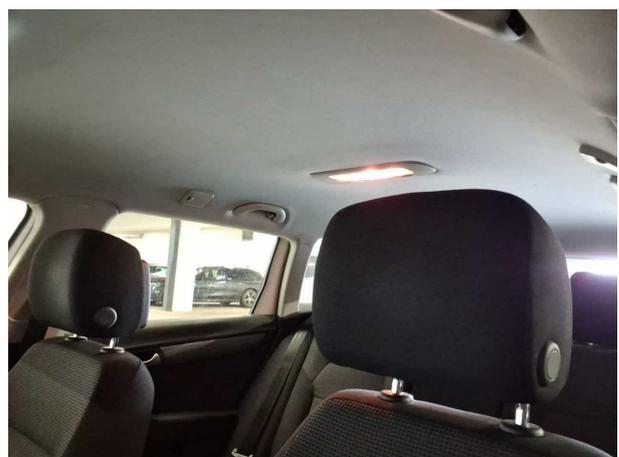


Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges

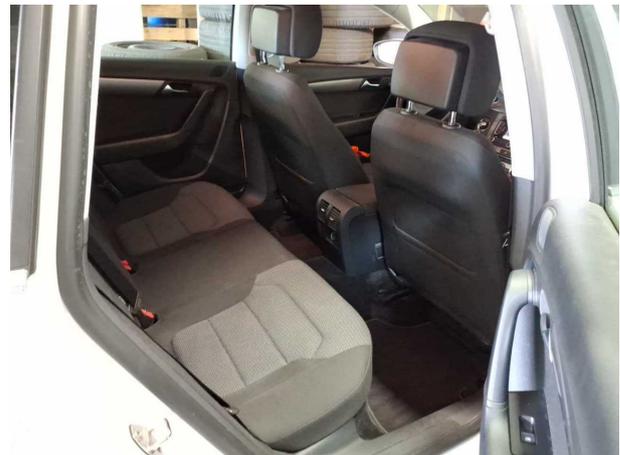


Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges

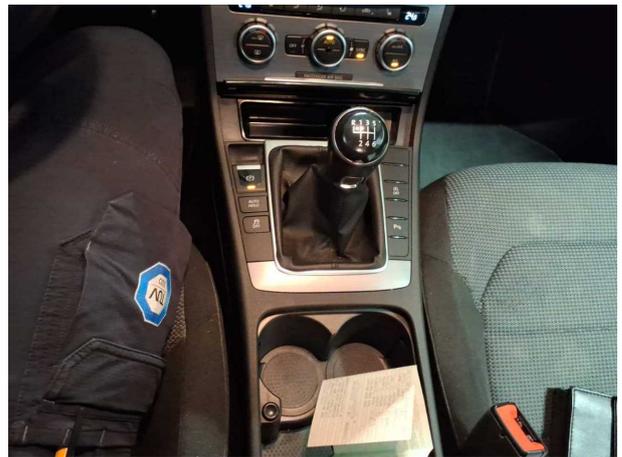


Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges



Abbildung 57: Sonstiges



Abbildung 58: Sonstiges



Abbildung 59: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Innenseite) - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Innenseite) - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Innenseite) - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Narbendeckel) - fehlt - erneuern



Beschädigung #4: Hinterachse: Hinterachse - Fehlstellung - befunden ggf. instandsetzen




Beschädigung #4: Hinterachse: Hinterachse - Fehlstellung - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #4: Hinterachse: Hinterachse - Fehlstellung - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #4: Hinterachse: Hinterachse - Fehlstellung - befunden ggf. instandsetzen

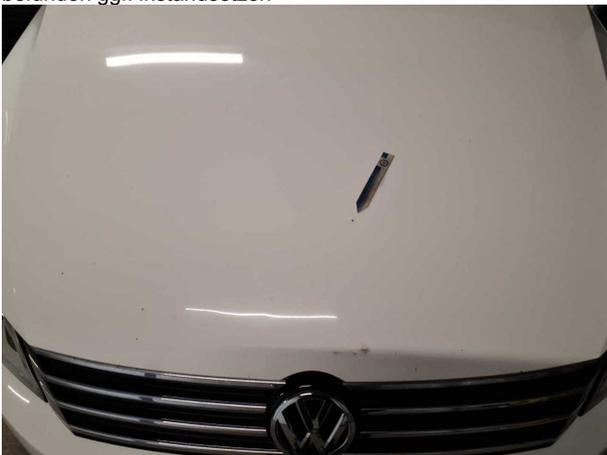

Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Korrosion - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern

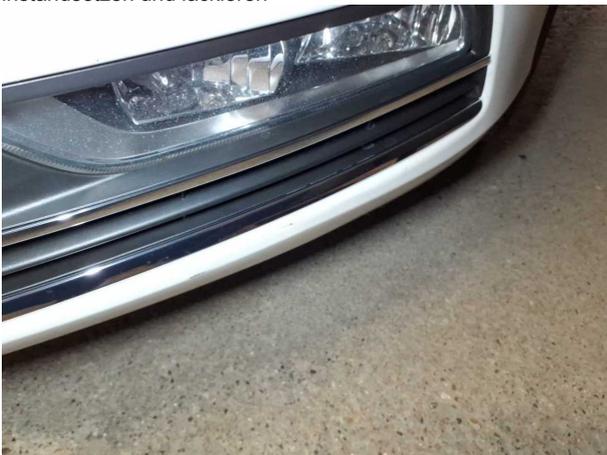

Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Nebelleuchte: Nebelleuchte vorn links - lose - instandsetzen



Beschädigung #7: Nebelleuchte: Nebelleuchte vorn links - lo... - instandsetzen




Beschädigung #8: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #8: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #9: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren

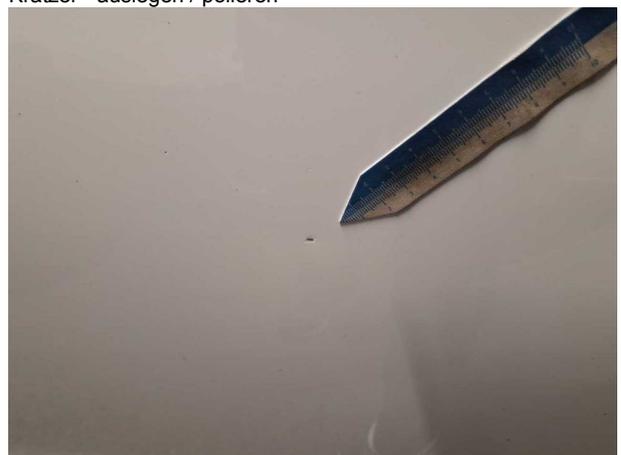

Beschädigung #9: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung #11: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung #11: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung #11: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung #11: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Korrosion - Smart Repair



Beschädigung #12: Sitz vorn: Sitz links - porös / rissig - Smart Repair



Beschädigung #12: Sitz vorn: Sitz links - porös / rissig - Smart Repair



Beschädigung #12: Sitz vorn: Sitz links - porös / rissig - Smart Repair



Beschädigung #12: Sitz vorn: Sitz links - porös / rissig - Smart Repair



Beschädigung #12: Sitz vorn: Sitz links - porös / rissig - Smart Repair



Beschädigung #12: Sitz vorn: Sitz links - porös / rissig - Smart Repair



Beschädigung #13: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #13: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #13: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #13: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #13: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #13: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #14: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #14: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #14: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #14: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen